

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آشنائی با اتصالات در سازه‌های فولادی  
فرآیندهای جوشکاری و

اتصالات جوشی

## مقدمه

در اتصال اجزاء به منظور دستیابی به قطعات بزرگتر روشهای زیربکار گرفته می شود.

الف - روشهای مکانیکی (پیچ ، پرچ ، میخ ، خار ، گیره و...)

ب - روشهای متالورژیکی ( عملیات جوشکاری *Welding* ، لحیم کاری سخت *Brazing* (نقطه ذوب فلز پرکننده زیر فلز پایه است) و لحیم کاری نرم *Soldering* (فلز پرکننده نقطه ذوب زیر 400 درجه سانتیگراد دارد))

ج - روشهای شیمیایی (چسبهای معدنی و آلی و...)

## رده بندی بر اساس نوع اتصال

- روشهای اتصال موقت (پیچ و مهره ، پین ، خار و ...)
- روشهای اتصال نیمه موقت ( پرچ ، لحیم کاری نرم *soldering* و بعضی چسبها)
- روشهای اتصال دائم (جوشکاری ، لحیم کاری سخت *brazing* ، چسبهای معدنی و آلی)

# تعریف جوش

جوش ایده آل به محل اتصالی اطلاق میگردد که نتوان آن موضع را از قسمتهای دیگر فلزات اصلی Base metal تشخیص داد. هر چند دستیابی به جوش ایده آل عملاً "مقدور نمی باشد، لیکن خواص محل اتصال و کیفیت جوش رامی توان آنقدر افزایش داد که در عمل کاملاً" رضایتبخش باشد. کیفیت جوش به عوامل زیر بستگی دارد؛

- نوع فلزات یا آلیاژها
- روش جوشکاری
- مواد مصرفی
- تکنیک عملیات جوشکاری
- نوع اتصال
- پارامترهای جوشکاری و عوامل جنبی دیگر

جوش پذیری خوب نیز به عواملی نظیر

• نوع فرآیند جوشکاری *Type of welding process*

• محیط *Environment*

• ترکیب شیمیائی آلیاژ *Alloy composition*

• طراحی اتصال و اندازه آن *Joint design and size*

بستگی دارد.

جدول (1-1) : محدوده ترکیبات غیر آهنی فولاد برای حصول قابلیت جوشکاری مناسب

عنصر	دامنه مناسب (درصد)	مقدار حداکثر (درصد)
کربن ( C )	0.06-0.25	0.35
منگنز ( Mn )	0.35-0.8	1.4
سیلیسیم ( Si )	0.1	0.3
سولفور ( S )	0.035	0.05
فسفر ( P )	0.03	0.04

## جدول (1-2): تاثیر عناصر بر خواص فولاد

نوع تاثیر	عنصر
ارزانترین عامل استحکام دهنده به فولاد، عامل کاهش شکل پذیری فولاد	کربن
افزایش دهنده استحکام و سختی فولاد	منگنز
افزایش استحکام بدون کاهش شکل پذیری، عامل افزایش مقاومت به ضربه (چقرمگی)	نیکل
افزایش دهنده استحکام و مقاومت در برابر خوردگی	کروم
افزایش مقاومت کششی فولاد در دماهای بالا	مولیبدن
ریزکننده دانه ها و افزایش دهنده استحکام	وانادیم




# فصل اول

## فرآیندهای جوشکاری


# فرآیندهای جوشکاری

- جوشکاری فرآیندی است که در آن جهت اتصال دائمی قطعات فلزی (یا غیر فلزی) به یکدیگر، محل اتصال به روش مناسبی نوب (یا روش غیر نوبی) و با استفاده از ماده مناسبی (یا بدون استفاده از ماده پرکننده) پرمی شود.
- بر حسب اینکه محل اتصال نوب و یا جهت اتصال از روش غیر نوبی استفاده شود، فرآیند جوشکاری کلا " به دو دسته تقسیم می گردد؛
- فرآیند جوشکاری نوبی
- فرآیند جوشکاری حالت جامد (غیر نوبی) *Solid state welding*

- در جوشکاری ذوبی محل اتصال حرارت دیده و به نقطه ذوب میرسد و سپس در صورت لزوم جهت پرکردن فاصله اتصال از ماده پرکننده استفاده می شود. (شکل 1-1)

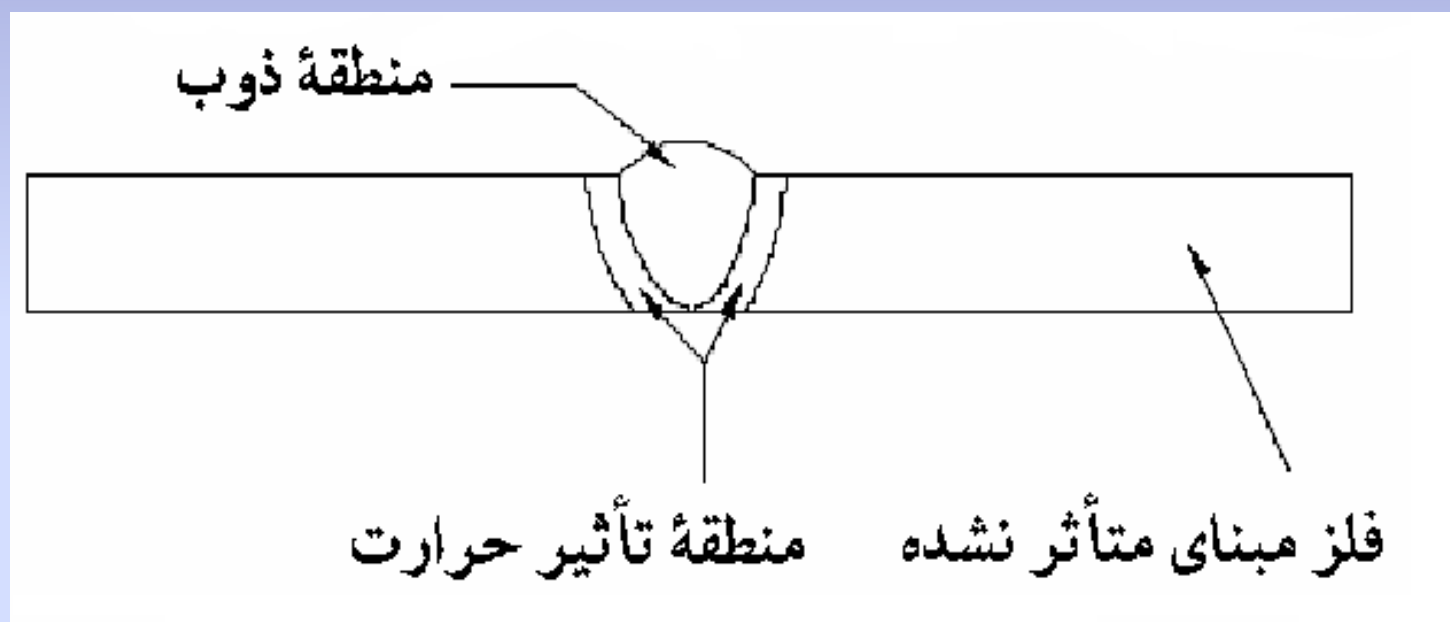


شکل (1-1) : نمائی از یک جوشکاری حالت ذوبی

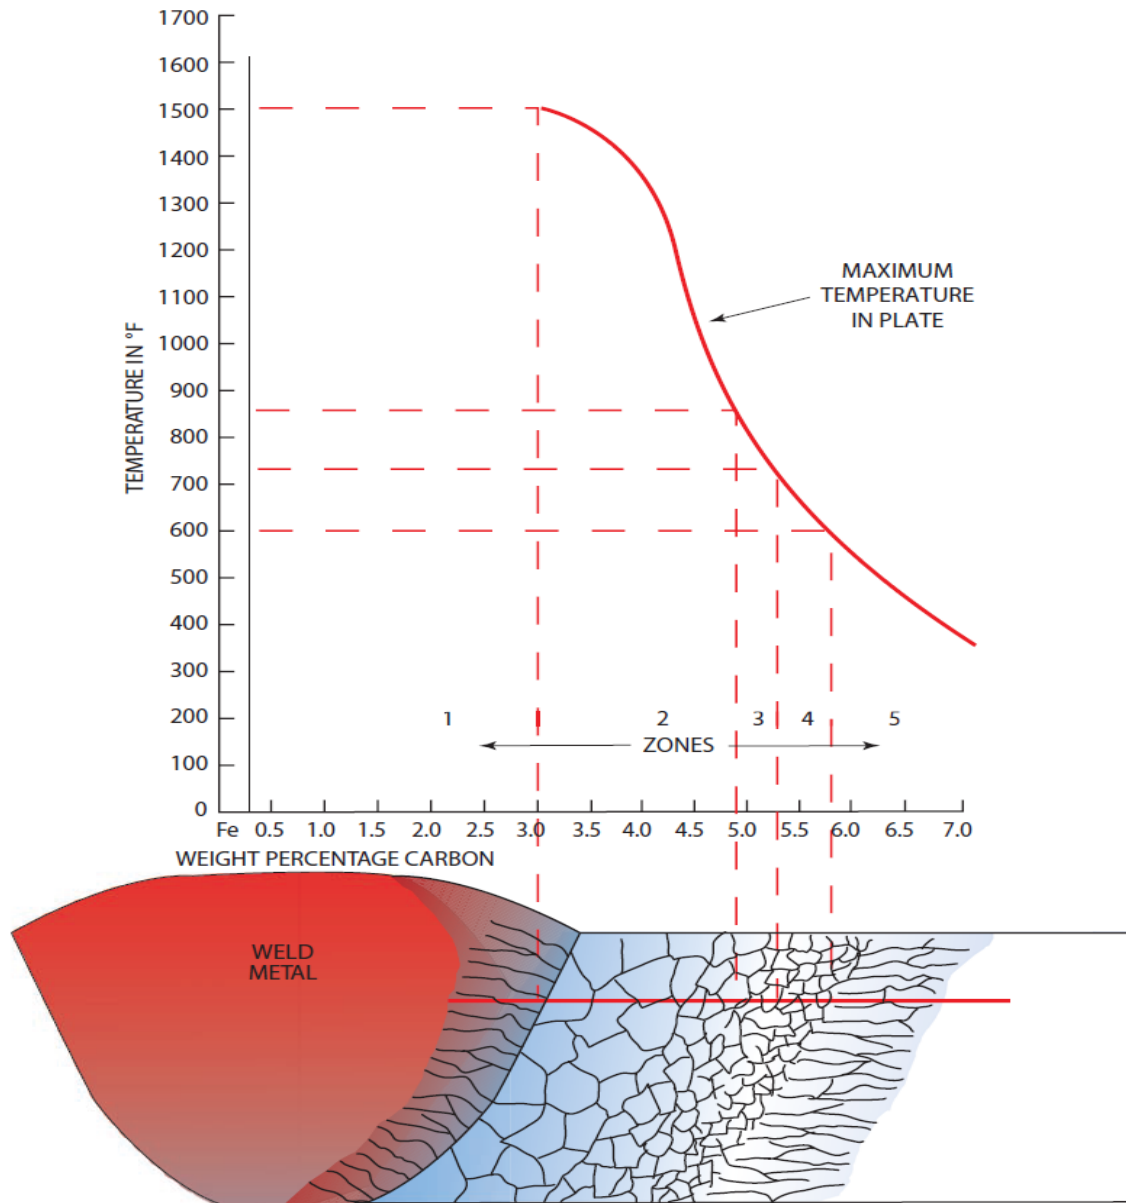


- Zone 1—Liquid metal and the beginning of grain growth
- Zone 2—Austenitic; grain growth at high temperature, fine grain at low temperature
- Zone 3—Austenite + ferrite; grain refined and grain growth
- Zone 4—Recrystallization
- Zone 5—Cold-worked steel 0.2% carbon


**FIGURE 25-35** Changes in grain structure caused by heating steel plate into different zones of the iron-carbon phase diagram. © Cengage Learning 2012

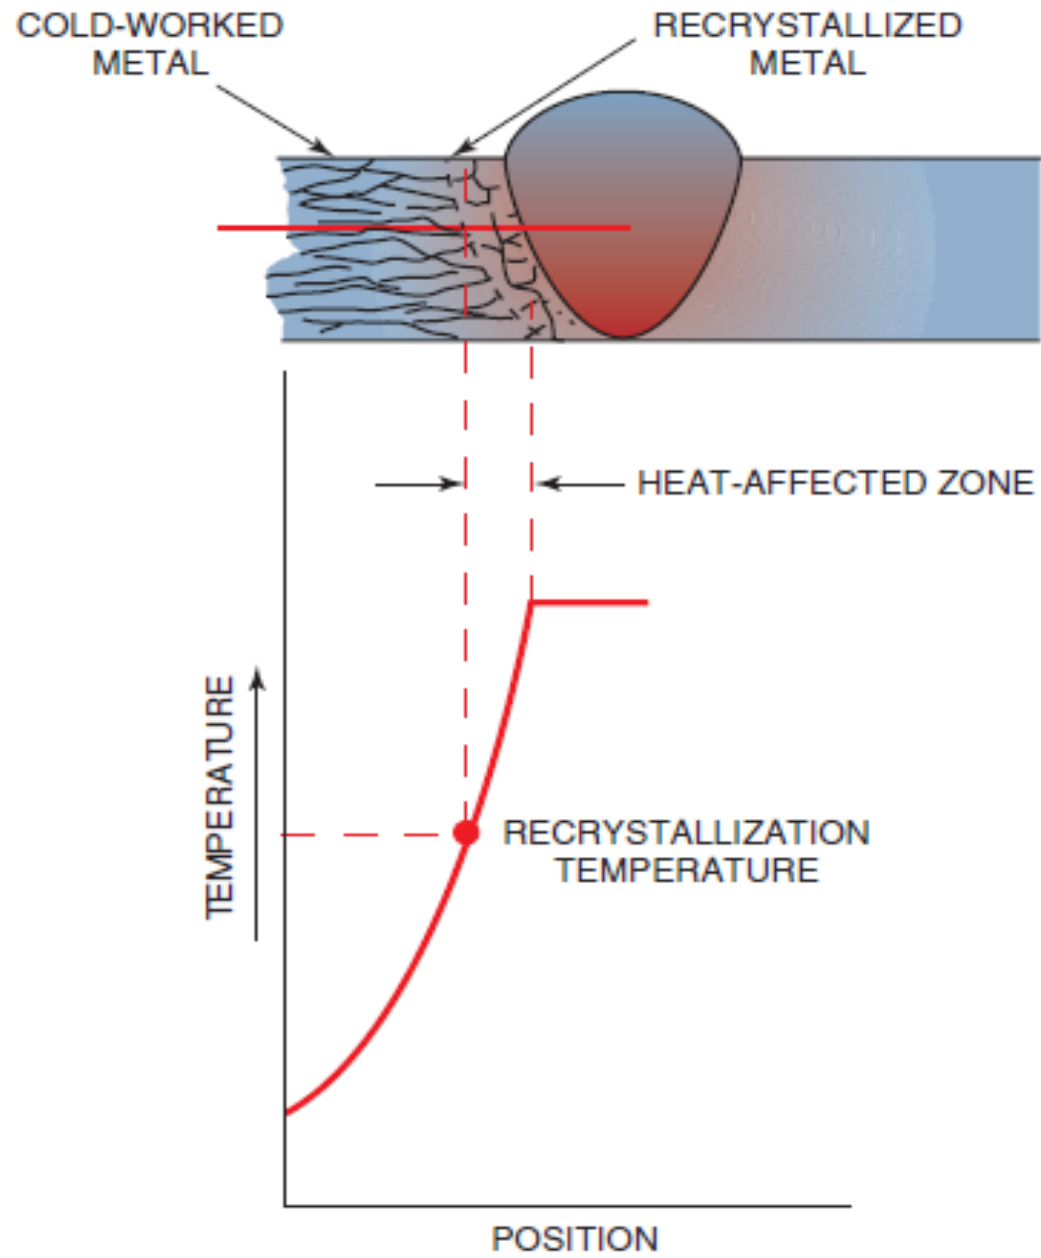

**FIGURE 25-36** A heat-affected zone in cold-worked metal. The zone is defined by a change from the cold-worked grains to the recrystallized grains. © Cengage Learning 2012

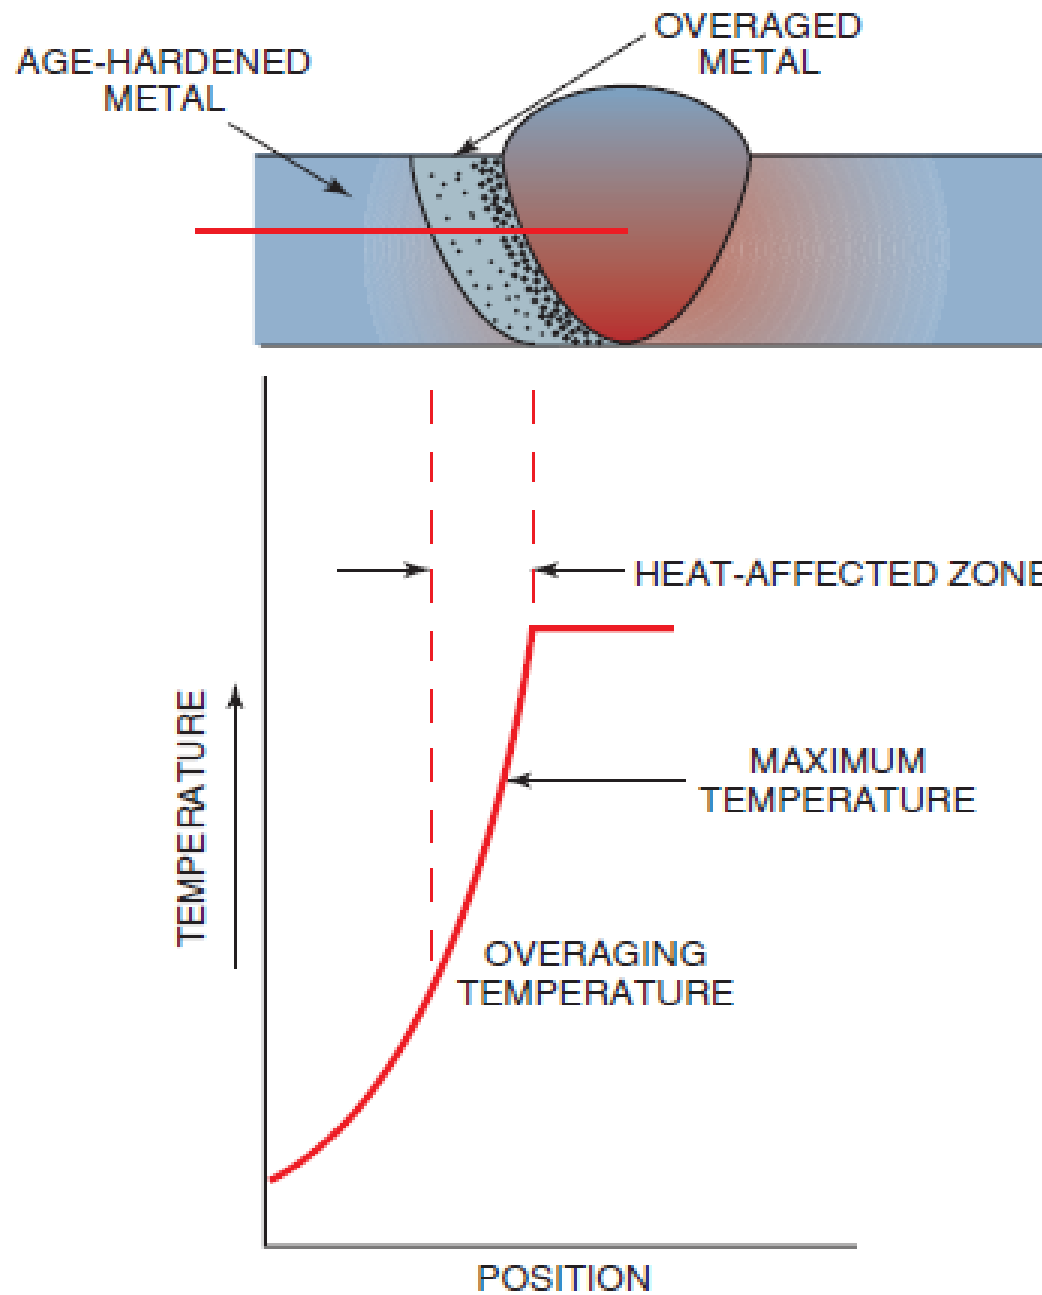

**FIGURE 25-37** Heat-affected zone in age-hardened metal. © Cengage Learning 2012

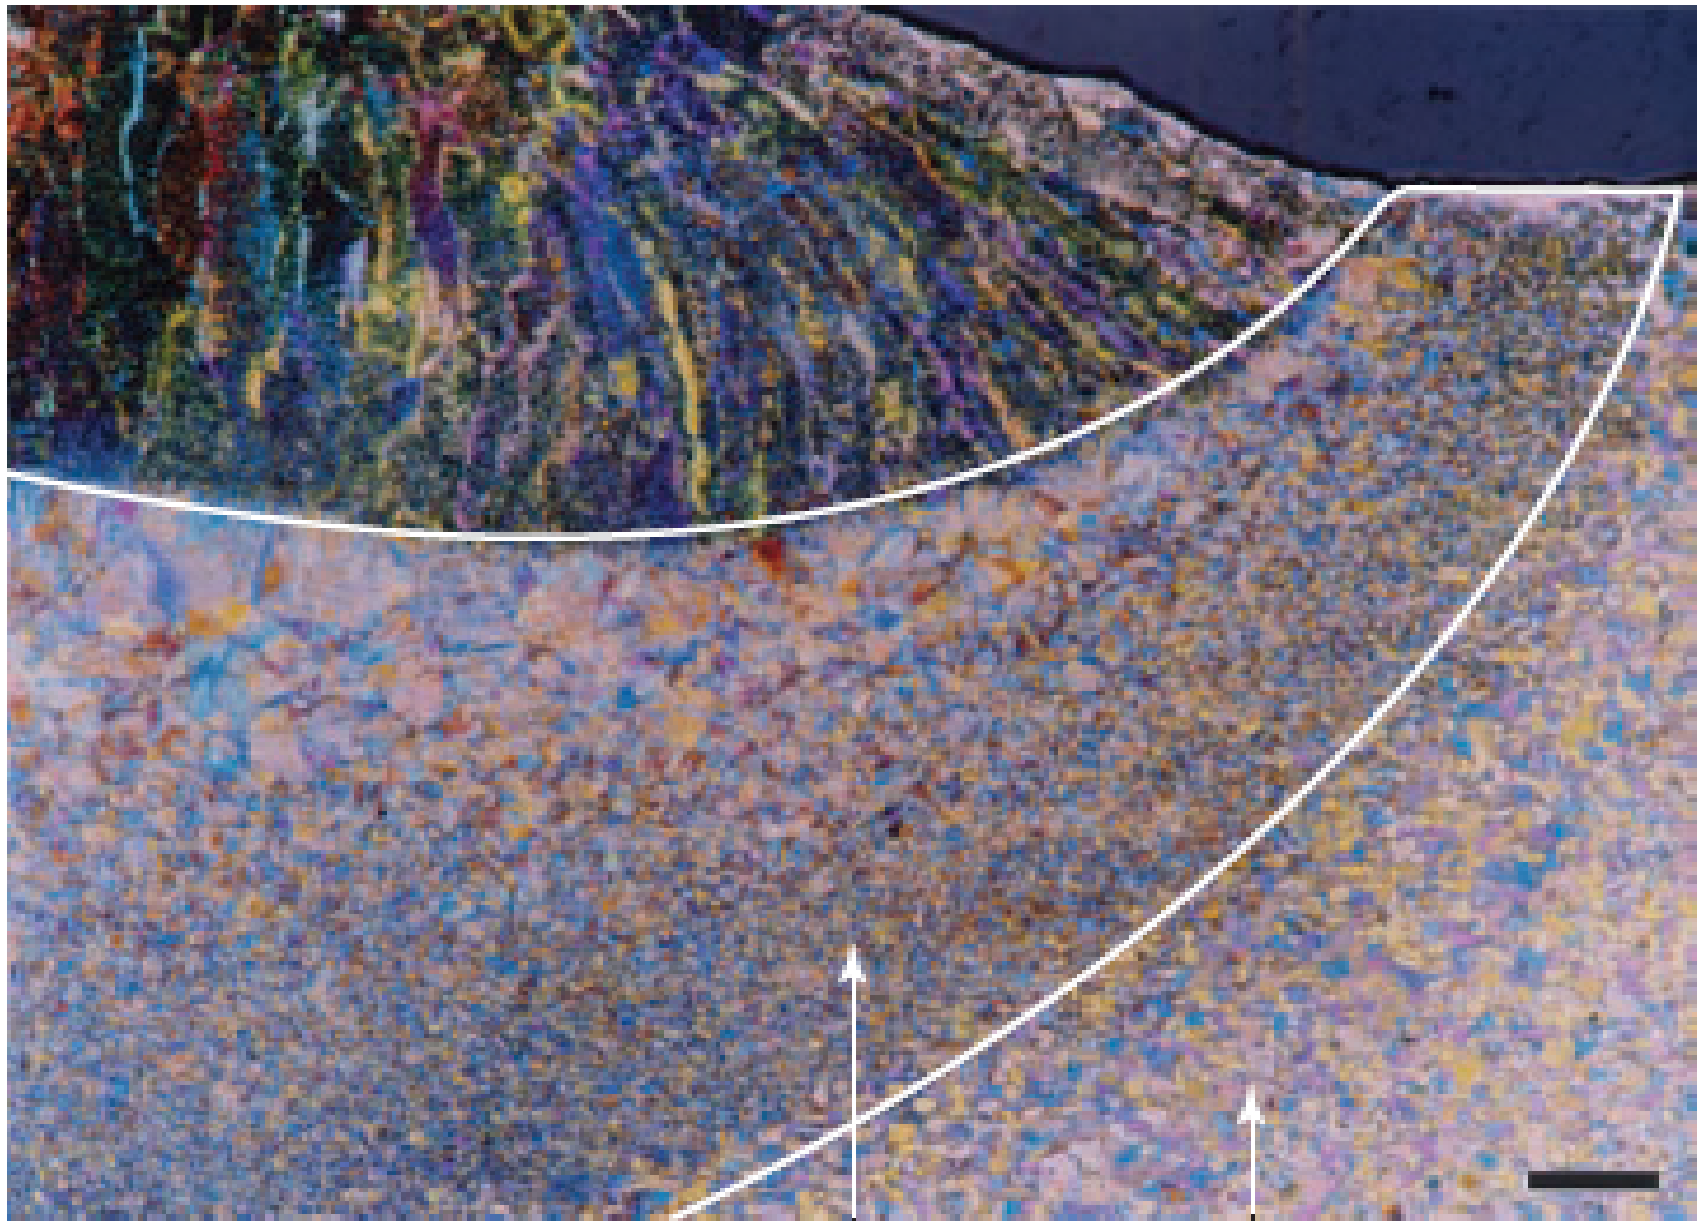


HEAT-AFFECTED ZONE

BASE METAL

**FIGURE 25-38** Heat-affected zone.

در جوشکاری حالت جامد، لبه دو قطعه متصل شونده در حالت جامد آنقدر به هم نزدیک می‌گردد که یک اتصال فلزی بین آنها ایجاد می‌شود. (شکل 1-2)

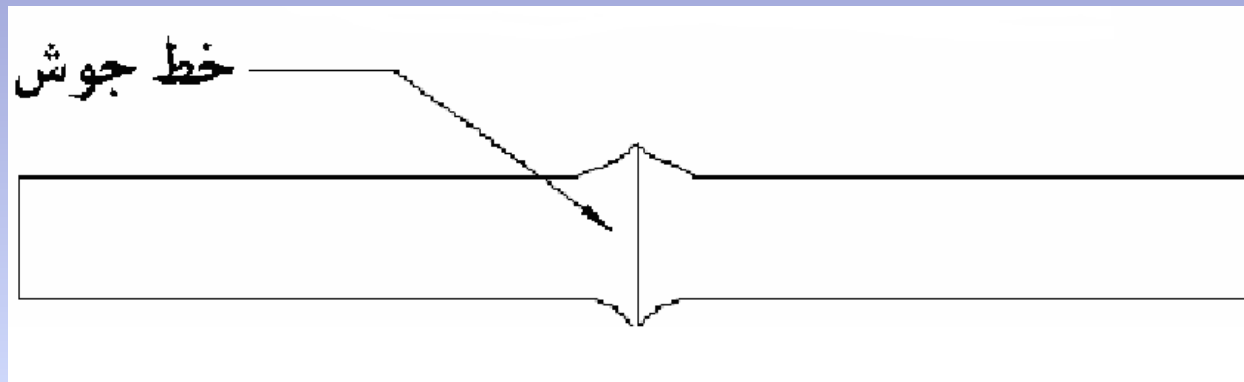

شکل (1-2) : نمایی از یک جوشکاری حالت جامد

جوشکاری اصطکاکی " Friction welding " ، جوشکاری آهنگری " Forge welding " ، جوشکاری انفجاری " Explosive welding " ، جوشکاری دیفیوژیونی " Diffusion welding " ، و بالاخره جوشکاری فشاری " Pressure welding " سرد یا گرم ، از این قبیل جوشکاریها می‌باشند



# روشهای تولید حرارت در فرآیندهای جوشکاری

# 1- ایجاد حرارت به روش قوس الکتریکی " Arc welding "

جوشکاری قوس الکتریکی به گروهی از روشهای جوشکاری اطلاق می شود که اتصال بوسیله حرارت قوس، با اعمال فشار یا بدون آن و با استفاده از فلز پرکننده و یا بدون آن صورت می گیرد.


اگر دوسر مثبت و منفی یک مولد برق بهم برخورد کرده و سپس در فاصله کمی از هم قرار گیرند، بین آنها قوس الکتریکی برقرار می شود و جریان برق از مدار می گذرد، ولی چون مقاومت الکتریکی قوس زیاد است حرارت قابل ملاحظه ای تولید میشود. از حرارت حاصله میتوان برای ذوب دو قطعه فلزی و اتصال آنها بیکدیگر استفاده نمود.

# انواع جوشکاری قوس الکتریکی


- قوس الکتریکی با الکتروود روپوشدار ( SMAW ) " *Shielded metal arc welding* "
- قوس الکتریکی زیرپودری ( SAW ) " *Submerged arc welding* "
- قوس الکتریکی بالکتروود مغزدار ( FCAW ) " *Flux cored arc welding* "
- قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز بالکتروود فلزی ( GMAW ) " *Gas metal arc welding* "
- - قوس فلزی باحفاظت گاز خنثی ( نظیر آرگن و هلیوم ) ( MIG ) " *Metal inert gas* "
- - قوس فلزی باحفاظت گاز غیر خنثی ( نظیر دی اکسید کربن ) ( MAG ) " *Metal active gas* "
- قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز بالکتروود تنگستن ( ترجیحا " گاز آرگن ) ( GTAW ) " *Gas tungsten arc welding* "
- جوش قوس گلمیخ ( SW ) " *Stud arc welding* "

## 2- ایجاد حرارت به روش مقاومت الکتریکی " *Electrical resistance welding* "

- جوشکاری نقطه ای " *Spot resistance welding* "
- جوشکاری درزی " *Seam resistance* "
- جوشکاری با سرباره الکتریکی " *Electro slag welding* "
- جوشکاری سر به سر با تخلیه جرقه الکتریکی " *Flash welding* "

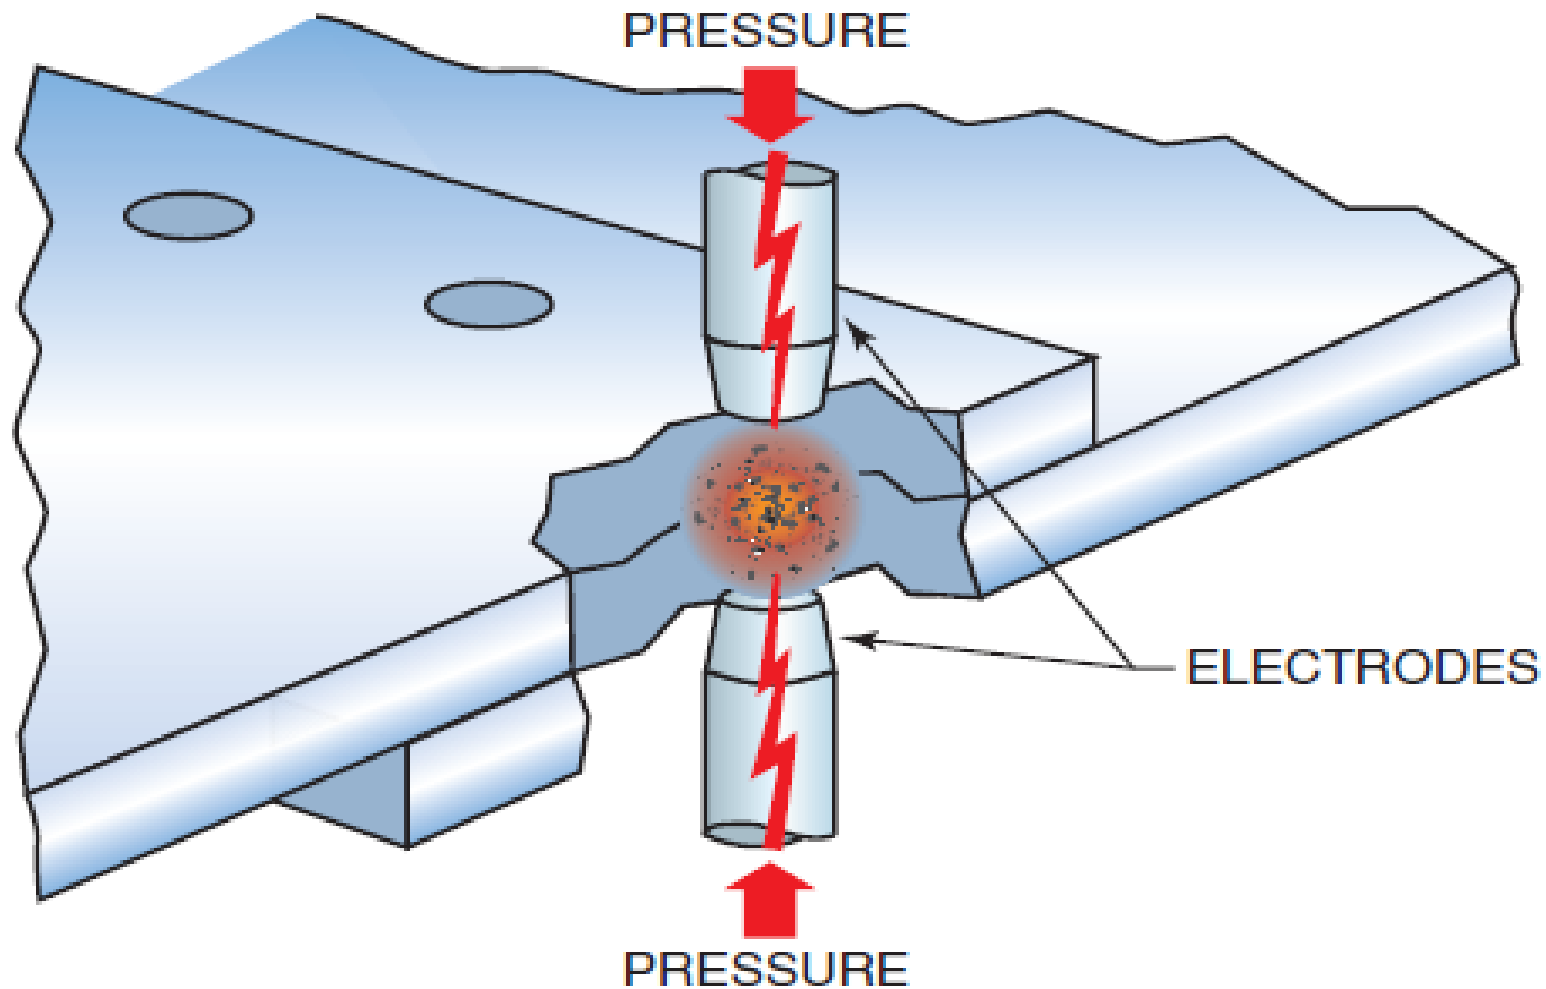

**FIGURE 29-1** Heat resulting from resistance of the current through the metal held under pressure by the electrodes creates fusion of the two workpieces during spot welding. © Cengage Learning 2012

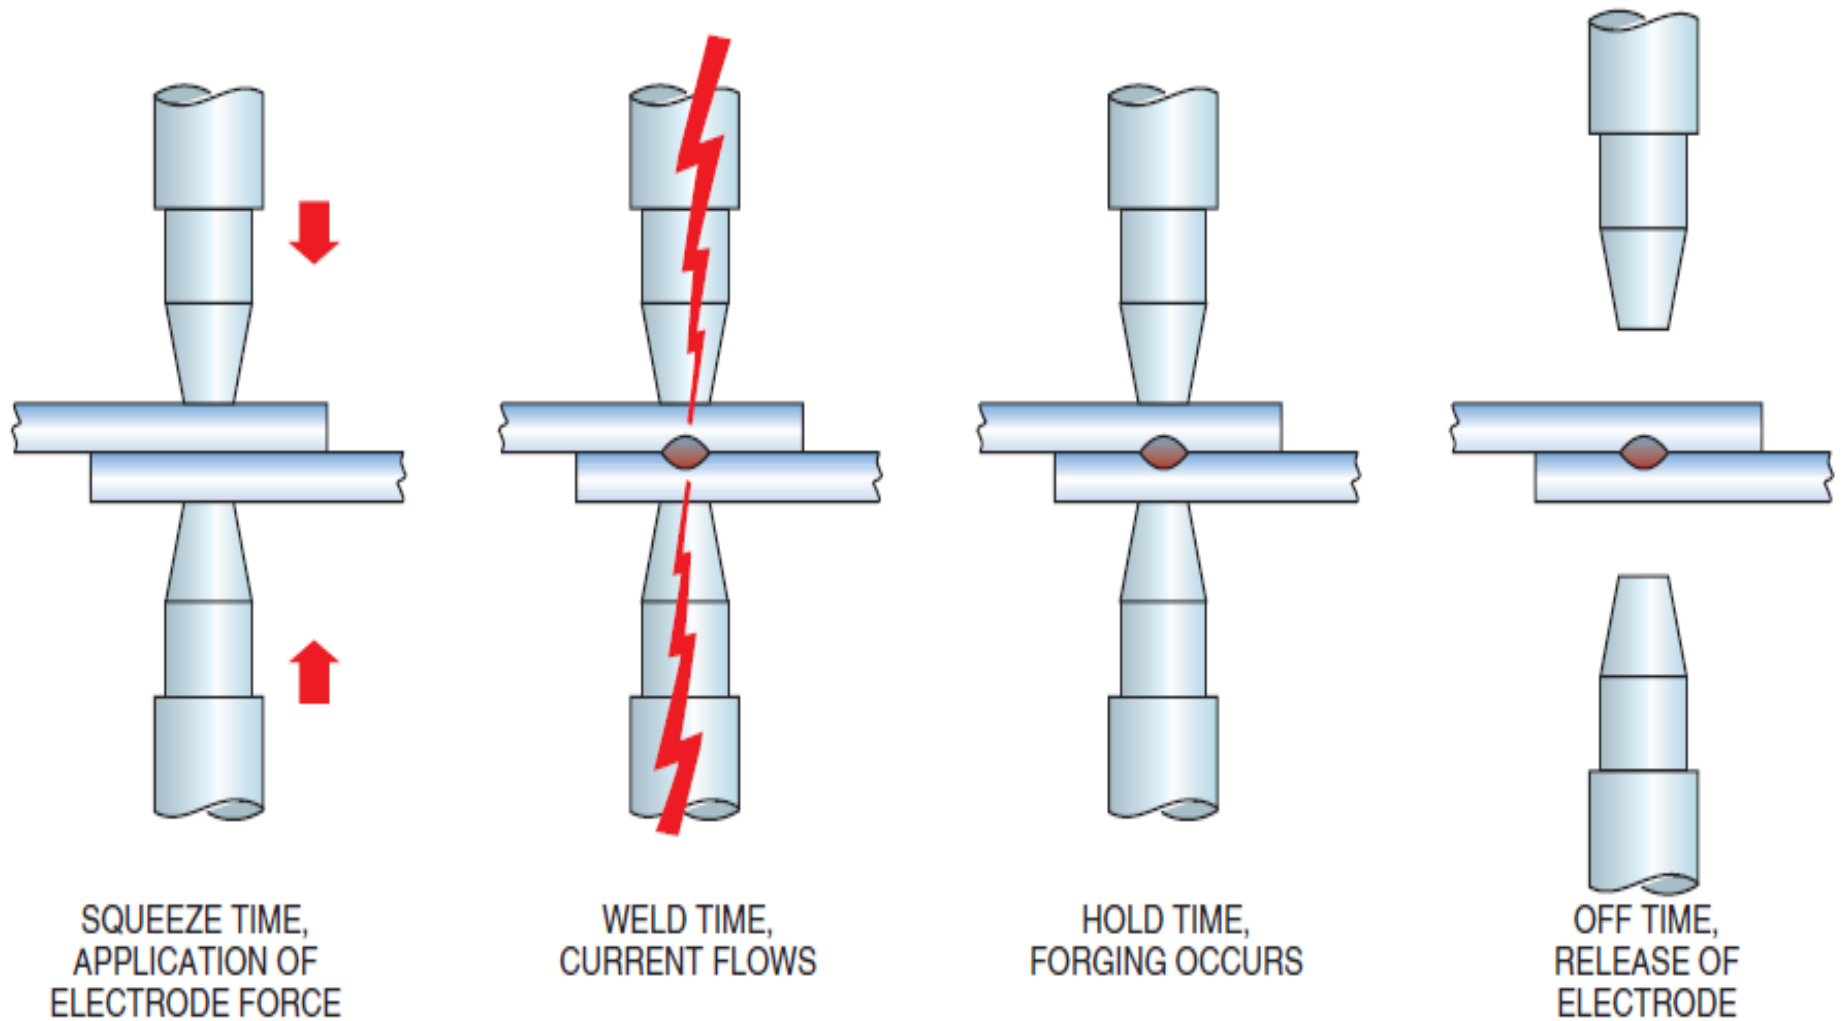

**FIGURE 29-2** Basic periods of spot welding. © Cengage Learning 2012




**FIGURE 29-7** Seam welder. Foerster Instruments, Inc.

3- ایجاد حرارت با احتراق (جوشکاری اکسی-سوخت گازی)

## " *Oxyfuel gas welding* "

- جوشکاری اکسی-استیلن ( *OAW* ) " *Oxy-acetylene welding* "
- جوشکاری اکسی-هیدروژن ( *OHW* ) " *Oxy-hydrogen* "
- جوشکاری اکسی-پروپان ( *OPW* ) " *Oxy-propan* "
- جوشکاری هوا-پروپان ( *APW* ) " *Air-propan* "



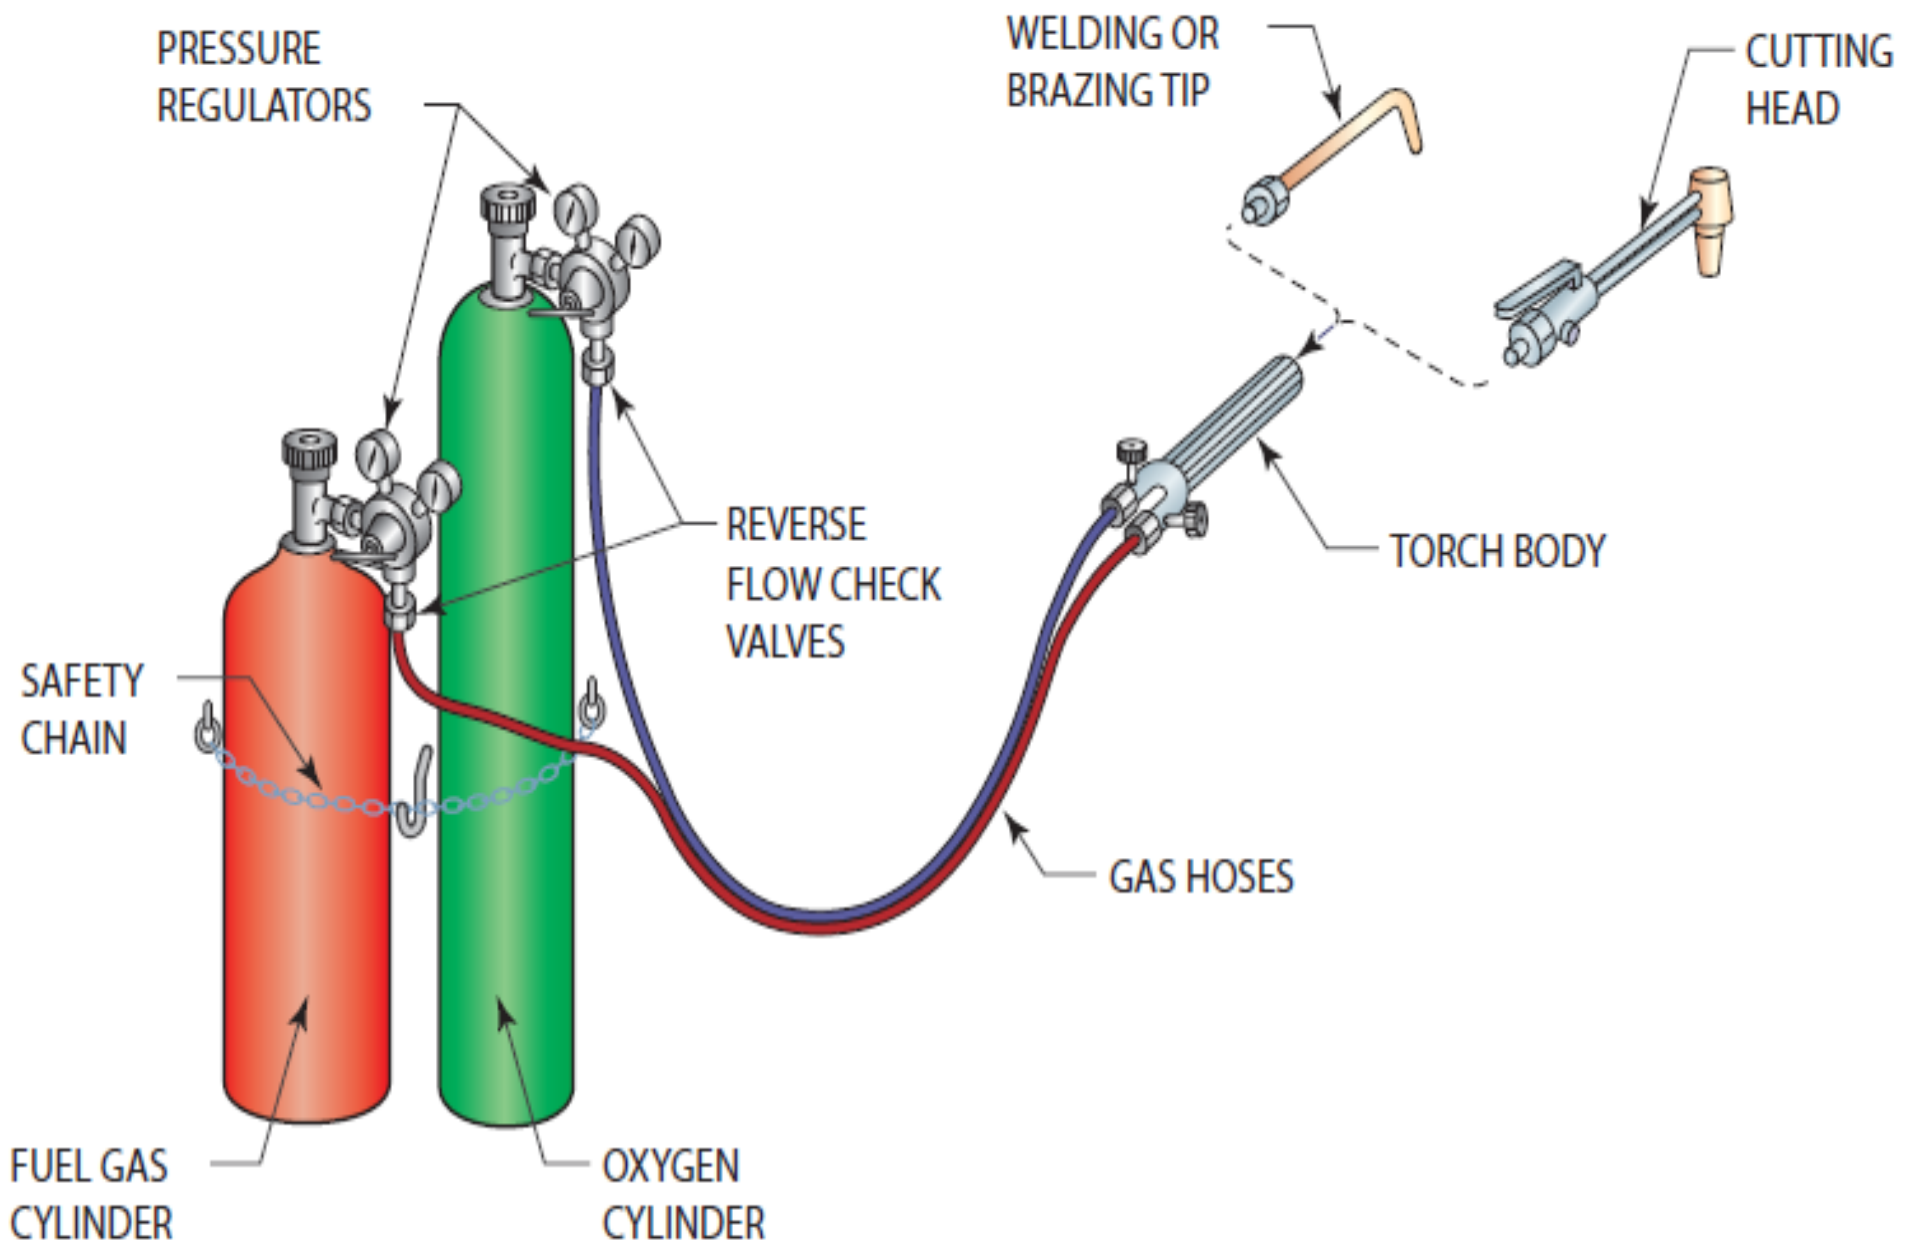

#### **4- ایجاد حرارت با واکنش شیمیایی " Thermo chemical welding "**

- در این روش تولید حرارت به روش شیمیایی است. حرارت مورد نیاز از ترکیب یک ماده شیمیایی با اکسیژن بدست می آید، نظیر جوشکاری با مواد آگزوترمیت (در اتصال خطوط آهن کاربرد دارد)؛


#### **5- ایجاد حرارت با اصطکاک**

- در این روش از حرارت حاصل از نیروی اصطکاک جهت عملیات جوشکاری استفاده می گردد.

#### **6- ایجاد حرارت به کمک انرژی تشعشعی**


- در این روش جهت ایجاد حرارت در عملیات جوشکاری از جوشکاری پرتو الکترونی " Electron beam welding " و یا جوشکاری با رزنانس الکترومگنتیت ( لیزر ) " Laser beam welding " استفاده می گردد.

در این روشها میتوان بر راحتی با سرعت حداقل شش برابر جوشکاری معمولی، بدون نیاز به پخ زدن در ضخامتهای بالا، بدون نیاز به اتمسفر خنثی، بدون تغییر در سختی و بوجود آمدن منطقه تحت تاثیر حرارت " Heat Affected Zone " حتی در مواردیکه قطعات در دسترس نباشند، جوشکاری نمود.

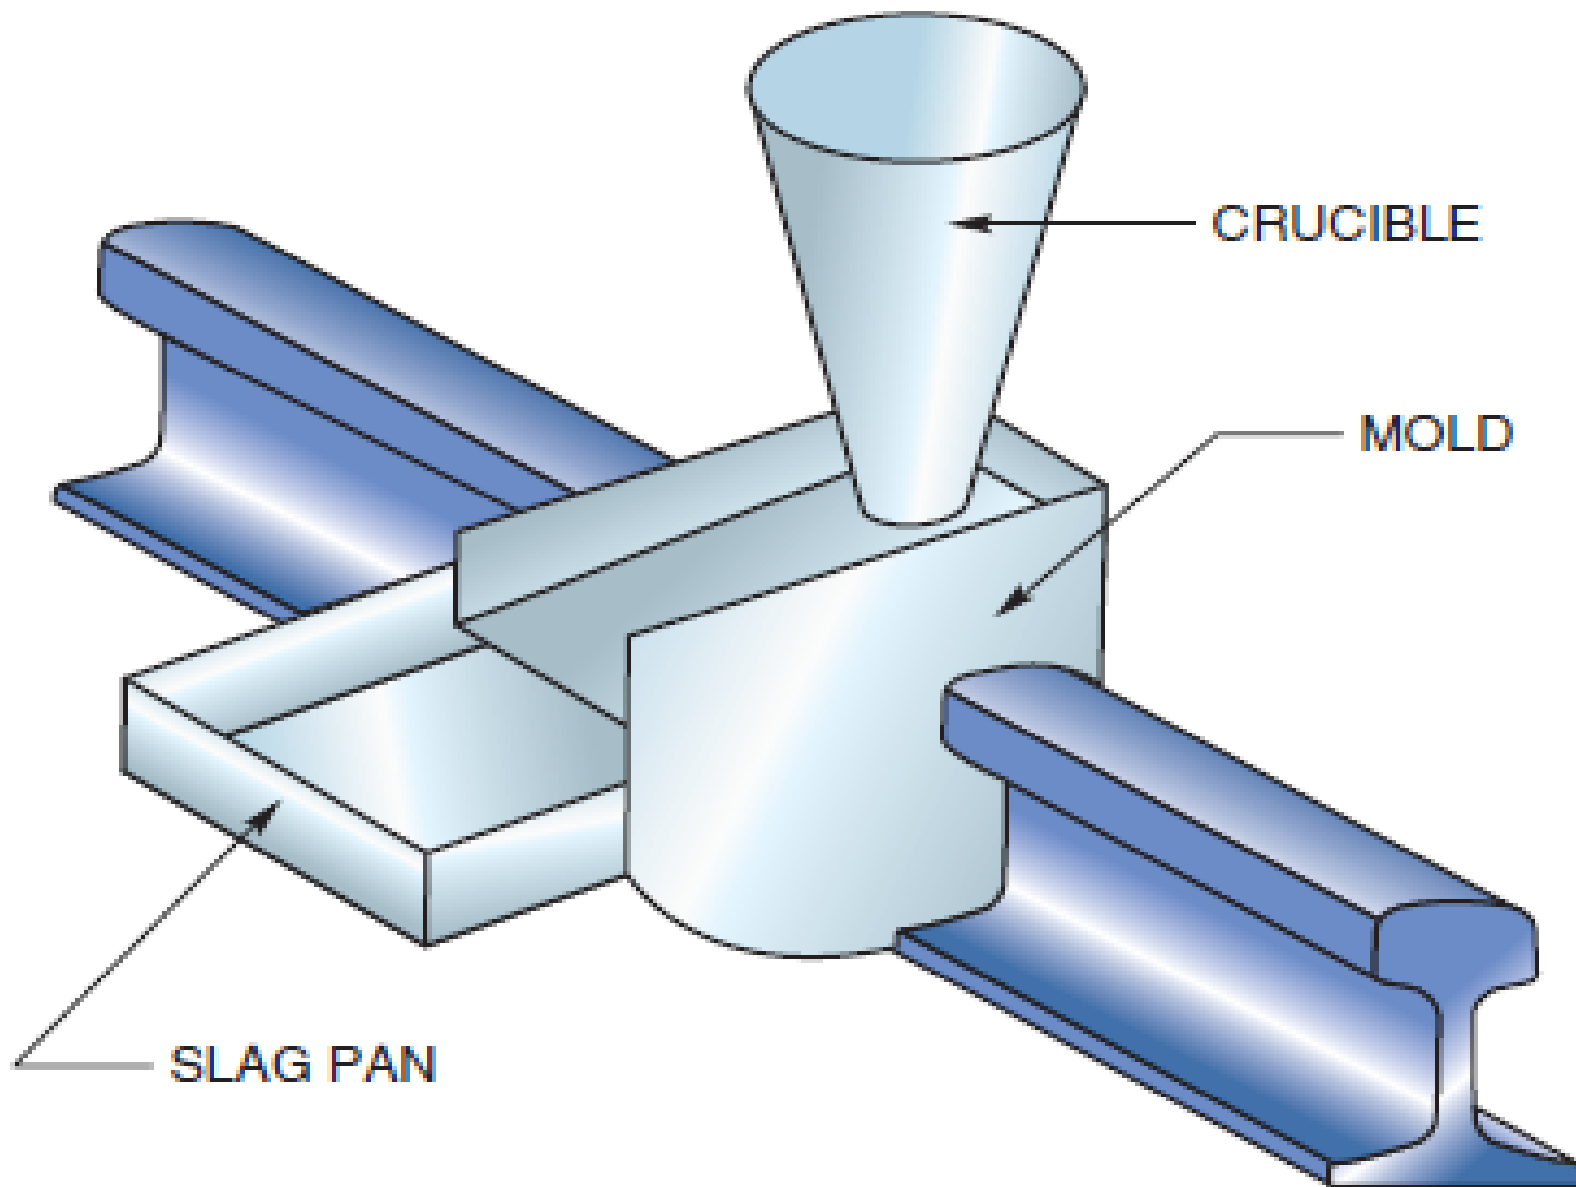


**FIGURE 29-41** Thermite welding setup.

© Cengage Learning 2012

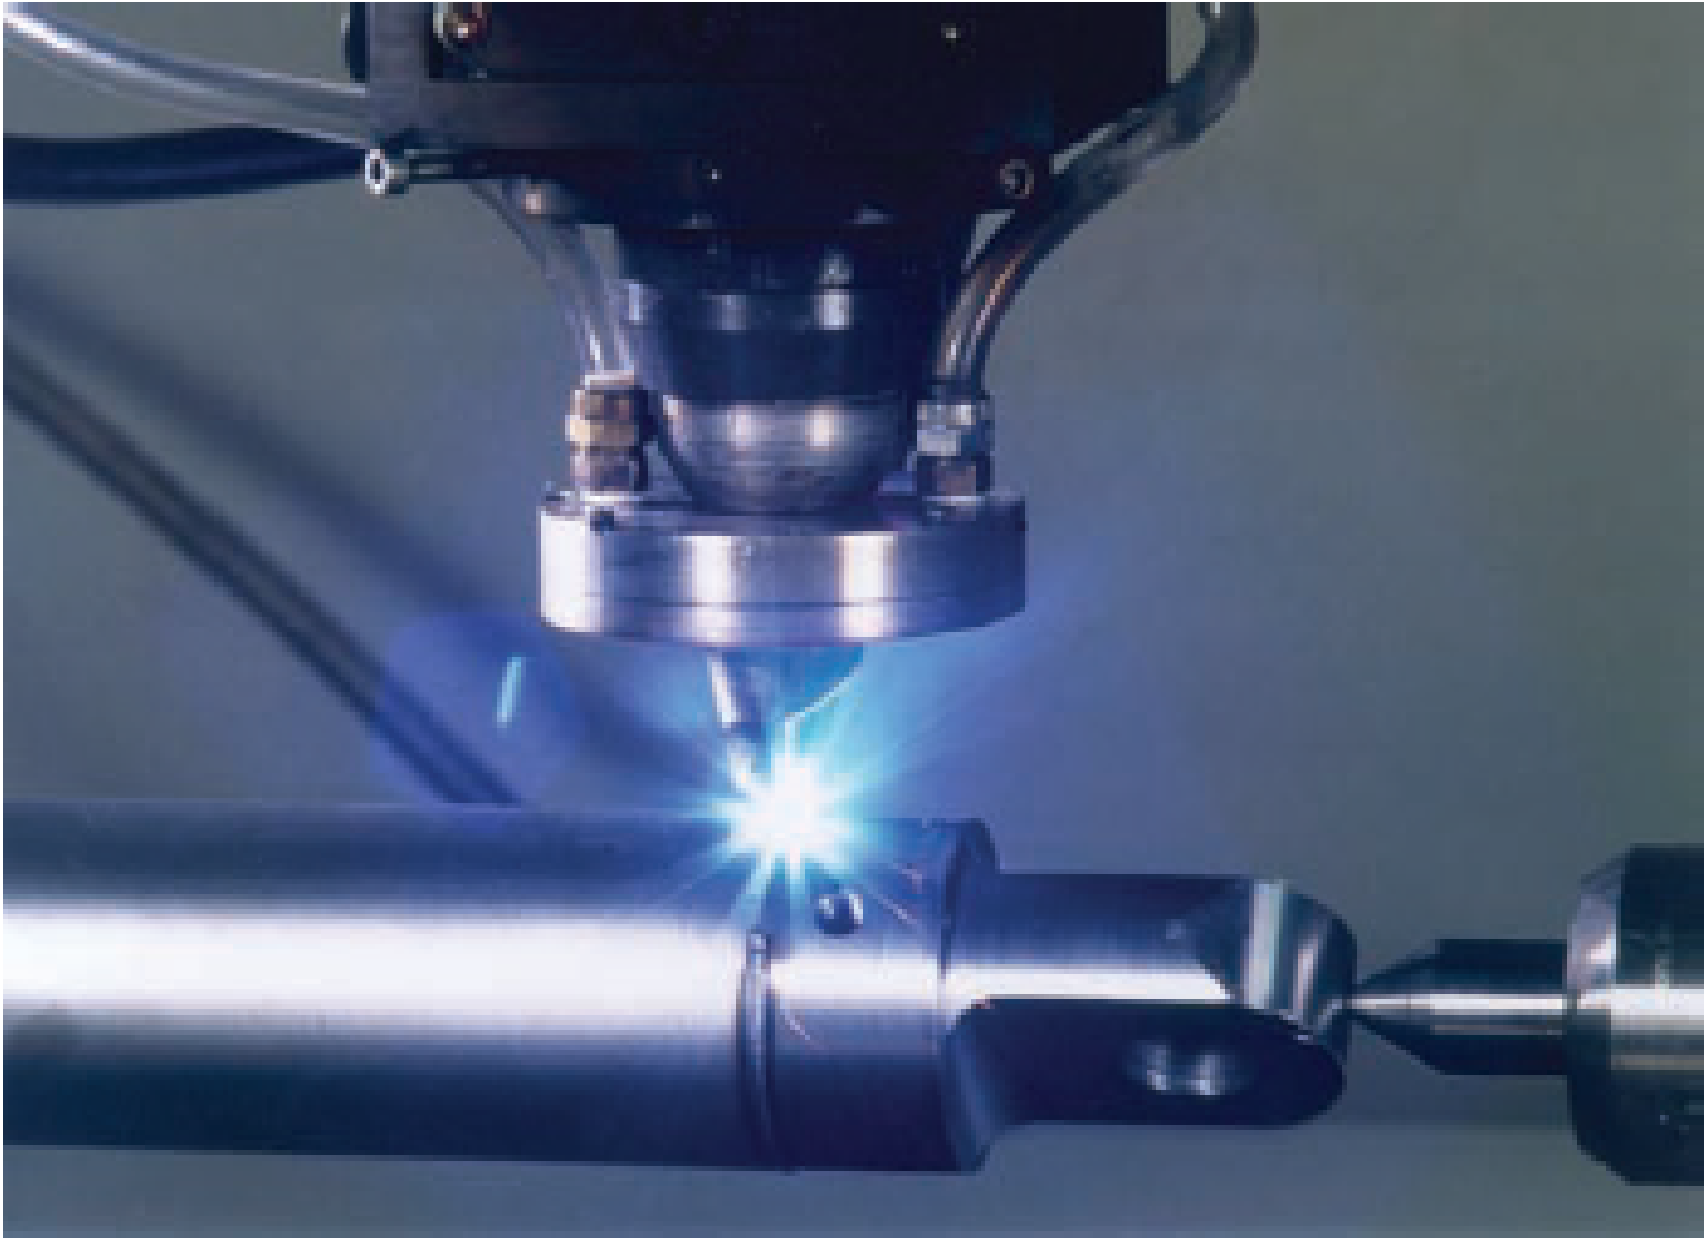


**FIGURE 29-28** Gas filter, laser welded. Preco, Inc.

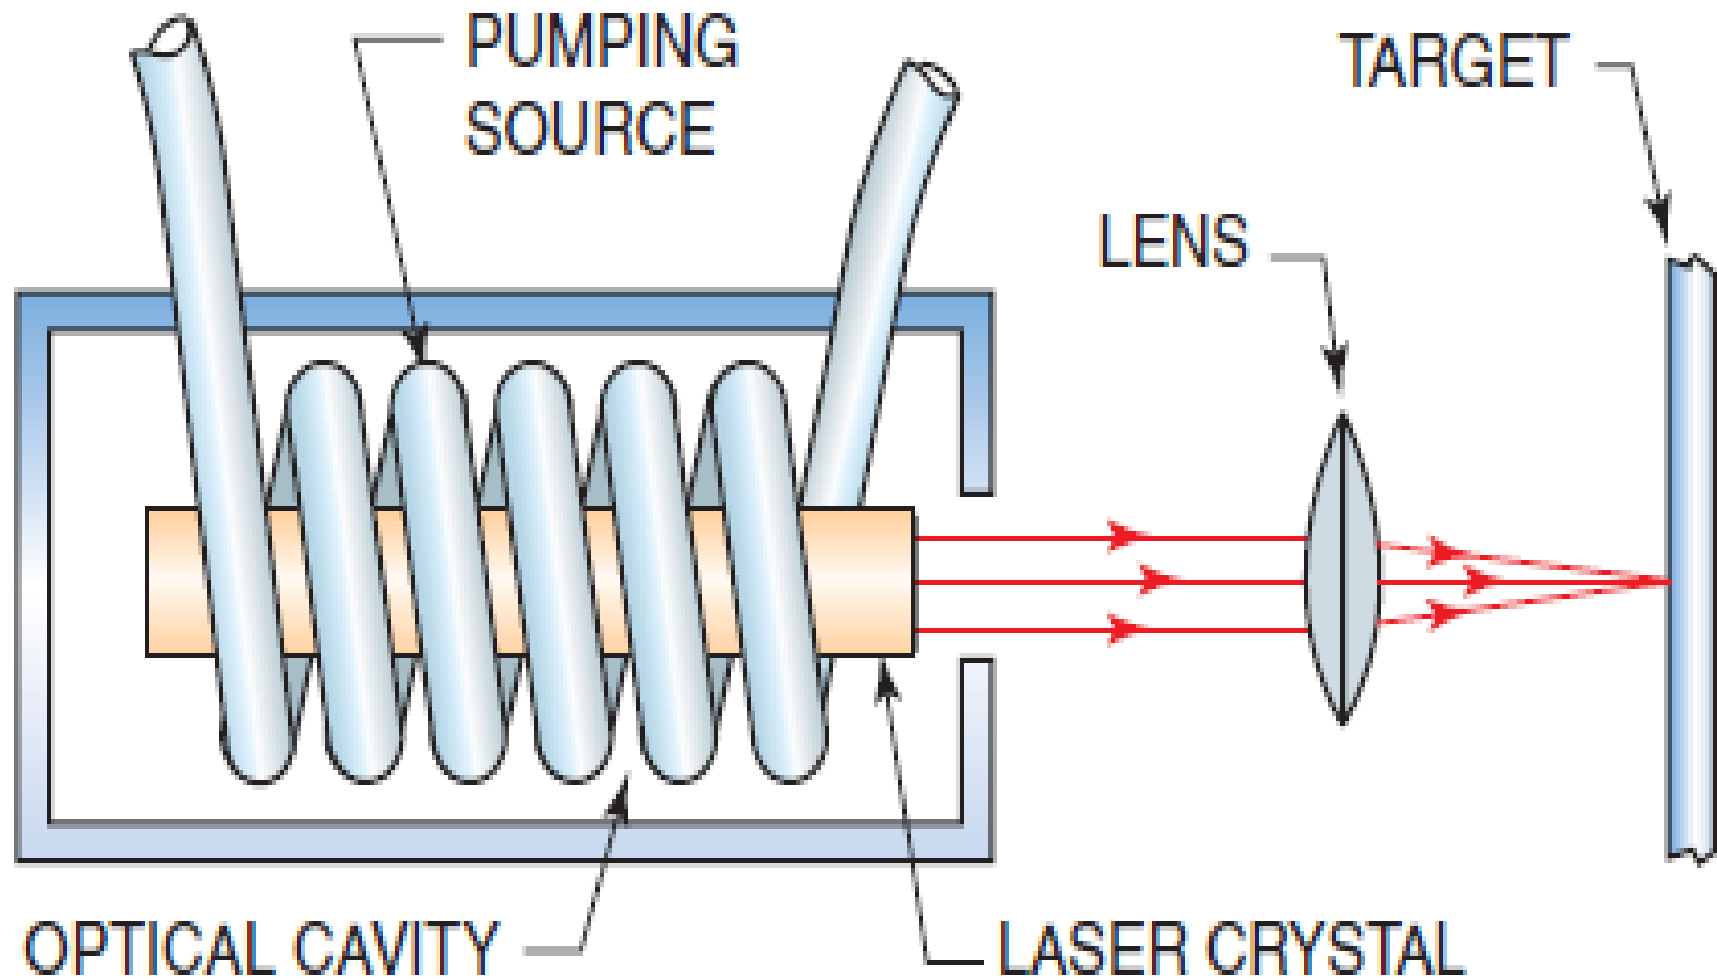


**FIGURE 29-29** Schematic diagram of laser welder.

© Cengage Learning 2012

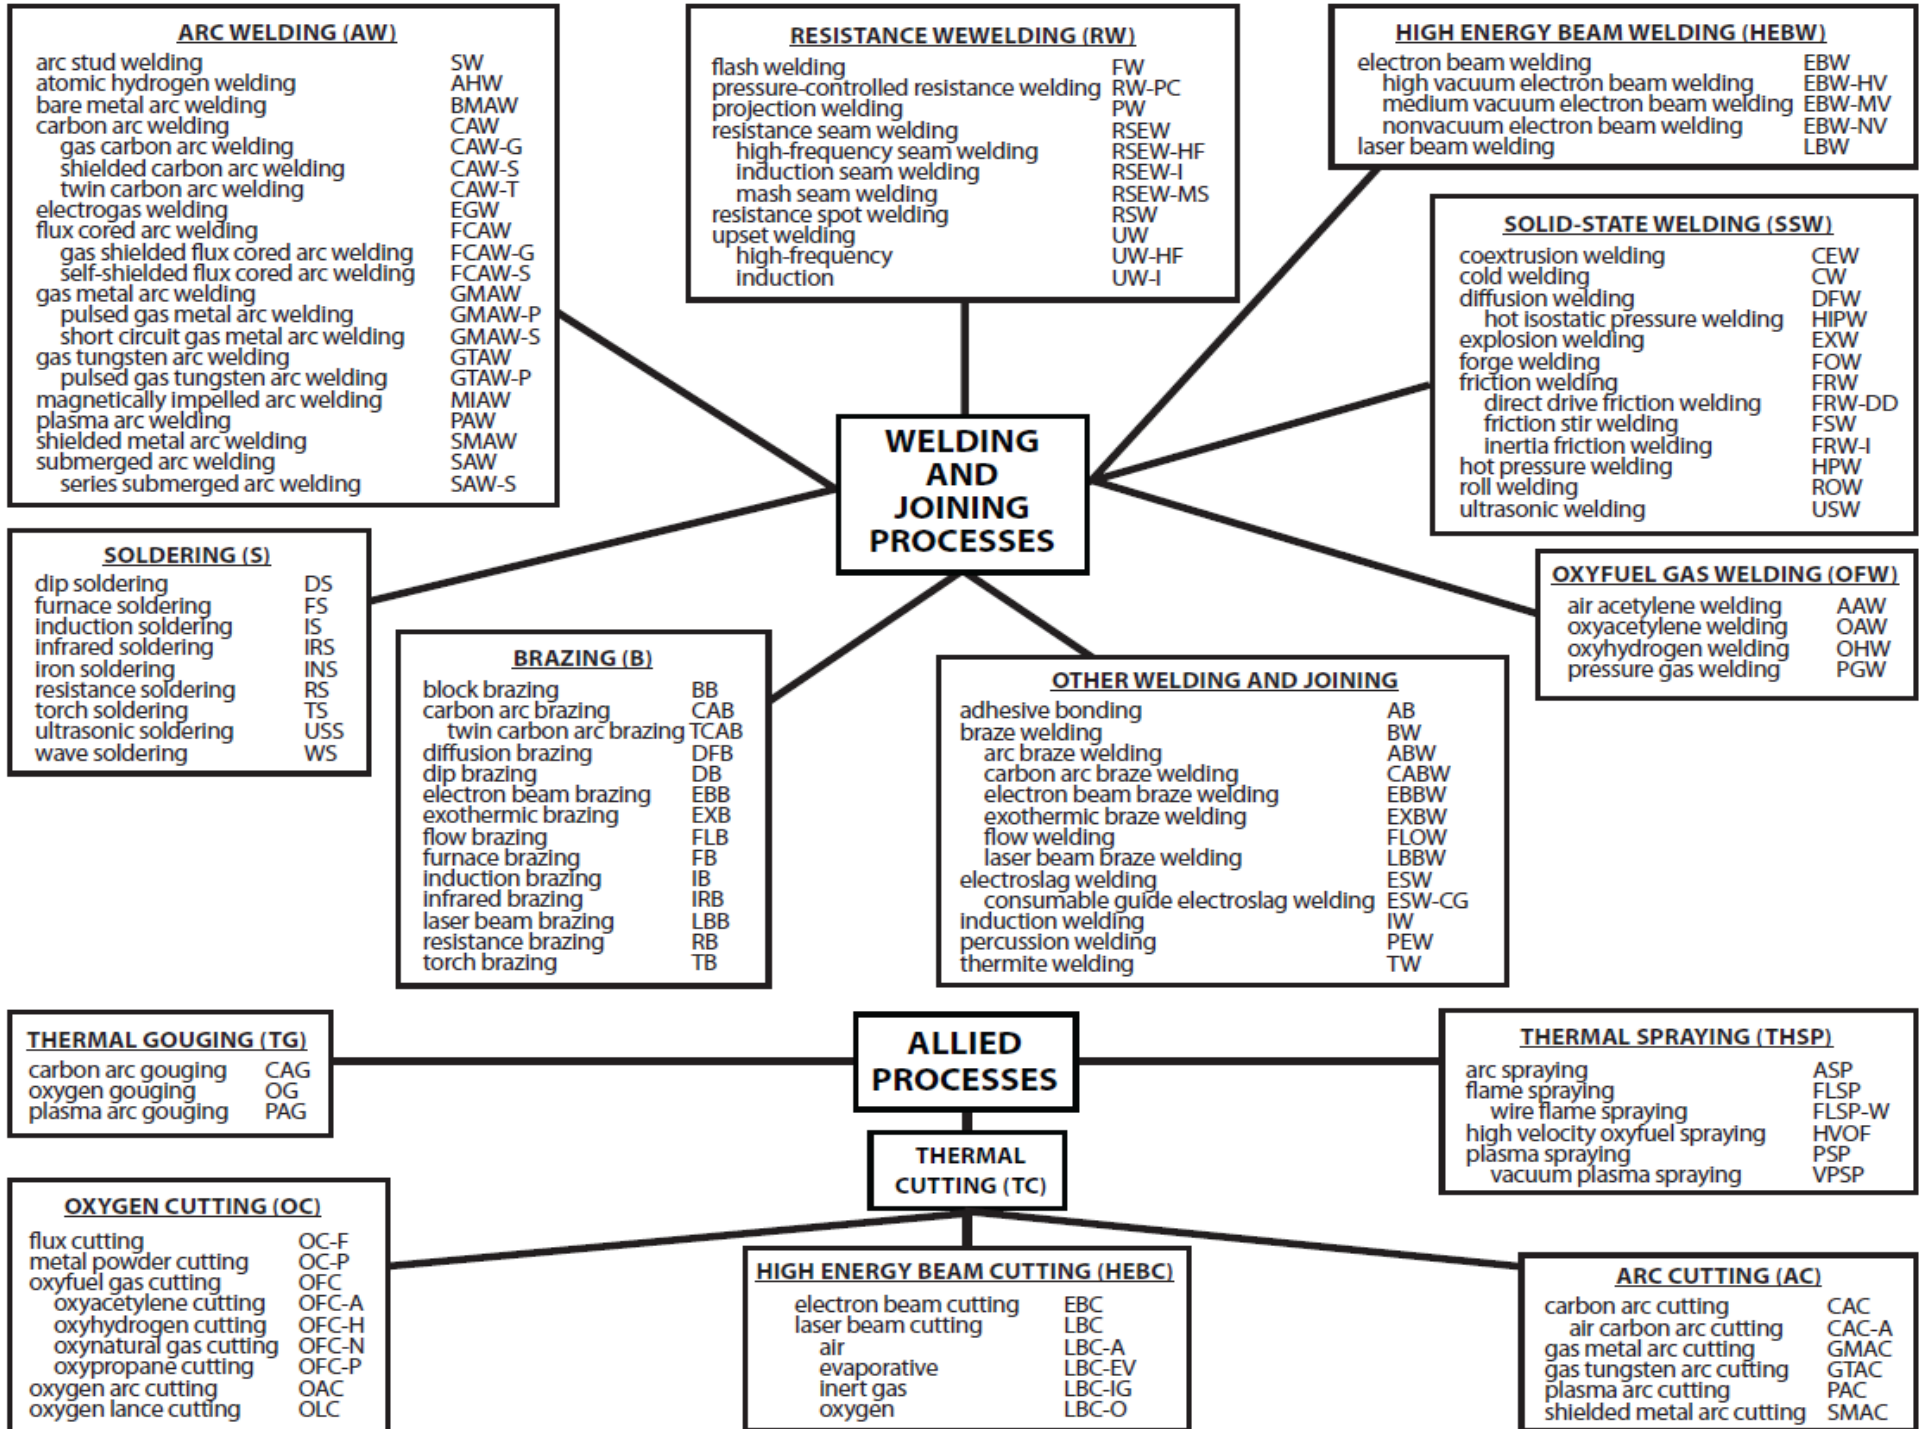


# قوس الکتریکی



- اگر دوسر مثبت و منفی یک مولد برق بهم برخورد کرده و در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند، در اثر اختلاف پتانسیل موجود بین آنها جرقه هائی زده می شود. این جرقه ها موجب یونیزه شدن هوای بین دو قطب شده (پلازما) و باعث عبور جریان برق و تکمیل مدار می گردند.

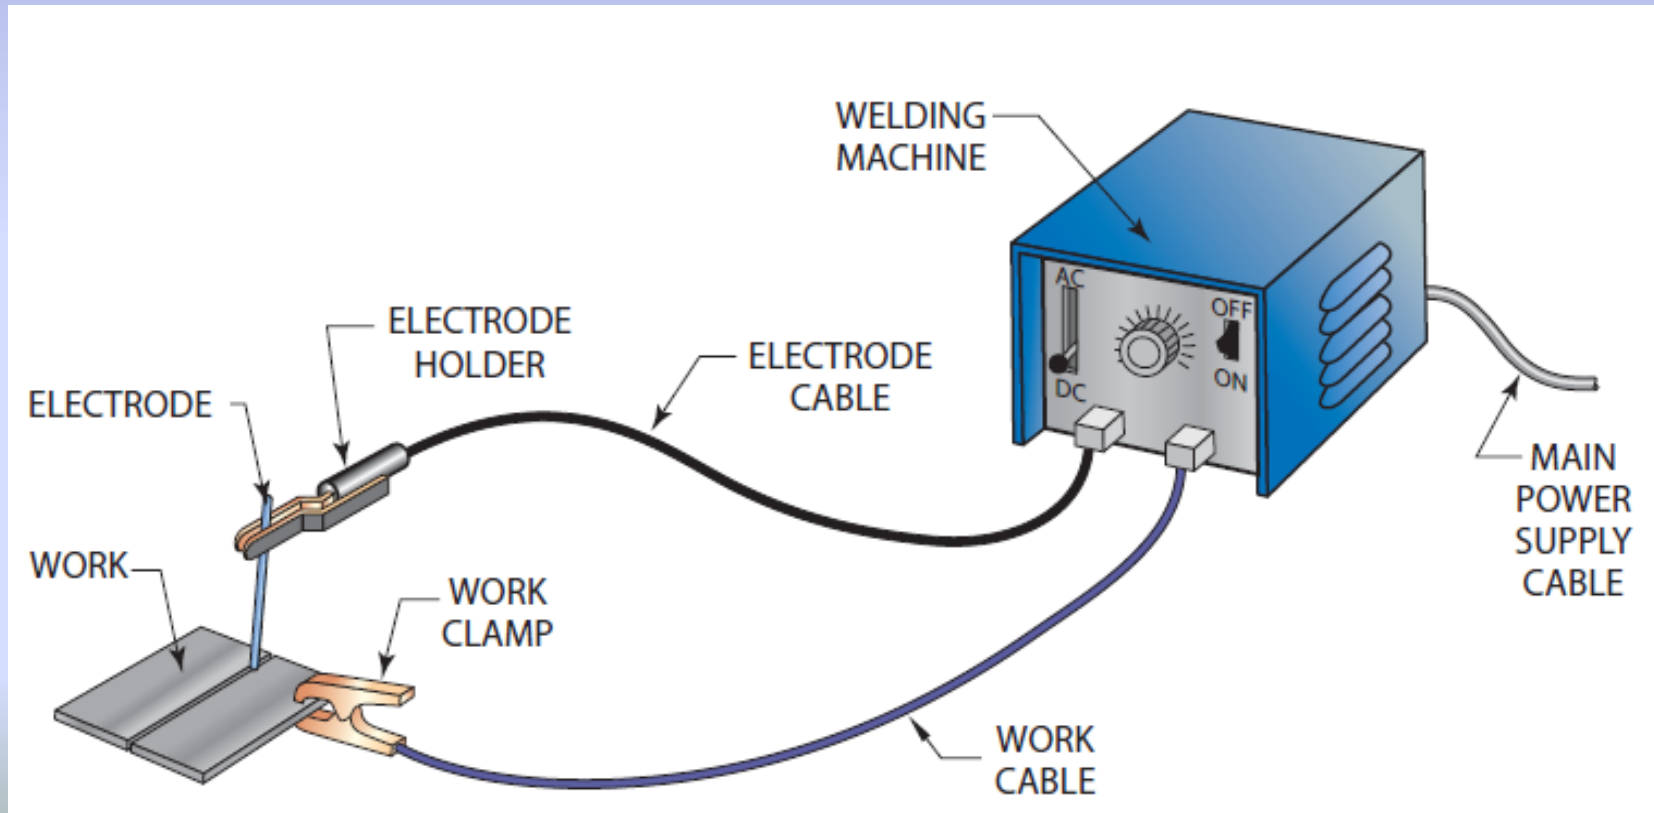

شکل (3-1): مدار جوشکاری قوس الکتریکی


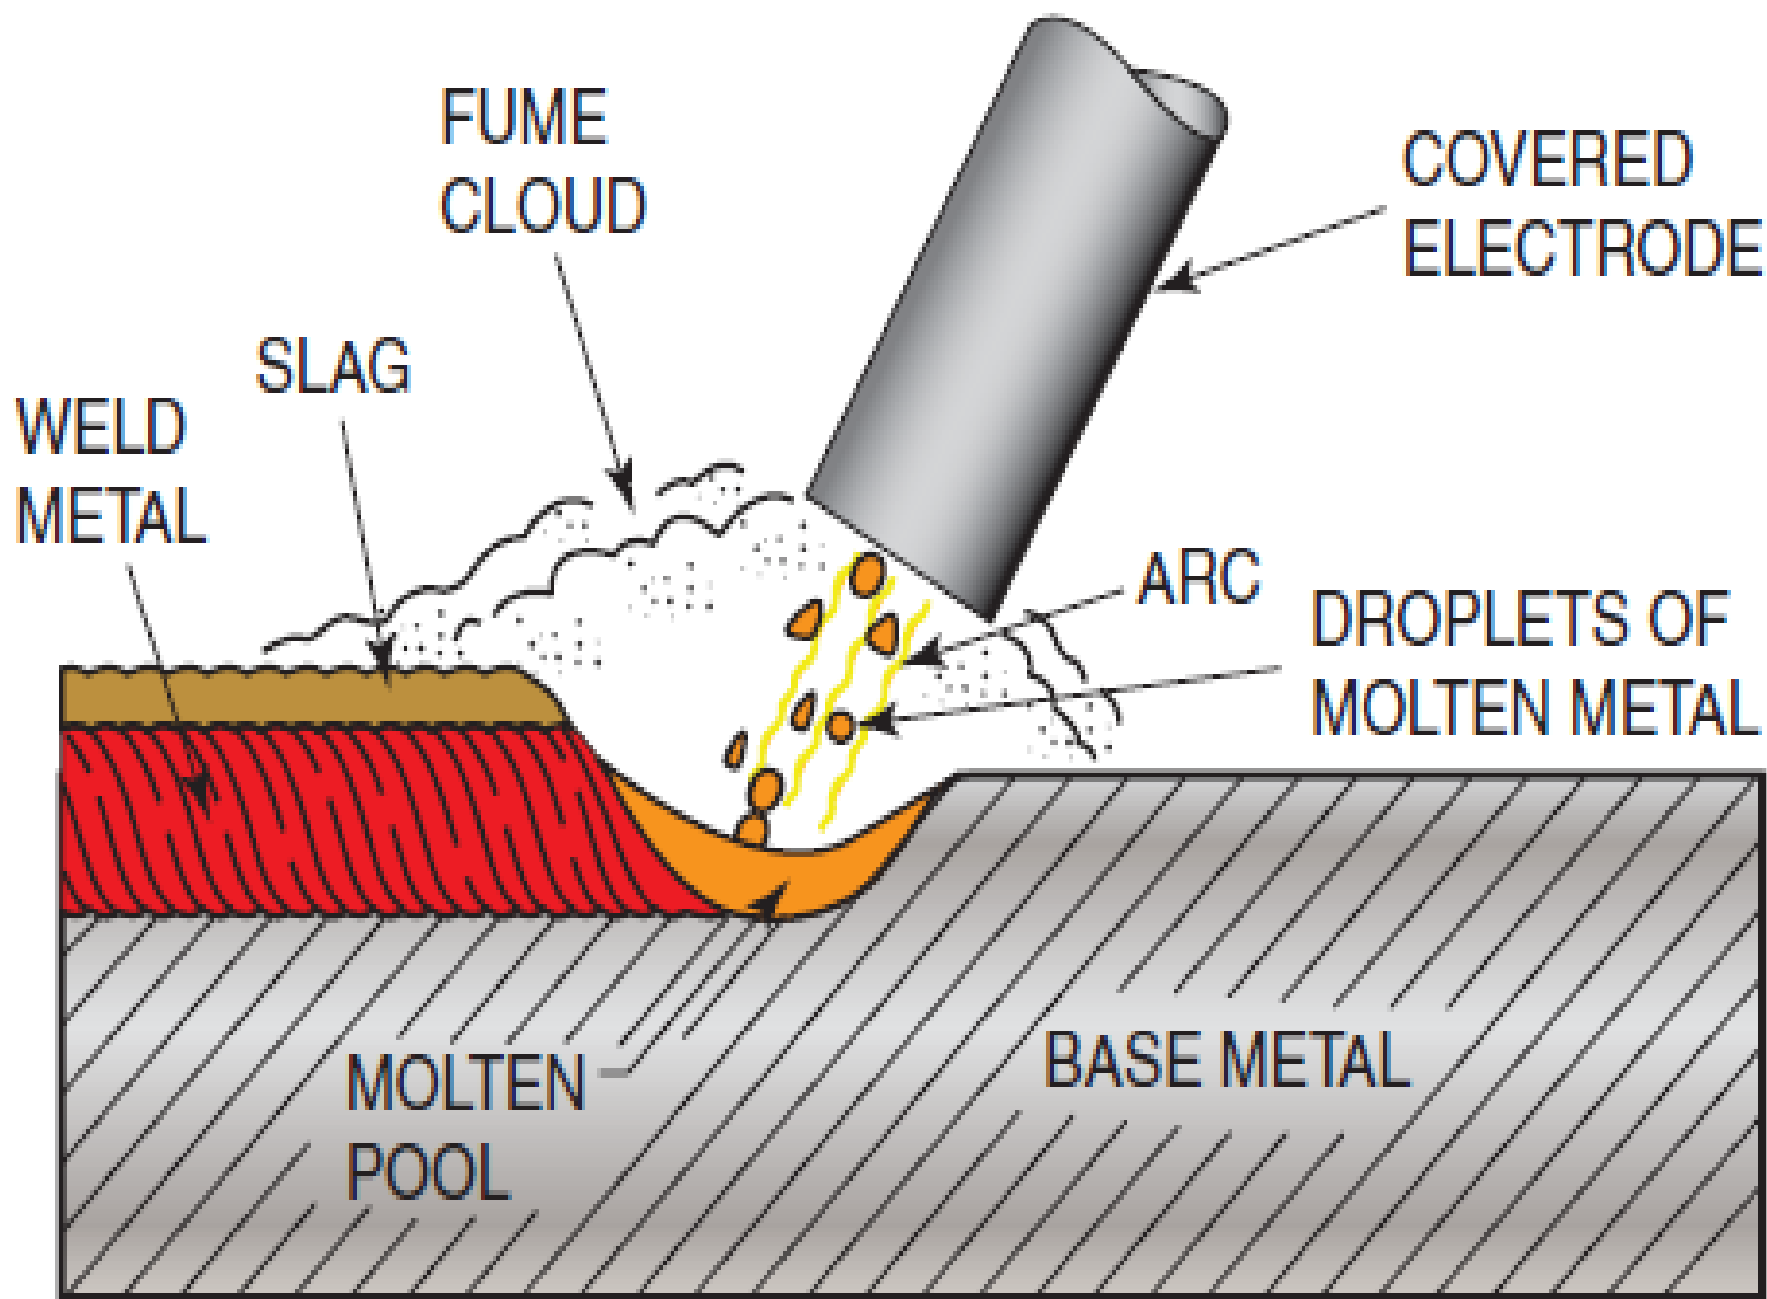




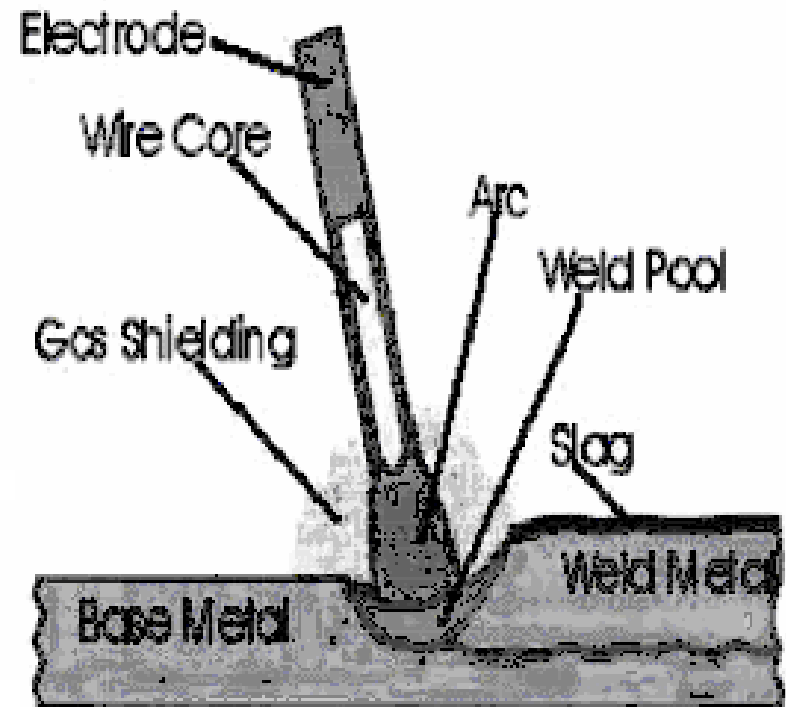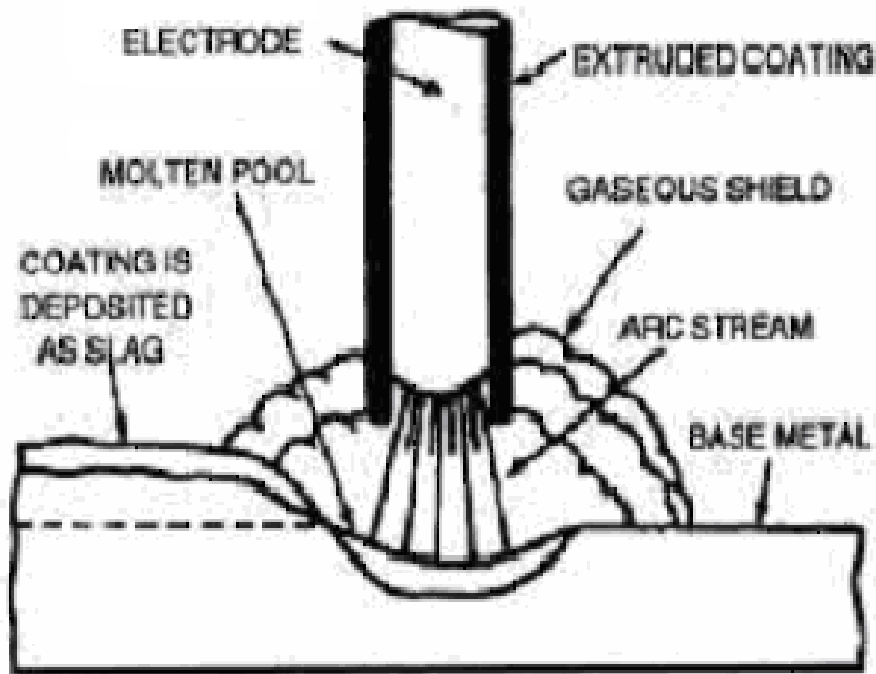


شكل (1-4): اجزاء قوس الكترىكى


- ناحیه بین الکترودها را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت میانی که یک شیب یکسان و یکنواخت پتانسیل در آن وجود دارد و دو ناحیه نزدیک به الکترودها که باعث اثر سرد شدن توسط الکترودها یک افت سریع پتانسیل در آن دیده می شود، که به افت پتانسیل «کاتدی» و «آندی» شناخته شده است. میتوان نقاط کاتدوآند را هم بخشی از قوس فرض نمود، در چنین حالتی قوس شکل زنگی شکل بخود میگیرد. شکل (5-1) نمودار افت پتانسیل و این منطقه از قوس را نشان میدهد.

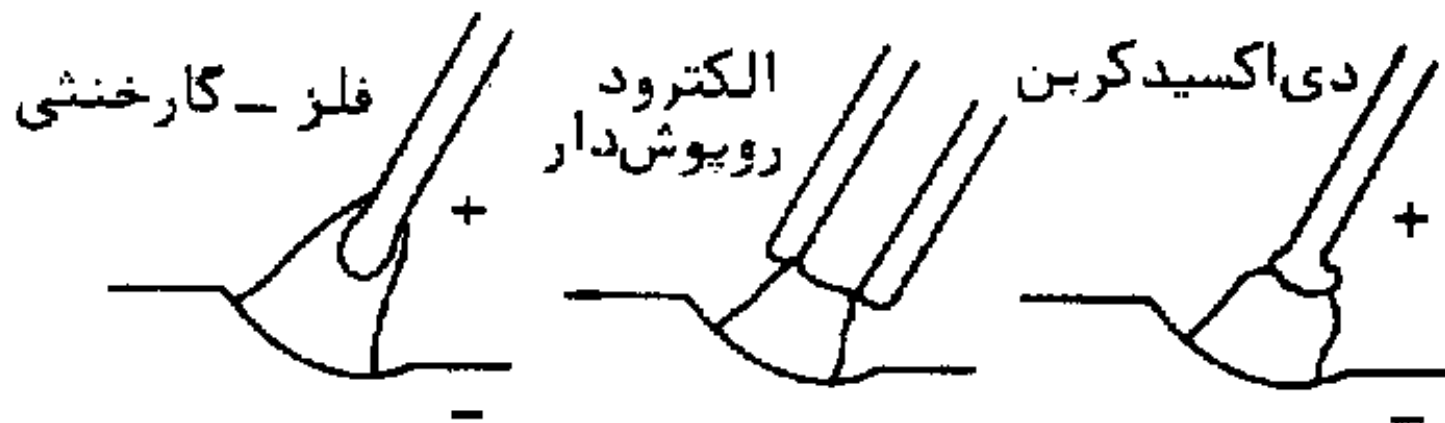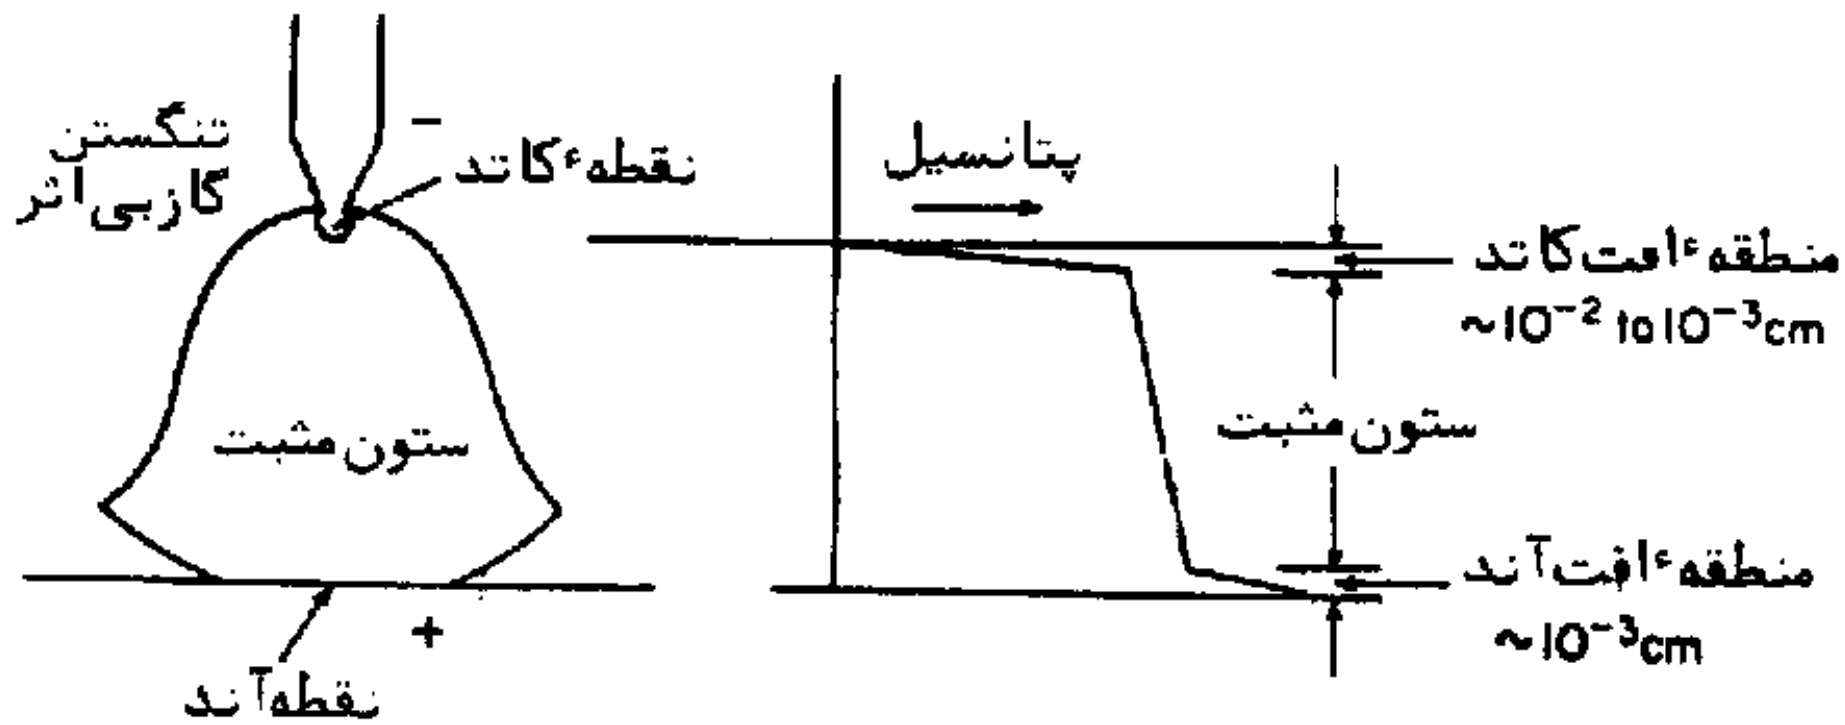

شکل (5-1): شکل زنگی قوس وافت پتانسیل در نزدیکی کاتد و آند

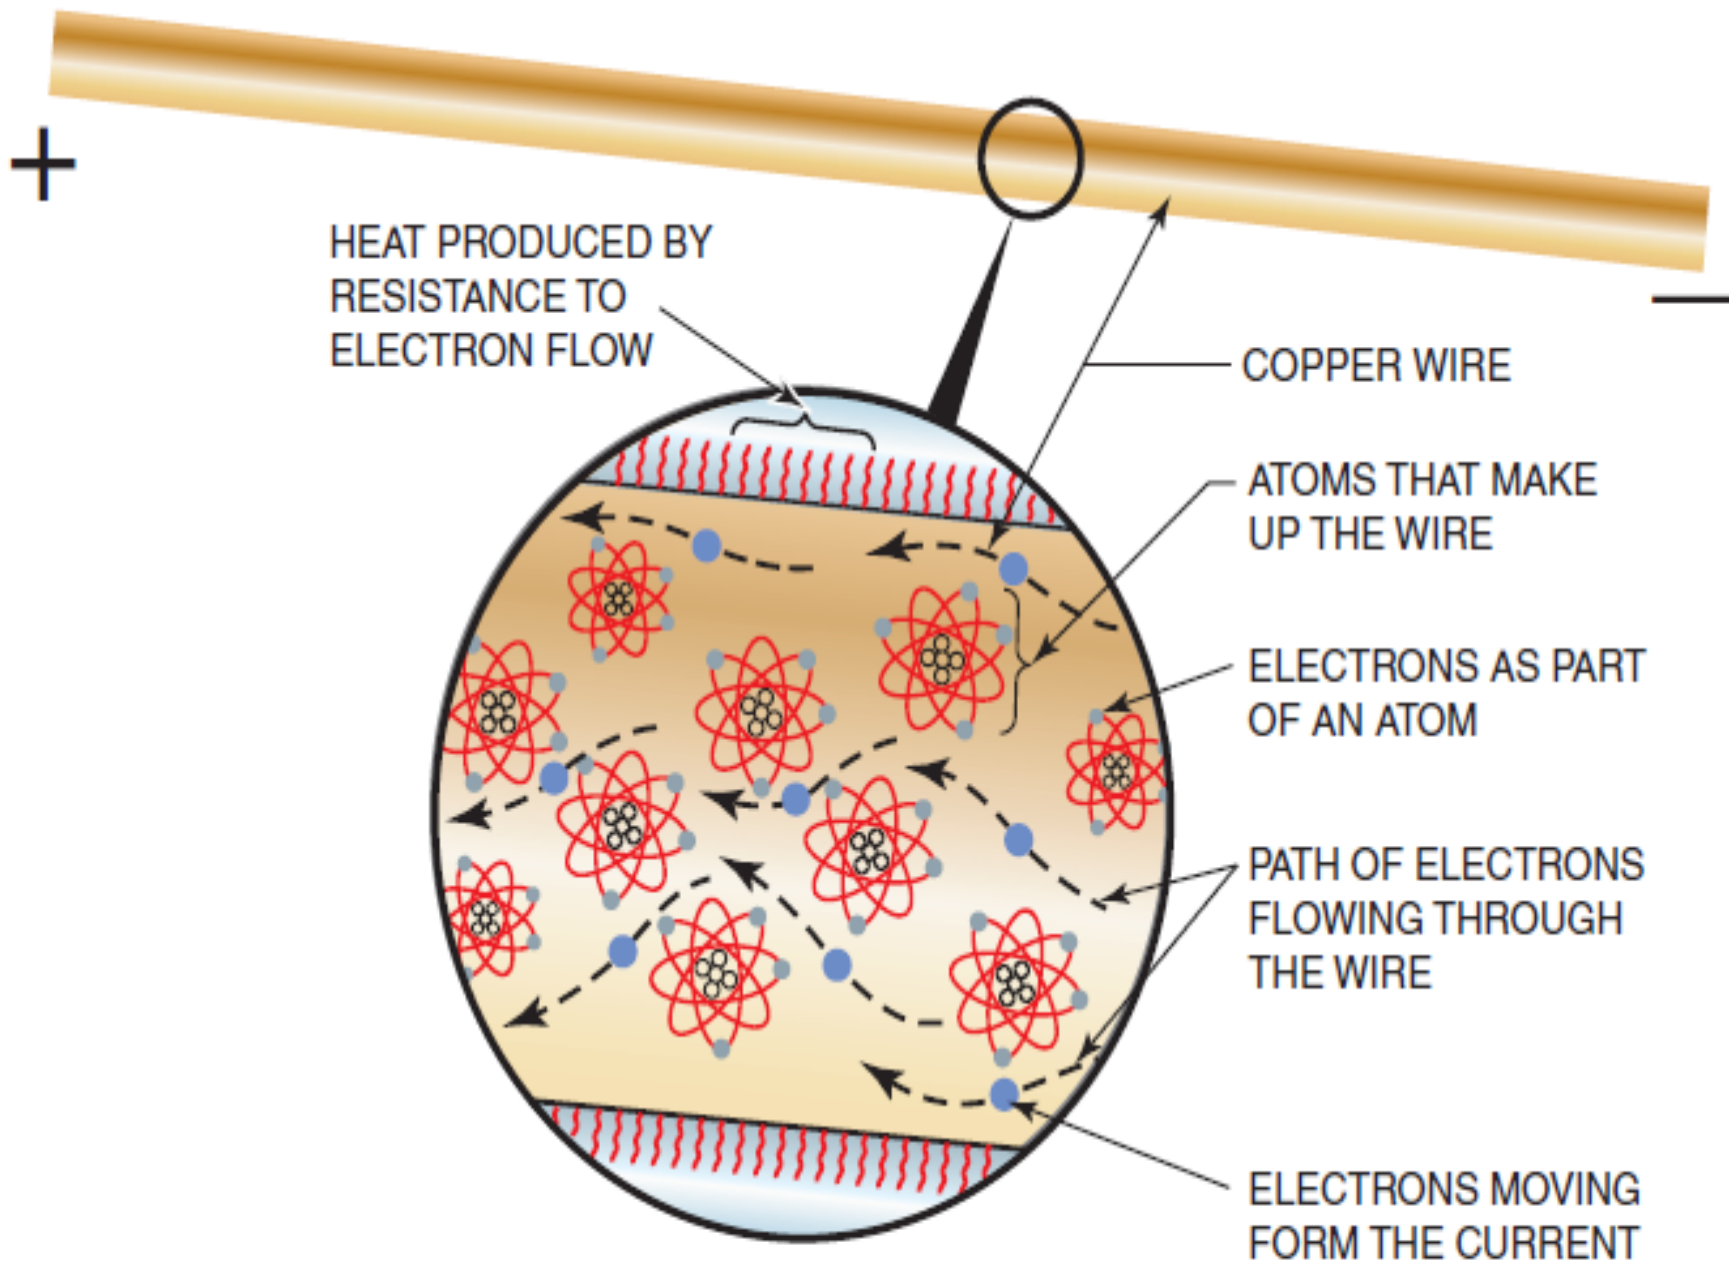

خطوط ایزوترم سر الکتروود جمع تر هستند و فشردگی وجود دارد و این محل که خطوط ایزوترم جمع می شوند را ریشه قوس می نامند. درجه حرارت در این منطقه از همه جا بیشتر است. هرچه قوس فشرده تر باشد درجه حرارت آن نقطه بیشتر می گردد. بنابراین نزدیک الکتروود بالاترین درجه حرارت وجود دارد. از طرفی دیگر گستردگی قوس بطرف قطعه کار وجود دارد که این گستردگی سبب تشکیل "جت پلاسما" (Jet plasma) می گردد. جت سرعتی حدود  $104 \text{ cm/sec}$  را دارد.

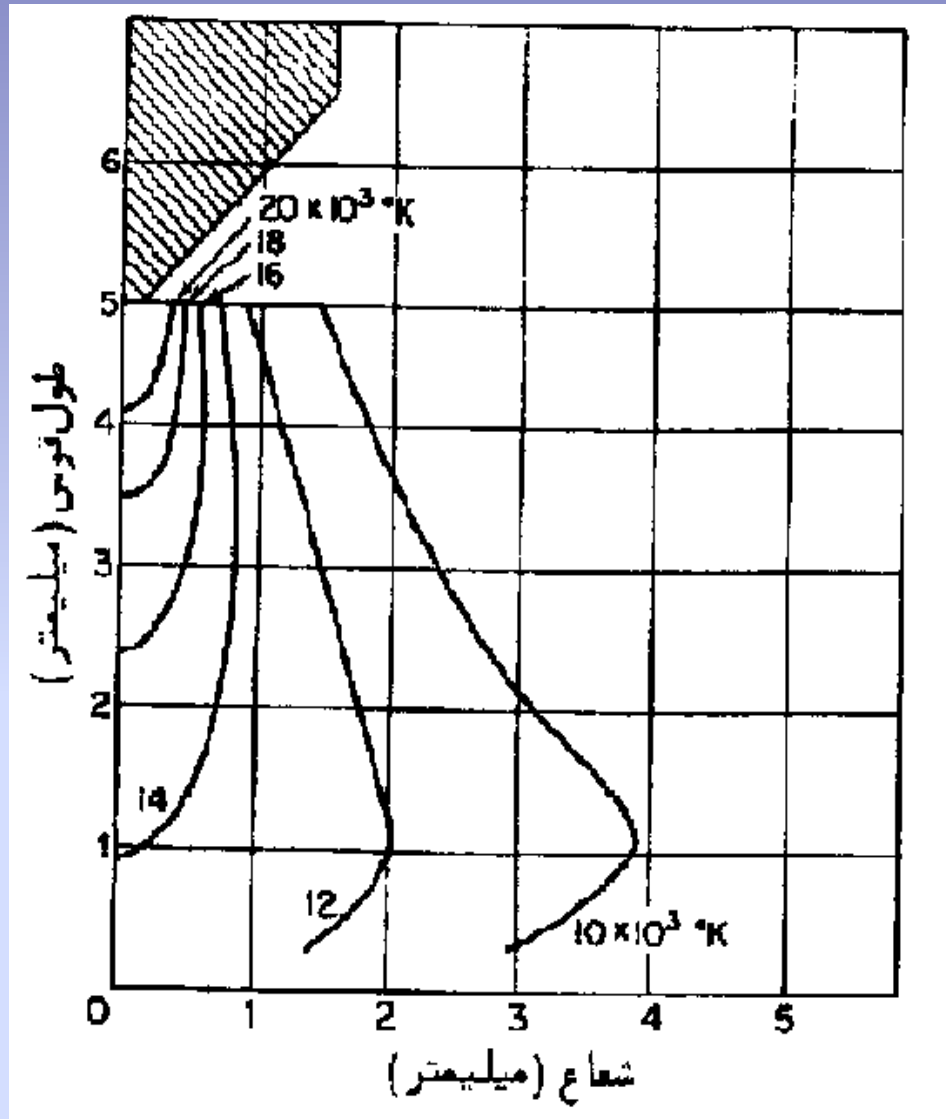

شکل (1-6): توزیع درجه حرارت در سر الکتروود

# قوس الکتریکی: جمع بندی

- اثر فشار انقباضی بدون در نظر گرفتن جهت جریان، قطبیت "*Polarity*" و آلترناتیو بودن آن بر روی حوضچه وجود دارد و همین موضوع سبب جنبش و حرکت قوس میگردد.
- نیروی الکترومغناطیس با مجذور شدت جریان ( $I^2$ ) متناسب است، نتیجتاً حرکت گازها یا پلاسمای جت با افزایش شدت جریان افزایش می یابد.
- در جریان آلترناتیو افزایش شدت جریان الکتریکی سبب افزایش نیروی قوس الکتریکی میگردد، زیرا نیرو به جهت جریان بستگی ندارد.
- در قوسها با جریان یکنواخت با الکتروود غیر مصرفی حرارت ایجاد شده در آندها معمولاً بیشتر از حرارت تولید شده در کاتدمیباشد.
- ولتاژ و میزان حرارت منتقل شده از ستون قوس با افزایش طول قوس افزایش میابد. اما در عین حال دانسیته شدت جریان کاهش میابد (با افزایش طول قوس، سطح مقطع افزایش میابد).
- اهمیت عملی نیروی قوس الکتریکی در نحوه جدا کردن و انتقال فلز مذاب از سر الکتروود به سطح کار می باشد.
- قطره های فلز مذاب از الکتروود بوسیله نیروی الکترومغناطیسی در نوک الکتروود جمع و توسط کشش پلاسماجت جدامی شوند.
- شتاب ثقل فاکتوری است که در مواقعی که نیرو کم و یا جریان کم باشد، نقش مهمتری بازی میکند.

# انواع قوس الکتریکی در جوشکاری


- از نظر جوشکاری بر حسب ذوب الکتروود و یا عدم ذوب آن دو نوع قوس الکتریکی وجود دارد. اگر الکتروود از جنس کربن و یا تنگستن باشد، هنگام ایجاد قوس الکتریکی، الکتروود ذوب نمیشود، در نتیجه قوس یا الکتروود را غیر مصرفی " Non-Consumable " مینامند.
- اما اگر الکتروود از جنس فلز مبنأ و یا نقطه ذوب پائینتر از فلز مبنأ را داشته باشد، همزمان با برقراری قوس الکتریکی، الکتروود ذوب و قطرات مذاب از آن جدا شده و با سرعت زیاد پلاسماجت به حوضچه جوش منتقل می شود. این الکتروود مصرفی " Consumable " و یا قوس فلزی " Metal-Arc " می نامند.



# " روشن کردن قوس الکتریکی (شروع قوس) "

## " Arc-initiation "

- بمنظور استارت قوس بایستی یک کانال یونیزه شده یا هادی بین الکترود ایجاد شود، این کانال به دو طریق عمده زیرمهبیا میگردد؛
- الف - بکار بردن ولتاژ خیلی بالا بین الکترودها که باعث دشارژ یا خالی شدن بار الکتریکی شود.
- ب - بوسیله لمس کردن و عقب بردن الکترود بر روی کار

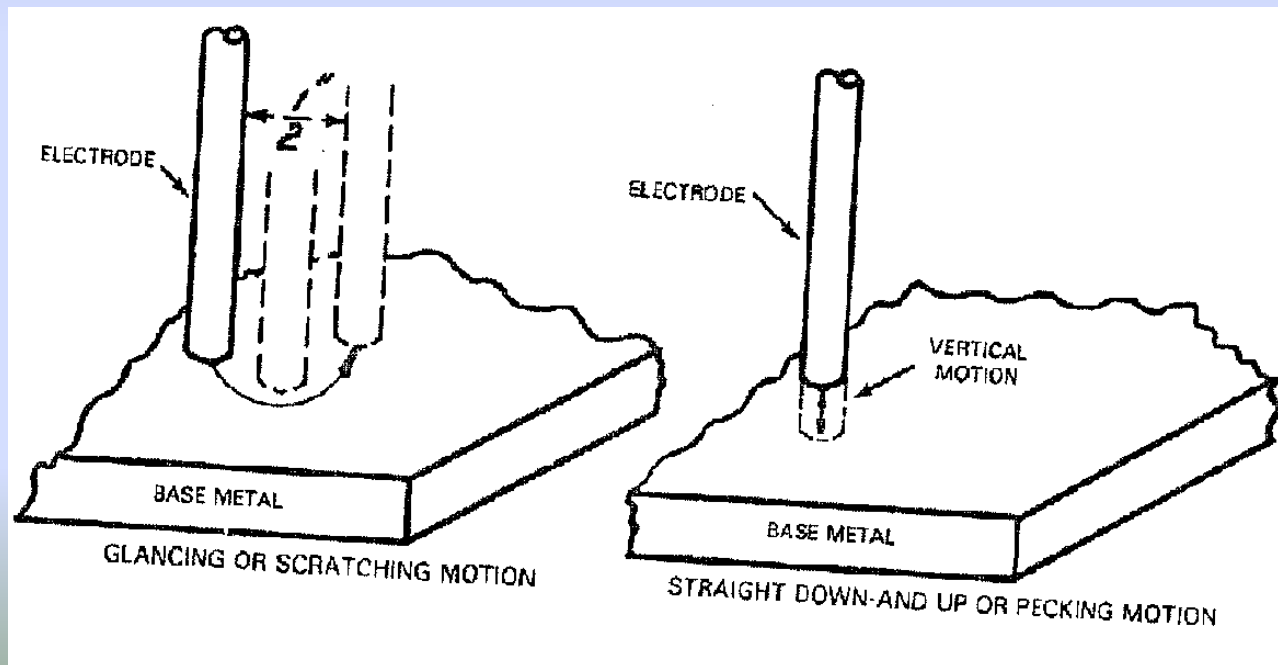

شکل (7-1): نحوه برقراری قوس اولیه به روشهای مختلف

# نگهداشتن قوس الکتریکی " Arc- " maintenance

- پس از آغاز قوس و برقراری تعادل حرارتی چنانچه در ضمن کار قوس بطور موقتی خاموش شود، آنرا بمراتب آسانتری می توان روشن کرد؛
- وجود بعضی از مواد در پوشش الکترود می تواند کمک کننده شروع مجدد قوس باشد.
- در جریانهای متناوب *a.c.* موج جریان الکتریکی عقب تر از موج ولتاژ تنظیم میشود، طوری که وقتی جریان صفر است تقریباً تمام ولتاژ مدار ترانسفورماتور قابل دسترسی برای شروع یا استارت مجدد قوس می باشد.
- استفاده از تدابیر خاص نظیر فرکانس بالا یا اسی لاتور با ولتاژ بالا، بطوریکه یک ضربه بولتاژ را در لحظه معین در مدار تولید کند، بسیار متداول است.

# عوامل مؤثر در پایداری قوس الکتریکی "

## Arc Stability

- نقطه کاتدیا آند در الکتروود باید در حین روشن بودن قوس حالت ثابتی داشته باشد، یعنی جهیدن ریشه قوس از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت از سوئی به سوی دیگر از نوک الکتروود صحیح نمی باشد.
- اگر الکتروود مصرفی است، انتقال قطرات مذاب از الکتروود باید منظم و در یک محور، یعنی بدون پراکندگی به اطراف انجام شود.
- حوضچه جوش در یک حالت ثابتی نسبت به الکتروود باشد و پلاسمای قوس عمود بر سطح کار قرار گیرد و این موقعیت در سرتاسر مسیر جوش در هنگام حرکت قوس پایدار بماند. تغییر جهت و امتداد پلاسما یا سوسوزدن ریشه قوس در گوشه های حوضچه جوش نباید اتفاق افتد.
- اجتناب از جوشکاری با سرعت سریع، حرارت کم و یا حوضچه جوش کوچک.
- تثبیت شدت جریان از نظر مقدار و شکل موج طوری که قوس زود خاموش نشود. و بطور کلی قوس باید دارای آنچنان پایداری باشد که در اثر تغییرات کوچک موقعیت محیط و موضع جوش حساسیت کمتری نشان دهد.

# انواع منبع انرژی

- **دستگاه موتور- مولد (موتور ژنراتور و دینام)**

یک موتور الکتریکی که با یک موتور احتراقی درونسوز راه اندازی شده و قادر به تولید جریان یکسو، متناوب و یا یکسو/متناوب می باشد.


- **مبدل یکسوکننده (رکتیفایر Rectifier)**

یک مبدل جهت کاهش ولتاژ الکتریکی جریان متناوب ورودی به ولتاژ لازم برای جوشکاری (با جریان متناوب) استفاده می شود. سپس جریان الکتریکی برای تبدیل از جریان متناوب به جریان یکسو، داخل یکسوکننده یا رکتیفایر می گردد.

- **مبدل جریان متناوب (ترانس)**

در این حالت از یک مبدل الکتریکی برای کاهش ولتاژ ورودی جریان متناوب به ولتاژ لازم برای جوشکاری با جریان متناوب استفاده می شود .

# دستگاه موتور- مولد (موتور ژنراتور و دینام)

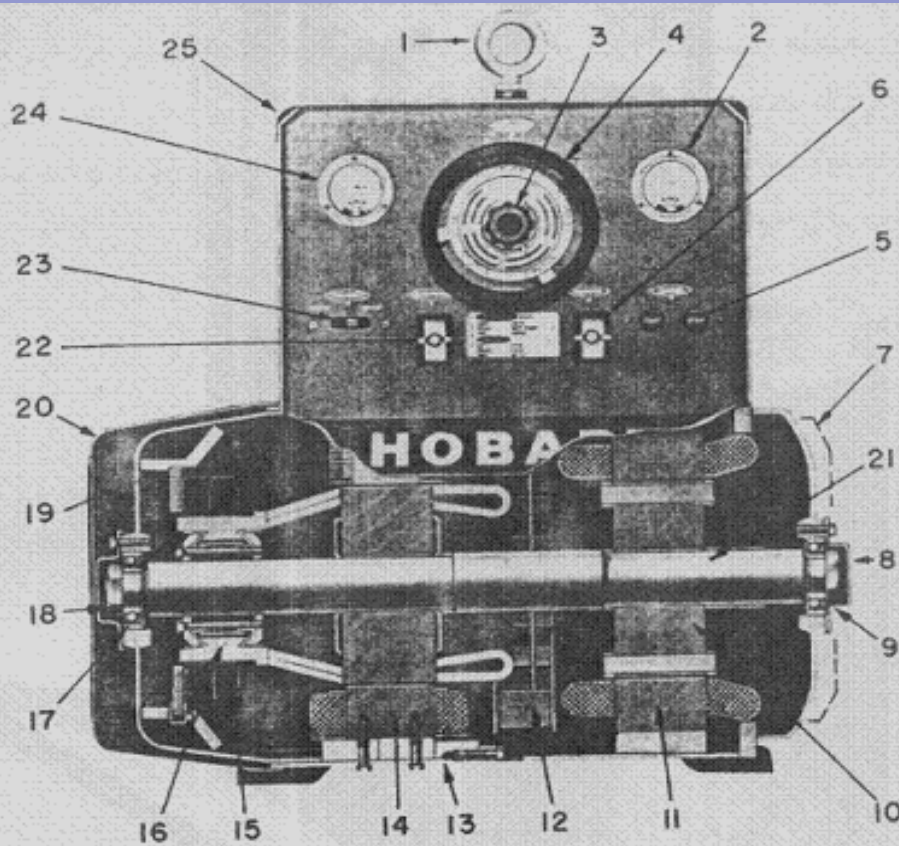

شکل (1-8):

اجزاء یک موتور-مولد برقی (دینام)


قسمت‌های داخلی طبق شکل به شرح زیر است:

- |                                  |                      |                              |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| ۱. قلاب فلزی بزرگ و محکم         | ۲. ولت‌سنج بزرگ      | ۳. تنظیم ریز شدت جریان       |
| ۴. تنظیم در شدت جریان            | ۵. کلید خاموش - روشن | ۶. اتصال دهنده کابل‌های زمین |
| ۷. حفاظ فلزی                     | ۸. درپوش یاتاقان     | ۹. یاتاقان                   |
| ۱۰. محفظه مسی روتور              | ۱۱. موتور سه فاز     | ۱۲. پروانه فلزی خنک‌کن       |
| ۱۳. قاب فلزی                     | ۱۴. مولد جریان       | ۱۵. جاروک گرافیتی - فلزی     |
| ۱۶. یکسوکننده                    | ۱۷. یاتاقان تویی     | ۱۸. درپوش یاتاقان            |
| ۱۹. قاب فلزی                     | ۲۰. روکش فلزی متحرک  | ۲۱. شفت                      |
| ۲۲. کابل‌های اتصال دهنده جوشکاری | ۲۳. کلید قطبیت       | ۲۴. آمپر سنج بزرگ            |
| ۲۵. روکش                         |                      |                              |



شکل (9-1): دیزل-ژنراتور جوشکاری با جریان یکسو

# مبدل یکسوکننده (رکتیفایر Rectifier)

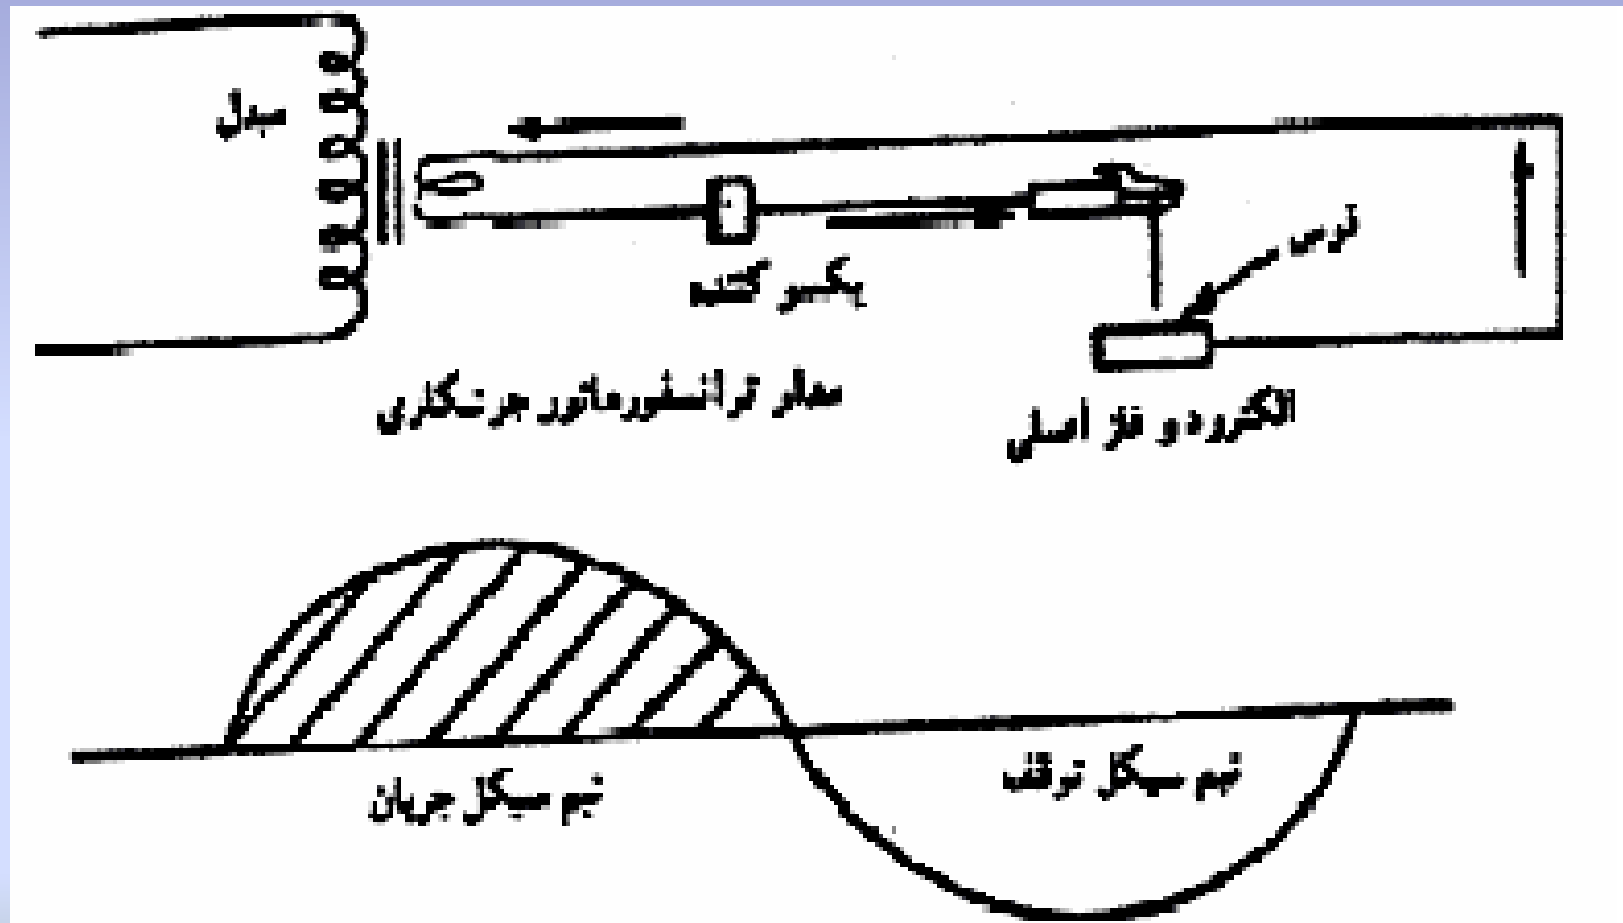

شکل (1-10): یکسو کردن جریان بوسیله رکتیفایر




شکل (1-11): دستگاه جوشکاری یکسو کننده (رکتیفایر)



# مبدل جریان متناوب (ترانس)



شکل (1-12): دستگاه ترانسفورماتور

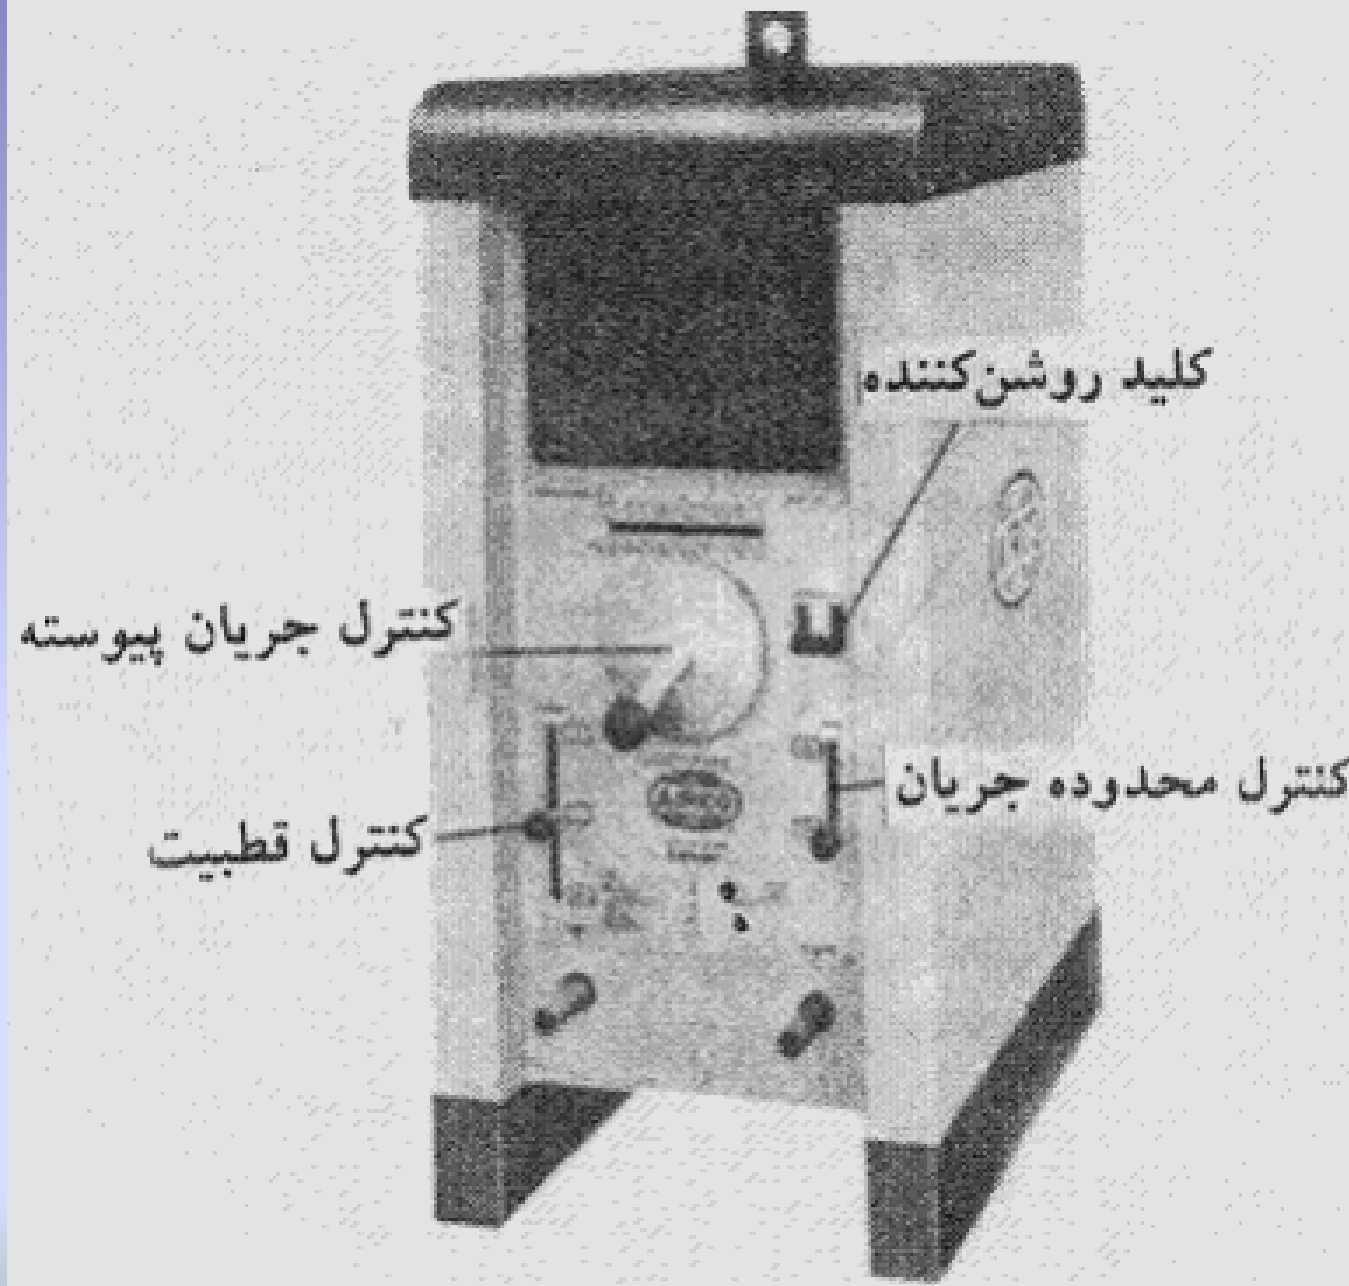


شکل (1-13): اجزاء یک ماشین مبدل-یکسوکننده AC-DC


# عوامل موثر در انتخاب ماشین جوشکاری

- روش جوشکاری
- تعمیر و نگهداری
- معیارهای اقتصادی
- قابلیت حمل و نقل
- محیط کار
- مهارتهای موجود
- ایمنی
- سرویس دهی های سازنده
- برآورد الزامات آئین نامه ها و استانداردها

# مزایای دستگاه جوشکاری جریان مستقیم

- خطر کار با جریان مستقیم کمتر است.
- در محلهای تنگ، باریک و مرطوب جوشکاری با جریان مستقیم بهتر است.
- انتخاب قطب آزاد بوده و می توان الکتروود را به مثبت یا منفی وصل کرد و امکان تقسیم حرارت بصورت مفیدتری وجود دارد.
- انواع الکتروود (حتی مفتول ساده و الکتروود بدون روپوش) رami توان با جریان مستقیم جوش داد.
- با استفاده از دستگاه مبدل با موتور سه فاز و یکسوکننده جریان، بار بروی هر سه فاز یکسان تقسیم می شود.

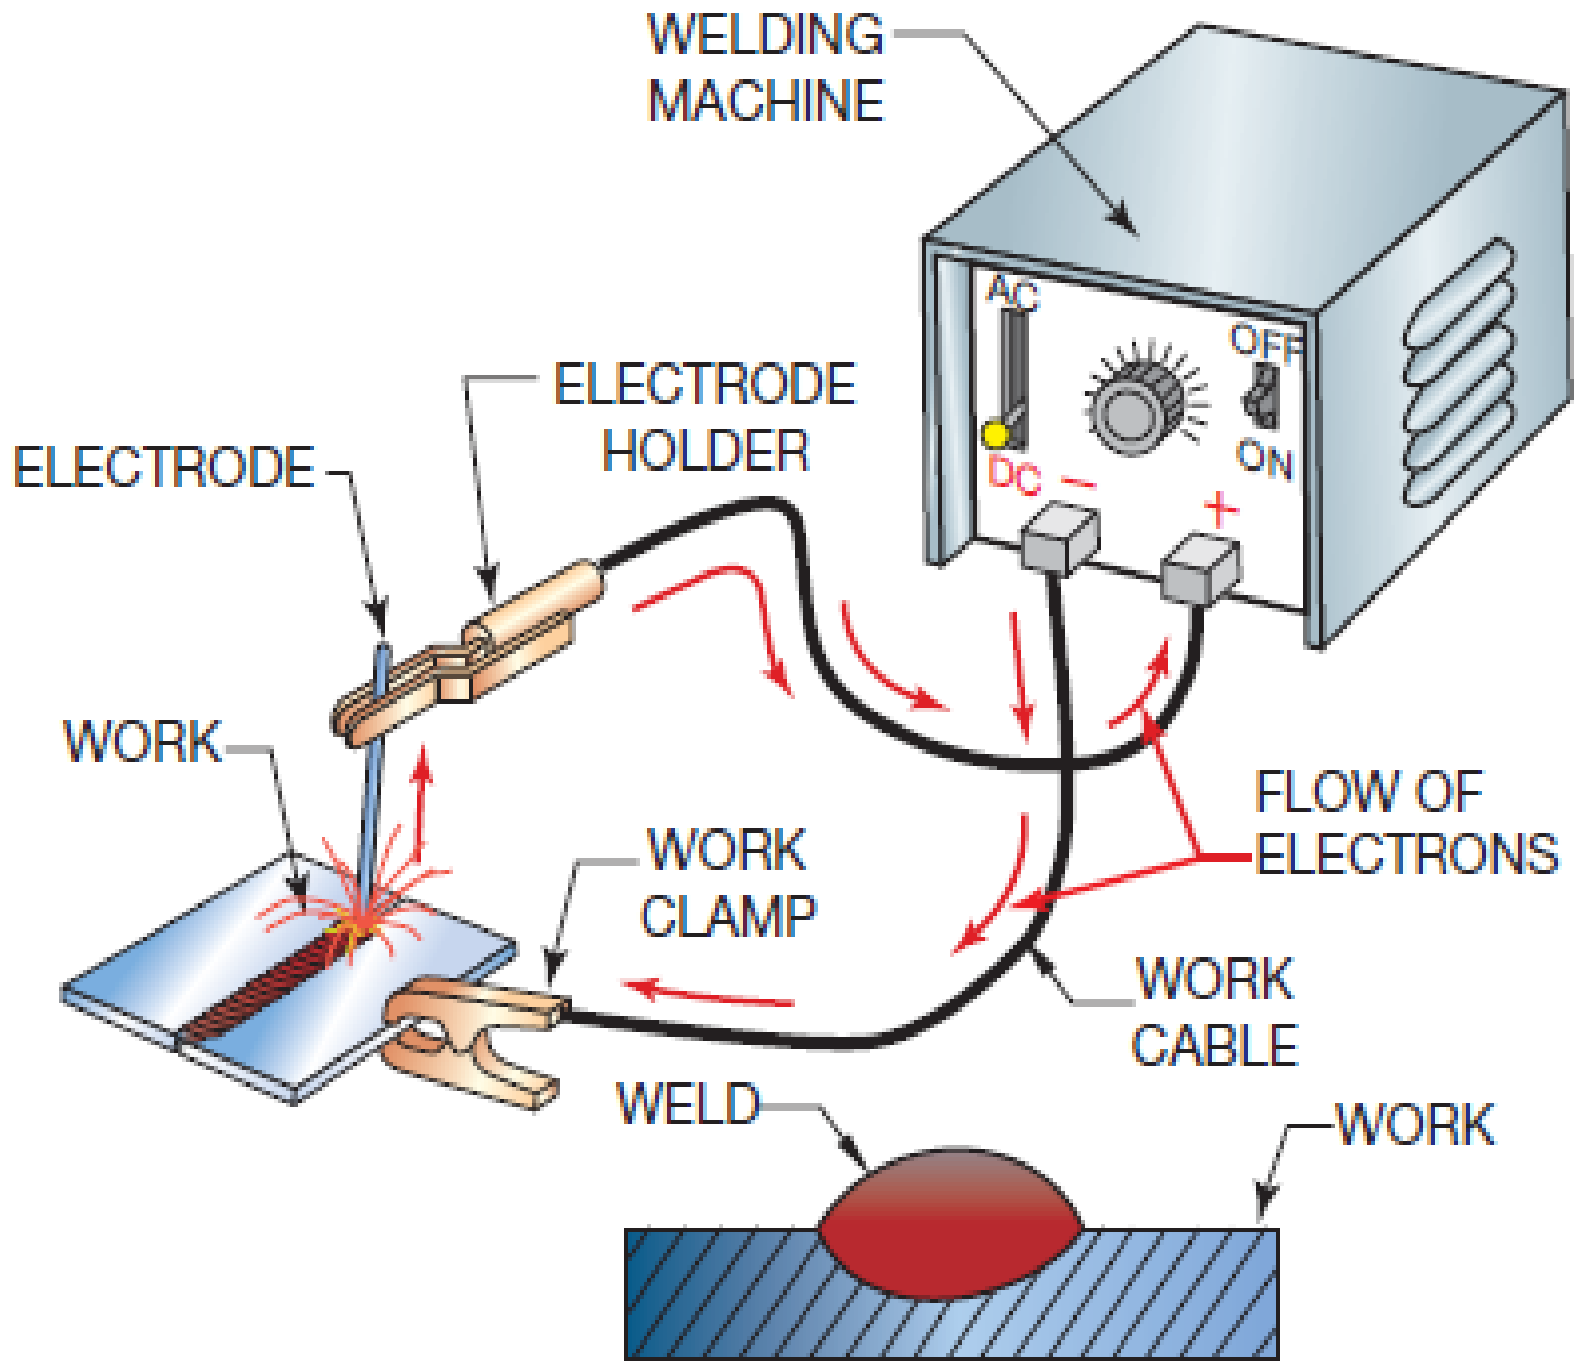

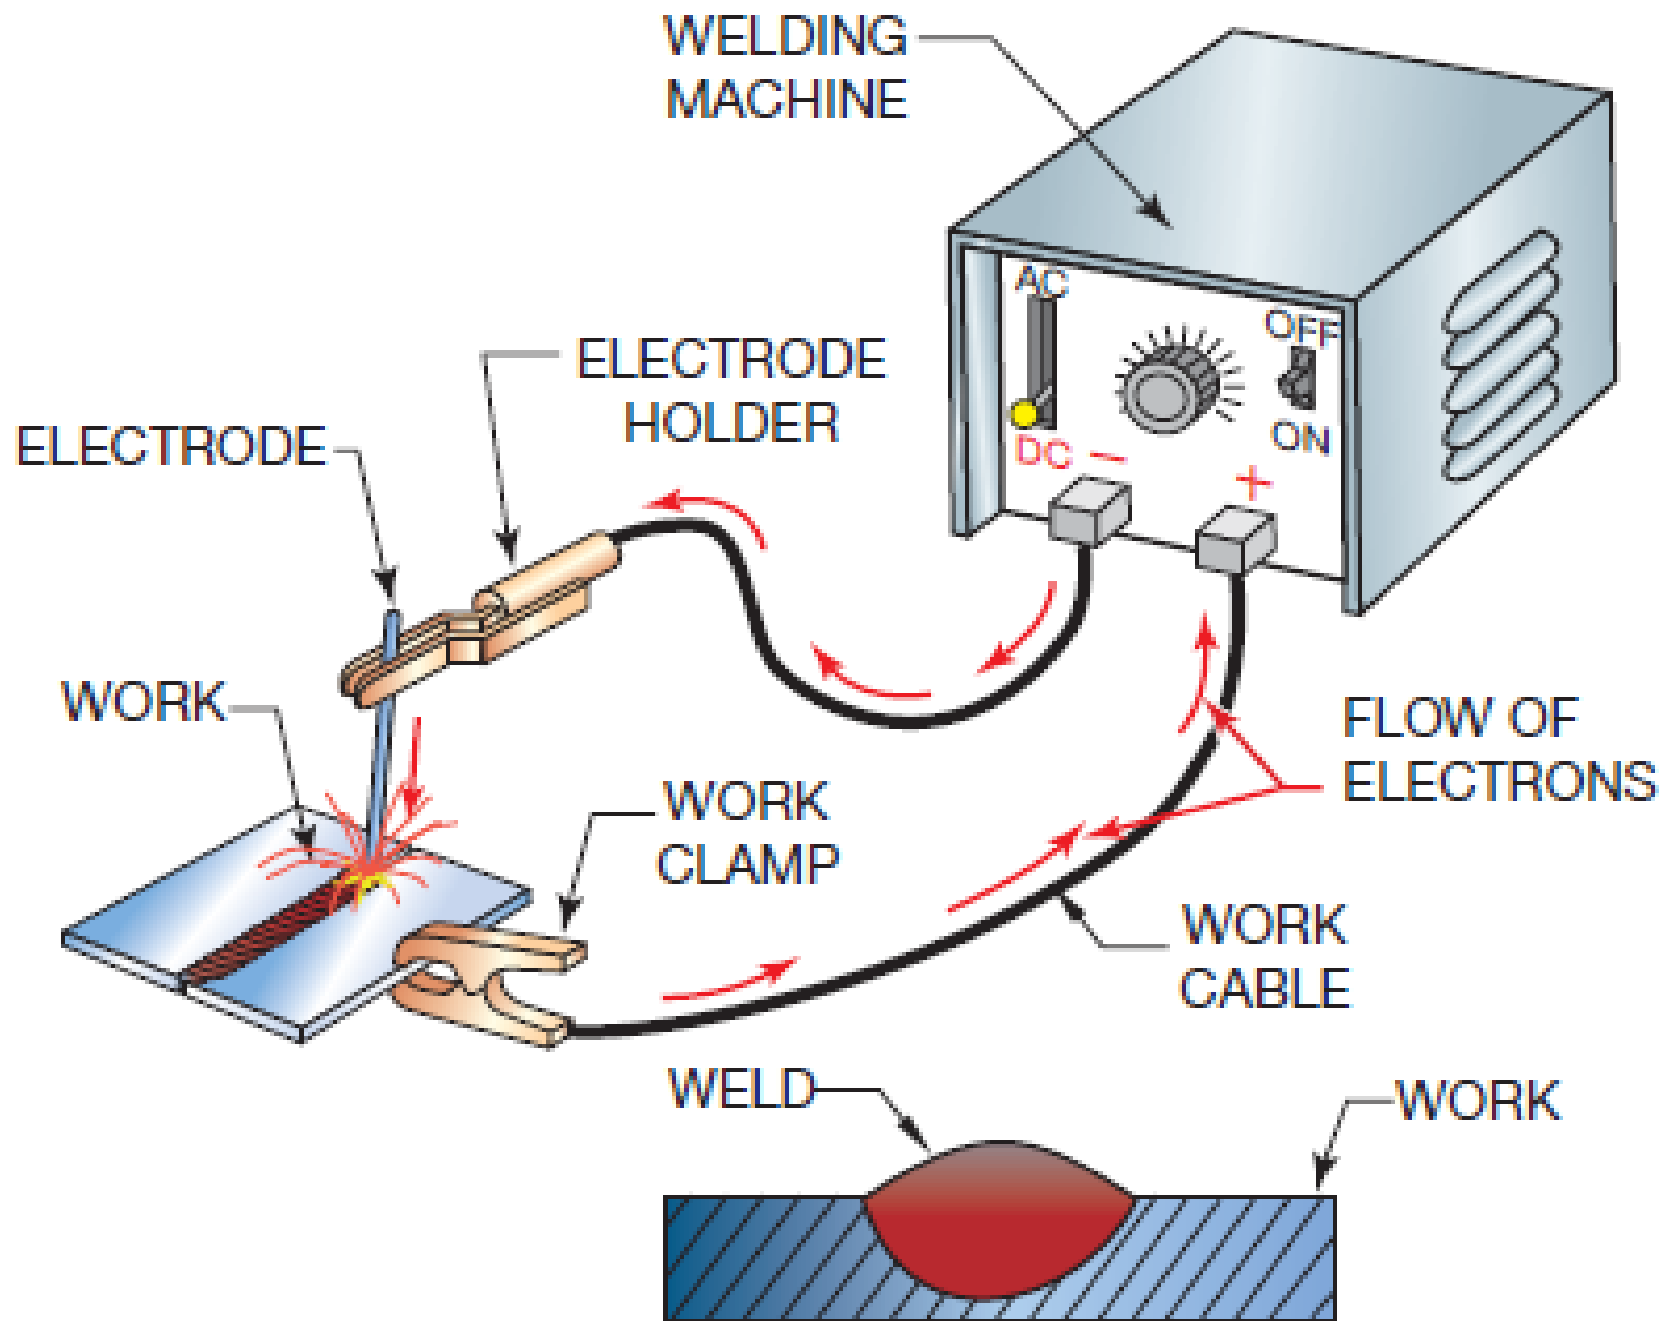

# مزایای دستگاه جوشکاری جریان متناوب

- سرمایه اولیه تهیه وسایل و دستگاههای آن کمتر است.
- هزینه نگهداری دستگاهها کمتر است.
- ضریب بهره الکتریکی آن بیشتر است.
- هزینه مصرف برق کمتر است.
- در جوشکاری جریان متناوب چون جهت جریان متناوب عوض می شود، حرارت حاصله از قوس بطور مساوی بهر دو قطعه (قطعه کار و الکترود) میرسد.
- اثر دمیدن قوس کمتر است.

## • انتخاب نوع جریان برای جوشکاری

انتخاب جریان به روش جوشکاری، نوع الکتروود، اتمسفر قوس و نوع فلزی که جوش داده خواهد شد، بستگی دارد. در صنعت انتقال فلز از الکتروود به حوضچه جوش با جریان d.c. یکنواخت تر و بهتر انجام میگیرد. علاوه بر پایداری بودن قوس و انتقال یکنواخت تر قطرات فلز با جریان مستقیم مزایای دیگری نیز در این روش وجود دارد که عبارتند از؛




# مزایای جریان مستقیم



- در جریان مستقیم می توان از شدت جریانهای کم استفاده کرد.
- امکان استفاده هر نوع الکتروود در روش جوشکاری دستی با جریان مستقیم.
- شروع قوس راحت تر است .
- نگهداری قوس با طول کوتاه راحت تر است.
- در وضعیتهای غیر تخت مثل وضعیت افقی، عمودی و بالاسری عملیات جوشکاری آسانتر است.
- برای جوشکاری ورقهای نازک مناسبتر است.
- امکان ایجاد پاک کردن قوس " Arc-cleaning " (پخش نمودن ذرات اکسیدی غیر مذاب از روی سطح کار به اطراف راپاک کردن قوس گویند) در جریان مستقیم بهتر فراهم میگردد.

# جریان متناوب

- جریان *a.c.* (شکل 1-14) درجائی ترجیح داده میشود که شروع مجدد قوس مسئله چندان مهمی نباشد. می توان به کمک افزایش ترکیبات پایدارکننده قوس در مواد روپوش الکتروود این موضوع را جبران نمود. چنین موادی خاصیت یونیزاسیون بالائی دارند. از جریان *a.c.* بیشتر در روش الکتروودتنگستن *TIG* استفاده می شود.




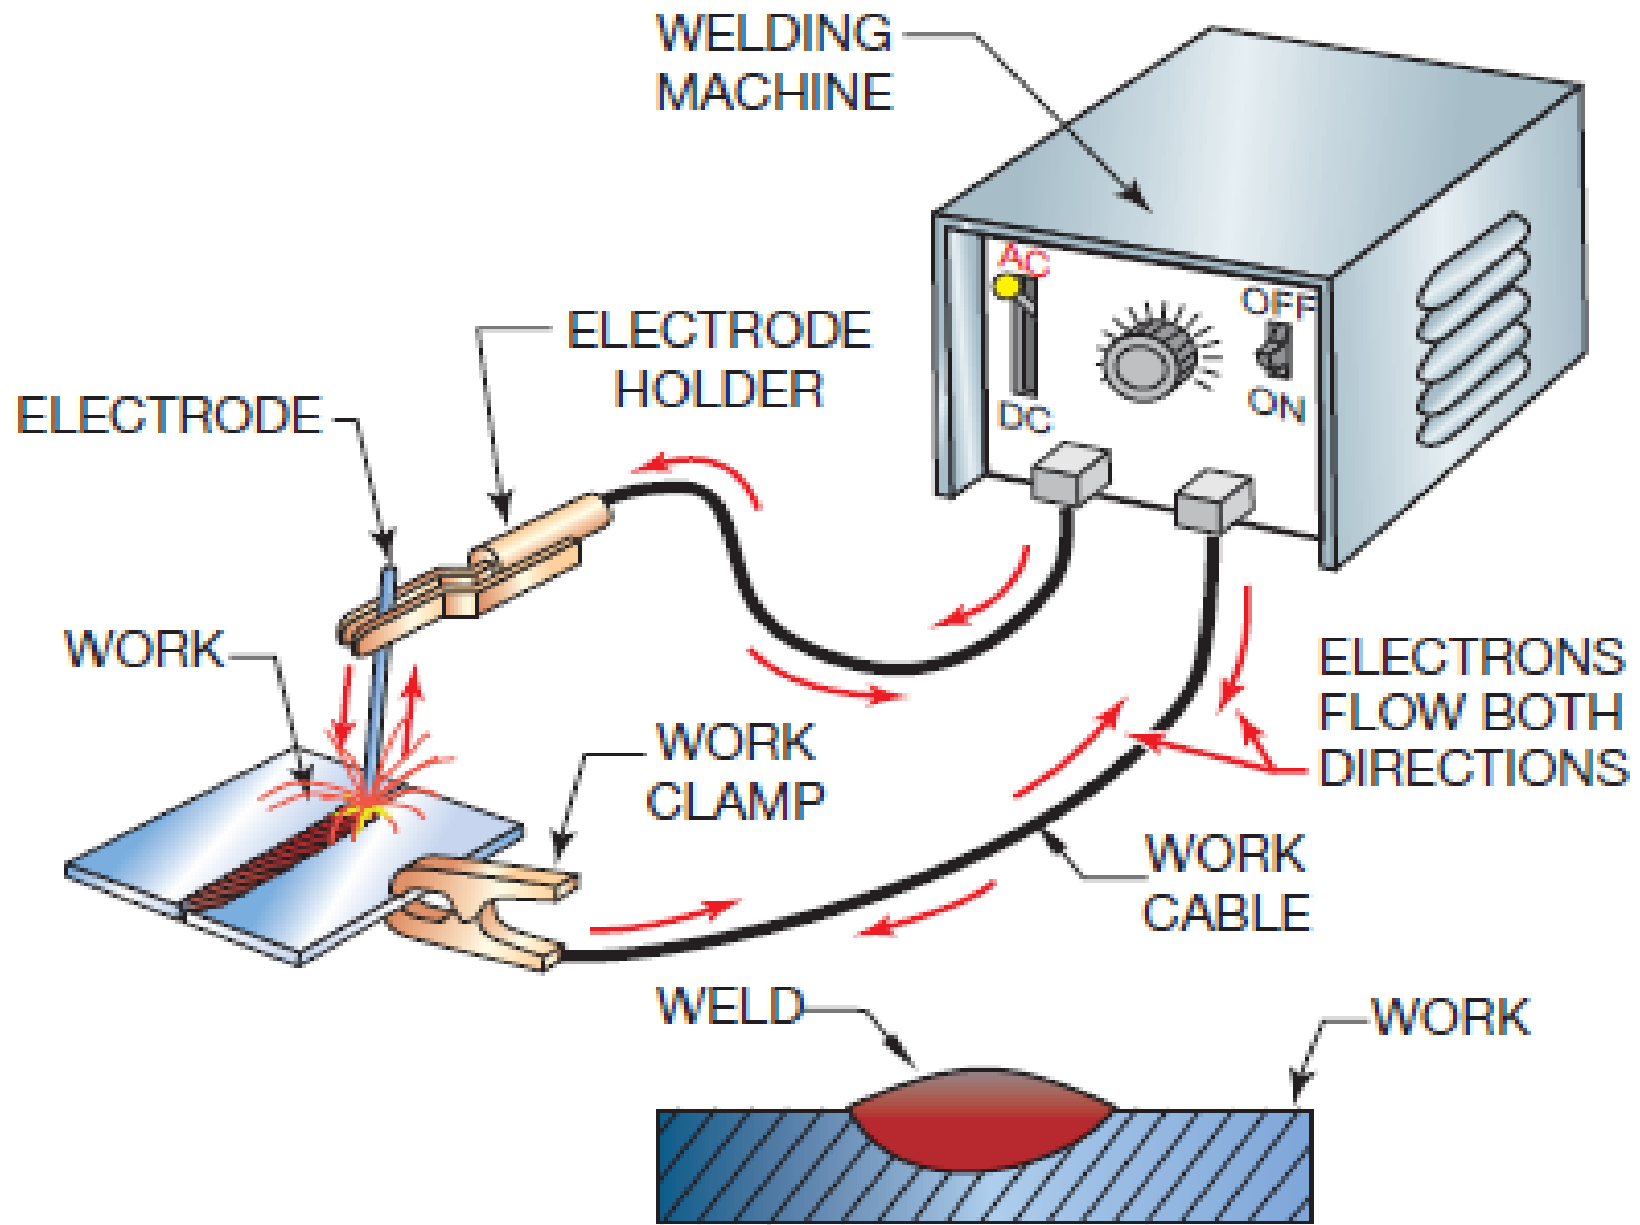


شکل (1-14): جوشکاری با جریان AC

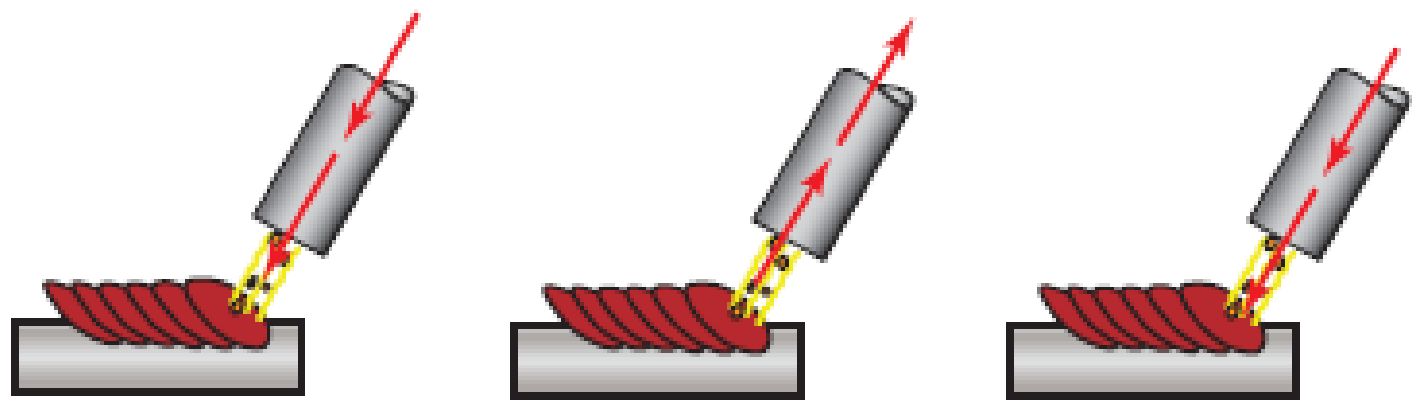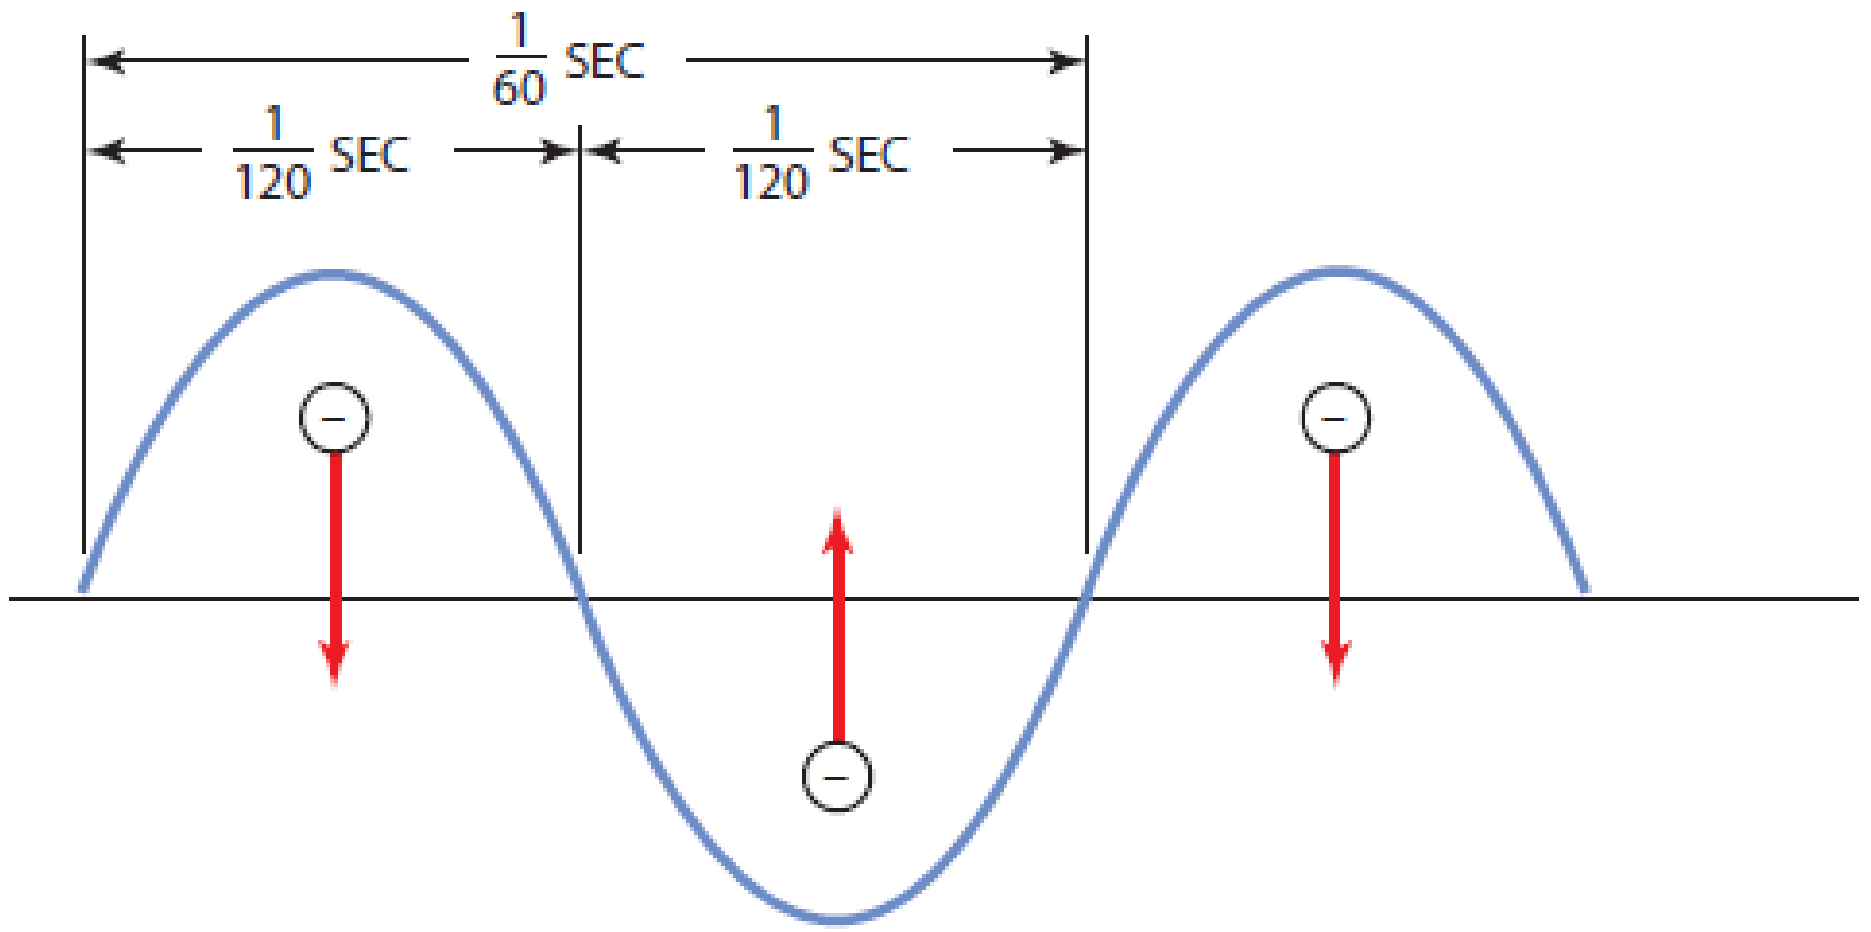

## • وزش قوس " Arc- Blow "


عبور جریان الکتریکی در الکترود، قطعه کار و کابل زمینی یک حوزه مغناطیسی بوجود می آورد، که بصورت دایره های متوالی عمود بر عبور جریان می باشند. عدم تقارن و ناهمبندی بودن حوزه اطراف قطعه کار یا الکترود سبب انحراف قوس به طرفی که تمرکز حوزه بیشتر است میگردد، این انحراف از حالت حقیقی به وزش قوس مرسوم است، که بیشتر در جریان یکنواخت اتفاق می افتد. در جریان متناوب بعلاوه تغییر جهت جریان در هر نیم سیکل این عمل کمتر اتفاق افتاده و یکنواخت است.

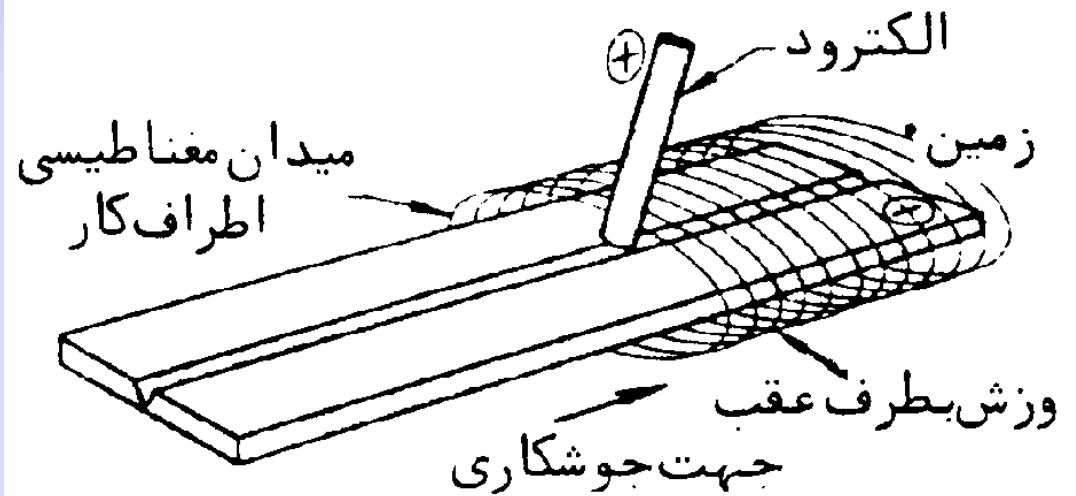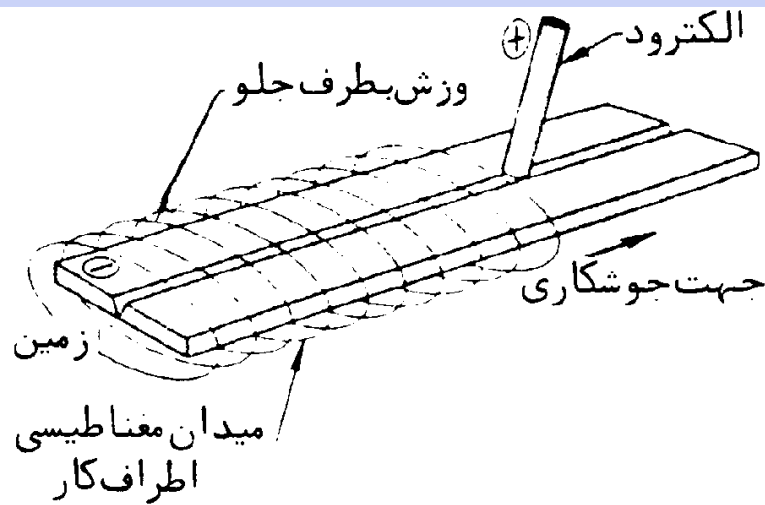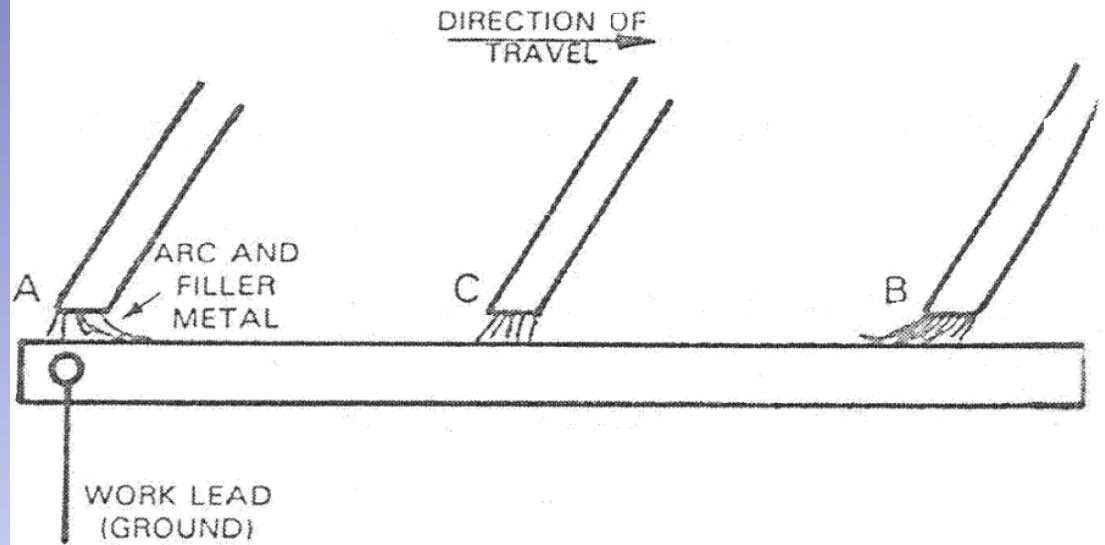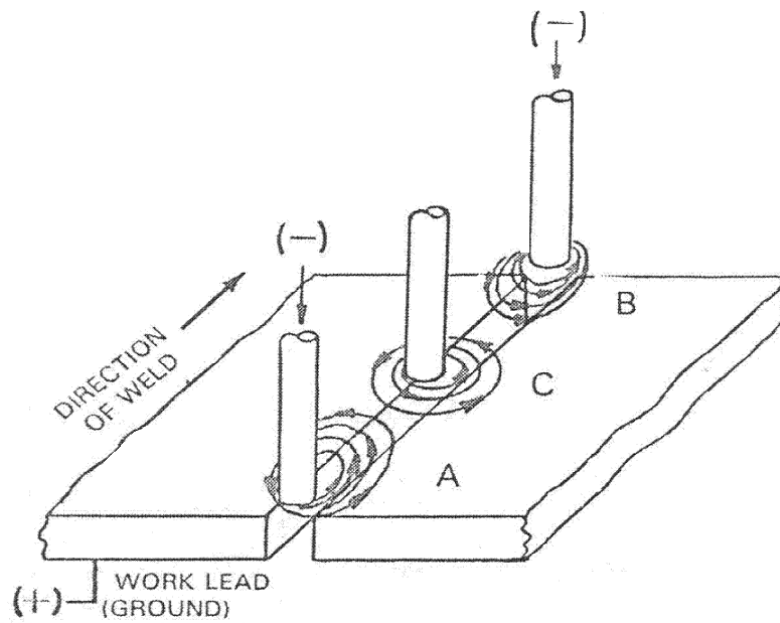

شکل (1-15): وزش قوس در ابتدا و انتهای کار در اثر حوزه مغناطیسی

# راههای جلوگیری از وزش قوس

- تغییر نوع جریان از حالت d.c. به حالت a.c.
- کاهش شدت جریان و طول قوس تا حد مجاز
- تغییر محل اتصال کابل زمین بطوریکه تا حد ممکن از محل جوشکاری دور باشد
- اتصال کابل زمین با انشعاب به چند نقطه از قطعه
- تغییر محل اتصال کابل زمین بر حسب پیشرفت کار
- در صورت امکان پیچیدن کابل زمین به قطعه کار تا ایجاد میدان مغناطیسی دیگری کرده و بتواند میدان مغناطیسی قبلی را خنثی کند.
- جلوگیری از بلند کردن قطعات فولادی و یا آلیاژی پایه نیکل با جرثقیلهای مغناطیسی

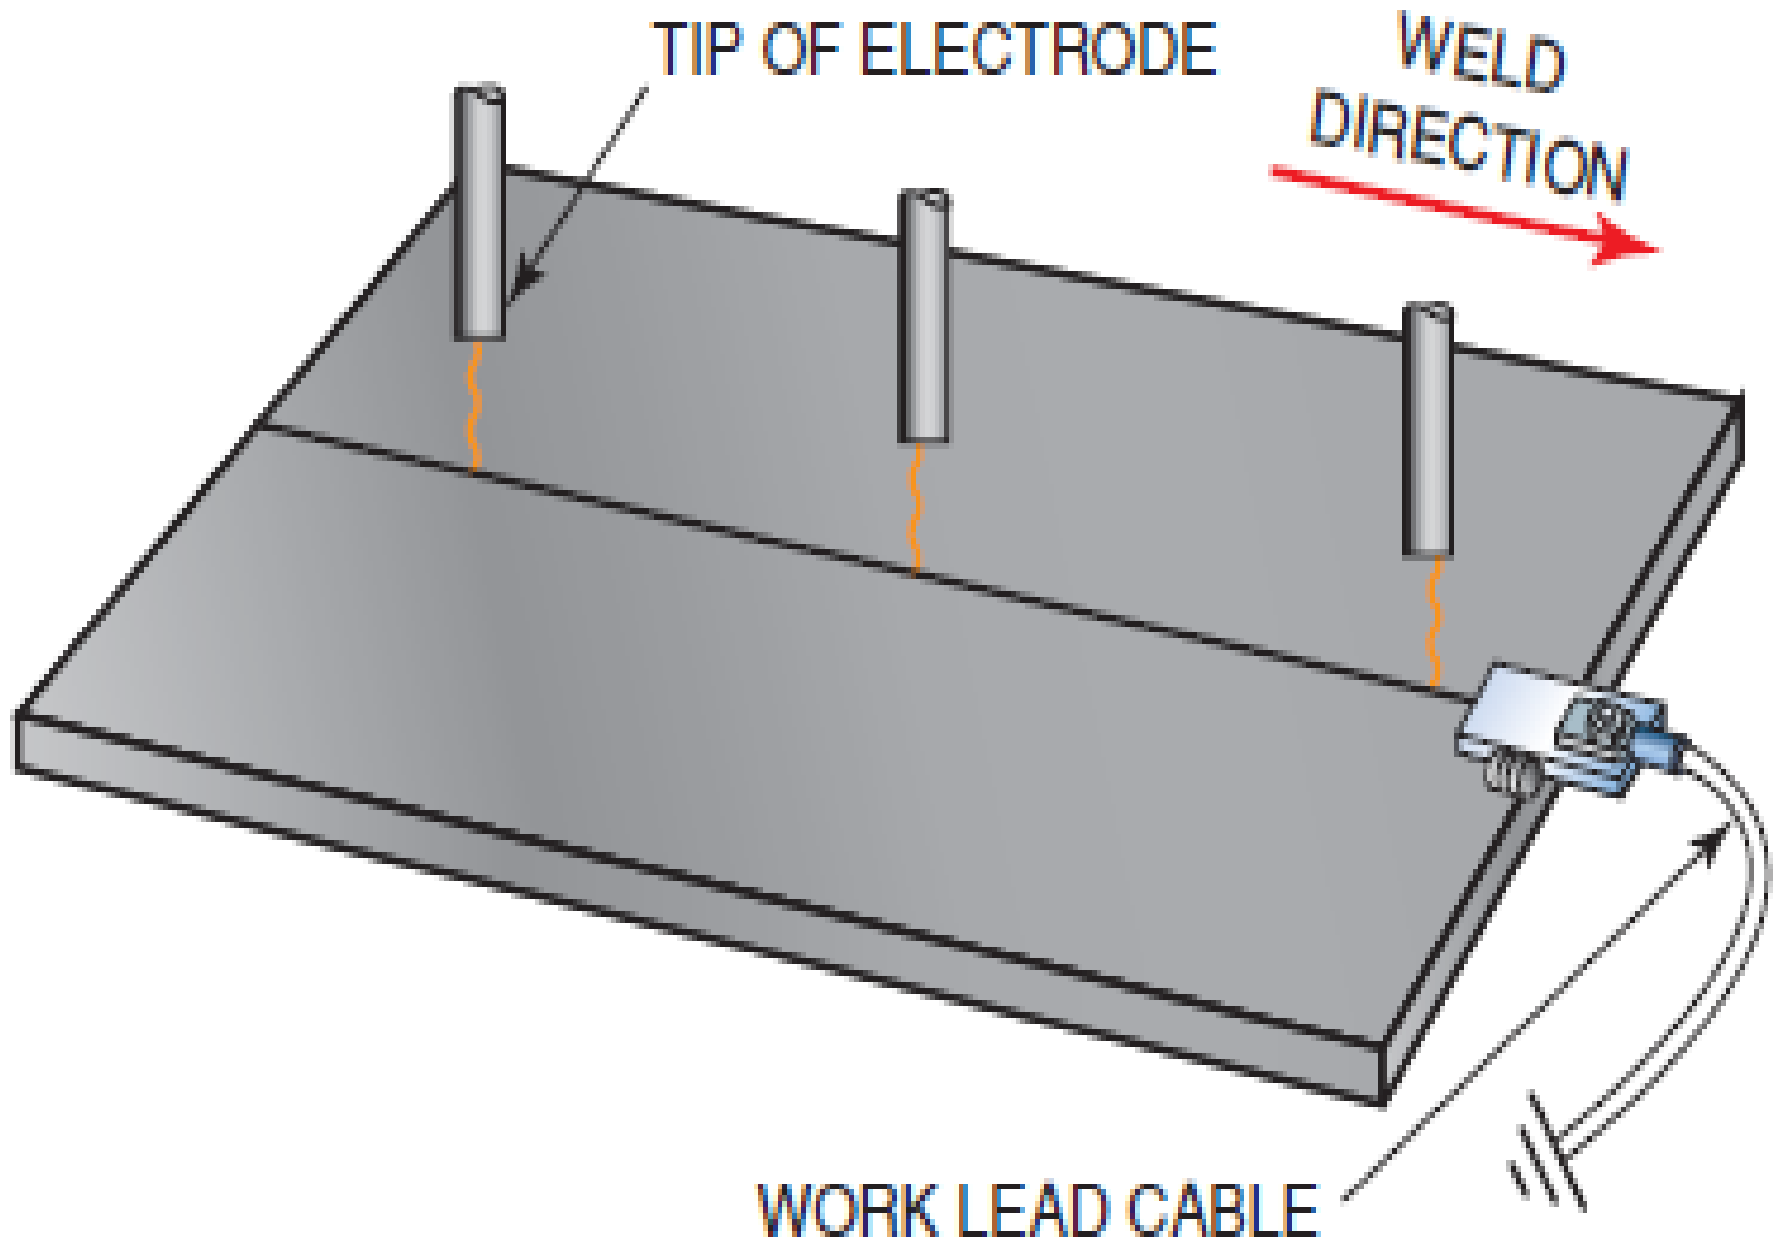



# اتصال قطبها در جریان مستقیم

1 - اتصال با قطب مستقیم **DCSP**


**Direct Current Straight Polarity**

2 - اتصال با قطب معکوس **DCRP**

**Direct Current Reverse Polarity**

انتخاب جریان مستقیم یا قطب معکوس یا مستقیم به عوامل مختلفی از قبیل جنس فلز جوش شونده، نوع جوش و همچنین جنس الکترود بستگی دارد.


- اتصال با قطب مستقیم : در اتصال با قطب مستقیم مطابق شکل (1-16)، قطب مثبت (آند) ماشین جوش به قطعه مادر و قطب منفی (کاتد) به الکتروود متصل میشود. (DCEN)  
*Direct Current Electrode Negative*

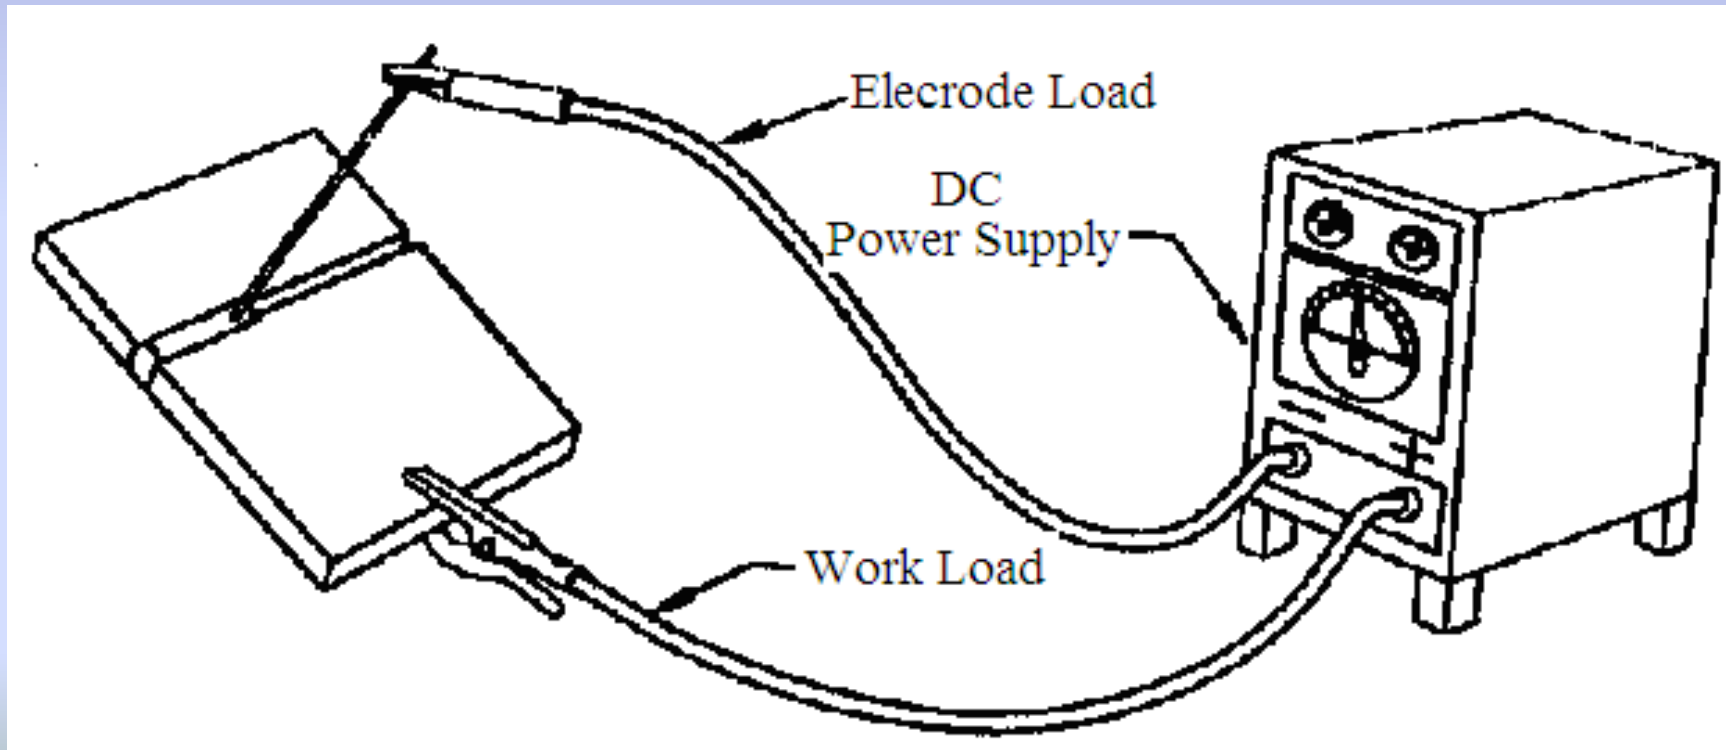

شکل (1-16) : اتصال با قطب مستقیم DCSP

- اتصال با قطب معکوس : در اتصال با قطب معکوس مطابق شکل (1-17) قطب منفی (کاتد) ماشین به قطعه مبناء و قطب مثبت (آند) به الکترو دمتصل می شود. (DCEP)

## *Direct Current Electrode Positive*

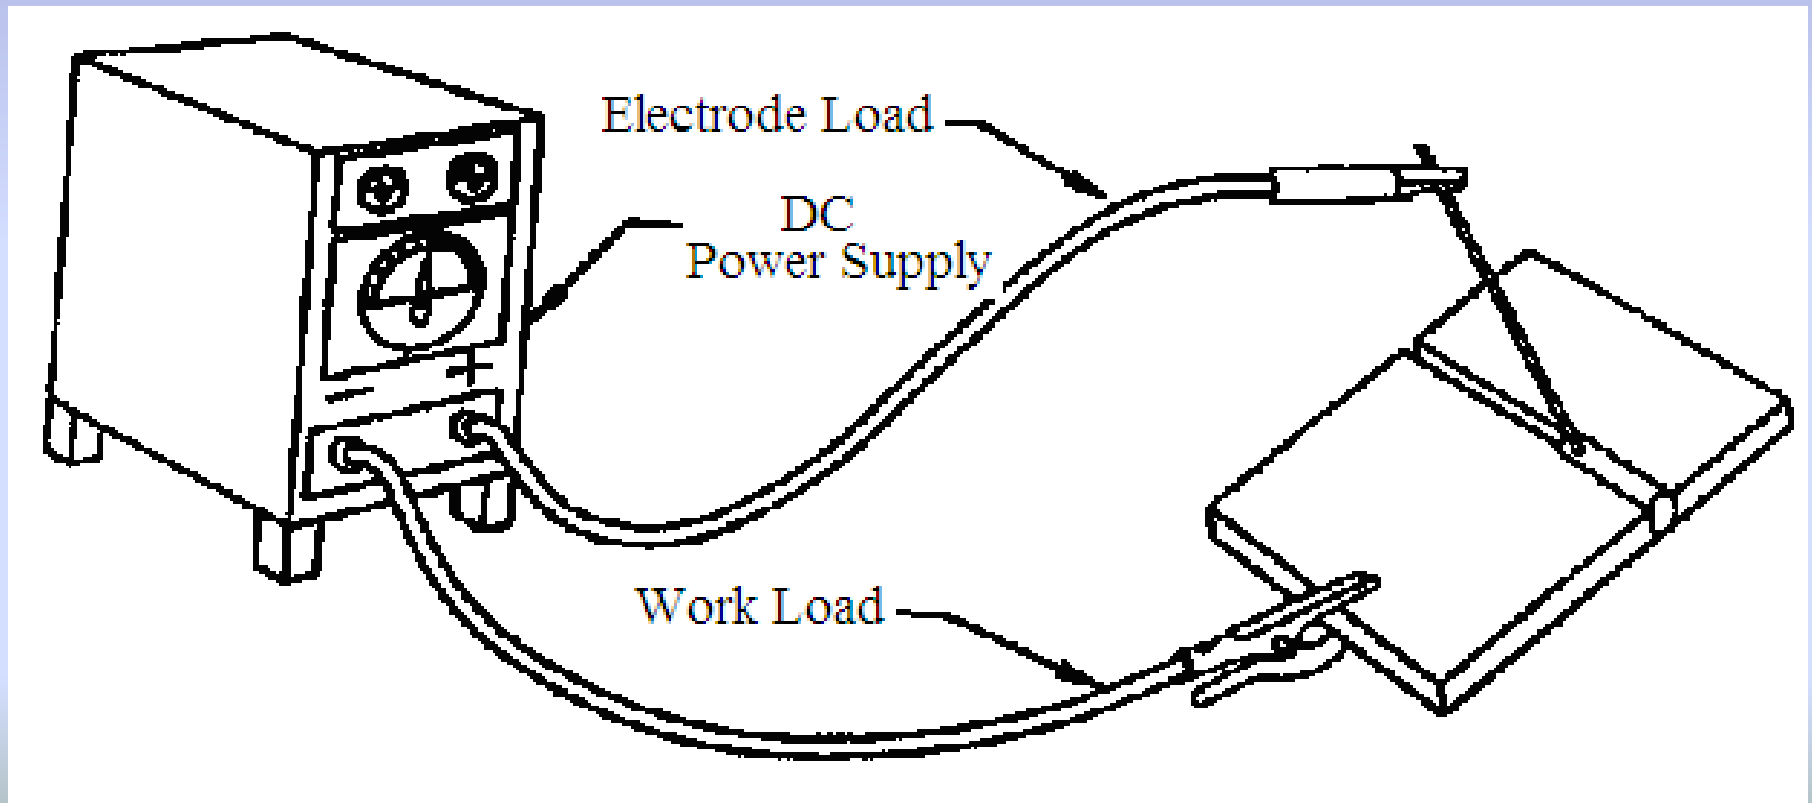

شکل (1-17): اتصال با قطب معکوس DCRP

## مزایای اتصال با قطب معکوس

- در جوشکاری با الکتروود ذغالی بکاربردن قطب معکوس راحت تر و قوس ایجاد شده آرام و پایدارتر است .
- بطور کلی از قطب معکوس در مواردی استفاده می شود که حرارت زیادی روی قطعه کار لازم نباشد. مثلاً " در جوشکاری ورقهای نازک فلزاتی که نقطه ذوبشان پائین است و همچنین آلیاژهای فولاد ضدزنگ و فولاد پرکربن و نیز در جوشکاری با بعضی از انواع الکتروودها عمل جوشکاری با قطب معکوس صورت میگیرد .
- در جوشکاری با قطب معکوس عمل پاک کردن قوس بهتر صورت میگیرد .
- معمولاً " در صنعت بیشتر جوشکاری با اتصال قطب معکوس توصیه می شود .

# اصول جوشکاری قوسی


- در جوشکاری قوسی چهار عامل بسیار مهم در کیفیت جوش موثر میباشد. جهت دستیابی به جوش مطلوب، هر یک از آنها با نوع کار و وسایل مورد استفاده بایستی هم آهنگ شود. این چهار عامل عبارتند از؛
  - شدت جریان
  - طول قوس (ولتاژ قوس)
  - سرعت پیشروی
  - زاویه الکتروود

- **شدت جریان** : هر چه قطر الکتروود بیشتر باشد جریان مصرفی بیشتر است. در یک قاعده کلی در جوشکاری با الکتروود روپوشدار استاندارد، عدد آمپر با عدد قطر بر حسب هزارم اینچ تقریباً برابر است. بطور مثال الکتروود بقطر 2.25 میلیمتر یا 8/1 اینچ که برابر 0.125 اینچ است با 125 آمپر خوب کار میکند. منظور از قطر الکتروود، قطر سیم مغزه آن است نه قطر روپوش الکتروود. گاهی از رابطه  $A=40*d$  نیز در انتخاب شدت جریان استفاده میگردد، که در آن  $d$  قطر فلز الکتروود بر حسب میلیمتری باشد.

حداکثر شدت جریان	وضعیت جوشکاری
250 آمپر	وضعیت تخت
200 آمپر	وضعیت افقی
160 آمپر	وضعیت قائم
150 آمپر	وضعیت بالاسری

جدول (3-1): مقدار حداکثر جریان با توجه به وضعیت جوشکاری

- **طول قوس :** طول قوس فاصله بین سرالکتروود تا سطح قطعه مورد جوشکاری در لحظه برقراری قوس می باشد. طول قوس با ولتاژ دو سر قوس رابطه مستقیم دارد، یعنی برای اینکه طول قوس سه برابر شود، نیاز به ولتاژ سه برابر خواهد داشت. عموماً" به ازای هر 16/1 اینچ طول قوس 10 ولت بین دو سر قوس لازم است (یا به ازای هر یک میلیمتر طول قوس تقریباً" 6.3 ولت). یک قاعده کلی بیان میکند که طول قوس بایستی قدری کمتر از قطر سیم مورد استفاده باشد. مثلاً" با الکتروود به قطر 4 میلیمتر طول قوس بین 3 تا 4 میلیمتر و ولتاژ 20 تا 24 ولت مناسب است.

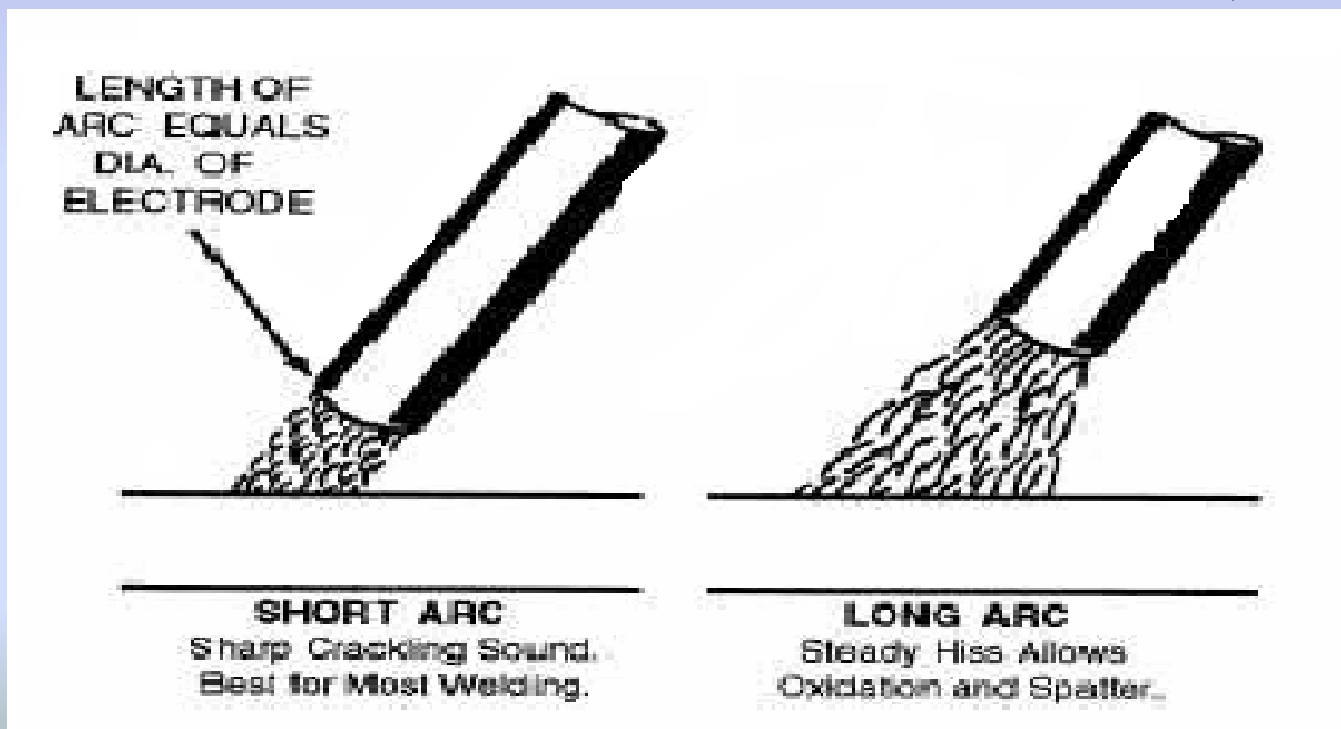

شکل (1-18): تاثیر افزایش یا کاهش طول قوس

ولتاژ تقریبی بر حسب ولت	شدت جریان بر حسب آمپر	ضخامت ورق بر حسب میلیمتر	قطر الکتروود بر حسب میلیمتر
17-15	100-60	4-2	3.25-2.25
20-17	150-100	6-4	4-3.25
22-20	200-150	10-6	5-4
22	400-200	بزرگتر از 10	6-5

جدول (4-1): تناسب تقریبی شدت جریان با قطر الکتروود و ضخامت ورق در وضعیت تخت



قطر الکترو بر حسب اینچ	قطر الکترو بر حسب میلی‌متر	شدت جریان عبوری بر حسب آمپر	ولتاژ مورد نیاز قوس الکتریکی بر حسب ولت
5/64	2	60-25	21-17
3/32	2.5	90-45	21-17
1/8	3.25	120-80	22-18
5/32	4	180-105	22-18
3/16	5	230-150	24-20
7/32	5.5	300-210	25-21
1/4	6	350-250	26-22
5/16	8	430-320	27-22


جدول (5-1): قطر الکترو، شدت جریان و ولتاژ مناسب برای الکترو E6013

## • سرعت پیشروی :


سرعت پیشروی قوس با ضخامت فلز مورد جوشکاری، مقدار جریان و اندازه شکل گرده تغییر خواهد کرد. برای بدست آوردن سرعت پیشروی مناسب بهتر است، جوشهای تک پاسه ساده (غیر موجی) جوش داده شود. با طول قوس ثابت سرعتی در نظر گرفته شود که حوضچه مذاب تشکیل شده دو برابر قطر الکترود باشد.

# زاویه الکتروود


در جوشکاری ورق حالت تخت، الکتروود بایستی عمود بر ورق باشد و در حالت‌های دیگر بهترین زاویه الکتروود مورد جوشکاری را نصف نماید. معمولاً انحراف تا  $15^\circ$  اشکال خاصی بوجود نیاورده و تأثیر زیان آوری روی ظاهر و کیفیت جوش نخواهد داشت. (شکل 1-20)

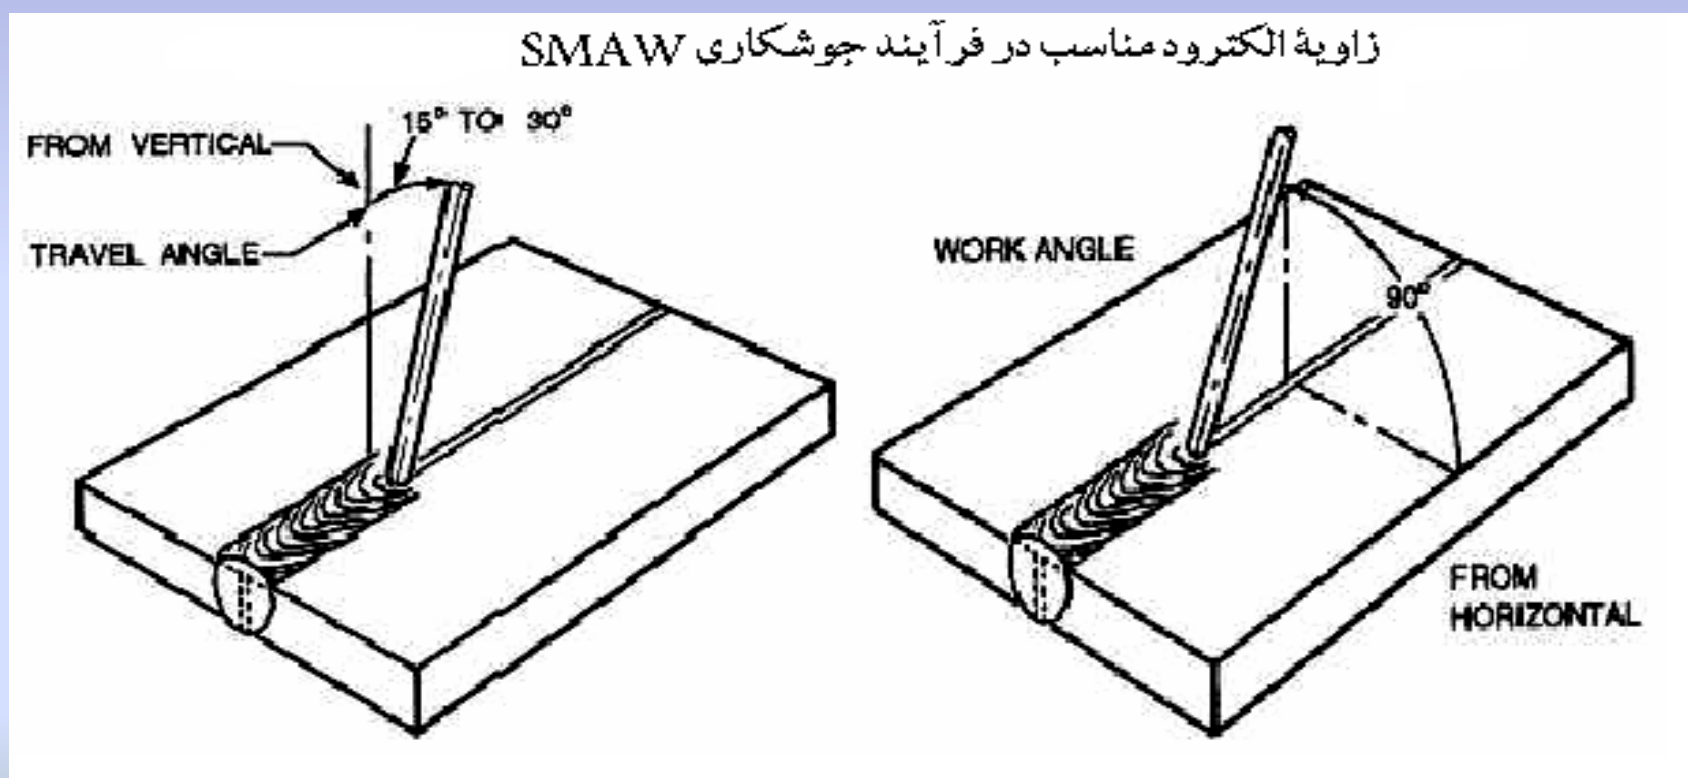


شکل (1-20): زاویه مناسب الکتروود

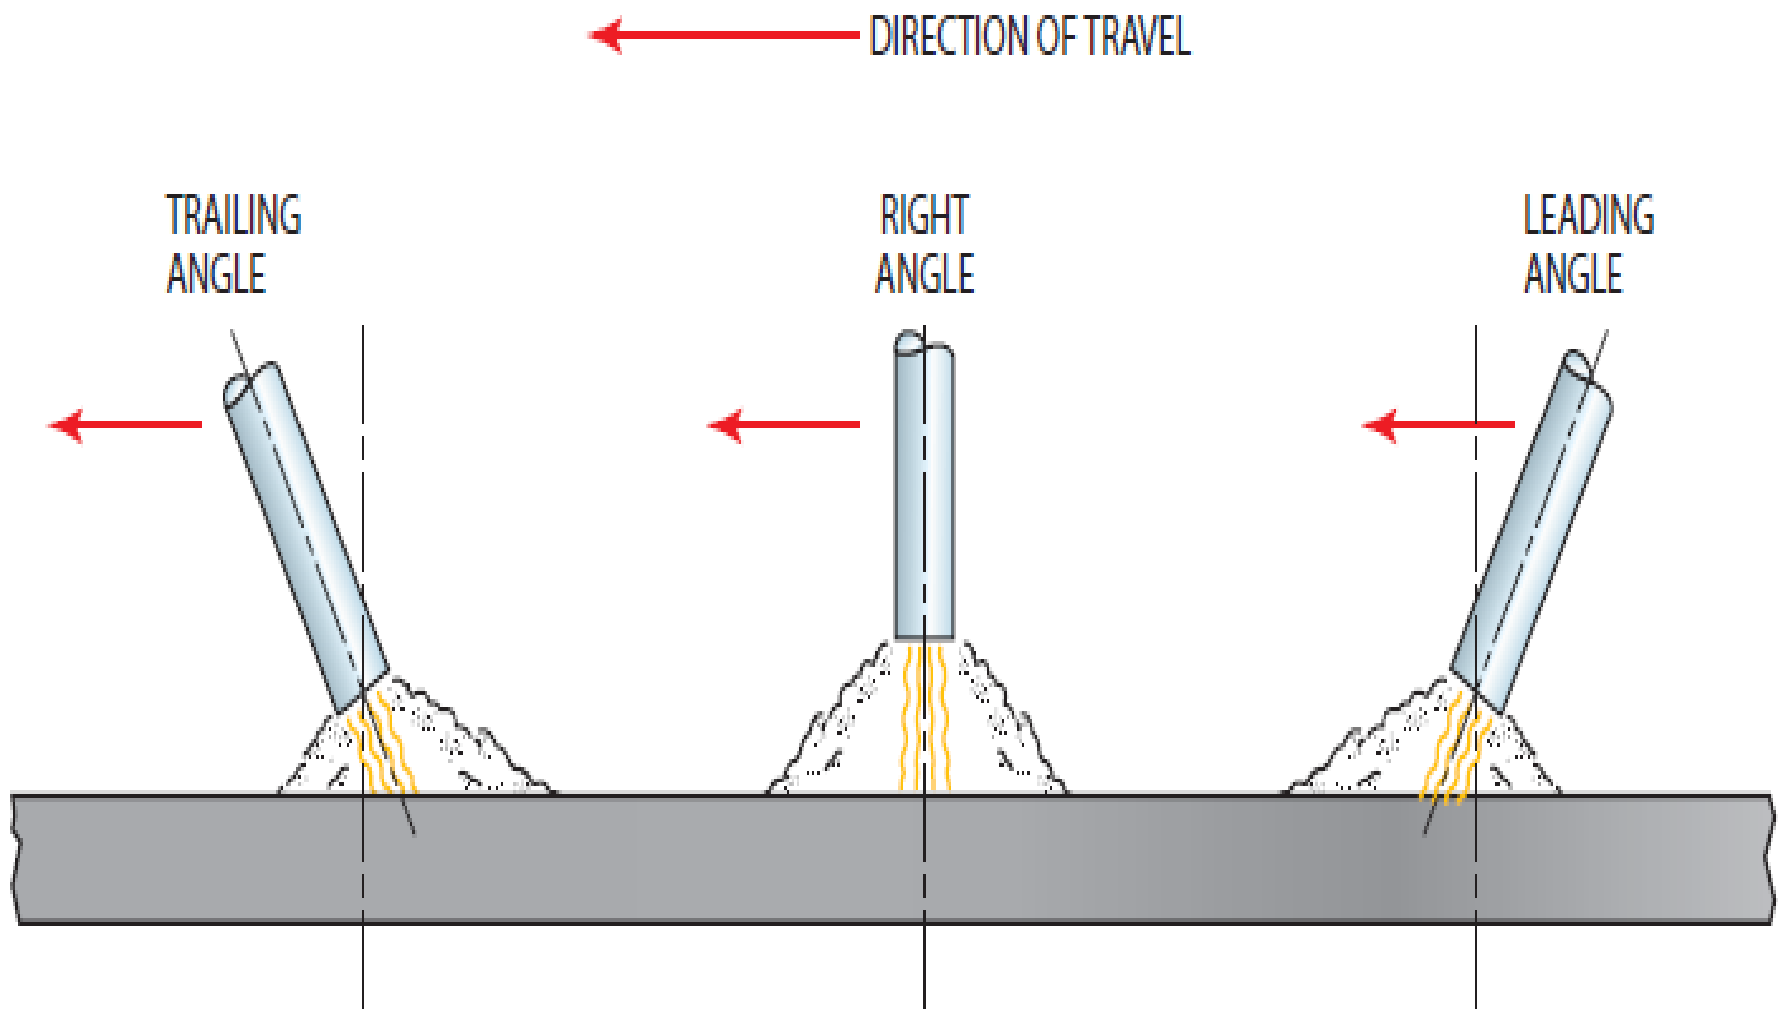


**FIGURE 4-14** Direction of travel and electrode angle. © Cengage Learning 2012

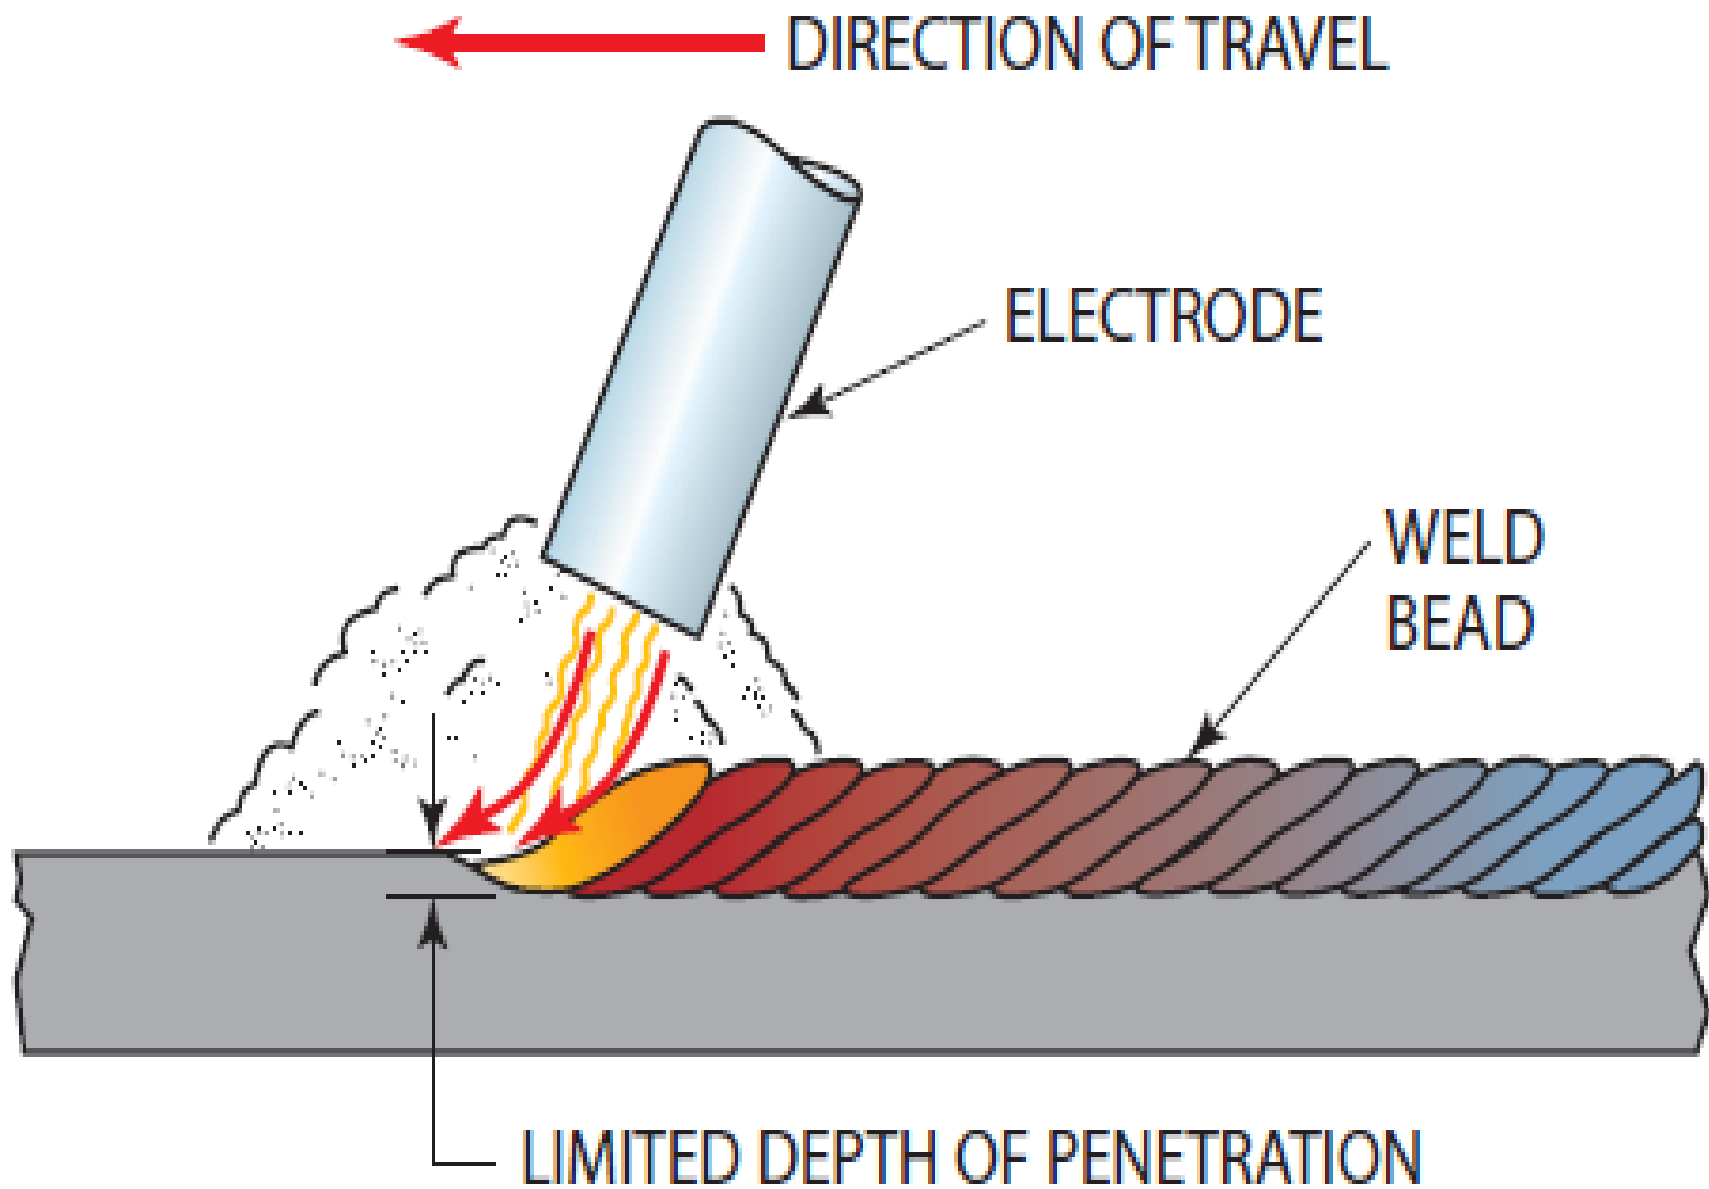


**FIGURE 4-15** Leading, lag, or pushing electrode angle.

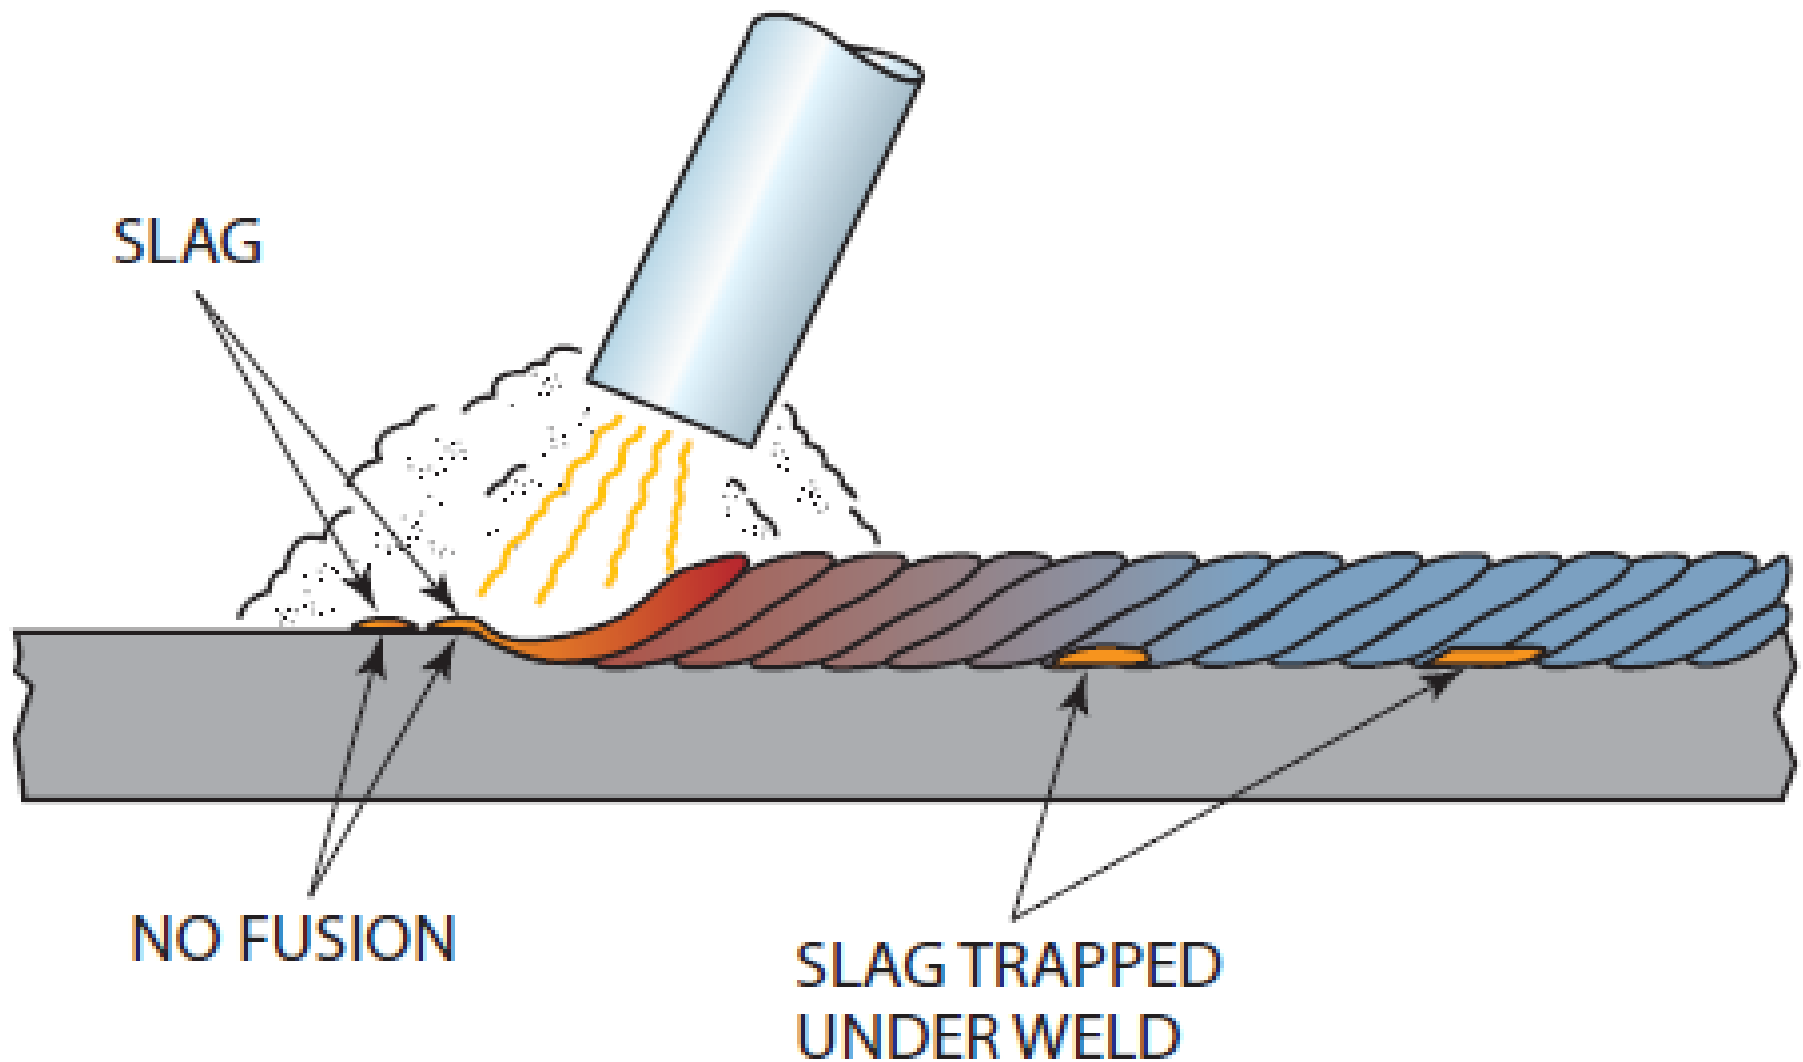

**FIGURE 4-16** Some electrodes, such as E7018, may not remove the deposits ahead of the molten weld pool, resulting in discontinuities within the weld.

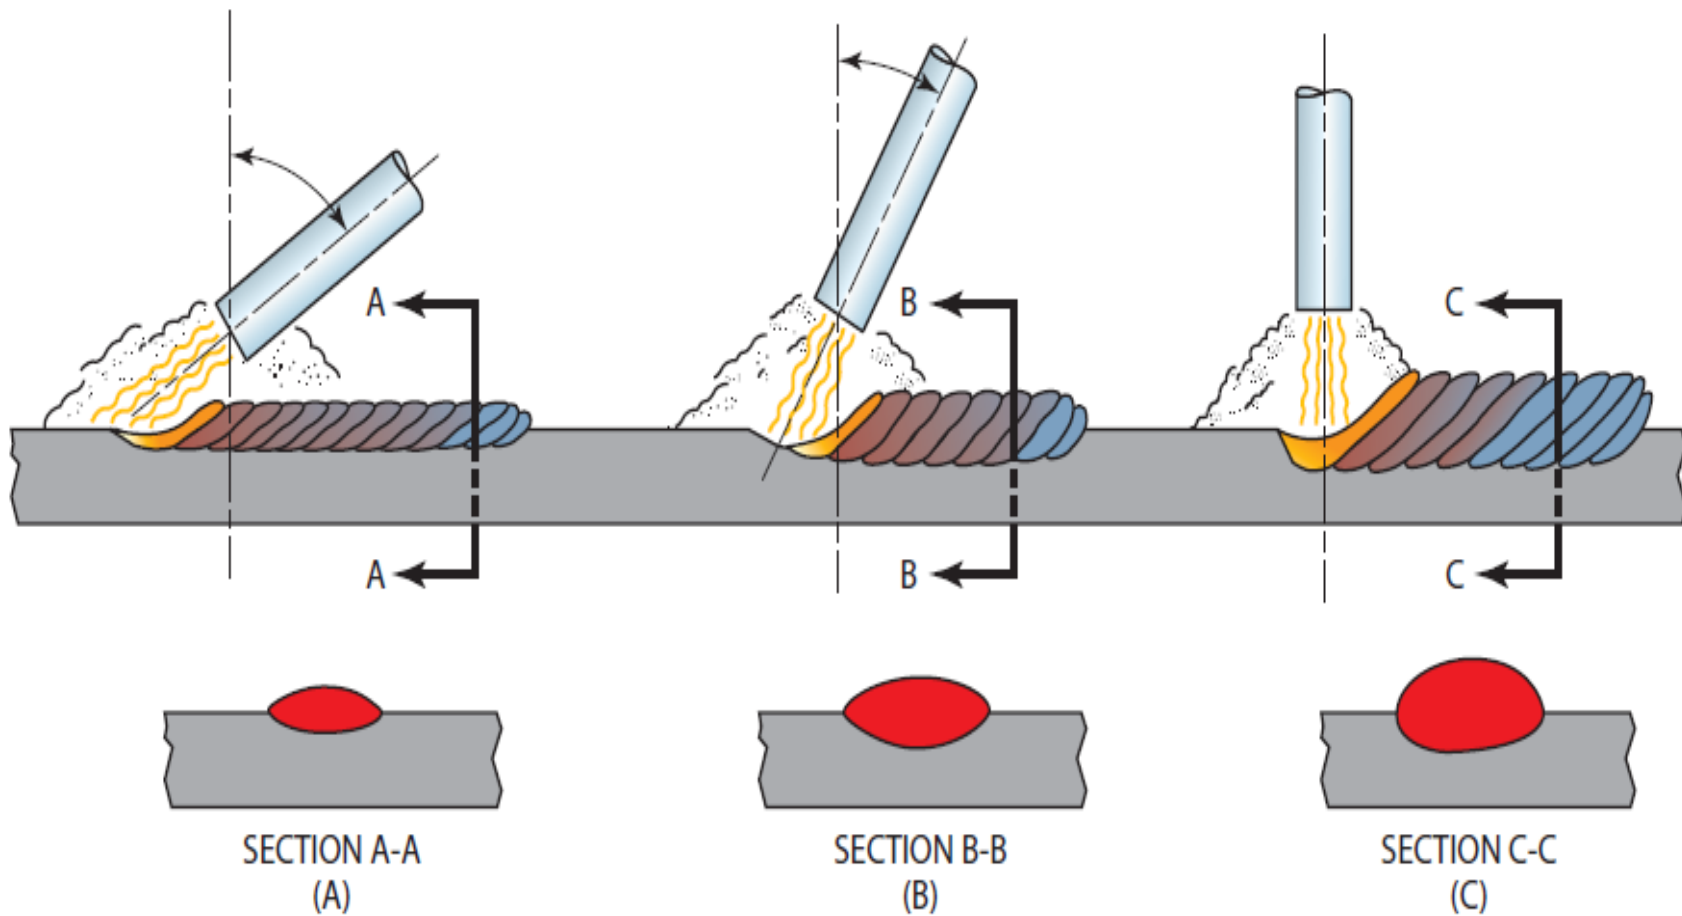


**FIGURE 4-18** Effect of a leading angle on weld bead buildup, width, and penetration. As the angle increases toward the vertical position (C), penetration increases. © Cengage Learning 2012


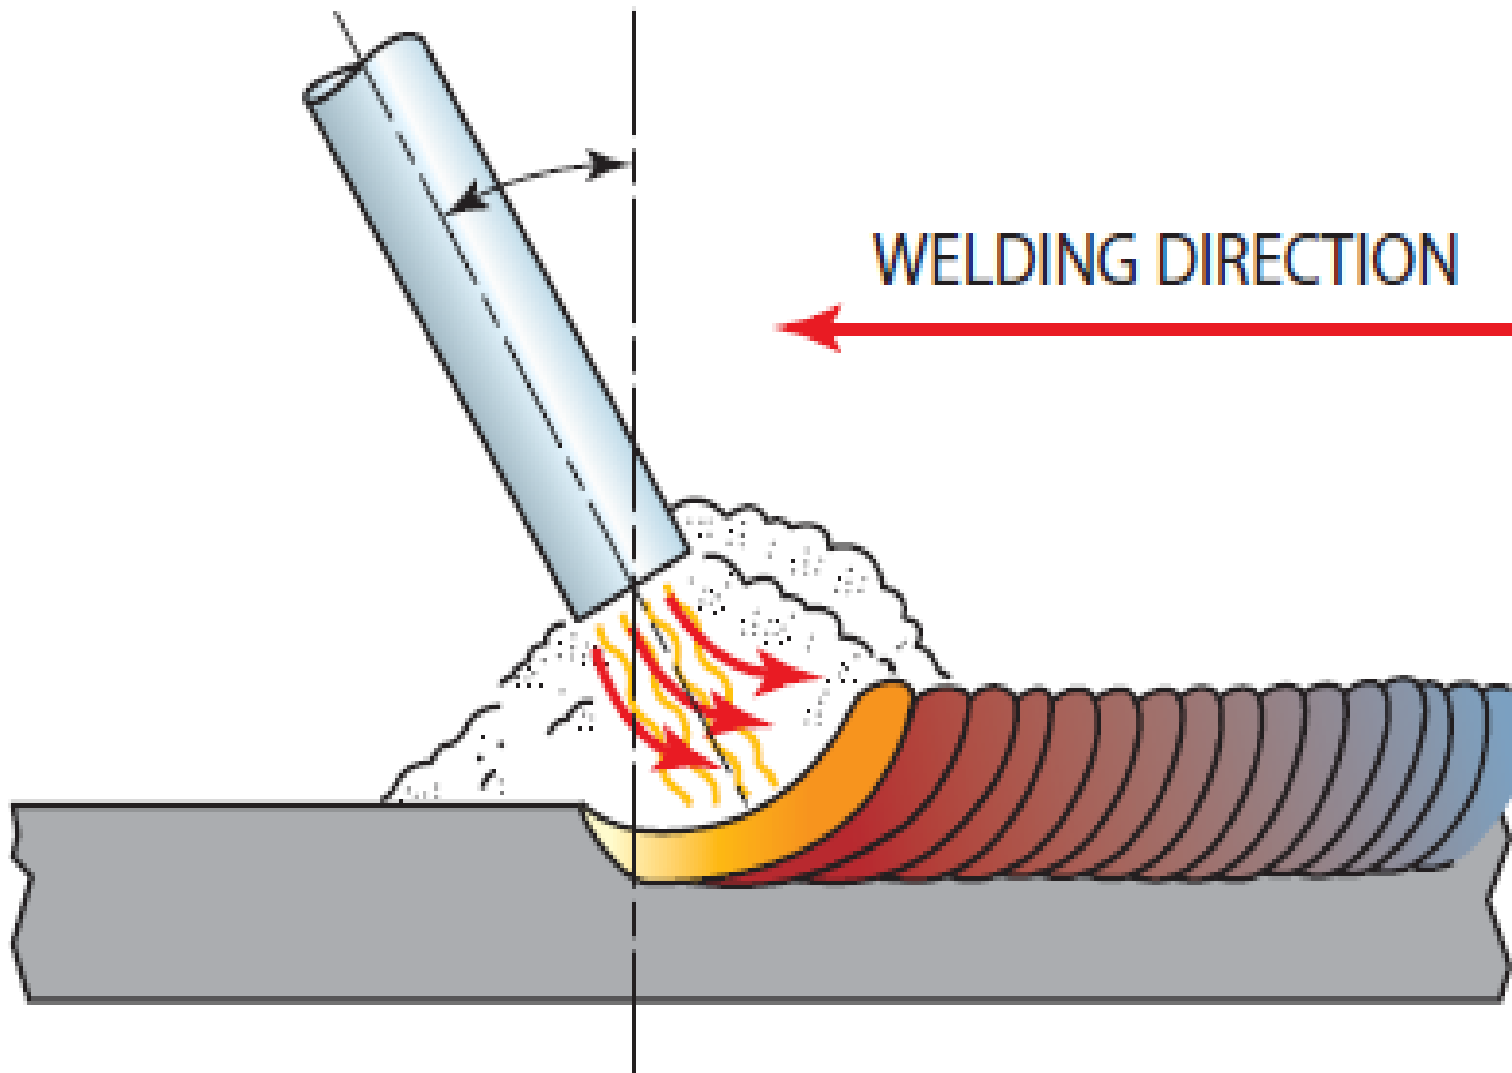


**FIGURE 4-19** Trailing electrode angle. © Cengage Learning 2012



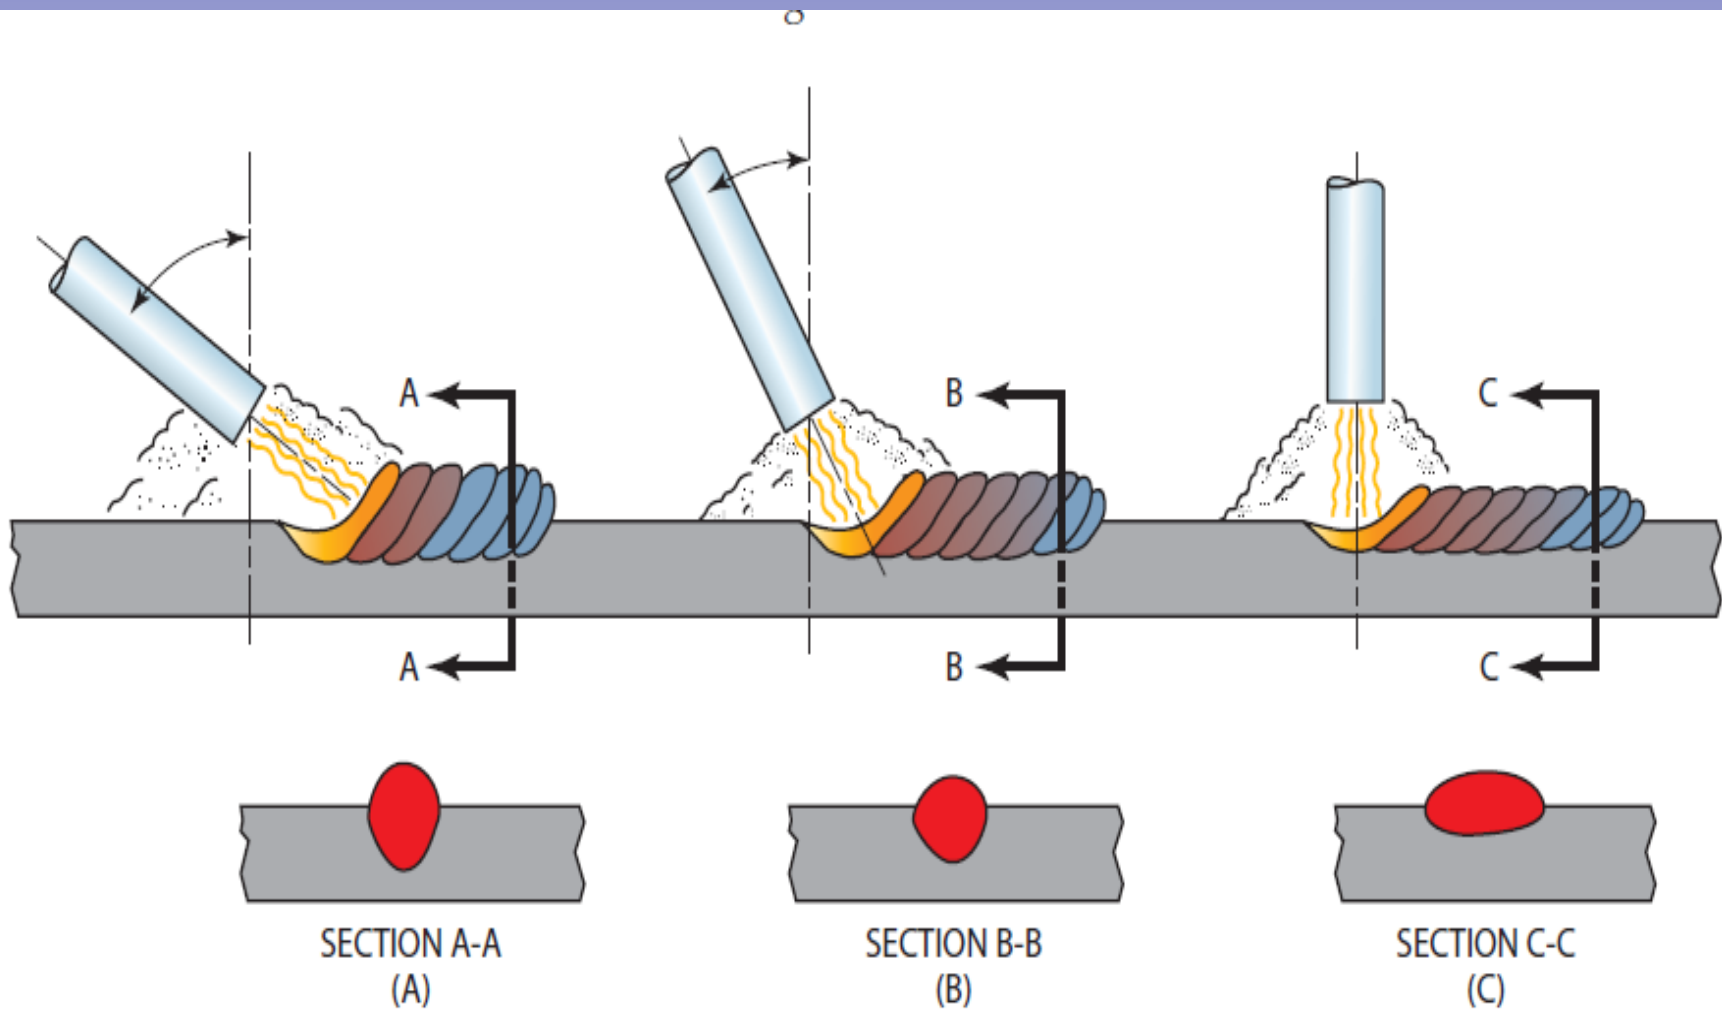

**FIGURE 4-20** Effect of a trailing angle on weld bead buildup, width, and penetration. Section A-A shows more weld buildup due to a greater angle of the electrode. © Cengage Learning 2012

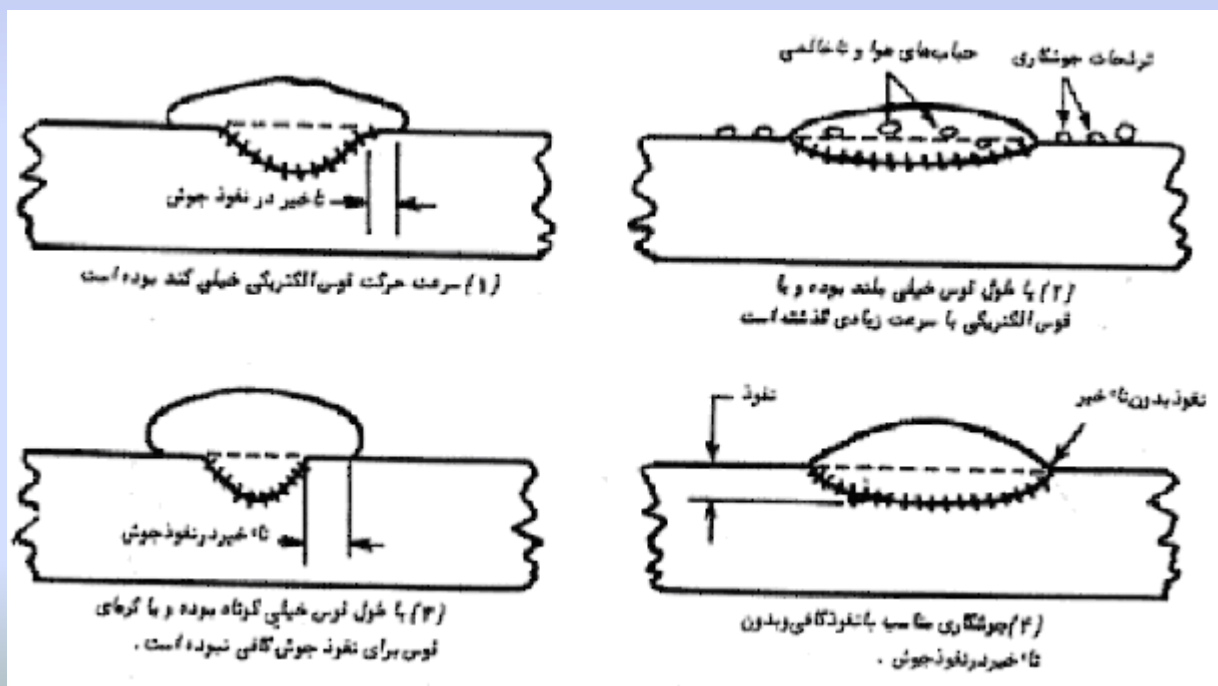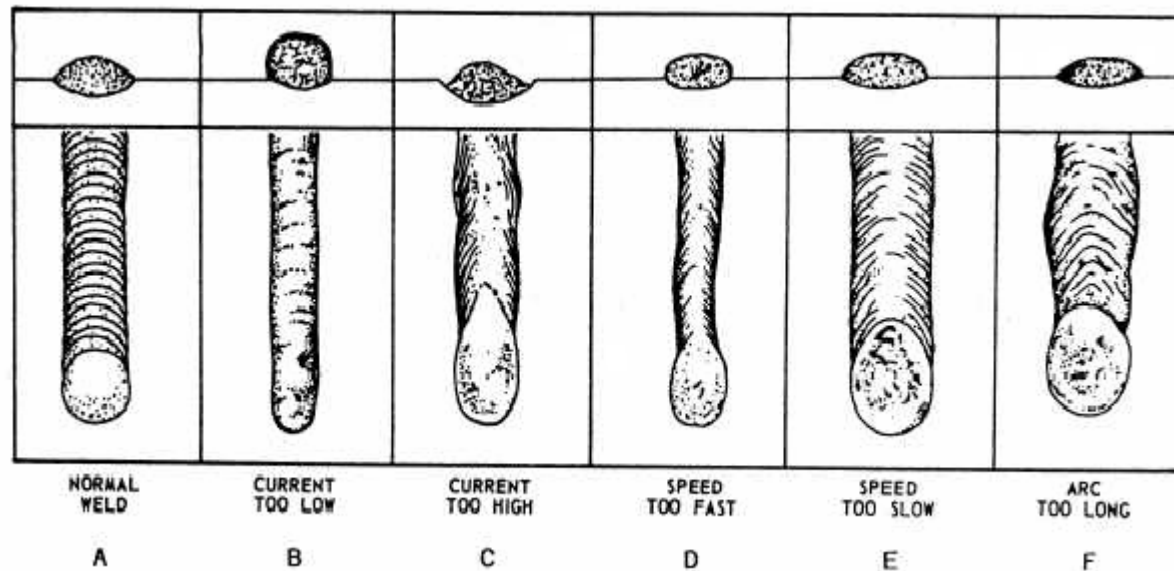

شکل (1-21): کیفیت جوش بر حسب تغییرات شدت جریان، ولتاژ و سرعت حرکت