

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل دوم

تغییر شکلهای جوشکاری و عیوب جوش

" Thermal Effects " اثرهای حرارتی

- کیفیت منطقه جوشکاری شده (حوضچه جوش و منطقه تحت تاثیر حرارت قرار گرفته Heat Affected Zone) به عوامل زیر بستگی دارد :

- **" Thermal diffusivity "** نحوه نفوذ حرارت

- **" Heat loss "** میزان حرارت تلف شده

- **Thermal conductivity** ضریب انتقال حرارتی **" coefficient "**

- **" Energy intensity "** شدت انرژی اعمالی

- **" Thermal capacity "** ظرفیت حرارتی

عوامل یاد شده بر روی شکل ایزو ترمهای حرارتی و نحوه سرد شدن و گستردگی منطقه HAZ تأثیر فراوانی می گذارد. بطور مثال در جوشکاری اکسی استیلن HAZ وسیعی ایجاد شده، لذا راندمان انتقال حرارت کم است (حدود 30%). در صورتیکه در جوشکاری مقاومتی با فرکانس بالا منطقه HAZ باریکتر، سرعت جوشکاری بیشتر و راندمان حرارتی بیشتر است. بطور مثال در جوشکاری با لیزر، بخاطر تمرکز حرارت و بالا بودن سرعت جوشکاری، منطقه HAZ بوجود نمی آید و حتی اطراف منطقه جوشکاری شده گرم هم نمیشود.

اثر حرارت فروکش " Heat-Sink Effects "


- قطعات ضخیم قابلیت جذب حرارتی بیشتری از قطعات نازک تر دارند. ولی افت درجه حرارت در قطعات ضخیم در حوضچه جوش و یا اطراف آن به ازای هر گرم از مذاب ریخته شده در حوضچه بیشتر است. امکان ترک خوردن قطعات ضخیم در حین جوشکاری به علت بوجود آمدن فازهای ترد مثل مارتنزیت بیشتر می باشد. بخصوص در ابتدای شروع جوشکاری یا پاس اول اثرهای حرارت فروکش در موارد زیر بیشتر جلب نظر می نماید.

- در جوشکاری دو قطعه با ضخامت های متفاوت حوضچه جوش به طرف قطعه نازکتر متمایل می شود.
- در جوشکاری دو قطعه با جنسهای متفاوت ولی با یک ضخامت حوضچه جوش به طرف قطعه ای که ضریب انتقال حرارت کمتری دارد متمایل می شود.
- بنابراین جوشکاری قطعات ضخیم به نازک و یا به ضریب انتقال حرارت متفاوت می تواند در حالتی خاص سبب ذوب ناقص در یک طرف (Incomplete fusion) و در طرف دیگر پیشروی بیش از حد حوضچه جوش را به همراه داشته باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلی تدابیر زیر را می توان اتخاذ نمود:
- پیشگرم قطعه ای که حرارت فروکشی زیاد دارد .
- کاهش ضخامت قطعه ضخیم تر توسط ماشین کاری به گونه ای که بتوان حرارت فروکش قطعه ضخیم را پایین آورد.
- استفاده از مبرد در طرف قطعه نازکتر به گونه ای که حرارت فروکش قطعه نازکتر افزون گردد. در این حالت میزان حرارت داده شده به جوش را نیز باید افزایش داد.
- تغییر زاویه قوس یا (Torch) بطوری که بیشتر حرارت بطرف قطعه ضخیم منتقل شود.
- افزایش شدت منبع حرارتی که سبب افزایش سرعت جوشکاری و کمتر شدن حساسیت به غیر متعادل بودن حرارت فروکش می گردد.

گاهی اوقات در محاسبات سرد شدن از فاکتوری بنام " Thermal Severity Number " یا عدد شدت حرارتی استفاده می کنند. این عدد برابر است با مجموعه ضخامت ورق هائی که در موضع اتصال حرارت از آنها به بیرون منتقل می شود.




T.S.N=2

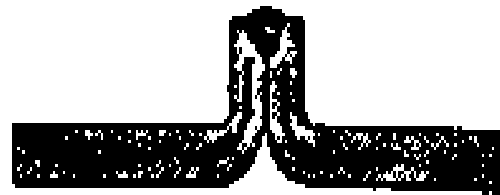

T.S.N=2



T.S.N=3

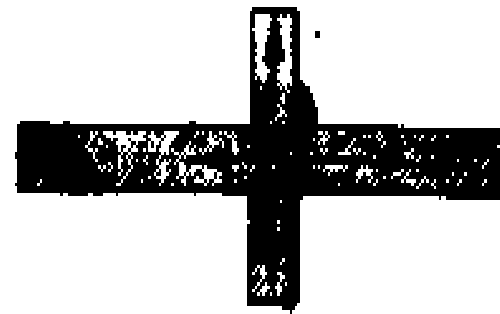

T.S.N=4

پیش گرمایش

- پیش گرمایش عبارت است از گرم کردن قطعات مورد جوشکاری قبل از شروع عملیات جوشکاری.
- عملیات پیش گرمایش جهت اهداف زیر انجام می گیرد.
- **کنترل سرعت سرد شدن قطعه:** عملیات پیش گرمایش فلز پایه، موجب کاهش شیب حرارتی بین ناحیه جوش و مناطق اطراف شده و در نتیجه سرعت سرد شدن ناحیه جوش و ناحیه HAZ کاهش می یابد. این امر باعث کاهش تردی و سختی ناحیه جوش و HAZ شده و از طرفی انعطاف پذیری را بالا برده و احتمال ایجاد ترک را کاهش میدهد.
- **جلوگیری از ترک خوردن قطعه:** در جوشکاری قطعات با شکل پیچیده، پیش گرمایش می تواند از ترک خوردن قطعه بر اثر تجمع تنشهای حرارتی جلوگیری کند.

- **کنترل میزان نفوذ هیدروژن در قطعه:** پیش گرمایش موجب خشک شدن قطعه (حذف رطوبت احتمالی قطعه) و کاهش تولید هیدروژن شده و در نتیجه از نفوذ هیدروژن به داخل جوش و ایجاد ترک جلوگیری می نماید.
- **کاهش تنشهای حرارتی:** پیش گرمایش باعث کنترل میزان کرنش بوسیله کاهش اختلاف درجه حرارت و کاهش سرد شدن قطعه شده و در نتیجه میزان تنش های حرارتی و پیچیدگی و تاب برداشتن قطعه کاهش می یابد.
- **تسهیل در عملیات جوشکاری:** بعلا سیلان بهتر و کم شدن حبس سرباره جوشکاری آسانتر می شود.
- **تقلیل از حرارت فروکش برای قطعات ضخیم و فلزات با هدایت حرارتی بالا:** عمداتاً" برای قطعات با ضخامت بیش از 20 میلیمتر کاربرد عملیات پیش گرم ضروری است.

جدول زیر حداقل دمای پیش گرمایش بر حسب ضخامت قطعات را برای انواع جوشکاری ها نشان می دهد.

کلاس	نوع فولاد	روش جوشکاری	مسخصات ورق	
			ضخامت ورق (mm)	حداقل درجه حرارت ورق (سانتیگراد)
A	ST37 ST52	جوش دستی با الکتروود روکشدار (غیر از الکتروودهای کم هیدروژن)	≤ 20	20
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t \geq 65$	150
B	ST37 ST52	جوش دستی با الکتروود روکشدار کم هیدروژن جوش زیر پودری جوش تحت حفاظ گاز (الکتروود فلزی یا تنگستن) جوش با الکتروود تو پودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	20
			$40 < t \leq 65$	65
			$t \geq 65$	110
C	$F_y \geq 4000 \text{ Kg / cm}^2$	جوش دستی با الکتروود روکشدار کم هیدروژن جوش زیر پودری جوش تحت حفاظ گاز (الکتروود فلزی یا تنگستن) جوش با الکتروود تو پودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t \geq 65$	150

**Table 3.3
Prequalified Minimum Preheat and Interpass Temperature (see 3.5)**

C a t e g o r y	Steel Specification	Welding Process	Thickness of Thickest Part at Point of Welding		Minimum Preheat and Interpass Temperature	
			in	mm	°F	°C
A	ASTM A36	SMAW with other than low- hydrogen electrodes	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32 ^a	0 ^a
	ASTM A53 Grade B					
	ASTM A106 Grade B					
	ASTM A131 Grades A, B, CS, D, DS, E					
	ASTM A139 Grade B					
	ASTM A381 Grade Y35					
	ASTM A500 Grade A					
	Grade B					
	Grade C					
	ASTM A501 Grade A					
	ASTM A516					
	ASTM A524 Grades I & II					
	ASTM A573 Grade 65					
	ASTM A709 Grade 36					
	ASTM A1008 SS Grade 30					
	Grade 33 Type 1					
	Grade 40 Type 1					
	ASTM A1011 SS Grade 30					
Grade 33						
Grade 36 Type 1						
Grade 40						
Grade 45						
Grade 50						
Grade 55						
ASTM A1018 SS Grade 30						
Grade 33						
Grade 36						
Grade 40						
API 5L Grade B						
Grade X42						
ABS Grades A, B, D, CS, DS						
Grade E						
B	ASTM A36	SMAW with low- hydrogen electrodes, SAW, GMAW, FCAW	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32 ^a	0 ^a
	ASTM A53 Grade B					
	ASTM A106 Grade B					
	ASTM A131 Grades A, B, CS, D, DS, E AH 32 & 36 DH 32 & 36 EH 32 & 36					
	ASTM A139 Grade B					
	ASTM A381 Grade Y35					
	ASTM A441					
	ASTM A500 Grade A					
	Grade B					
	Grade C					
	ASTM A501 Grades A and B					
	ASTM A516 Grades 55 & 60 65 & 70					
	ASTM A524 Grades I & II					
ASTM A529 Grades 50 & 55						

(Continued)

Table 3.3 (Continued)
Prequalified Minimum Preheat and Interpass Temperature (see 3.5)

C a t e g o r y	Steel Specification	Welding Process	Thickness of Thickest Part at Point of Welding		Minimum Preheat and Interpass Temperature		
			in	mm	°F	°C	
B (Cont'd)	ASTM A537	Classes 1 & 2					
	ASTM A572	Grades 42, 50, 55					
	ASTM A573	Grade 65					
	ASTM A588						
	ASTM A595	Grades A, B, C					
	ASTM A606						
	ASTM A618	Grades Ib, II, III					
	ASTM A633	Grades A, B Grades C, D					
	ASTM A709	Grades 36, 50, 50S, 50W, HPS 50W					
	ASTM A710	Grade A, Class 2 (>2 in [50 mm])					
	ASTM A808						
	ASTM A913 ^b	Grade 50					
	ASTM A992						
	ASTM A1008 HSLAS	Grade 45 Class 1 Grade 45 Class 2 Grade 50 Class 1 Grade 50 Class 2 Grade 55 Class 1 Grade 55 Class 2	SMAW with low- hydrogen electrodes, SAW, GMAW, FCAW	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32 ^a	0 ^a
	ASTM A1008 HSLAS-F	Grade 50		Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	50	10
	ASTM A1011 HSLAS	Grade 45 Class 1 Grade 45 Class 2 Grade 50 Class 1 Grade 50 Class 2 Grade 55 Class 1 Grade 55 Class 2		Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	150	65
	ASTM A1011 HSLAS-F	Grade 50		Over 2-1/2	Over 65	225	110
	ASTM A1018 HSLAS	Grade 45 Class 1 Grade 45 Class 2 Grade 50 Class 1 Grade 50 Class 2 Grade 55 Class 1 Grade 55 Class 2					
	ASTM A1018 HSLAS-F	Grade 50					
	ASTM A1018 SS	Grade 30 Grade 33 Grade 36 Grade 40					
	ASTM 1085						
	API 5L	Grade B Grade X42					
	API Spec. 2H	Grades 42, 50					
	API 2MT1	Grade 50					
	API 2W	Grades 42, 50, 50T					
	API 2Y	Grades 42, 50, 50T					
	ABS	Grades AH 32 & 36 Grades DH 32 & 36 Grades EH 32 & 36					

(Continued)

Table 3.3 (Continued)
Prequalified Minimum Preheat and Interpass Temperature (see 3.5)

C a t e g o r y	Steel Specification		Welding Process	Thickness of Thickest Part at Point of Welding		Minimum Preheat and Interpass Temperature	
				in	mm	°F	°C
C	ASTM A572	Grades 60, 65	SMAW with low-hydrogen electrodes, SAW, GMAW, FCAW	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	50	10
	ASTM A633	Grade E					
	ASTM A913 ^b	Grades 60, 65, 70					
	ASTM A710	Grade A, Class 2 (≤2 in [50 mm])		Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	150	65
	ASTM A710	Grade A, Class 3 (>2 in [50 mm])					
	ASTM A709 ^c	Grade HPS 70W					
	ASTM A852 ^c			Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	225	110
	ASTM A1018 HSLAS	Grade 60 Class 2					
	ASTM A1018 HSLAS-F	Grade 70 Class 2					
	API 2W	Grade 60		Over 2-1/2	Over 65	300	150
	API 2Y	Grade 60					
API 5L	Grade X52						
D	ASTM A710	Grade A (All classes)	SMAW, SAW, GMAW, and FCAW with electrodes or electrode-flux combinations capable of depositing weld metal with a maximum diffusible hydrogen content of 8 ml/100 g (H8), when tested according to AWS A4.3.	All thicknesses ≥ 1/8 in [3 mm]	32 ^a	0 ^a	
	ASTM A913 ^b	Grades 50, 60, 65					

^a When the base metal temperature is below 32°F [0°C], the base metal shall be preheated to a minimum of 70°F [20°C] and the minimum interpass temperature shall be maintained during welding.

^b The heat input limitations of 5.7 shall not apply to ASTM A913.

^c For ASTM A709 Grade HPS 70W and ASTM A852, the maximum preheat and interpass temperatures shall not exceed 400°F [200°C] for thicknesses up to 1-1/2 in [40 mm], inclusive, and 450°F [230°C] for greater thicknesses.

Notes:

1. For modification of preheat requirements for SAW with parallel or multiple electrodes, see 3.5.2.
2. See 5.11.2 and 5.6 for ambient and base metal temperature requirements.

- وقتی که دمای محیط کمتر از 18- درجه سانتیگراد باشد، جوشکاری نباید انجام شود.
- اگر درجه حرارت فلز پایه کمتر از مقادیر مندرج در جدول فوق باشد، برای هر دو حالت جوش اصلی و خال جوش، پیش گرمایش باید انجام شود. پیش گرمایش باید بطریقی باشد که دمای اطراف نوک الکتروود در دایره ائی به شعاع ضخامت قطعه یا 75 میلیمتر (هر کدام که بزرگتر باشد)، از مقادیر جدول فوق کمتر نباشد.
- در درزهایی که چند نوع فولاد وجود دارد، انتخاب درجه حرارت پیش گرمایش بر مبنای فولاد با مقاومت بزرگتر است.
- هر قدر گیرداری قطعه مورد جوش بیشتر باشد، دمای پیش گرمایش باید افزایش یابد.
- دمای پیش گرمایش لازم نیست از 230 درجه سانتیگراد بزرگتر باشد.
- در جوشکاری ورقها با ضخامت بزرگتر از 25 میلیمتر که تحت بارهای دینامیکی قرار دارند، فقط باید از الکتروودهای کم هیدروژن استفاده نمود.
- **پیش گرمایش خصوصا" برای پاس ریشه حائز اهمیت است بطوریکه هیچ جوشی نبایستی شروع شود، مگر آنکه شیار جوش به حداقل درجه حرارت پیش گرمایش مقرر رسیده باشد.**

درجه حرارت بین پاسی " *Interpass Temperature* "

برای جوشهای چند پاسه جهت یکسان بودن خواص مکانیکی و شرایط برای کلیه پاسها درجه حرارت بین پاسی باید رعایت شود. درجه حرارت بین پاسی و درجه حرارت پیشگرم معمولاً " یکسان بوده و به جنس و ضخامت قطعه و حرارت داده شده بوسیله پروسه جوشکاری بستگی دارد. افزایش درصد کربن، عناصر آلیاژی و ضخامت قطعه باعث افزایش درجه حرارت بین پاسی می شود.

حرارت القائی ناشی از جوشکاری

- حرارت تولید شده (داده شده) در عمل جوشکاری را حرارت القائی ناشی از جوشکاری مینامند. با استفاده از حرارت تولیدی بزرگتر در هنگام جوشکاری، می توان حرارت پیش گرمایش را کاهش داد. بعنوان مثال در جوشکاری در وضعیت سربالا با حرکت زیگزاگ نوک الکترود با سرعت 7.5 سانتیمتر بر دقیقه، بزرگتر از حرارت تولیدی در وضعیت تخت با سرعت 15 سانتیمتر بر دقیقه است.
- حرارت داده شده (*Input heat*) برای یک روش جوشکاری مشخص از رابطه زیر بدست می آید:

$$J = \frac{60EI}{1000V}$$

• که در آن :

• J : heat input (kJ/in)

• E : arc voltage (V)

• I : welding current (A)

• V : arc speed (in/min)

• چون تمام حرارت تولید شده در قوس وارد فلز پایه نمی شود، معمولاً " از ضرایب بازده حرارتی زیر در روابط استفاده می گردد.

• 75~80 درصد برای جوشکاری دستی

• 90~100 درصد برای جوش قوسی زیرپوئری

• در صورت اطمینان از حصول حرارت کافی و پیوسته در حین

جوشکاری، این وجود دارد که فقط قسمت ابتدائی کار پیش گرم شده و با

شروع جوشکاری، عمل پیش گرمایش قطع شده و تنها به حرارت تولیدی در جوشکاری اکتفا گردد.

پس گرمایش

- حرارت دادن یکنواخت قطعه پس از عملیات جوشکاری را پس گرمایش گویند. عملیات پس گرمایش به منظور آزاد کردن تنشهای پس ماند که در اثر شیبهای حرارتی و دماهای بالای ناشی از جوشکاری بوجود می آید، انجام می شود.
- همچنین عملیات پس گرم موجب ادامه عملیات پیشگرم شده و با افزایش دمای قطعه بعد از جوشکاری، سبب سهولت انتقال هیدروژن به خارج قطعه و کاهش احتمال وقوع ترکهای سرد یا هیدروژنی میگردد.

تنش زدائی به کمک حرارت

- در قطعات جوش شده بعلت گرم شدن موضعی قطعات و ممانعت فلز مبنأ حین انجماد جوش، تنشهای پس ماند زیادی بوجود می آید. حوضچه مذاب بسرعت منجمد میشود و مقبض میگردد. فلز مبنأ با این انقباض مقابله کرده و در نتیجه هم در جوش و هم در فلز مبنأ تنش بوجود می آید. این تنش ممکن است به اندازه تنش تسلیمی فلز اصلی برسد و وقتیکه با تنشهای ناشی از بارگذاری عادی ترکیب شود، تنش منتهی از تنش مجاز یا طراحی تجاوز کند. تنشهای پسماند (Residual Stresses) منشأ پیچیدگی قطعات هستند. متداولترین روش تنش زدائی، پس گرمایش یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری است.
- بهترین راه تنش زدائی قطعات کوچک یا حتی ظروف تحت فشار ساخته شده در کارخانه، استفاده از کوره های تنش زدائی است، یعنی در خاتمه عملیات جوشکاری قطعه یا ظرف در کوره قرار گرفته و با حرارت یکنواخت و درجه حرارت کنترل شده تنش زدائی میگردد.

تنش زدائی حرارتی باید منطبق بر ضوابط زیر باشد:

- دمای کوره هنگامیکه قطعه جوشکاری شده در آن قرار داده می شود، نباید از 315 درجه سانتیگراد بیشتر باشد.
- در بیش از 315 درجه سانتیگراد، سرعت افزایش دما در داخل کوره نباید از 5600Co/t بر ساعت بیشتر باشد، که در آن t ضخامت ضخیمترین ورق بر حسب میلیمتر است. افزایش دما در هیچ حالت نباید از 220 درجه سانتیگراد بر ساعت، بیشتر گردد. در حین افزایش دما، تغییرات دما در طول قطعه نباید بیش از 140 درجه سانتیگراد در هر 4.5 متر طول باشد.
- بعد از آنکه دما به 590 درجه سانتیگراد در فولادهای اصلاح شده و 590 تا 650 درجه سانتیگراد در سایر فولادها رسید، قطعه به مدت مشخص طبق جدول صفحه بعد بر اساس ضخامت جوش، در دمای ثابت نگه داشته می شود. طی مدت توقف اختلاف بین حداکثر و حداقل دمای نقاط مختلف قطعه نباید بیشتر از 85 درجه سانتیگراد باشد.

$t > 50mm$	$6 < t \leq 50mm$	$t \leq 6mm$	ضخامت
2 ساعت بعلاوه 5 دقیقه به ازای هر 10 میلیمتر ضخامت بزرگتر از 50 میلیمتر	24 دقیقه برای هر 10 میلیمتر ضخامت	15 دقیقه	زمان توقف

- در درجه حرارتهای بیش از 315 درجه سانتیگراد، خنک کردن قطعه باید در یک کوره یا محفظه خنک ساز بسته با سرعتی کمتر از 7000 Co/t بر ساعت انجام شود که ، t ضخامت حداکثر قطعه بر حسب میلیمتر است. این سرعت نباید در هیچ حالت بزرگتر از 260 درجه سانتیگراد بر ساعت باشد. در دمای کمتر از 315 درجه، قطعه میتواند در هوای ساکن خنک گردد.
- در صورتیکه نتوان قطعه را در دماهای ذکر شده در جدول فوق تنش زدائی نمود، میتوان از دمای کمتر، لیکن زمان طولانی مطابق جدول صفحه بعد استفاده کرد.

<p>حداقل زمان توقف در درجه حرارت کاهش یافته بر حسب ساعت به ازای 10 میلیمتر ضخامت قطعه</p>	<p>کاهش درجه حرارت نسبت به حداقل درجه حرارت مقرر</p>
0.8	28
1.6	56
4	84
8	112

اعوجاج و پیچیدگی و تاب برداشتن در جوشکاری (*Distortion*)

- در جوشکاری قوسی، قطعه کار در یک ناحیه محدودی به نقطه ذوب می رسد ولی بمحض اینکه قوس از نقطه حرارت دیده شده دور شود درجه حرارت بسرعت پایین می آید. این بعلت قابلیت هدایت حرارتی زیاد قطعه کار، دور شدن سریع منبع حرارت و کوچکی حجم فلز حرارت دیده است.
- این شرایط از انبساط یکنواخت فلز جلوگیری نموده و ممکن است تغییرشکلهای داخلی، پیچیدگی و تاب برداشتن شدید را به همراه داشته باشد.

- تغییرات ساختاری ناشی از حرارت جوشکاری، با تغییرات حجمی همراه می شود و تنشهای حبس شده را بالا می برد. تغییرات ساختاری بطریق زیر بوقوع می پیوندد.
- در سرد شدن یا گرم شدن وقتی درجه حرارت به نقطه معینی برسد، ساختار فلز به ساختار دیگری تبدیل می شود. ساختارهای مختلف دارای چگالی مختلف هستند. برای مثال وقتیکه فولاد کم کربن حرارت داده شود، زمانی که به نقطه معینی رسید، ساختار فریتی به ساختار اوستنیت تبدیل می گردد و حجمش قدری کاسته می شود، زیرا اوستنیت دارای چگالی بالاتری نسبت به فریت است. وقتیکه فولاد پر کربن با سرعت سرد شود در 200 تا 250 درجه سانتیگراد اوستنیت به مارتنزیت تبدیل می شود. مارتنزیت چگالی کمتر و حجم بیشتری نسبت به اوستنیت دارد. این تغییرات سبب بوجود آمدن تغییر شکلها و تنشهای داخلی می گردد.

بطور خلاصه عوامل مهم بوجود آورنده این پیچیدگی ها و تغییر شکلها عبارتند از:


- حرارت دادن موضعی ، طبیعت و شدت منبع حرارتی
و همچنین نحوه سرد شدن
- میزان مهار قطعات در حین جوشکاری
- تنشهای پس ماند قطعات
- خواص فلز مورد جوشکاری، میزان حرارت
فروکش، انتقال حرارت، ضریب انبساط حرارتی، تغییر فرم
پذیری


اعوجاج داراي سه نوع است که عبارتند از :

- اعوجاج زاويه اي.

- اعوجاج طولی.

- اعوجاج عرضی.

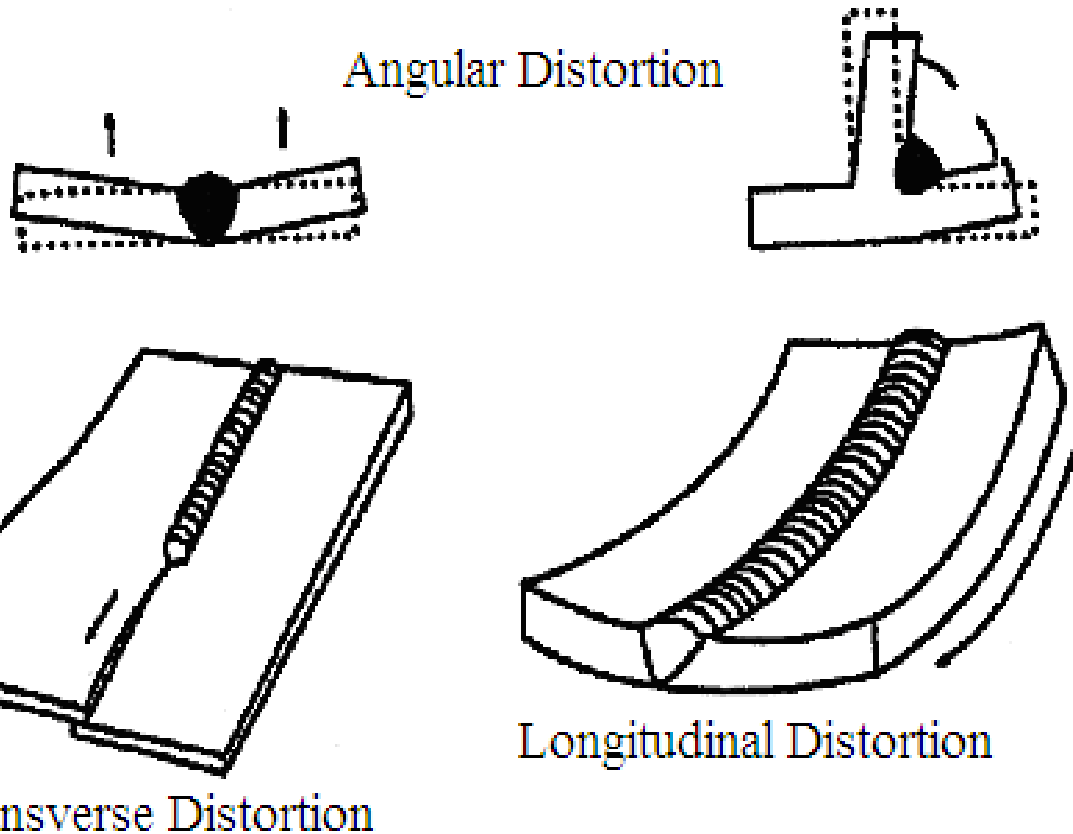

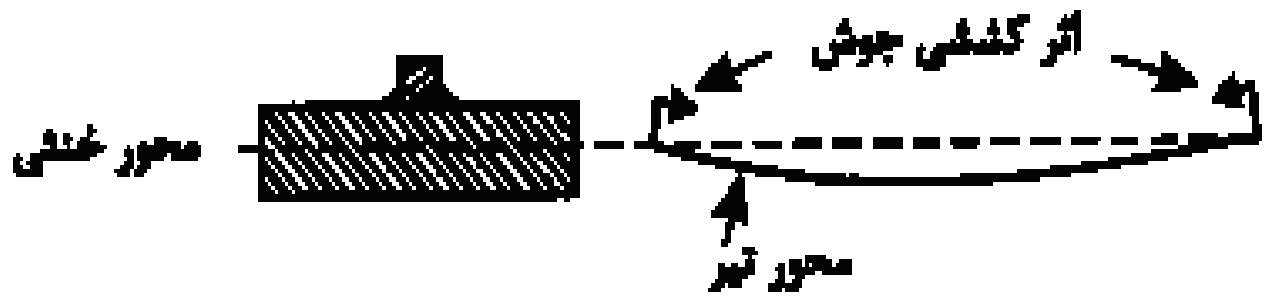


التهای طولی (مربع)



التهای طولی (محدب)


روشهای کاهش تنشها و تغییر شکلهای جوشکاری

- الف) قبل از جوشکاری
- اجتناب از جوشکاری غیر ضروری

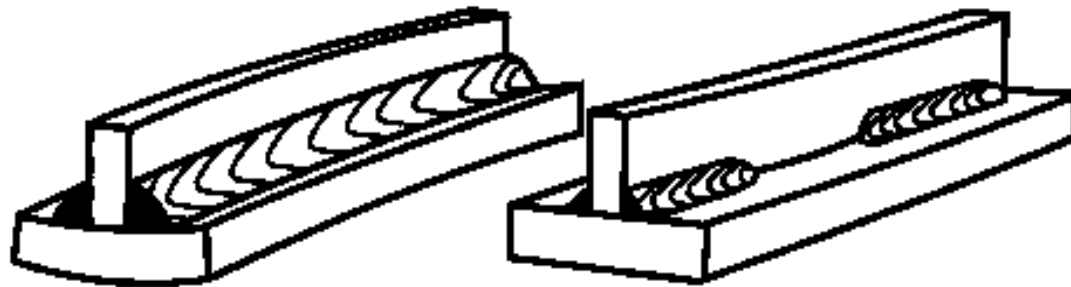



جوش بیش از اندازه باعث افزایش مسائل انقباضی است

کاهش طول مسائل انقباضی را کاهش می دهد

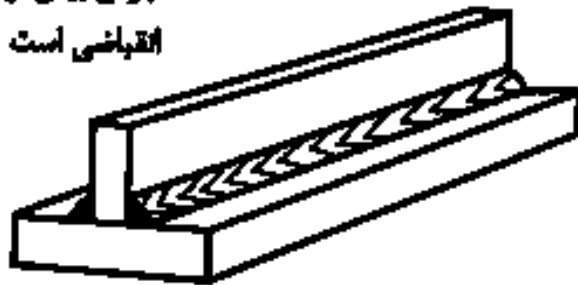

کاهش اندازه مسائل انقباضی را کاهش می دهد


• خال جوش زدن

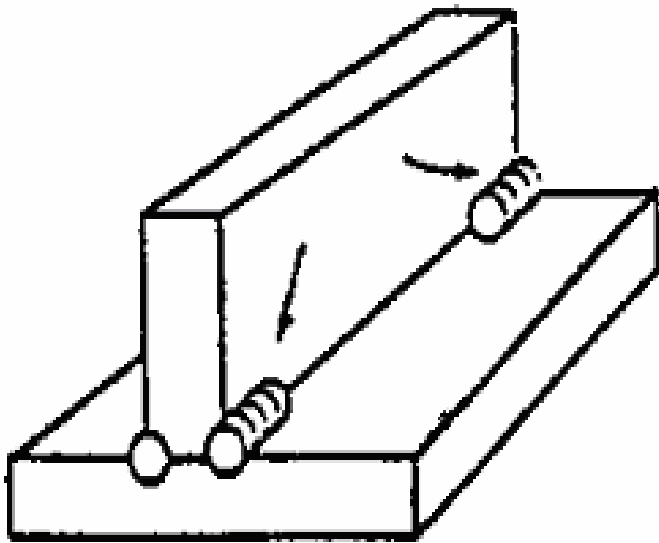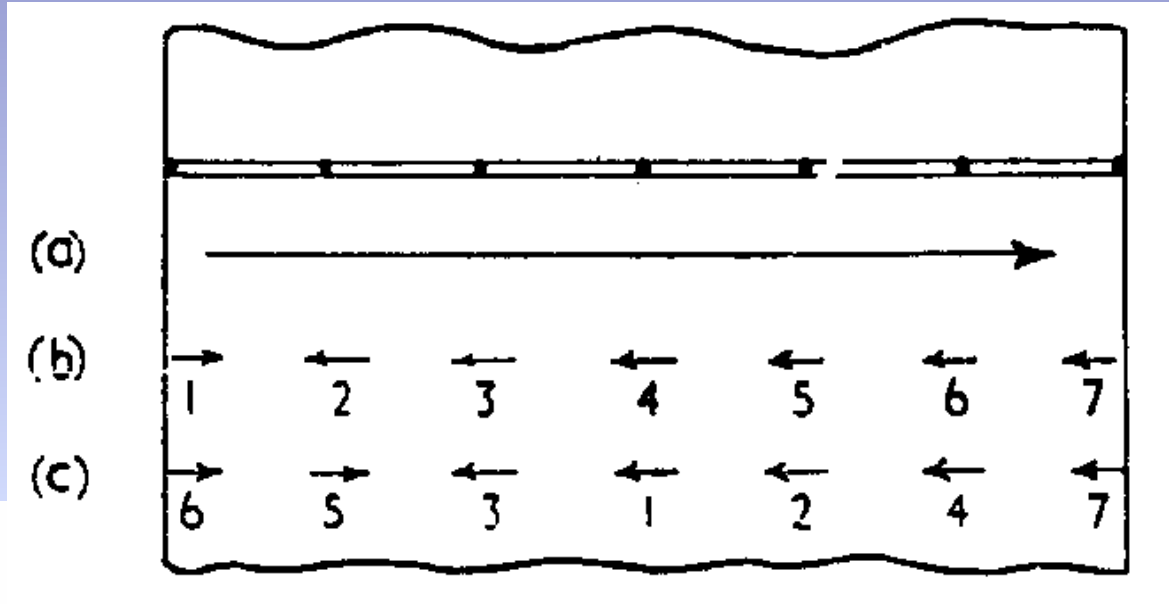


TACN WELDS

خال جوش



● استفاده از گیره، بست، و نگهدارنده

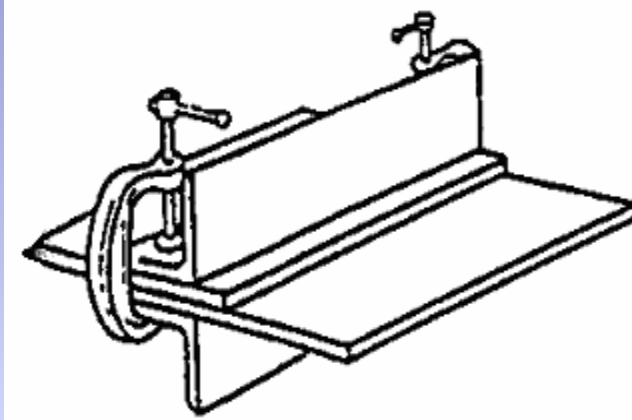




گیره و نگهدارنده CLAMPS

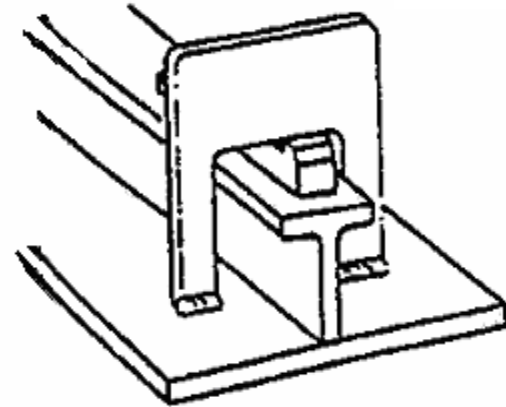


بست JIGS & FIXTURES

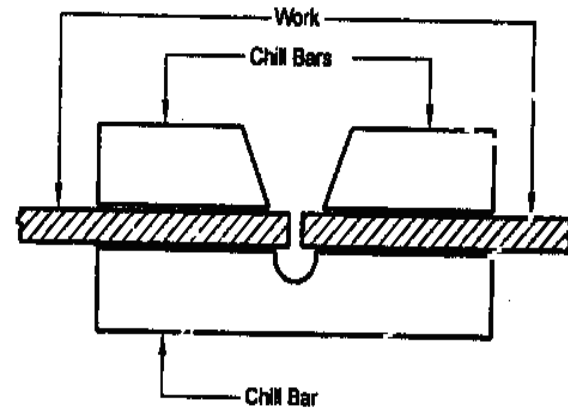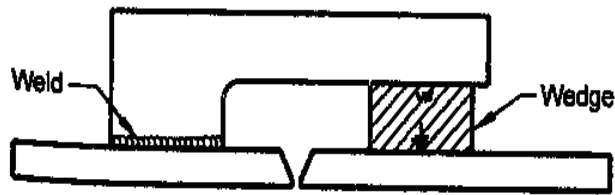


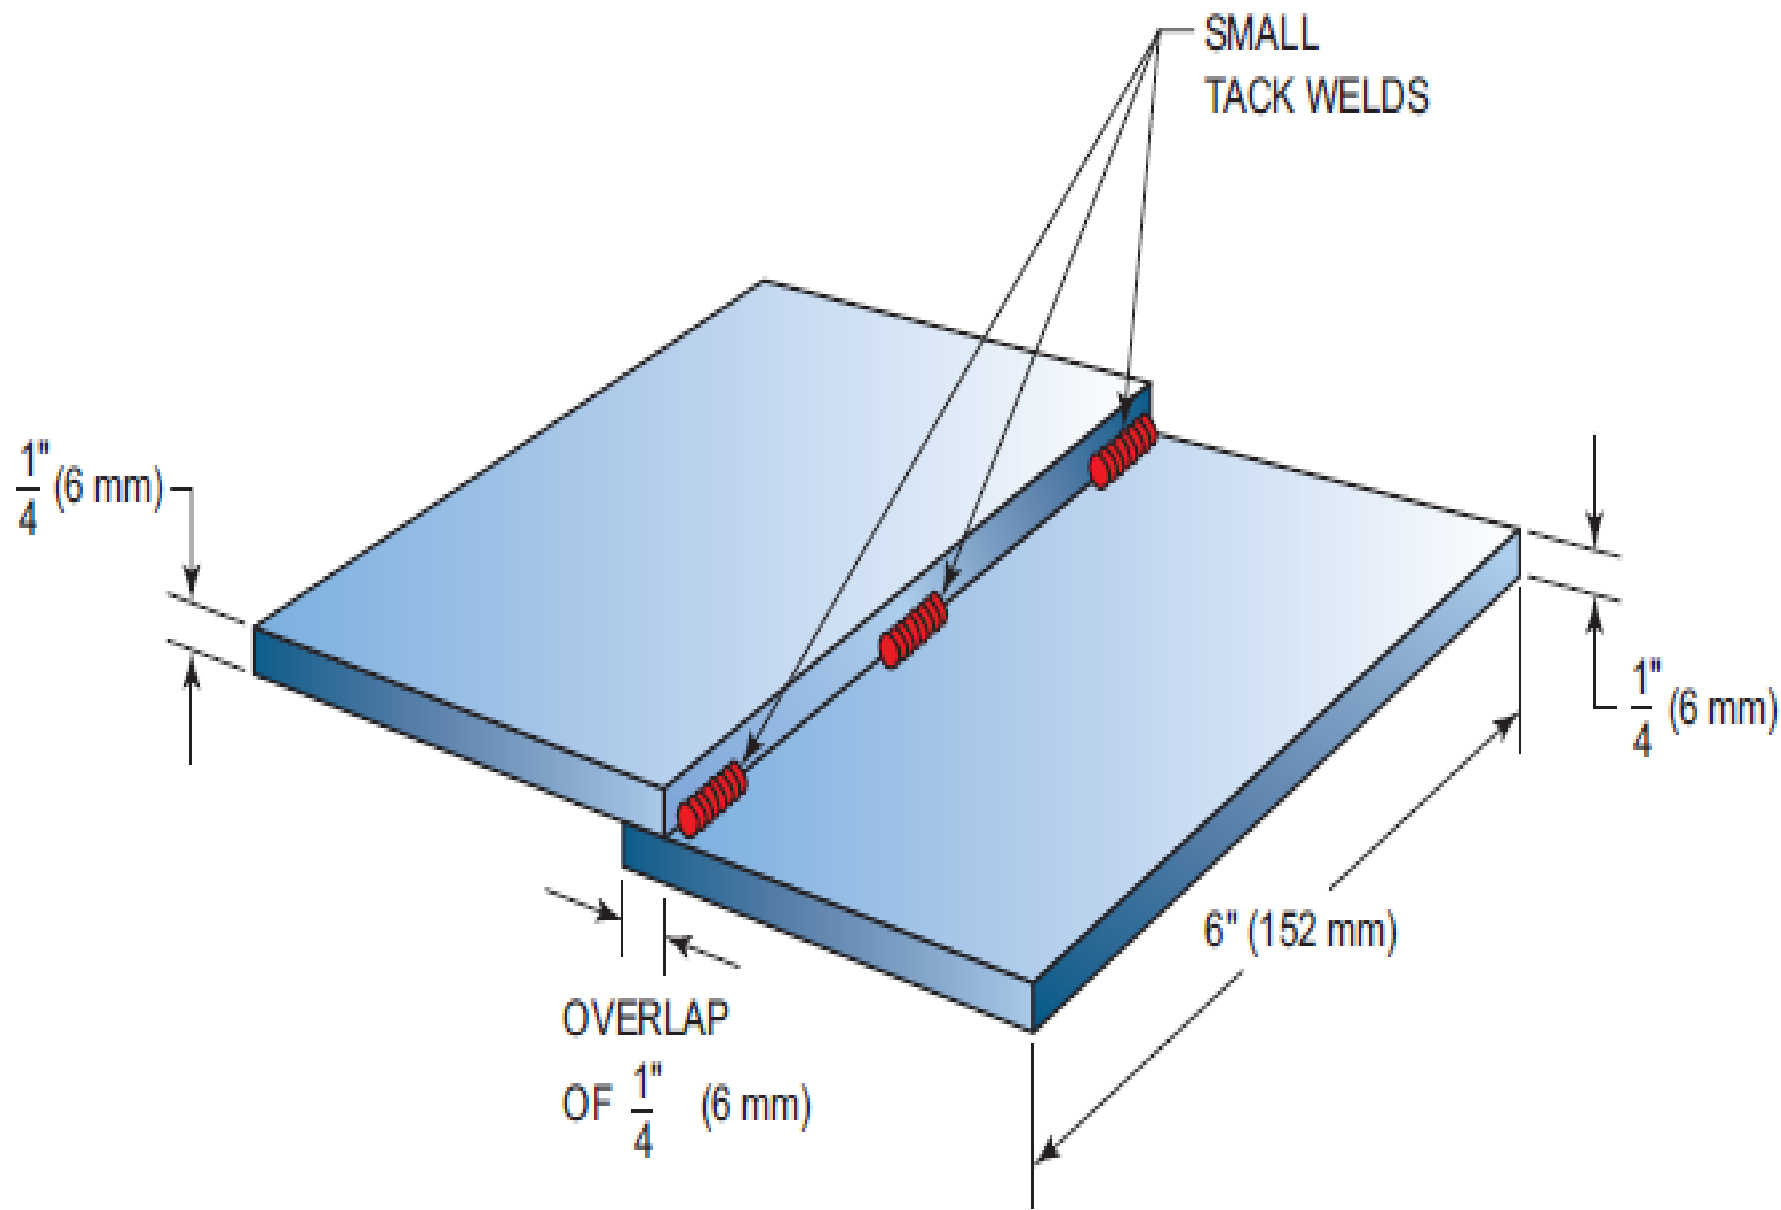

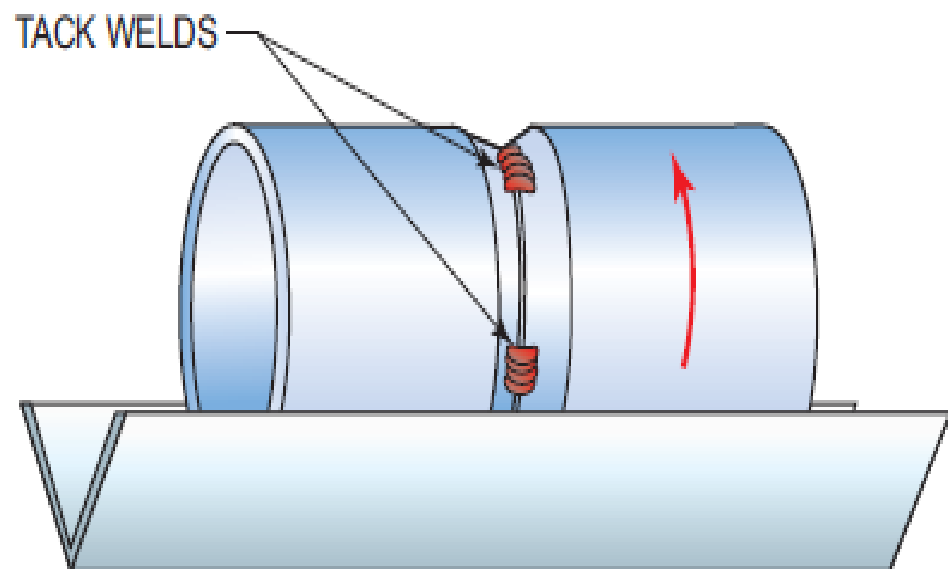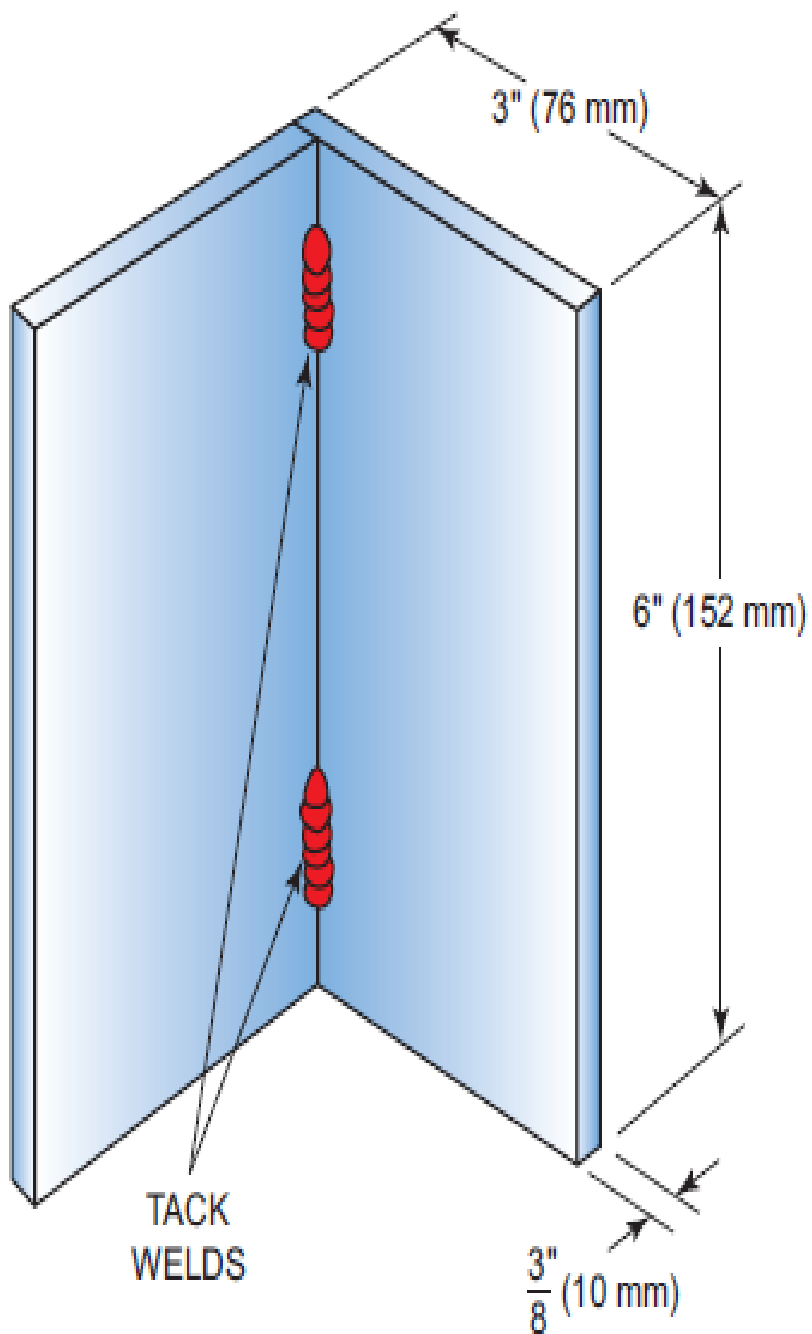


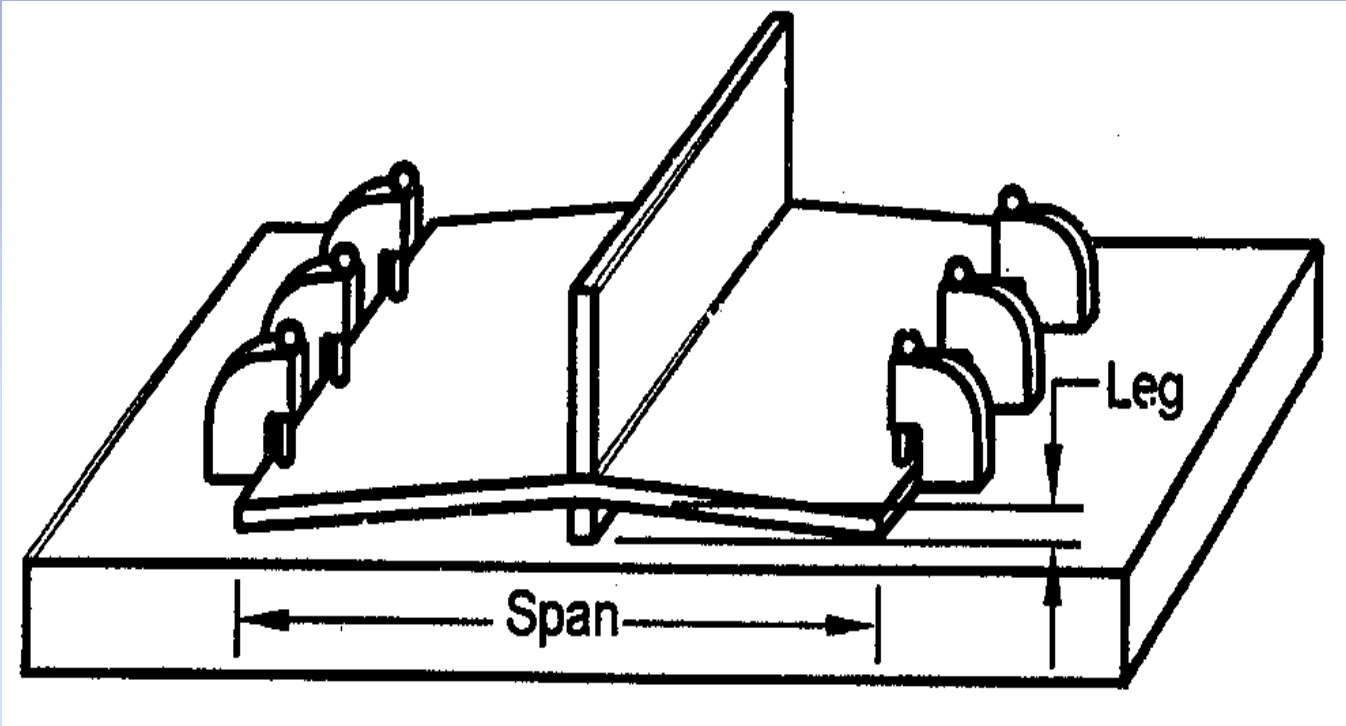


• مونتاژ اولیه مناسب (پیش خم کردن)

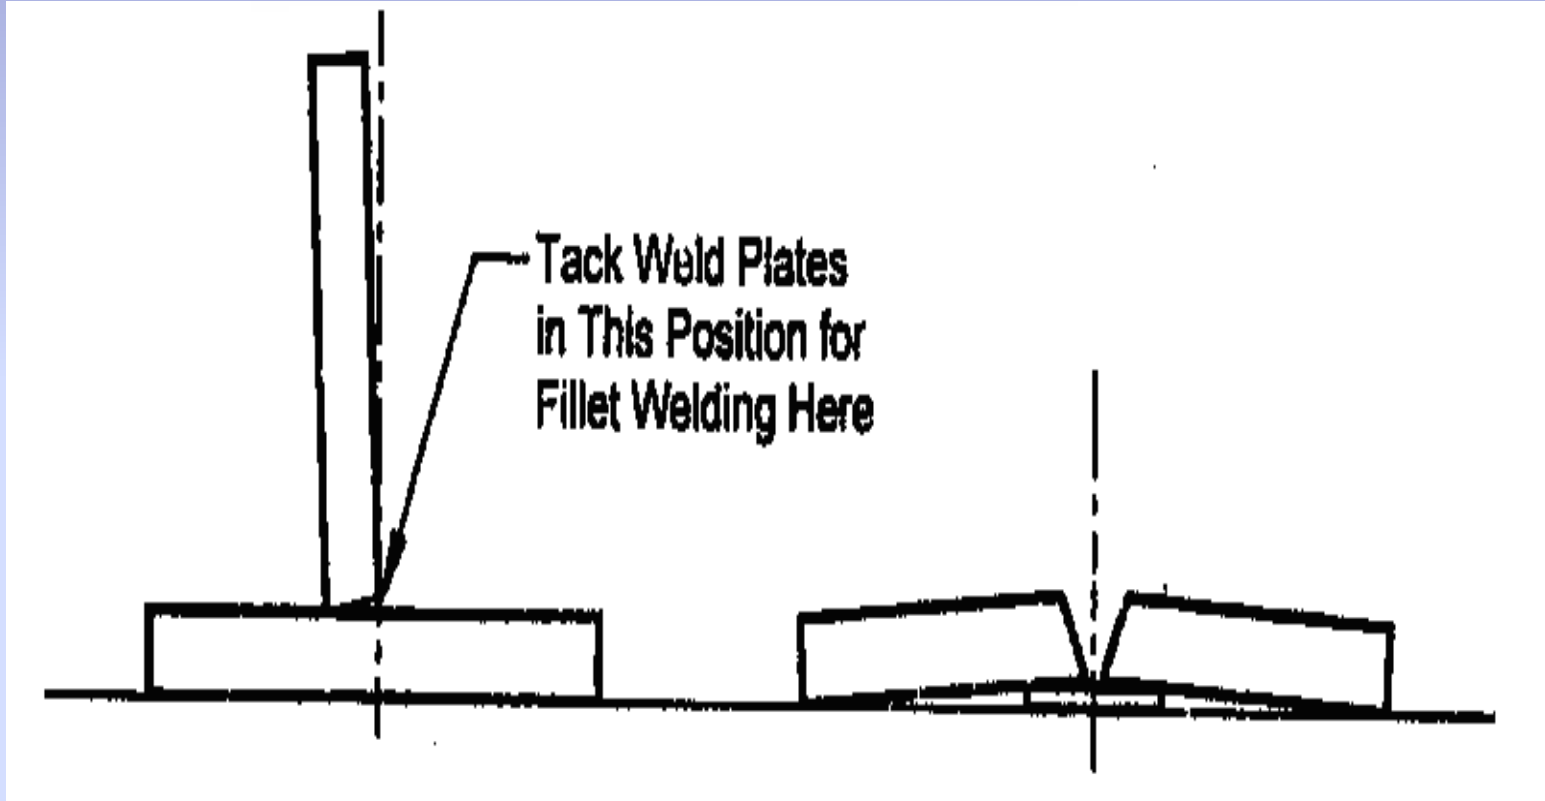


• تغییر در طراحی اتصال

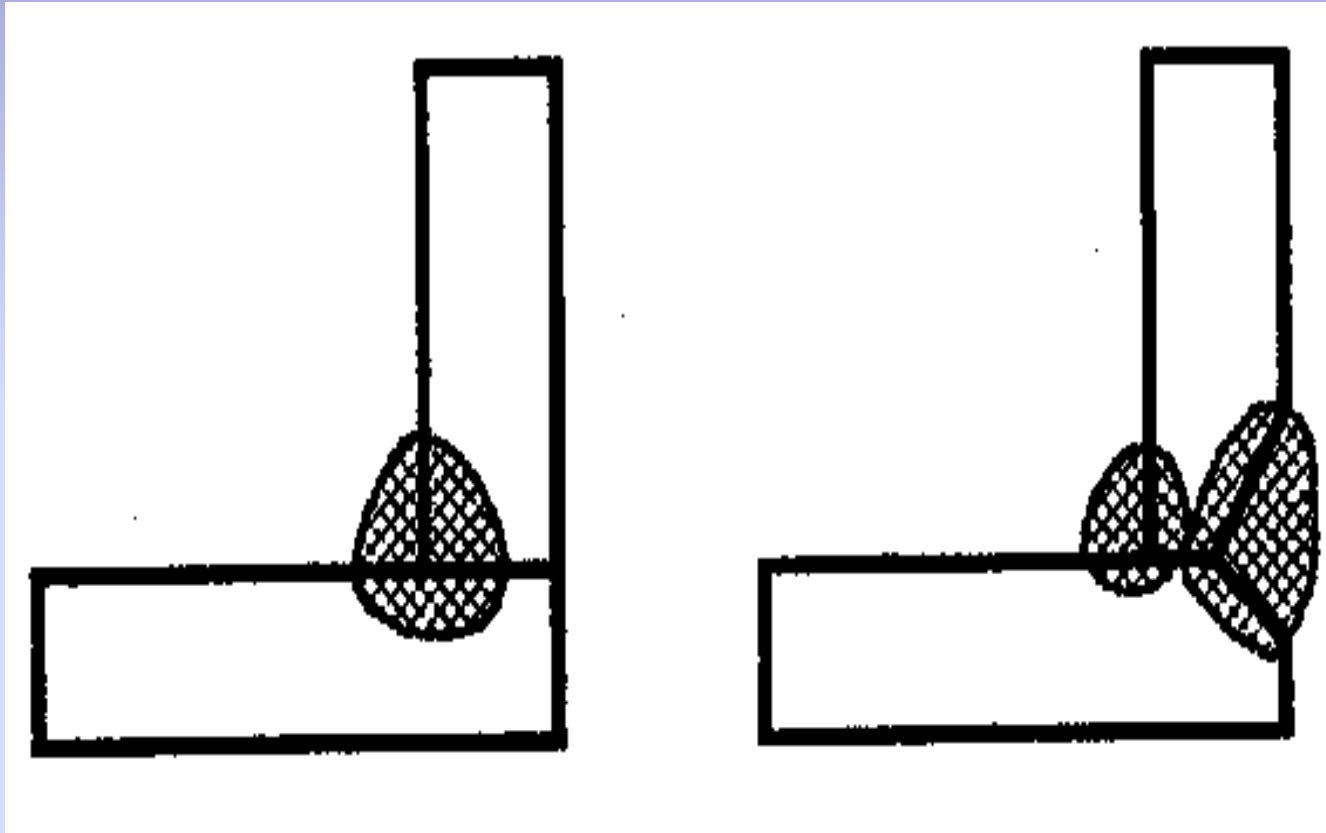


بکارگیری جناغ نامساوی برای کاهش پیچیدگی

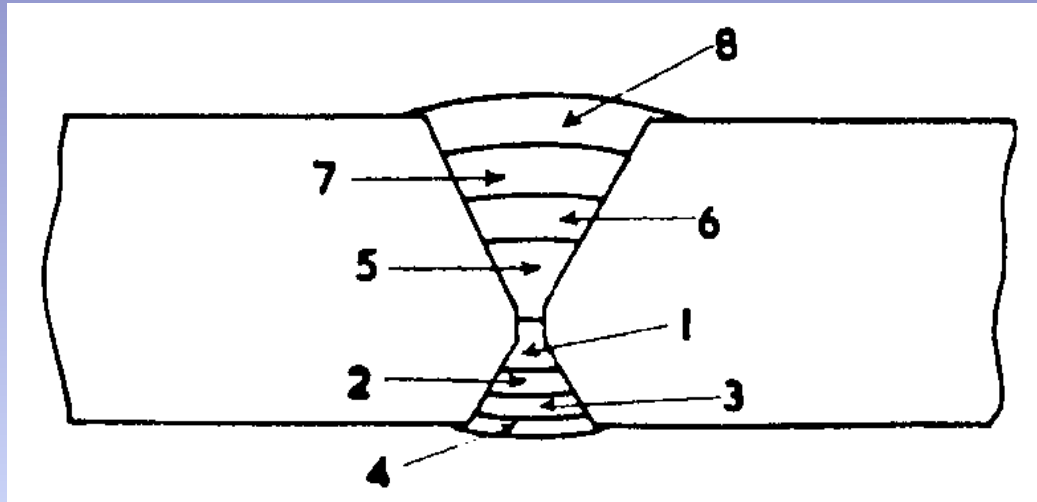


ترجیا " استفاده از اتصال لب به لب

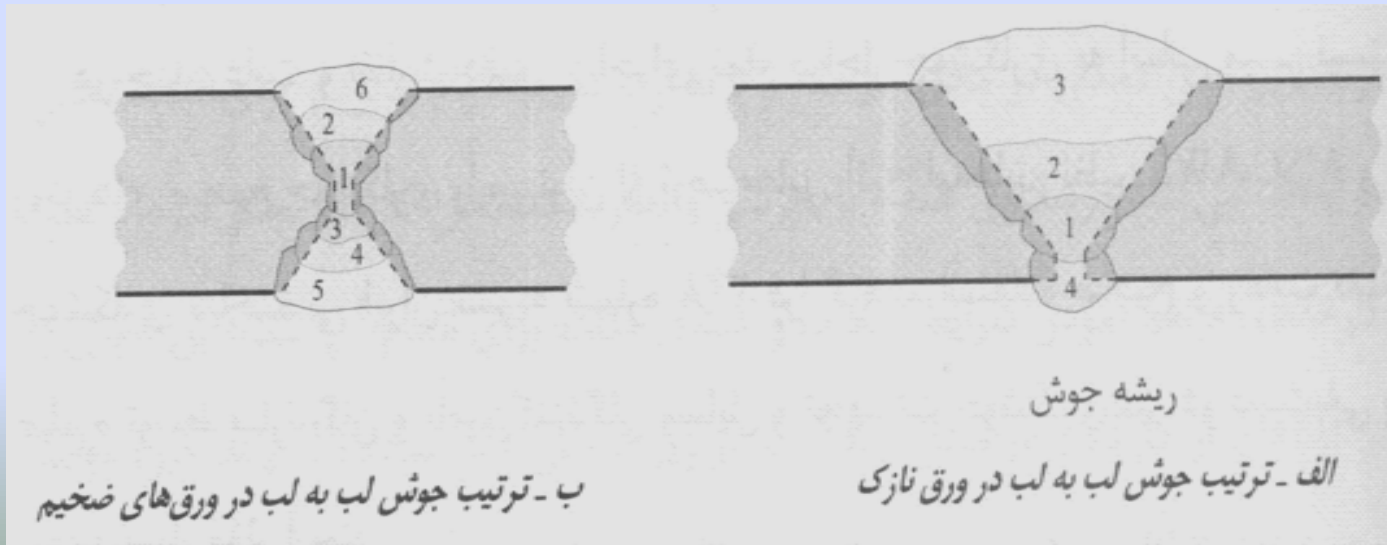


در صورت امکان استفاده از روشهای زیر پودری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

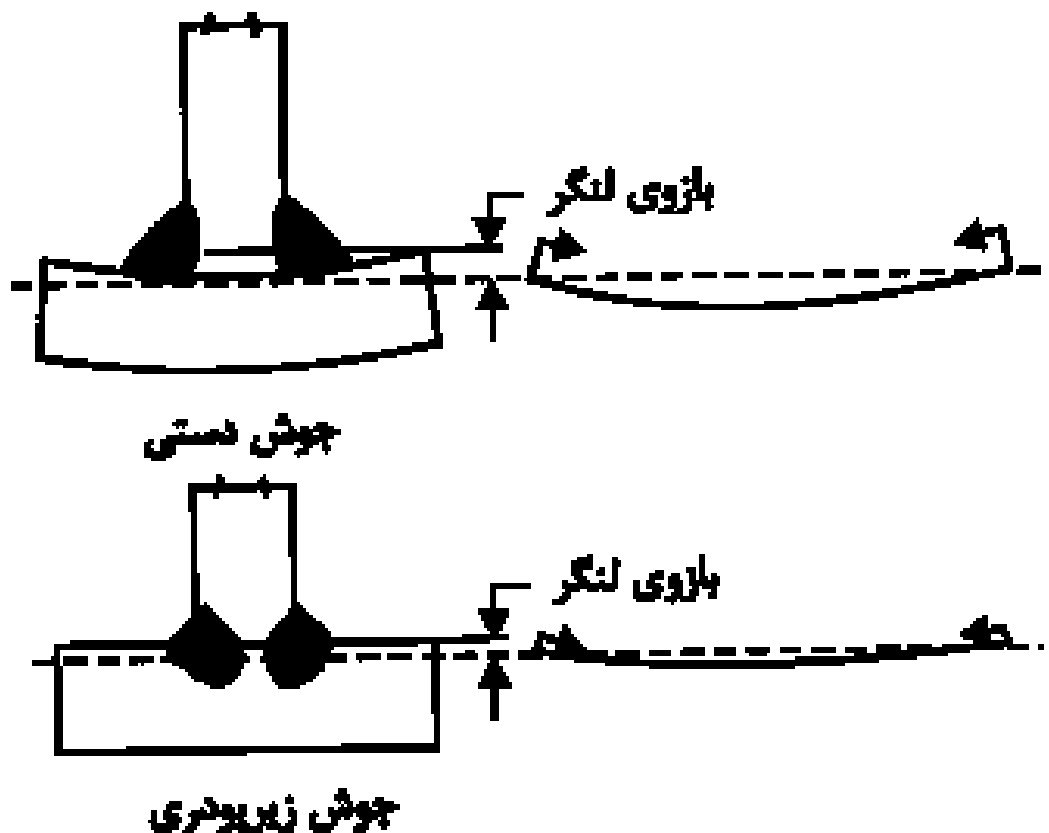


• استفاده از روش مناسب در جوشکاری

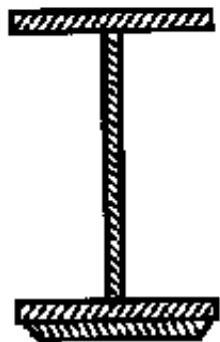

وضعیت بهره برداری

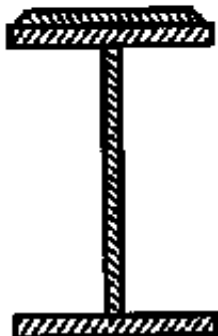

وضعیت جوشکاری

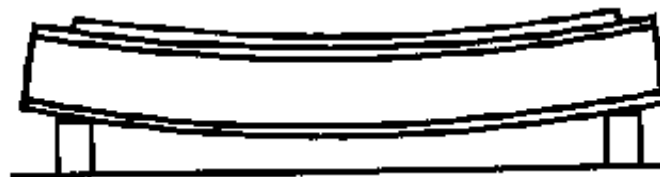


اگر نیاز به پیش خمیز بیشتری باشد




اگر نیاز به پیش خمیز کمتری باشد


(الف) وقتی که عرض ورق تقویتی کوچکتر از عرض پال است

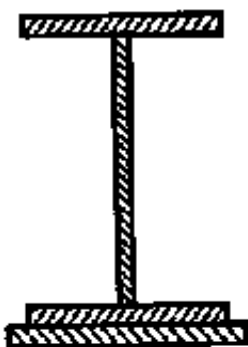


وضعیت بهره برداری

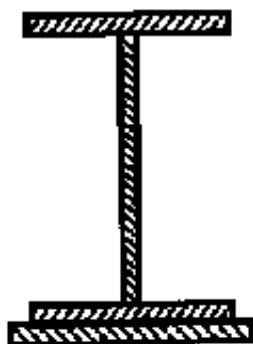

وضعیت جوشکاری

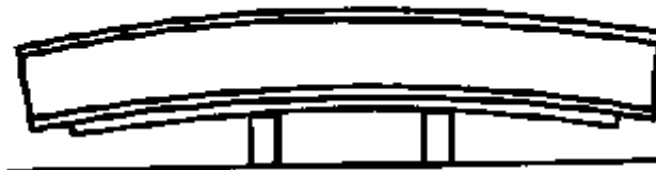

اگر نیاز به پیش خمیز بیشتری باشد



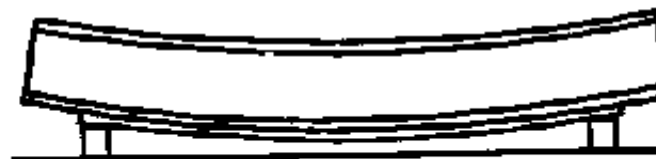



اگر نیاز به پیش خمیز کمتری باشد

- رعایت حداقل فاصله دو لبه در یشه
- رعایت حداقل زاویه شیار
- ضخیمتر گرفتن بل در ساخت تیر ورق
- پیش گرمایش کامل و سرتاسری
- استفاده از اتصالات دوطرفه
- در نظر گرفتن حداقل اندازه ساق در جوش گلوئی




ب) حین جوشکاری

• جوشکاری گام به عقب

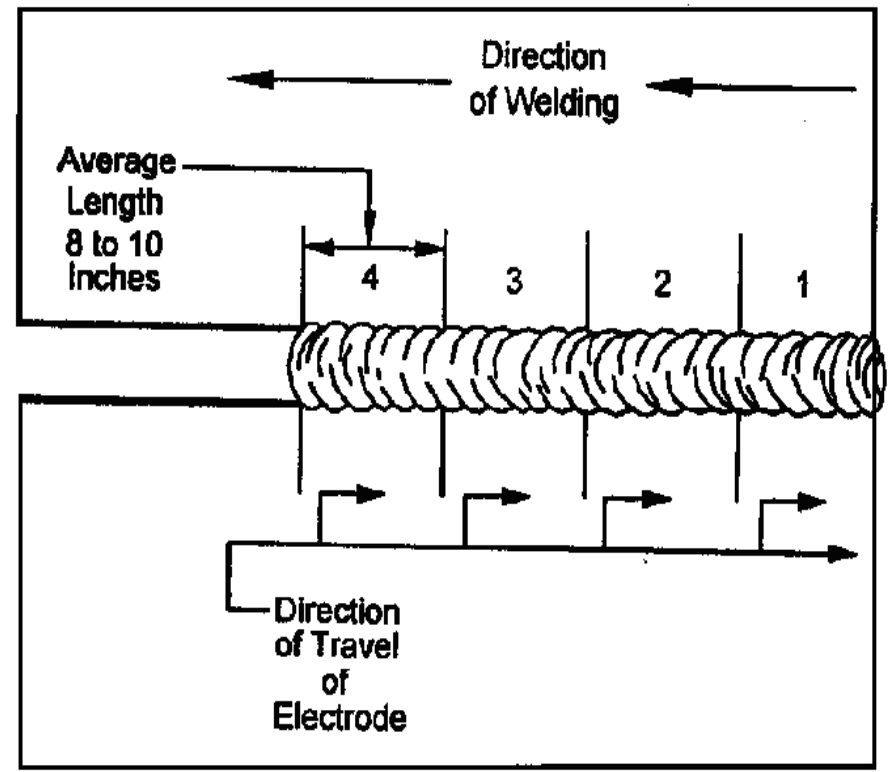
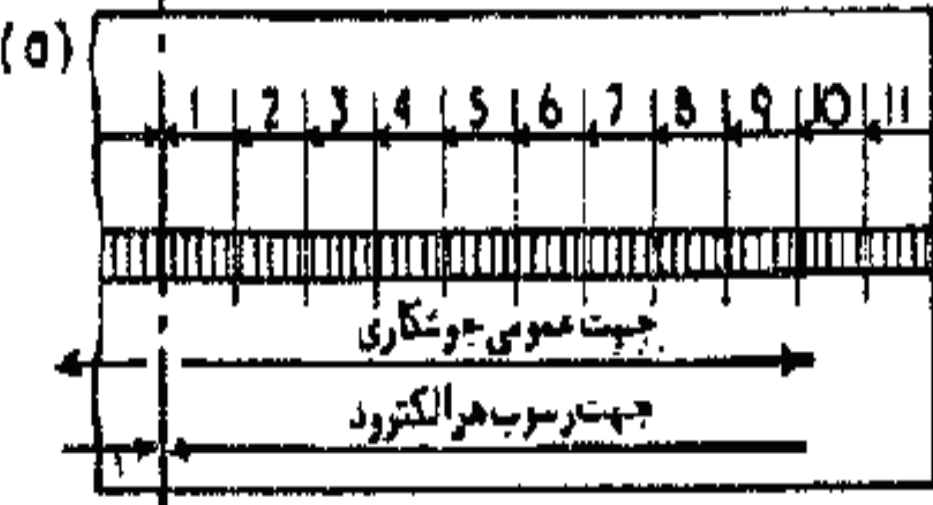
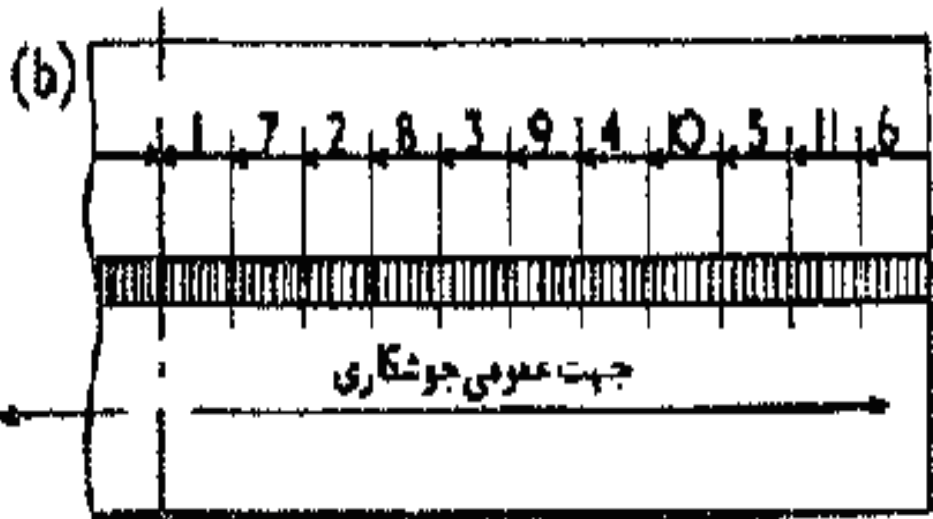


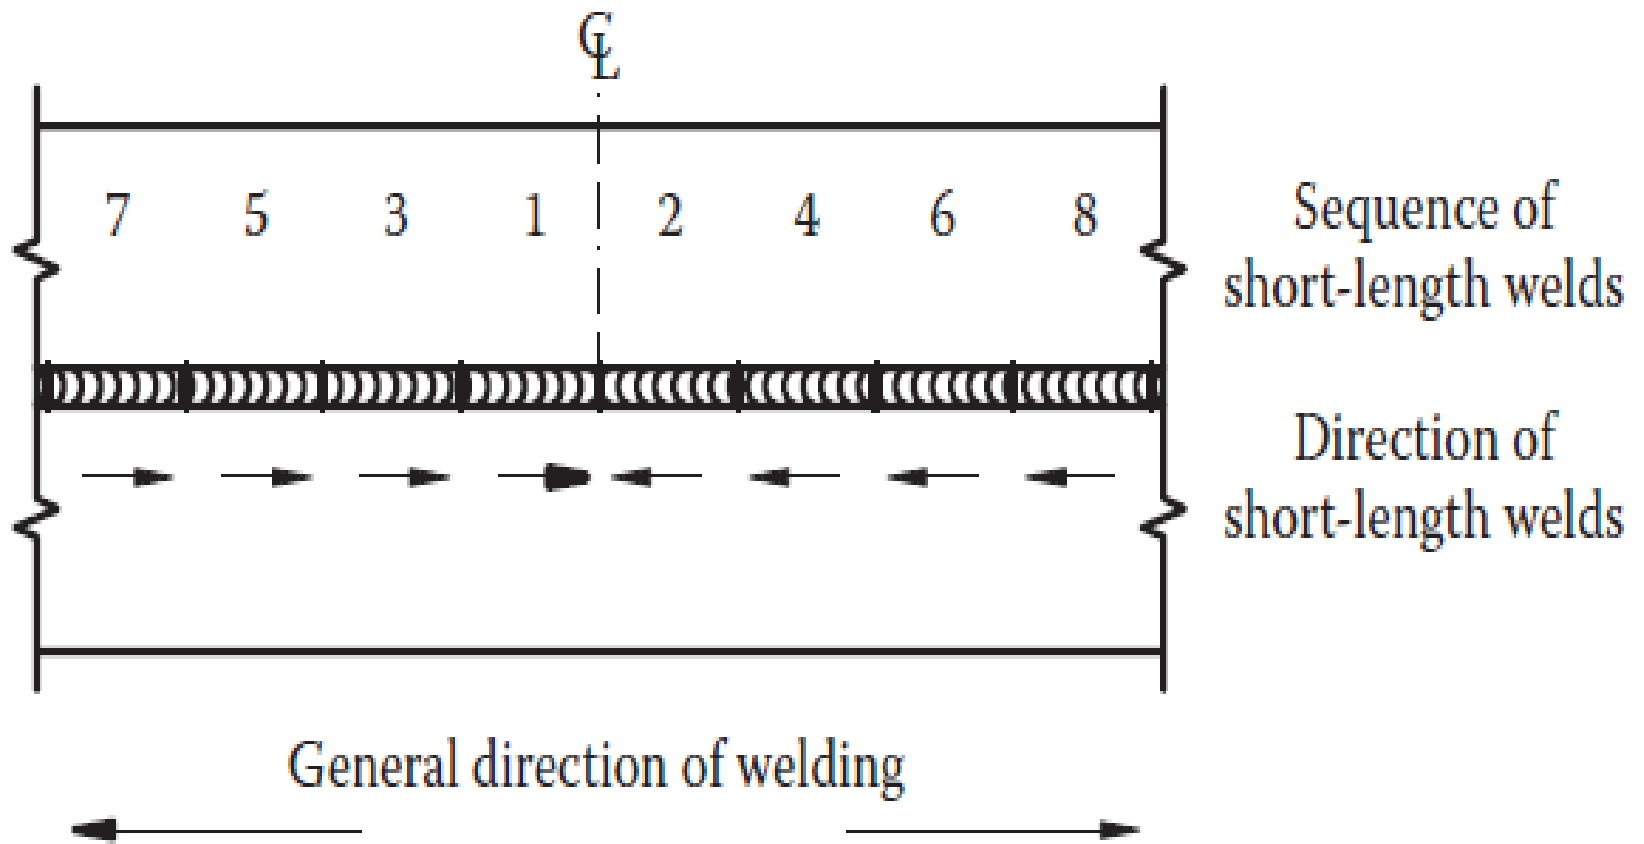


• جوشکاری زنجیری و متباعد منقطع

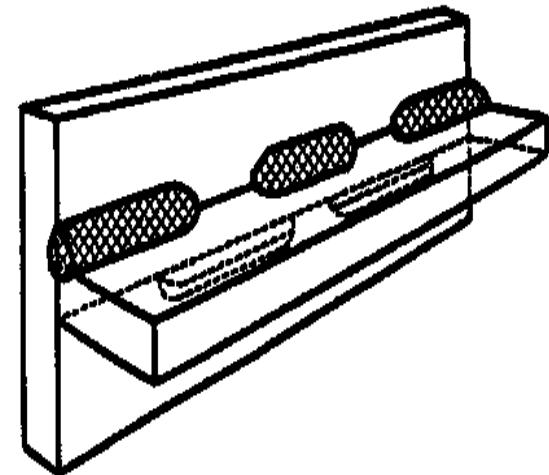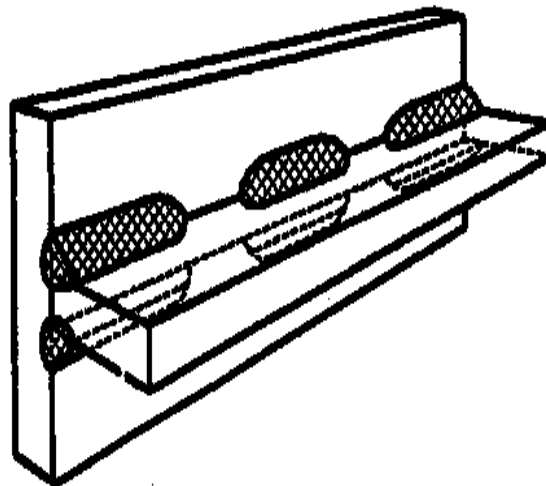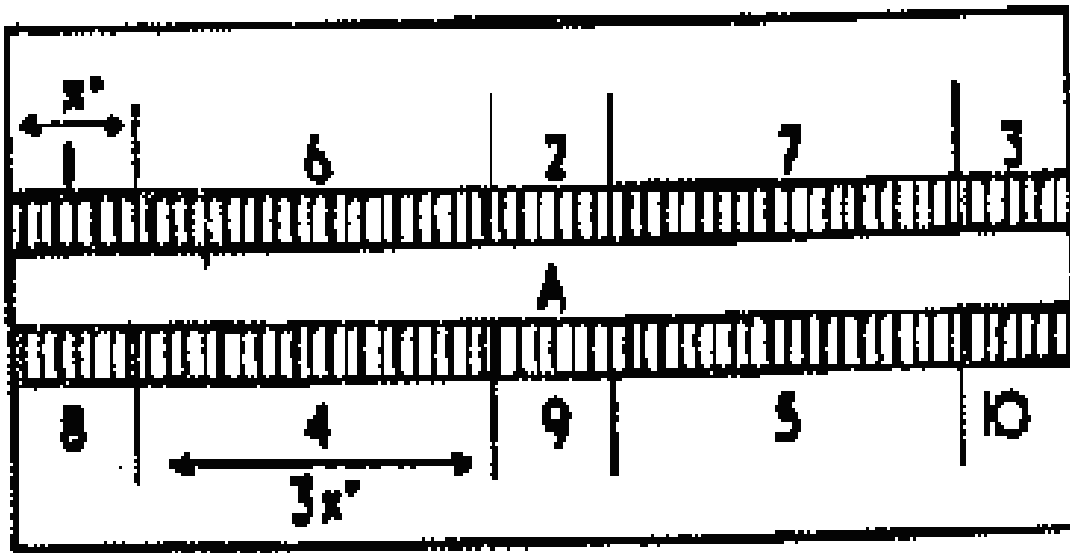




تقدم جوشکاری اتصالات عرضی بر جوشکاری اتصالات طولی


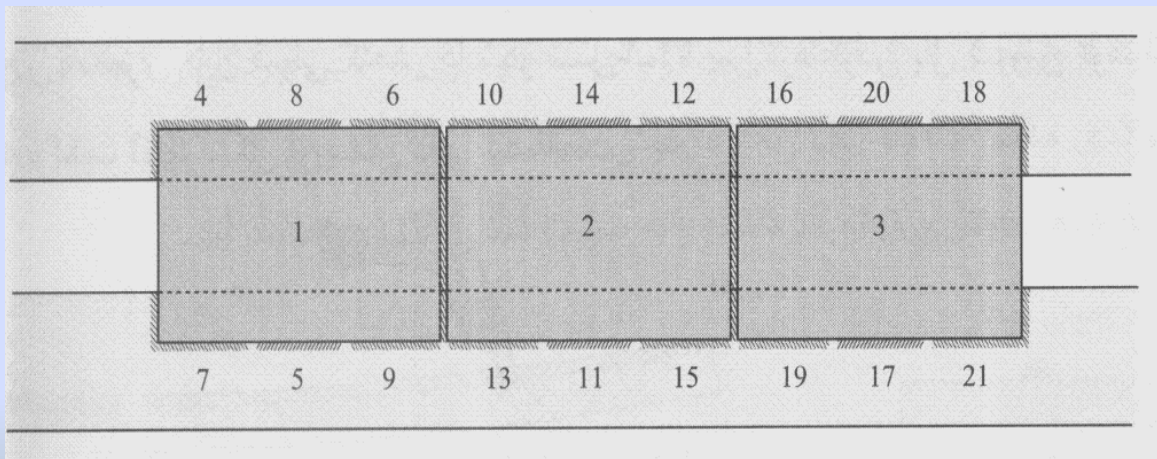
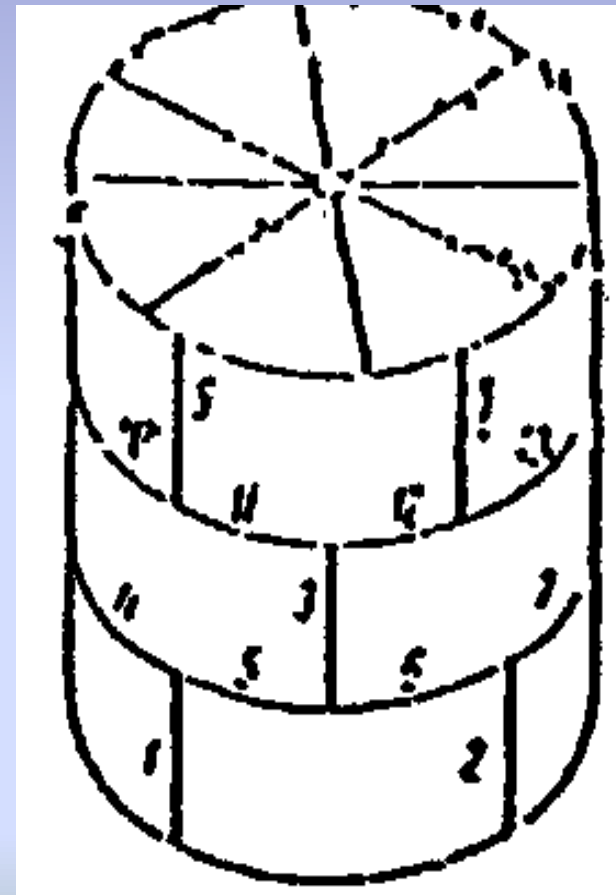
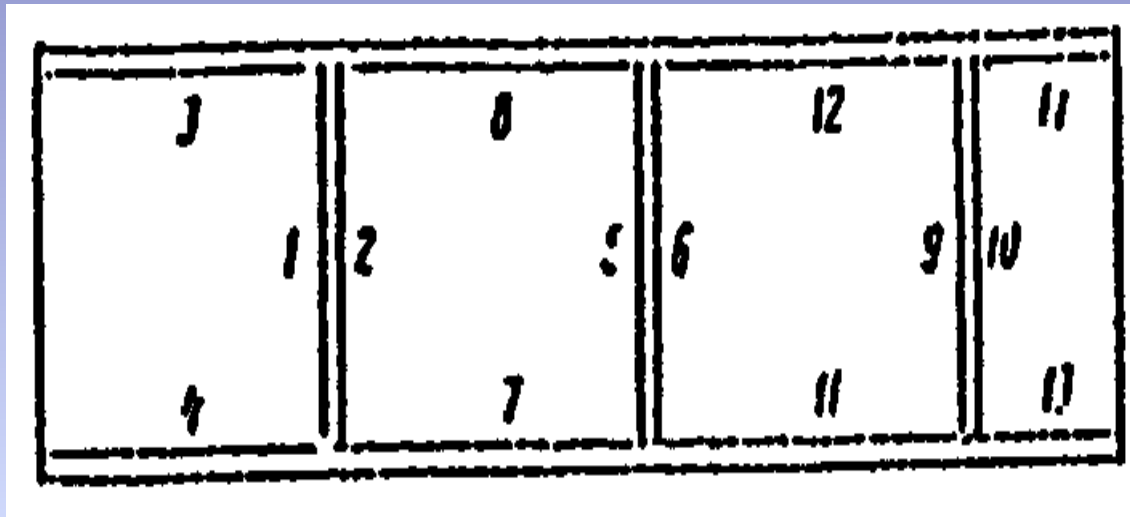


رعایت توالی مناسب در جوشکاری




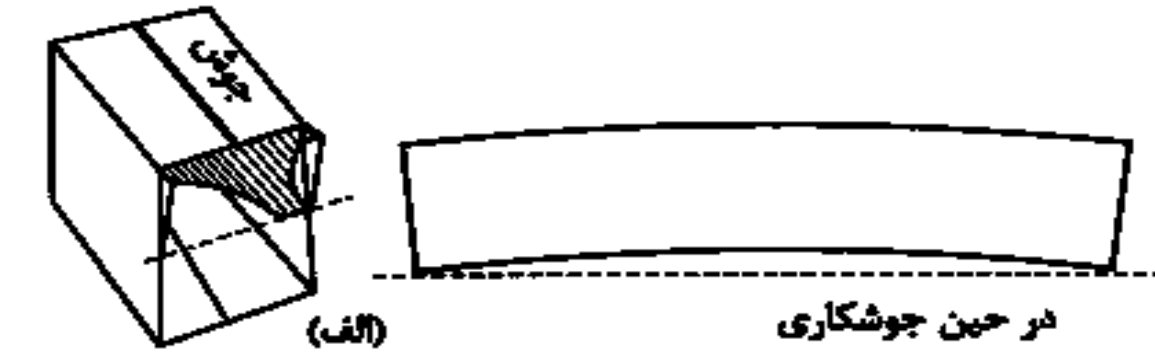


توزیع حرارت در مقطع عرضی

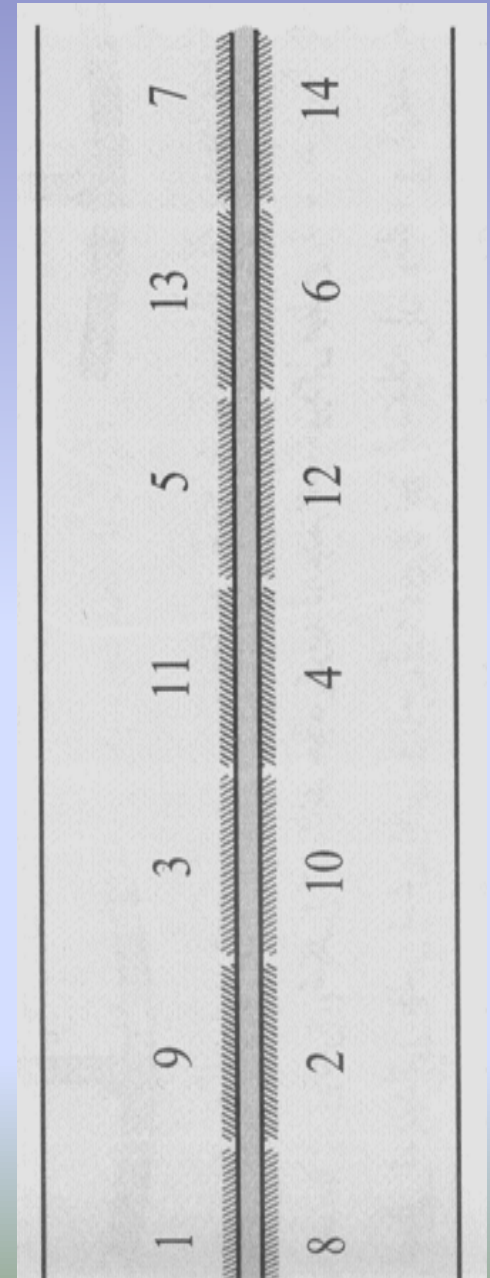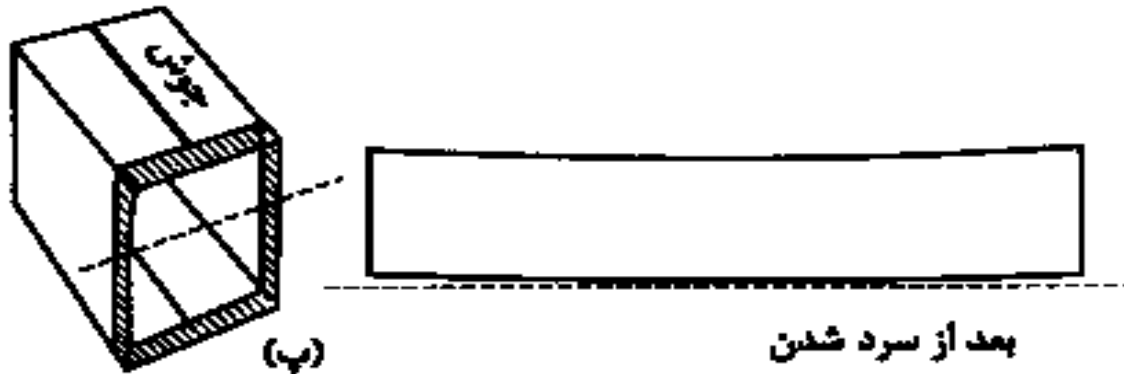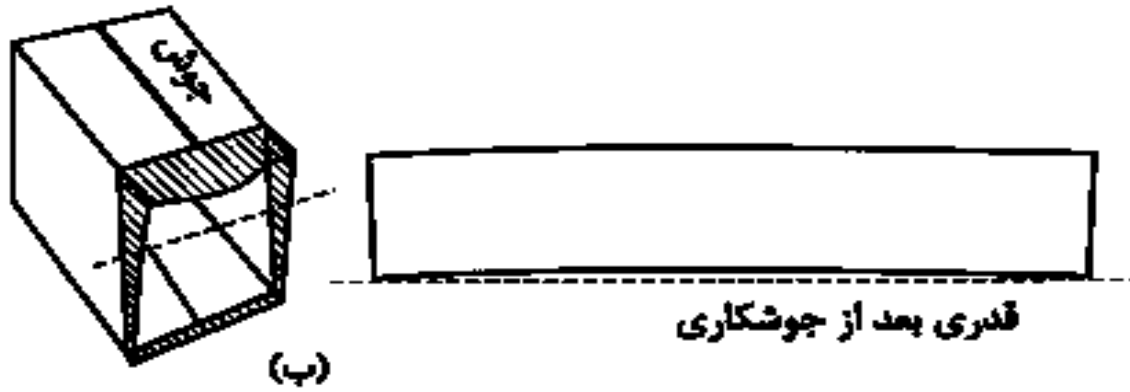

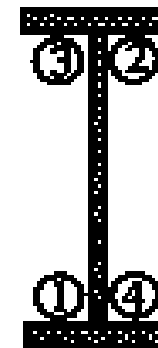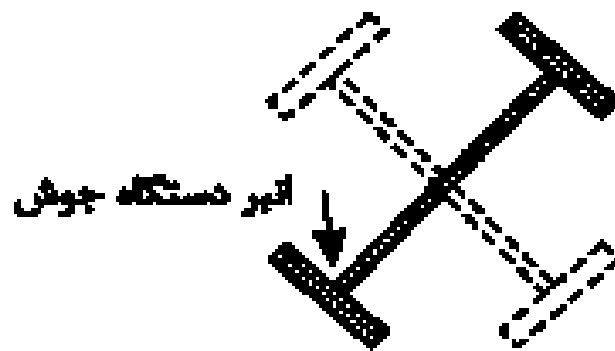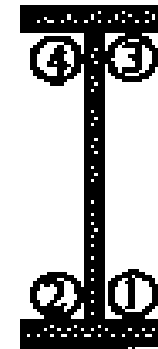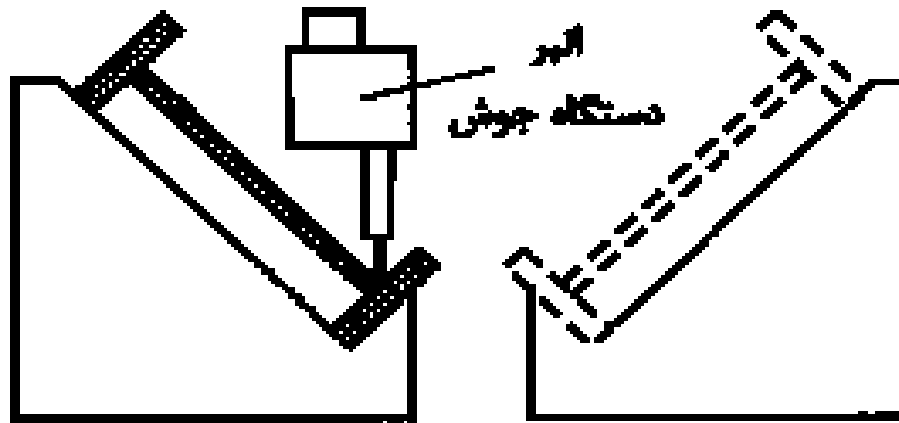

جوشکاری متقارن

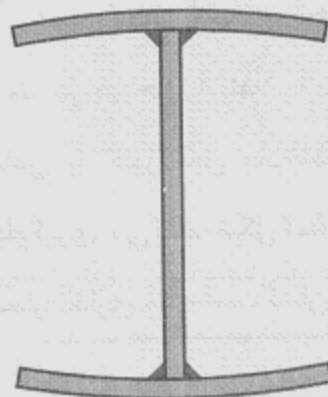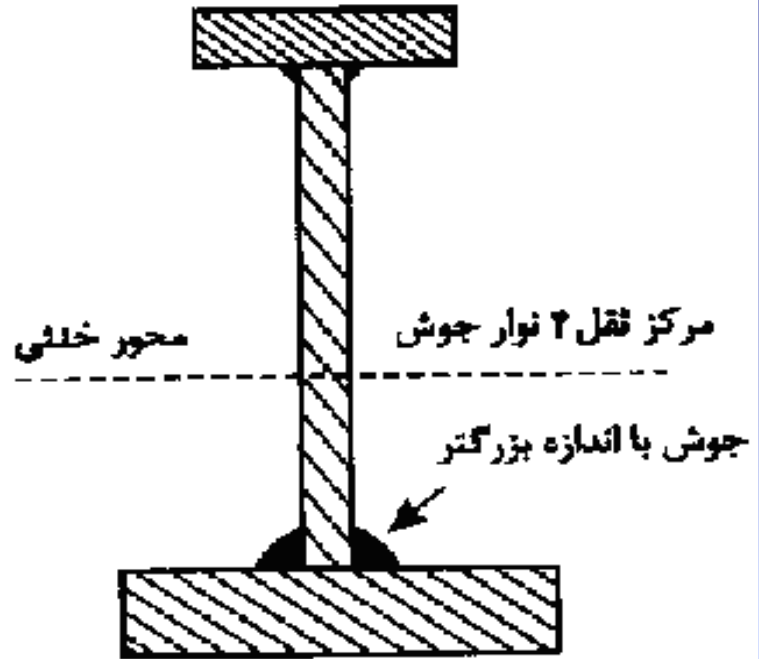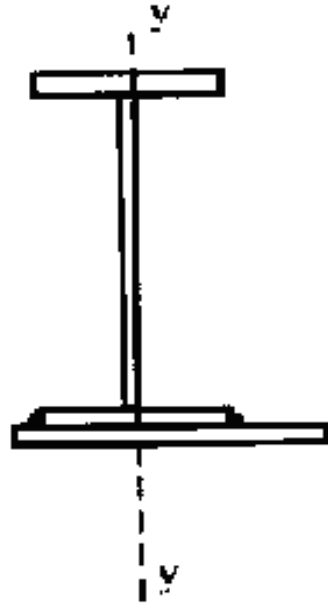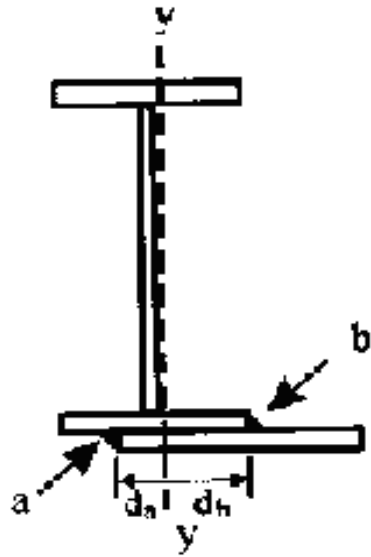


ب - جوش دوطرفه و قرینه



الف - جوش یکطرفه و غیر قرینه


برداشتن فلز جوش *gouging* در اتصال جناقی

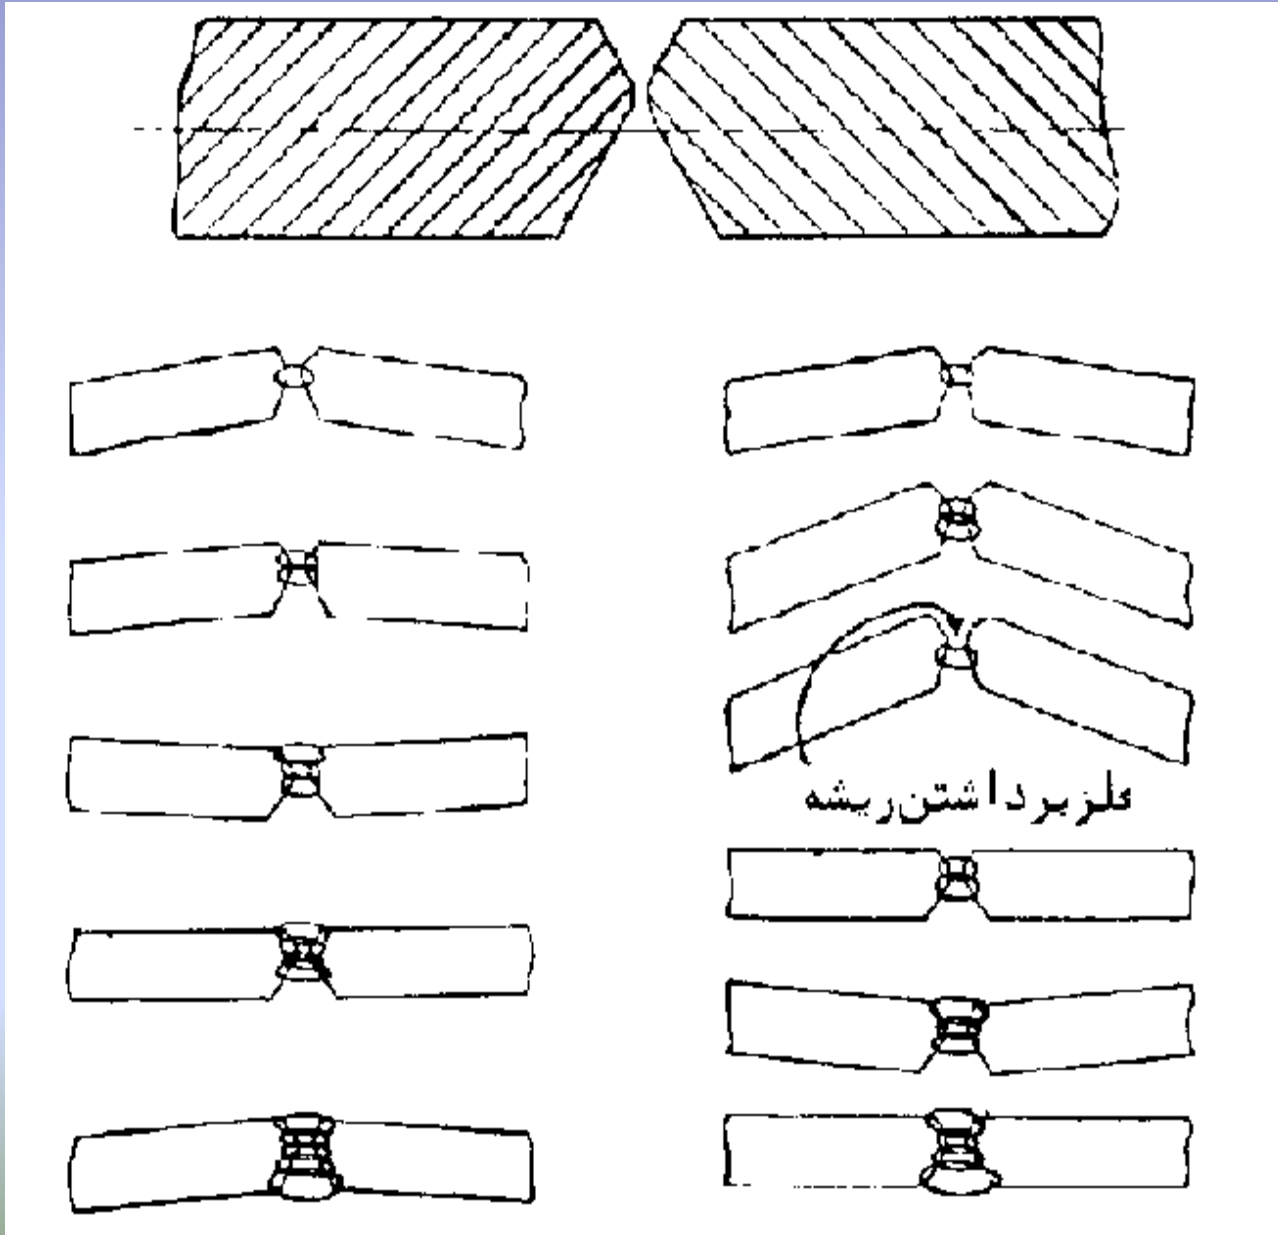

- اعمال حرارت ورودی و شدت جریان کم
- استفاده از حداقل حجم جوش
- رعایت حداقل فاصله برای دو جوش موازی
- حفاظت محل جوشکاری و جلوگیری از وزش باد
- استفاده از پشت بند بطور قرینه
- استفاده از زیر سری مسی

ج) بعد از جوشکاری

- سرد کردن آرام: یکی از روش های جلوگیری از اعوجاج آرام سرد کردن قطعه مثلاً سرد کردن قطعه در کوره است. قطعه جوش داده شده هر چقدر آرام سرد شود اعوجاج کمتری بوجود می آید. با سریع سرد کردن قطعه مثلاً قطعه را در دمای محیط یا در آب سرد کنیم باعث بوجود آمدن اعوجاج و ساختارهای سخت مارتنزیتی می شود.
- صافکاری شعله ای: انجام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری هرکجا که مقدور باشد.

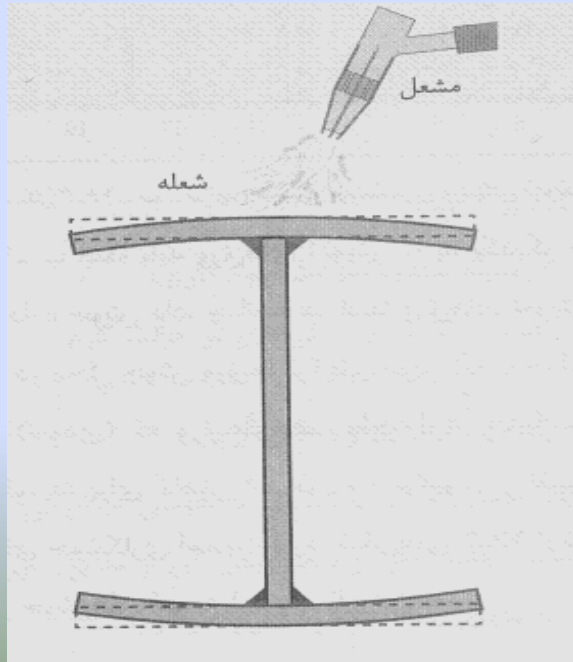

- **آنیل کردن:** آنیل کردن يك پروسه عملیات حرارتی است که برای نرم کردن فلزات جهت کار سرد یا ماشینکاری بکار می رود. در فرآیند آنیل کردن قطعه ، معمولاً قطعه را در گوره تا دمای بحرانی (برای فولاد با 0.52 درصد کربن حدود 723 - 820 درجه سانتیگراد می باشد.) حرارت داده و سپس به آرامی سرد می کنند.

- **تنش زدائی:** تنش زدایی ، حرارت دهی یکنواخت قطعات جوش شده تا دمای زیر دمای بحرانی است که با سرد کردن آرام دنبال می شود ، این فرآیند نقطه تسلیم فلز را کاهش می دهد لذا تنش های باقیمانده در فلز کاهش می یابند.

- **نرمال کردن:** نرمال کردن ، پروسه ای برای ریز کردن ساختار دانه ای فلز است که باعث بهبود مقاومت آن در برابر شوک و خستگی می شود. در نرمال کردن قطعات جوش شده تا بالای دمای بحرانی (برای فولاد با 0.25 درصد کربن 820 درجه سانتیگراد می باشد) تقریباً يك ساعت برای هر 25 mm ضخامت ، حرارت می دهند و سپس در هوا سرد می شود. (مستقیم کاری)

- صافکاری مکانیکی (پرس کاری، چکش کاری، نورد):
- گرم نگه داشتن جوش با استفاده از روش جوشکاری پله ای
برای قطعات ضخیم
- تقه کاری آرام و یکنواخت برای تسکین تنش در موارد
مجاز (بجز لایه اول و لایه آخر)
- استفاده از پرس و دیگر وسایل مکانیکی در بعضی
موارد (با اجتناب از بروز ترکهای موئی)