

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# ارزیابی و تأیید جوش

- آزمایشات مخرب
- آزمایشات غیر مخرب
- آزمایشهای جوش با اهداف عمده زیر انجام می شوند:
- الف) آزمایش های ارزیابی شامل:
  - 1- آزمایشهای ارزیابی و تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری (W.P.S.)
  - 2- آزمایشهای ارزیابی، تعیین صلاحیت ورده بندی جوشکاران
- ب) آزمایش های تأیید شامل:
  - 3- آزمایشهای بازرسی و تأیید

- آزمایشهای ردیف 1 و 2 در قالب برنامه تضمین کیفیت بوده و در رده آزمایشهای مخرب قرار میگیرند. بعنوان مثال در آزمایشهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری (W.P.S.)، یک قطعه با درز جوشی محدود در حدود 30 تا 60 سانتیمتر، مطابق به مشخصات و روش ارائه شده در دستورالعمل جوشکاری، توسط یک جوشکار با صلاحیت جوشکاری می شود و سپس نمونه هایی از این قطعه اخذ شده و تحت آزمایشهای مکانیکی نظیر:

- بازرسی چشمی

- آزمایش کشش

- آزمون شکست (نحوه استخراج نمونه شکست جوش گوشه در ضمیمه ارائه شده است)

- خمش راهنمایی شده (نمونه آزمون خمش و قیدوبند آن در ضمیمه ارائه شده است)

- آزمون حکاکی ماکرو

- آزمون ریز ساختاری

- آزمایش رادیوگرافی

- قرار می گیرد. در صورت قابل پذیرش بودن نتایج، نوع الکتروود، شدت جریان، اختلاف پتانسیل، قطبیت، هندسه درز، تعداد پاسها و تمام اطلاعاتی از این قبیل که در دستورالعمل جوشکاری معرفی شده است، قابل پذیرش خواهد بود.

- آزمایشهای ارزیابی ورده بندی جوشکاران نیز کم و بیش مطابق فوق است و در این آزمون ها، یک جوش که دستورالعمل آن مورد تأیید است، توسط جوشکار در وضعیت مورد نظر انجام می گردد. از قطعه جوشکاری شده نمونه هایی اخذ شده و تحت آزمایشهای مکانیکی تا نقطه خرابی قرار میگیرد. بر حسب نتایج حاصل صلاحیت جوشکار مورد ارزیابی قرار میگیرد. در ارزیابی جوشکار میتوان از نمونه های آزمایش های غیر مخرب UT و RT نیز استفاده نمود.

- آزمایشهای بازرسی و تأیید اساساً با آزمایشهای فوق متفاوت است و غالباً در رده آزمایشهای غیر مخرب قرار میگیرند. هدف از انجام آزمایشهای بازرسی و تأیید، اطمینان از کیفیت جوشی است که مقاومت آن در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری به تأیید رسیده و توسط جوشکاری انجام میشود که صلاحیت آن نیز مورد تأیید می باشد.


# روشهای غیر مخرب بازرسی جوش

## " Non-destructive Testing "


- " Visual Test " بازرسی چشمی
- " Leak Test " آزمایش نفوذ
- " Liquid Penetrant Test " بازرسی با مایع نافذ
- " Magnetic Particle Test " بازرسی با ذرات مغناطیسی
- " Ultrasonic Testing " آزمون فراصوتی
- " Radiographic Testing " رادیوگرافی یا پرتونگاری

# "Visual Test" بازرسی چشمی

- عیوبی که می توان با بازرسی چشمی تشخیص داد عبارتند از :
- خلل و فرج هایی که تا سطح جوش امتداد دارند.
- سوختگی و بریدگی کناره جوش و یا پر نشدن کامل شکاف جوش.
- حفرة انتهای جوش همراه با سوراخ ناشی از انقباض حاصل از انجماد.
- گرده جوش اضافی و یا سررفتن فلز جوش.
- موج های زیاد ، ناموزون و خشن پشت جوش در اثر حرکات موجی و زیگزاکی غیر یکنواخت با الکتروود یا مشعل.
- قطرات چسبیده شده جرقه و ترشح و یا اثرات لکه قوس در کناره خط جوش.
- ترکیبگی ها در جوش یا منطقه مجاور جوش که قابل تشخیص با چشم به کمک ذره بین باشند.
- جا به جا شدن ، تاب برداشتن و تغییر ابعاد اجزاء مورد جوش.

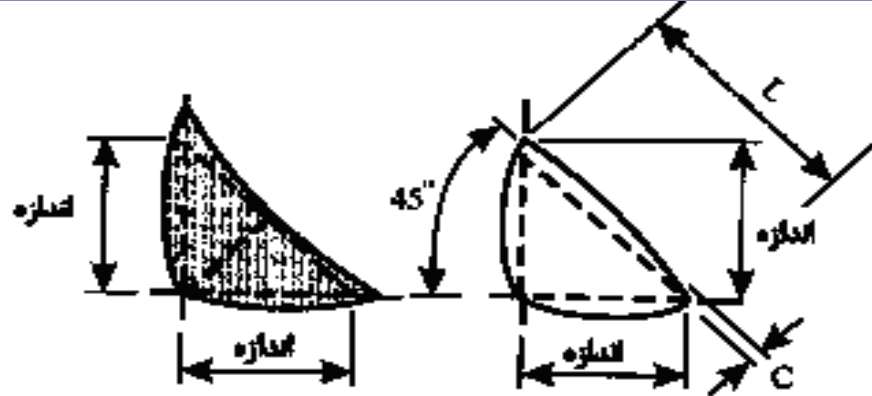

(الف) مقطع مورد نظر برای جوش گوشه

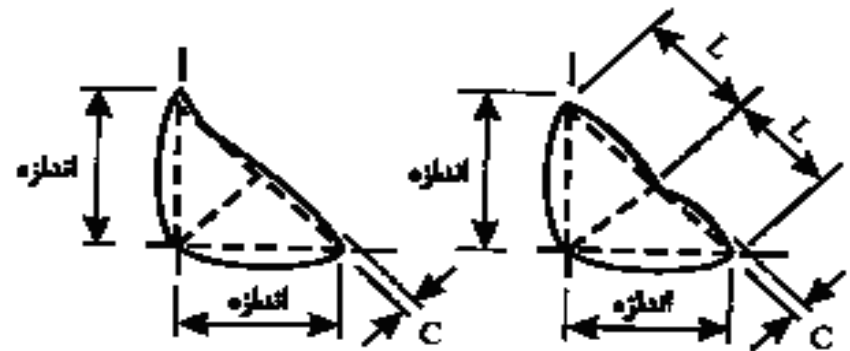

(ب) مقطع قابل پذیرش جوش گوشه


توجه: میزان تصدیب C نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید

اندازه وتر (L)


- $L \geq 8 \text{ mm}$
- $8 \text{ mm} < L < 25 \text{ mm}$
- $L > 25 \text{ mm}$

حداکثر تصدیب (mm)


- 1.5 mm
- 3 mm
- 5 mm

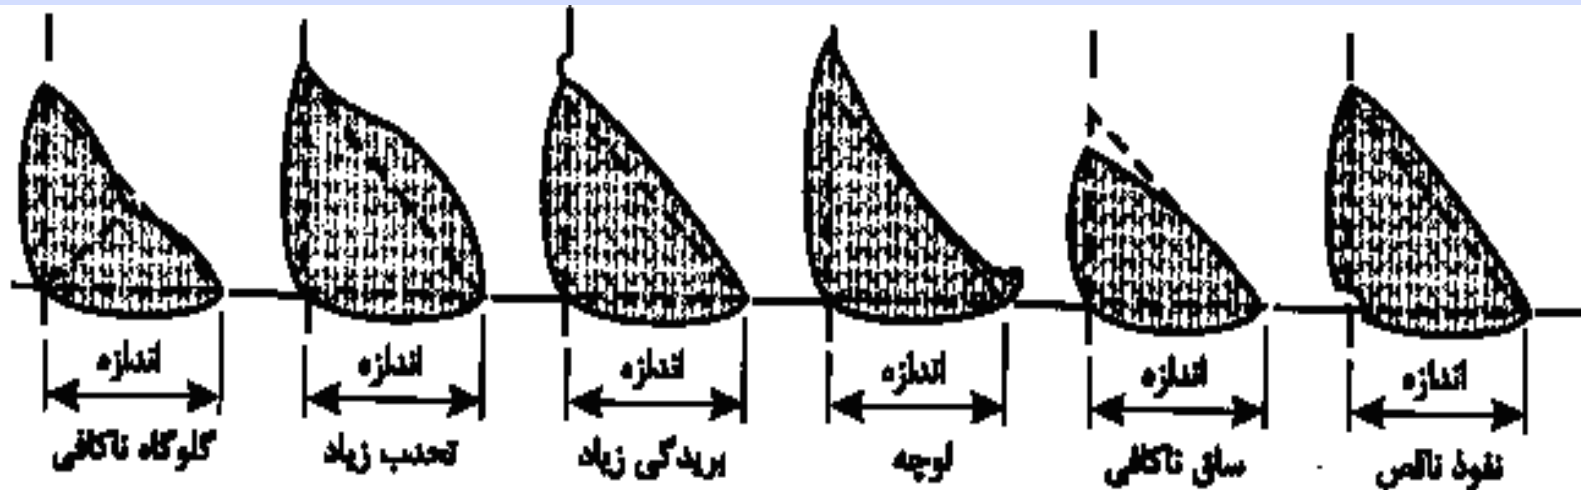

(پ) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه

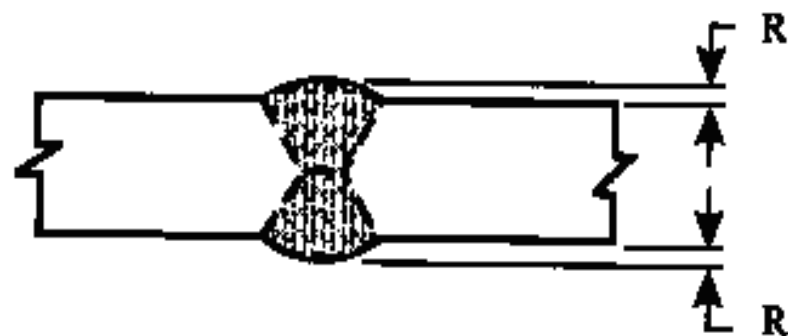

درز لب به لب (ورق با ضخامت یکسان)

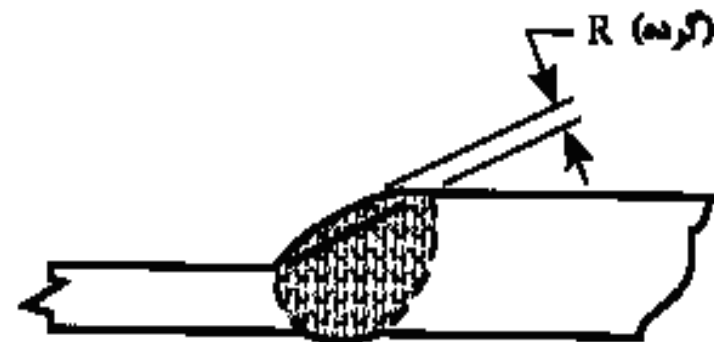

درز لب به لب (دو ورق غیر هم ضخامت)

توجه: میزان گرده جوش نباید بیش از ۳ میلی متر باشد

(ت) مقاطع جوش های شیاری لابل پذیرش در درزهای لب به لب



تحنب زیاد



گلگاه ناکافی



بریدگی زیاد




لوچه

(ث) مقاطع غیر لابل پذیرش جوش شیاری در درزهای لب به لب



## • 5.23 Weld Profiles

- *All welds shall meet the visual acceptance criteria of Tables 6.1 and 9.16, and shall be free from cracks, overlaps, and the unacceptable profile discontinuities exhibited in Figure 5.4, Table 5.8, and Table 5.9, except as otherwise allowed in 5.23.1, 5.23.2, and 5.23.3.*
- **5.23.1 Fillet Welds.** *The faces of fillet welds may be slightly convex, flat, or slightly concave as shown in Figure 5.4 and as allowed by Tables 5.8, 5.9, 6.1, and 9.16.*
- **5.23.2 Exception for Intermittent Fillet Welds.** *Except for undercut, as allowed by the code, the profile requirements of Figure 5.4 shall not apply to the ends of intermittent fillet welds outside their effective length.*
- **5.23.3 Groove Welds.** *Groove weld reinforcement shall comply with Tables 5.8, and 5.9 and with the provisions below. Welds shall have a gradual transition to the plane of the base metal surfaces.*

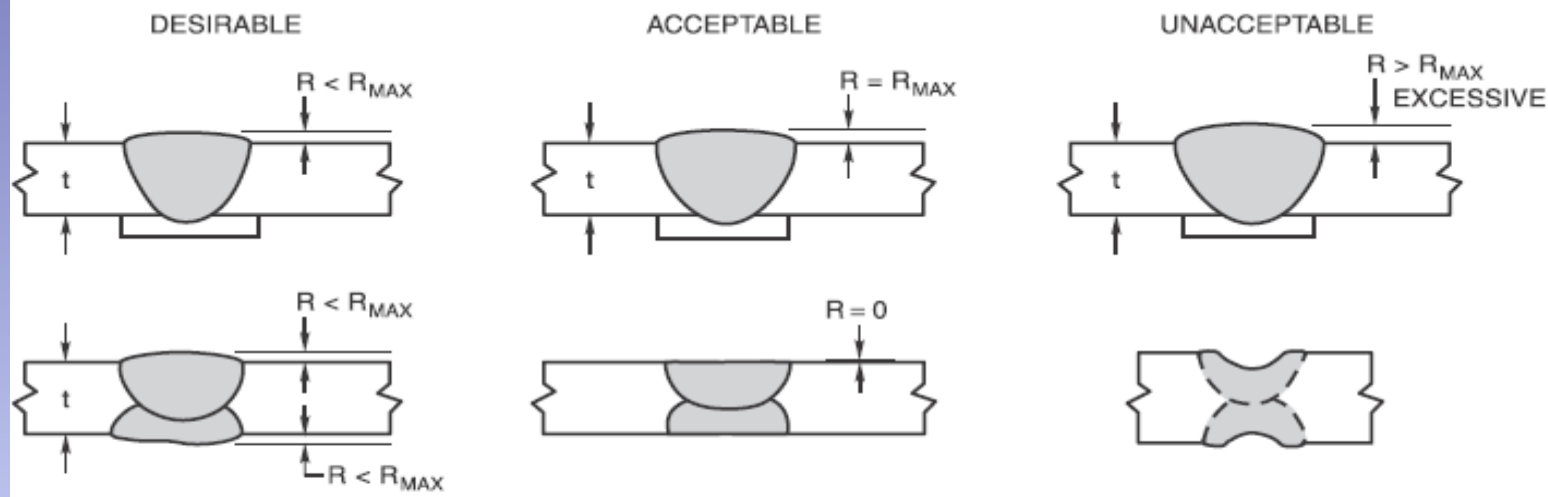

(A) WELD PROFILES FOR BUTT JOINTS


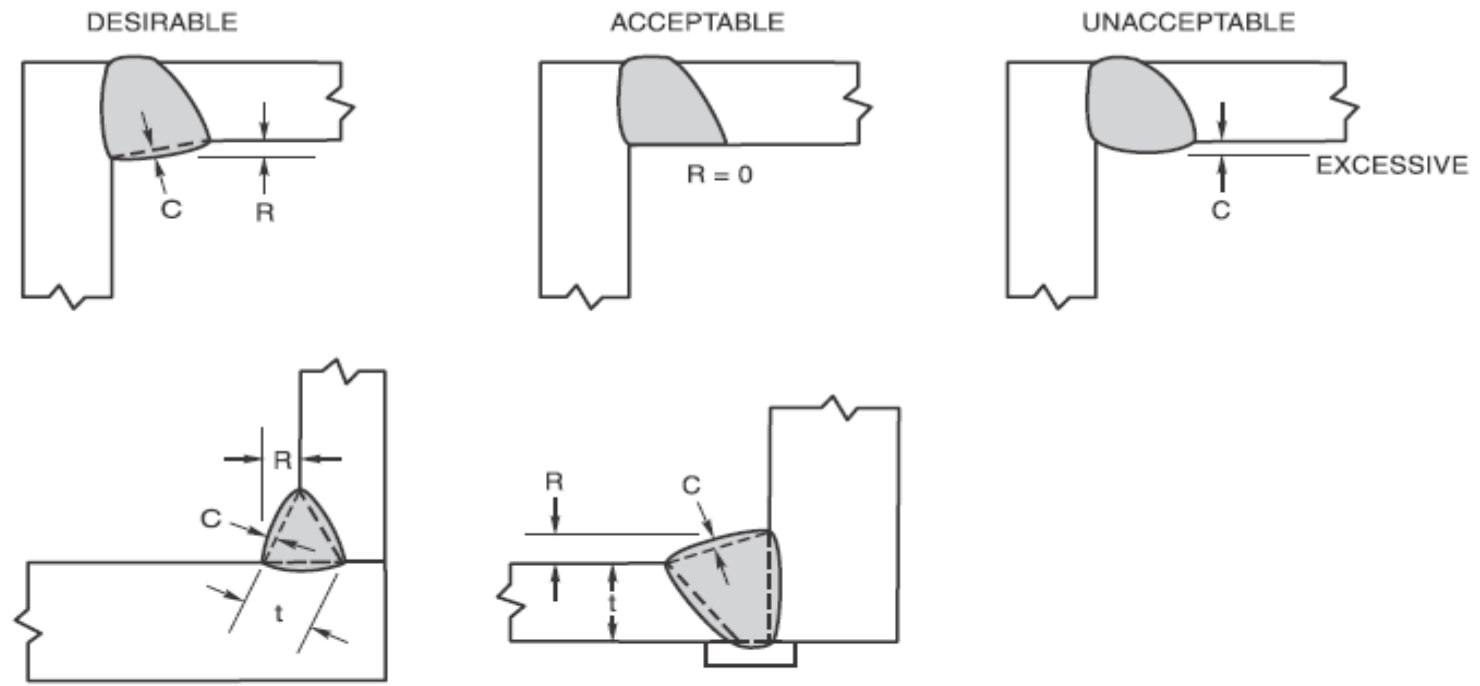


Figure 5.4—Requirements for Weld Profiles (see Tables 5.8 and 5.9)


DESIRABLE

$$R < R_{MAX}$$

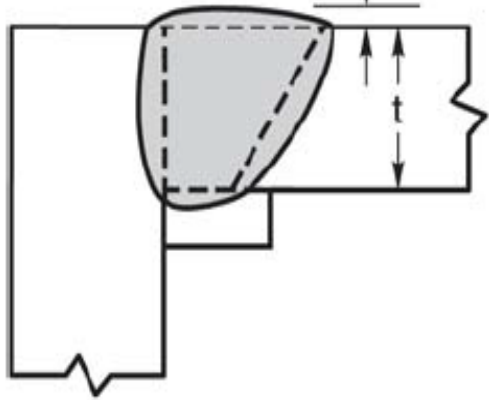

ACCEPTABLE


$$R = R_{MAX}$$

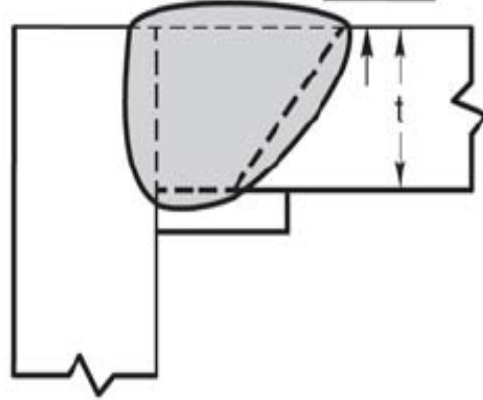


UNACCEPTABLE

$$R > R_{MAX}$$



EXCESSIVE

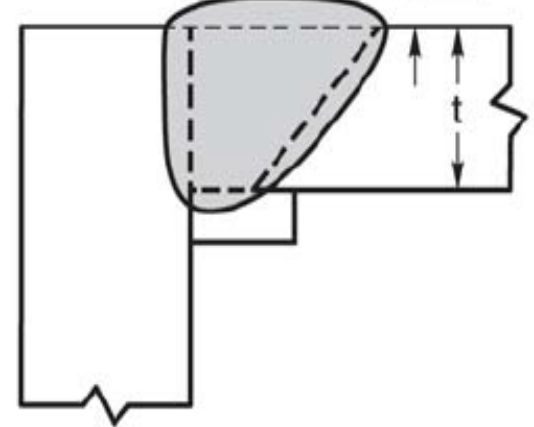

$$R < R_{MAX}$$

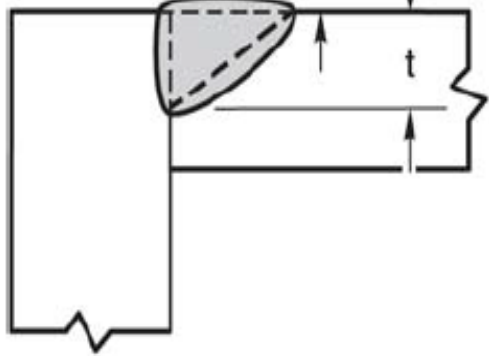

$$R = R_{MAX}$$




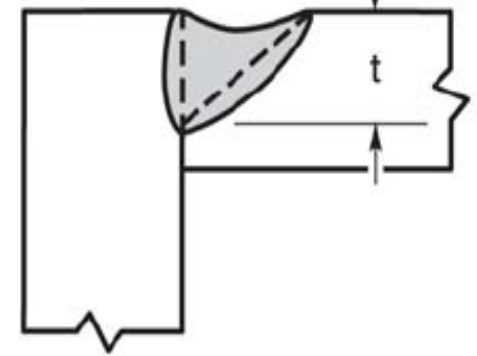
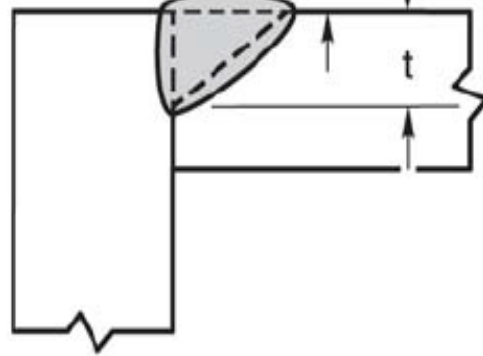


(C) GROOVE WELD PROFILES OUTSIDE CORNER JOINTS

DESIRABLE

ACCEPTABLE


UNACCEPTABLE

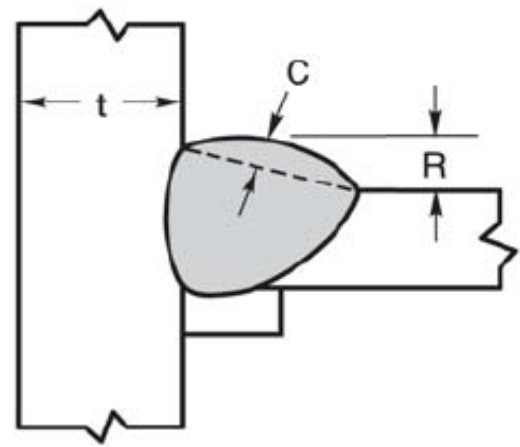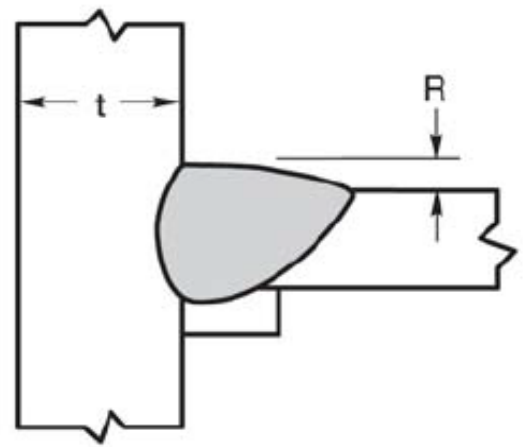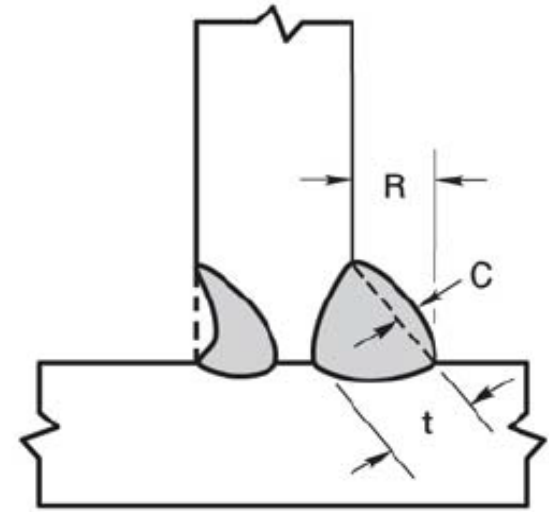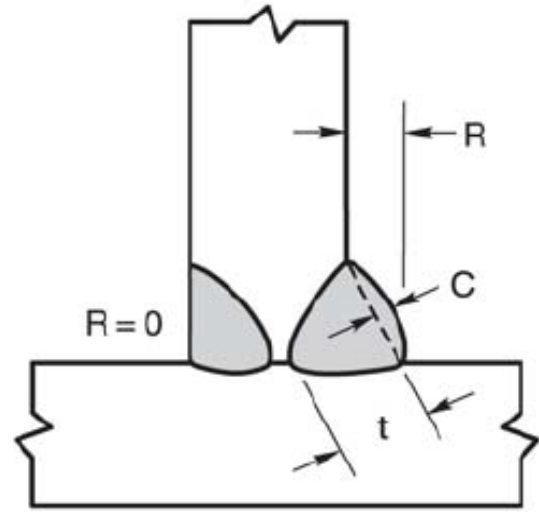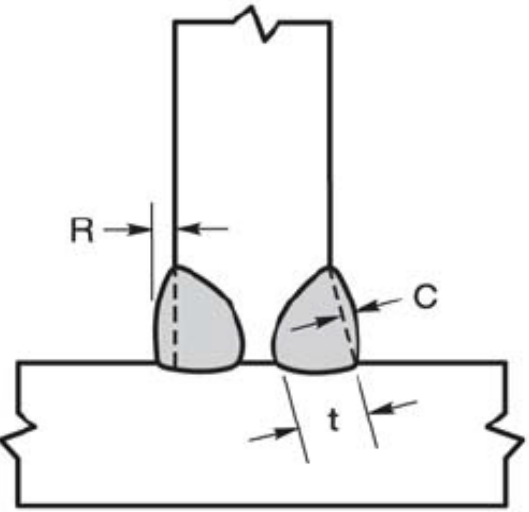


(D) GROOVE WELD PROFILES IN T-JOINTS

Figure 5.4 (Continued)—Requirements for Weld Profiles (see Tables 5.8 and 5.9)





DESIRABLE

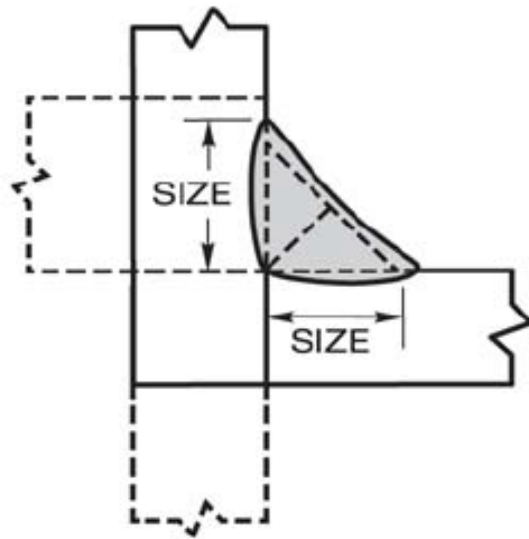

ACCEPTABLE

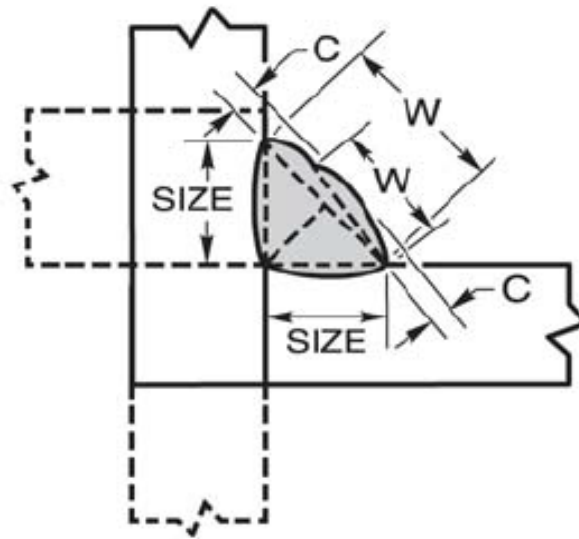

UNACCEPTABLE



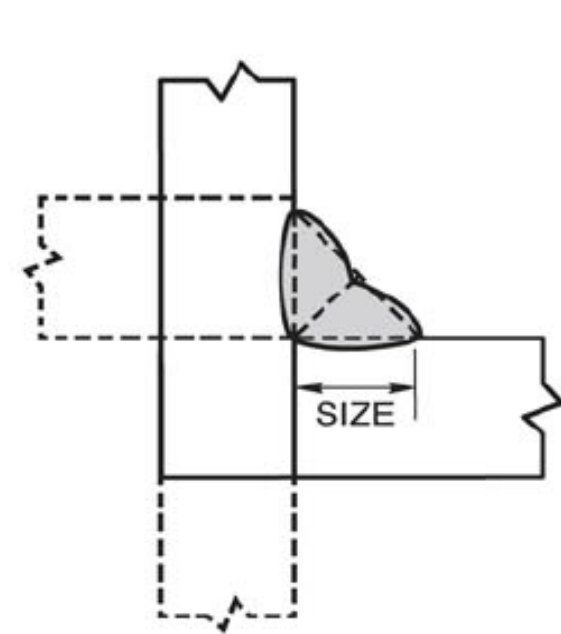
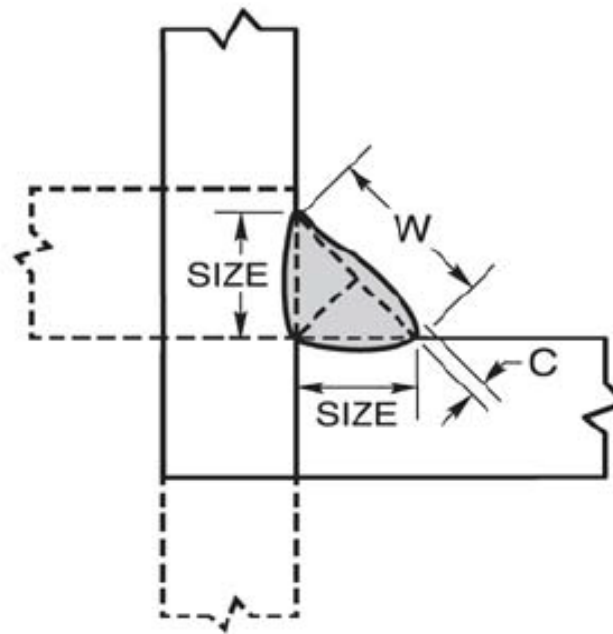
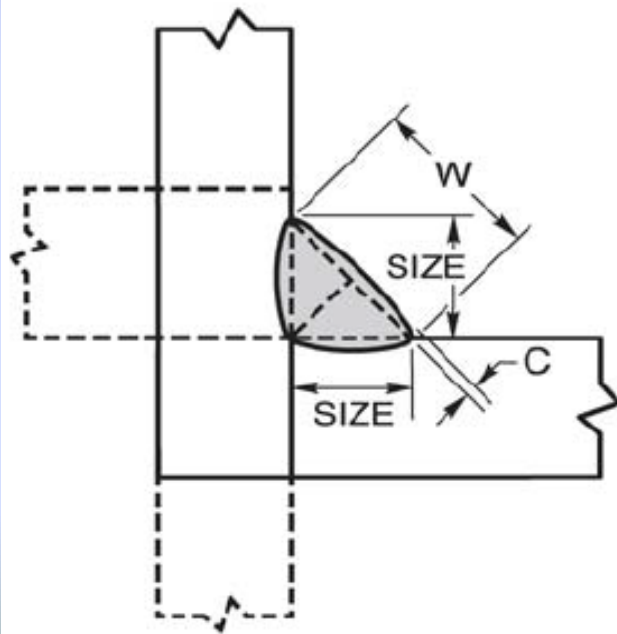
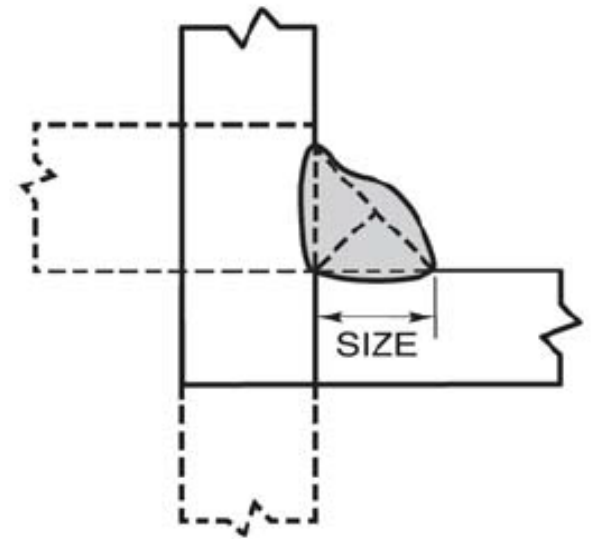


(E) FILLET WELD PROFILES FOR INSIDE CORNER JOINTS, LAP JOINTS, AND T-JOINTS

DESIRABLE

ACCEPTABLE


UNACCEPTABLE

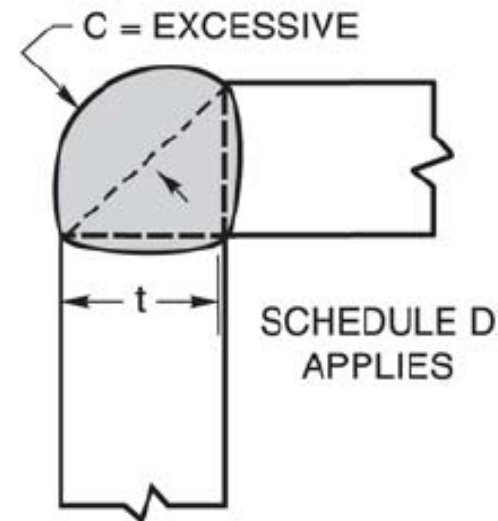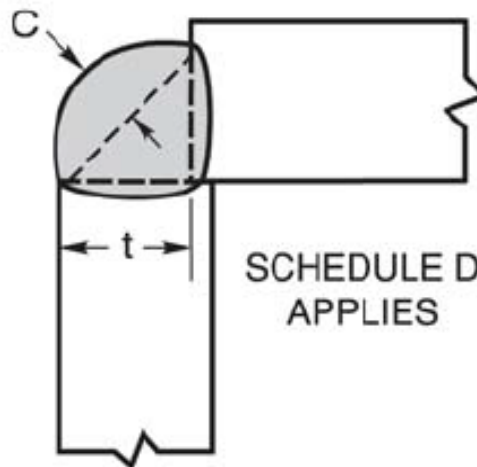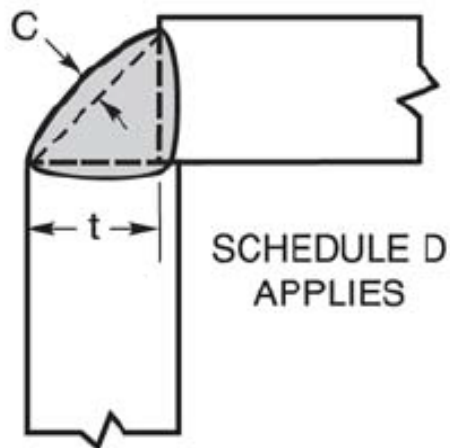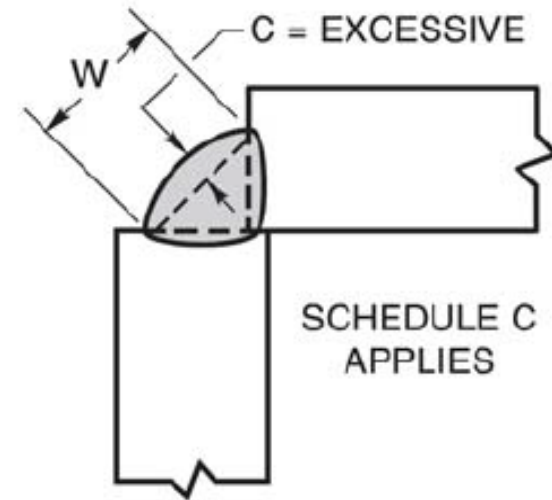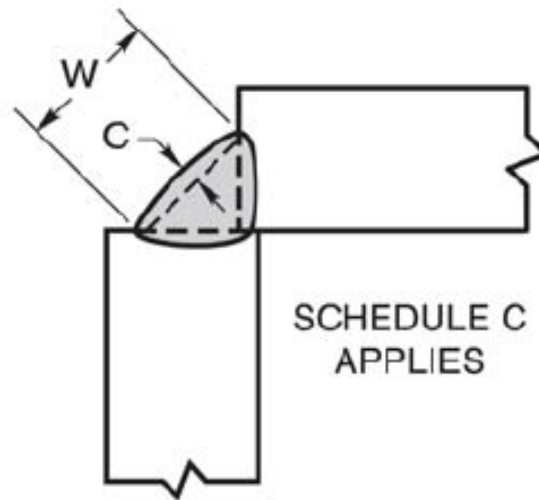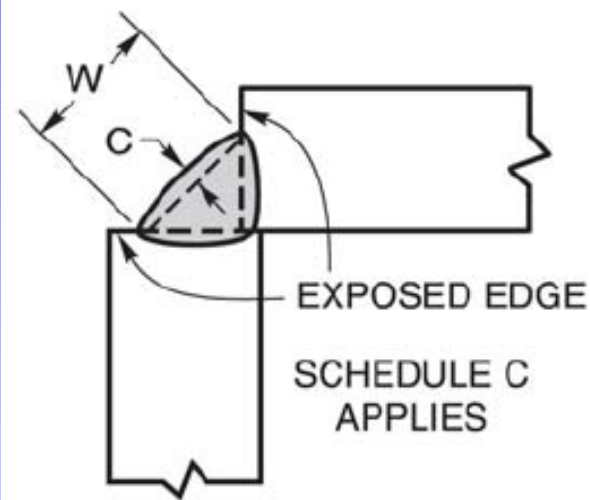






(F) FILLET WELD PROFILES FOR OUTSIDE CORNER JOINTS

Figure 5.4 (Continued)—Requirements for Weld Profiles (see Tables 5.8 and 5.9)


DESIRABLE

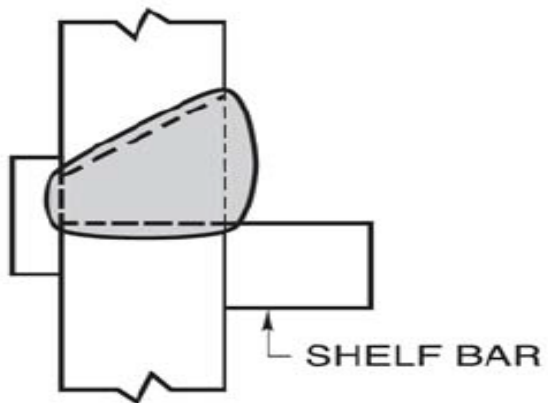

ACCEPTABLE

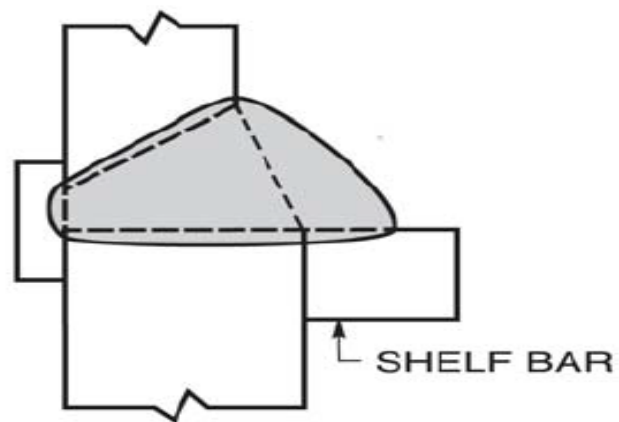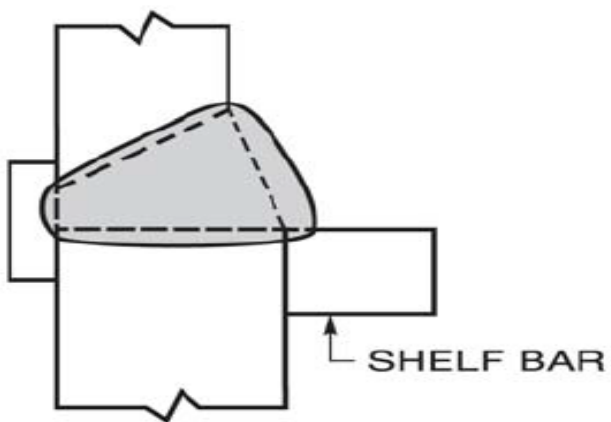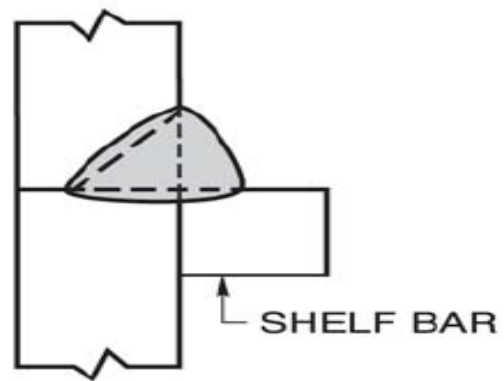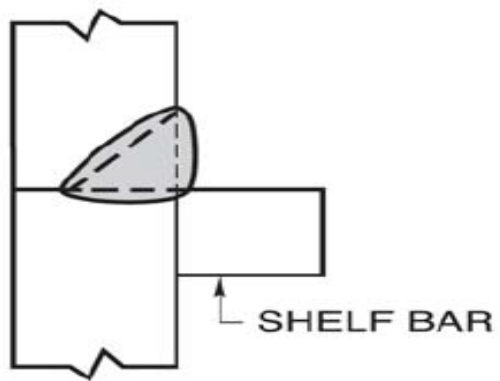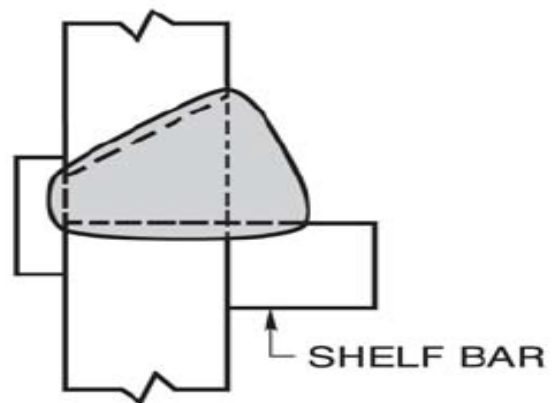

(G) TYPICAL SHELF BAR DETAILS

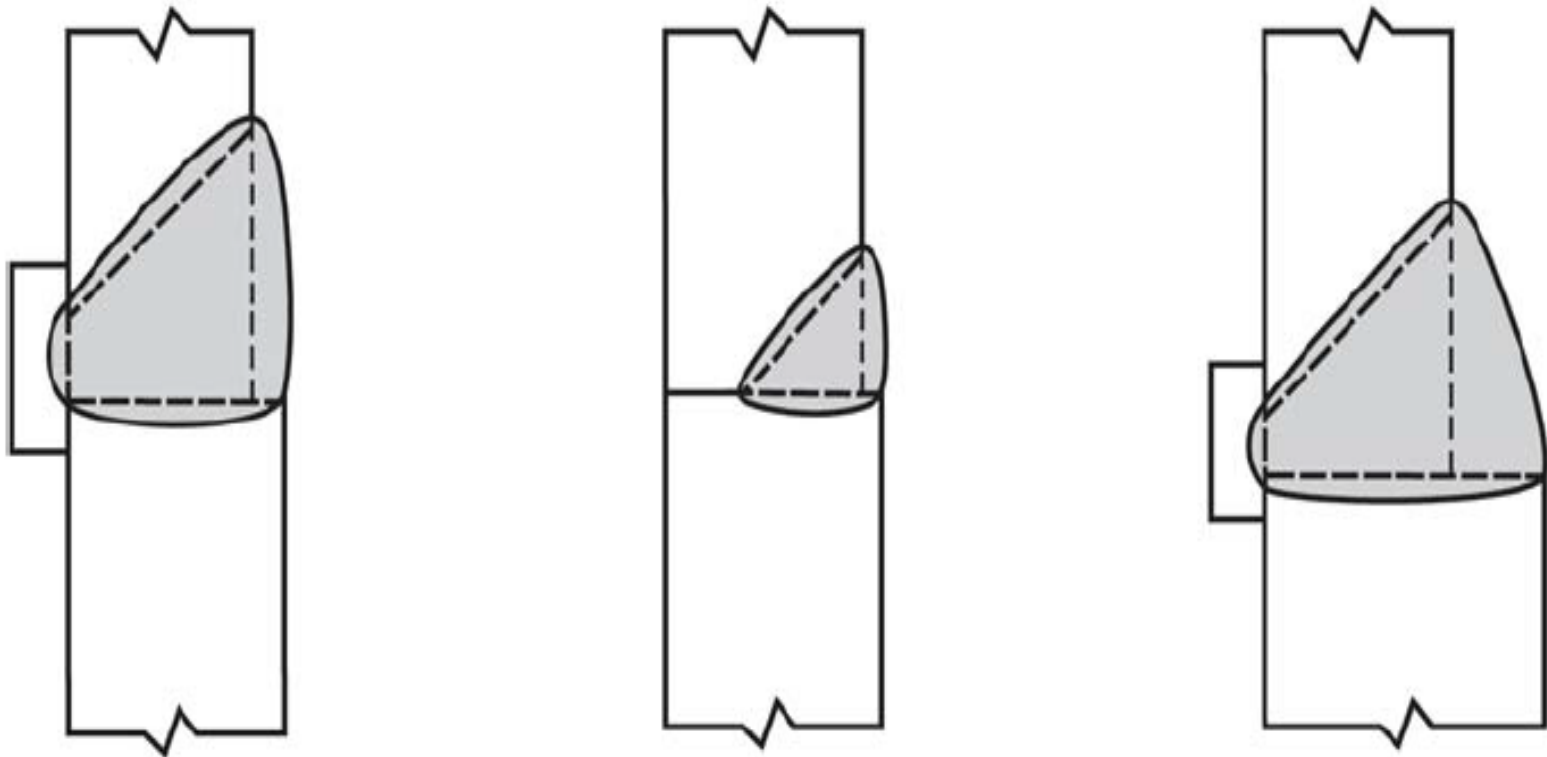

(H) TYPICAL PROFILES FOR BUTT WELDS BETWEEN UNEQUAL THICKNESSES

Figure 5.4 (Continued)—Requirements for Weld Profiles (see Tables 5.8 and 5.9)



**Table 5.8**  
**Weld Profiles<sup>a</sup> (see 5.23)**

Weld Type	Joint Type					
	Butt	Corner—Inside	Corner—Outside	T-Joint	Lap	Butt with Shelf Bar
Groove (CJP or PJP)	Figure 5.4A	Figure 5.4B <sup>b</sup>	Figure 5.4C	Figure 5.4D <sup>b</sup>	N/A	Figure 5.4G
	Schedule A	Schedule B	Schedule A	Schedule B	N/A	See Note c
Fillet	N/A	Figure 5.4E	Figure 5.4F	Figure 5.4E	Figure 5.4E	N/A
	N/A	Schedule C	Schedule C or D <sup>d</sup>	Schedule C	Schedule C	N/A

<sup>a</sup> Schedules A through D are given in Table 5.9.

<sup>b</sup> For reinforcing fillet welds required by design, the profile restrictions apply to each groove and fillet, separately.

<sup>c</sup> Welds made using shelf bars and welds made in the horizontal position between vertical bars of unequal thickness are exempt from R and C limitations. See Figures 5.4G and 5.4H for typical details.

<sup>d</sup> See Figure 5.4F for a description of where Schedule C and D apply.

**Table 5.9**  
**Weld Profile Schedules (see 5.23)**

Schedule A	(t = thickness of thicker plate joined for CJP; t = <u>weld</u> size for PJP)			
	t	R min.	R max.	
	≤ 1 in [25 mm]	0	1/8 in [3 mm]	
	> 1 in [25 mm], ≤ 2 in [50 mm]	0	3/16 in [5 mm]	
> 2 in [50 mm]	0	1/4 in [6 mm] <sup>a</sup>		
Schedule B	(t = thickness of thicker plate joined for CJP; t = <u>weld</u> size for PJP; C = allowable convexity or concavity)			
	t	R min.	R max.	C max. <sup>b</sup>
	< 1 in [25 mm]	0	unlimited	1/8 in [3 mm]
	≥ 1 in [25 mm]	0	unlimited	3/16 in [5 mm]
Schedule C	(W = width of weld face or individual surface bead; C = allowable convexity)			
	W	C max. <sup>b</sup>		
	≤ 5/16 in [8 mm]	1/16 in [2 mm]		
	> 5/16 in [8 mm], < 1 in [25 mm]	1/8 in [3 mm]		
≥ 1 in [25 mm]	3/16 in [5 mm]			
Schedule D	(t = thickness of thinner of the exposed edge dimensions; <u>C</u> = allowable convexity; see Figure 5.4F)			
	t	C max. <sup>b</sup>		
	any value of t	t/2		

<sup>a</sup> For cyclically loaded structures, R max. for materials > 2 in [50 mm] thick is 3/16 in [5 mm].


<sup>b</sup> There is no restriction on concavity as long as minimum weld size (considering both leg and throat) is achieved.

# • آزمایش نفوذ " Leak Test "

- آزمایش نفوذ یکی از آزمایشات نسبتاً ساده و سریع برای تشخیص کامل بودن جوش در مخازن ، سیلندرها و لوله ها از نظر نفوذ مایع یا گاز است. پس از بستن کلیه دریچه ها در مخزن یا کپسول از طریق فشار هیدرولیکی آب ، نفت ، هوا و گاز به داخل آن هدایت می شود. آب قابلیت نفوذ کم ، نفت نسبتاً خوب و هوا و گازها مخصوصاً گاز هیدروژن قابلیت نفوذ زیادی دارند. در مواردی که استفاده از آب قابل قبول باشد بهتر است از آب استفاده شود. ، چون خطرات ناشی از پاره شدن مخزن کمتر از حالت بکار بردن گازها است. فشار اعمال شده در منبع یا لوله تقریباً 2 برابر فشاری است که در عمل و موقع کار در آن ایجاد می شود. البته شرایط و موارد مختلف را استانداردها تعیین کرده اند.
- از طرق مختلف می توان نفوذ مایع یا گاز به خارج از مخزن را مشخص کرد که متداول ترین آن عبارتند از :
  - اعمال فشار معین و خواندن این فشار بر روی فشارسنج در زمان های مختلف : در صورتیکه افت فشاری ایجاد شود نشان دهنده سوراخ و یا نفوذ گاز یا مایع به بیرون است.
  - پس از وارد کردن هوا یا گاز به داخل مخزن با فشار مشخص ، محلول آب صابون در مسیر جوشکاری مالیده می شود و یا مخزن را وارد آب صابون می کنیم : در صورت ملاحظه حباب ها می توان پی به نفوذ هوا یا گاز از مخزن به بیرون برد.

# بازرسی به کمک مایعات نافذ " Liquid Penetrant Test "

مراحل آزمایش PT

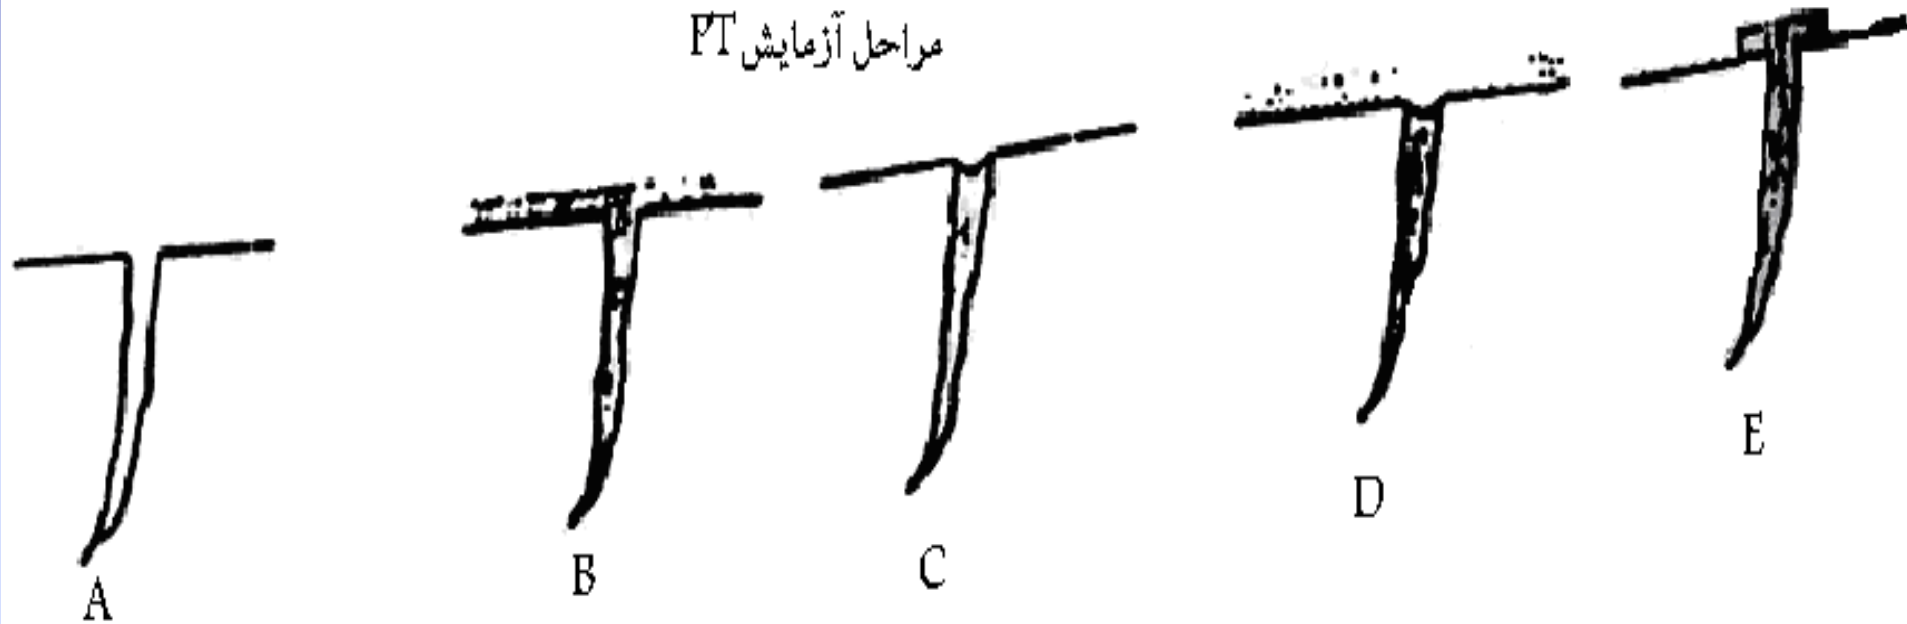


A- سطح ماده تمیز و بدون گریس باشد

B- مایع نافذ به داخل عیب جذب شود


C- مایع نافذ اضافی از سطح قطعه پاک شود ولی در داخل ترک باقی بماند

D- سطح به ماده ظاهر کننده آغشته می شود


E- مایع نافذ توسط ظاهر کننده جذب می شود و نشانه های ترک را آشکار می کند

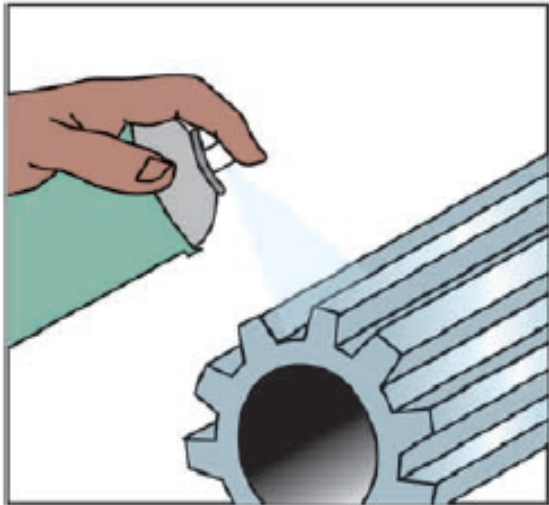


1. PRECLEAN INSPECTION AREA.  
SPRAY ON CLEANER/REMOVER  
-WIPE OFF WITH CLOTH.

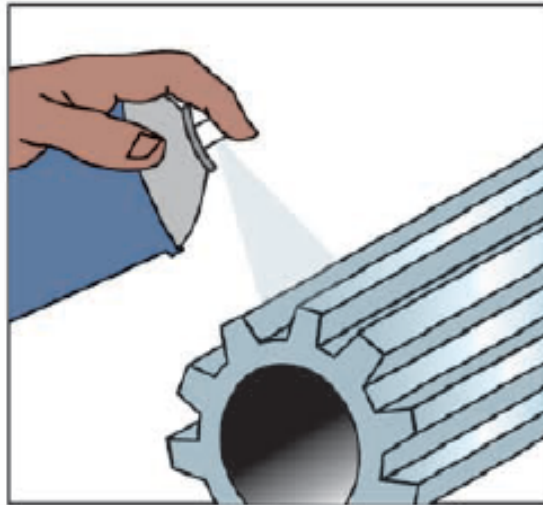


2. APPLY PENETRANT, ALLOW  
SHORT PENETRATION PERIOD.

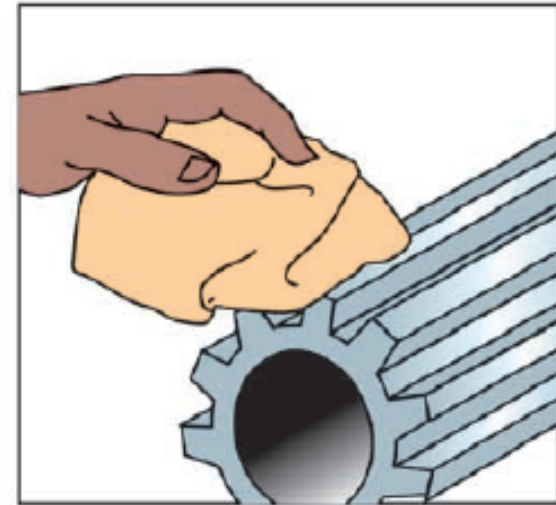


3. SPRAY CLEANER/REMOVER ON  
WIPING TOWEL AND WIPE  
SURFACE CLEAN.

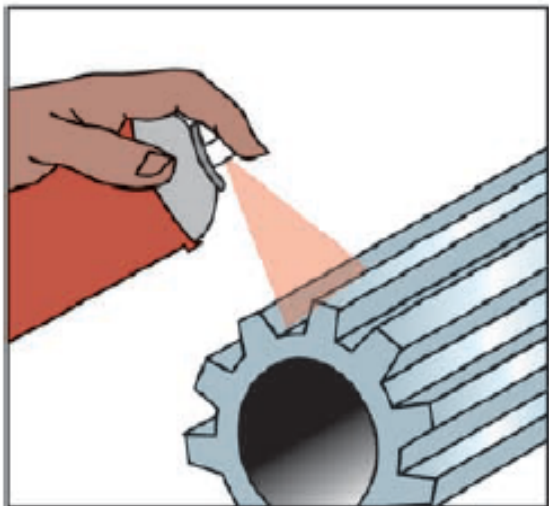

4. SHAKE DEVELOPER CAN AND  
SPRAY ON A THICK, UNIFORM  
FILM OF DEVELOPER.

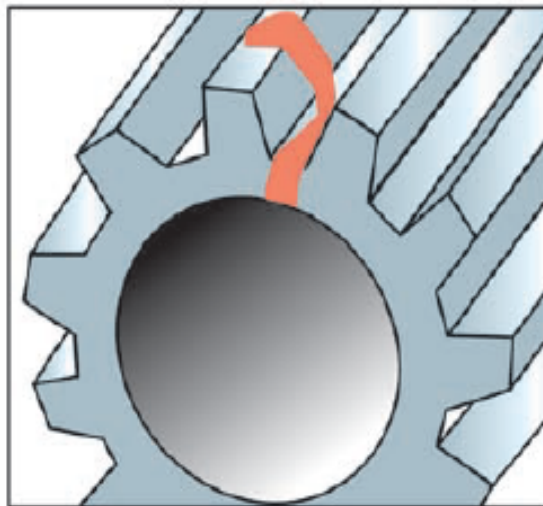

5. INSPECT. DEFECTS WILL SHOW  
AS BRIGHT RED LINES IN WHITE  
DEVELOPER BACKGROUND.

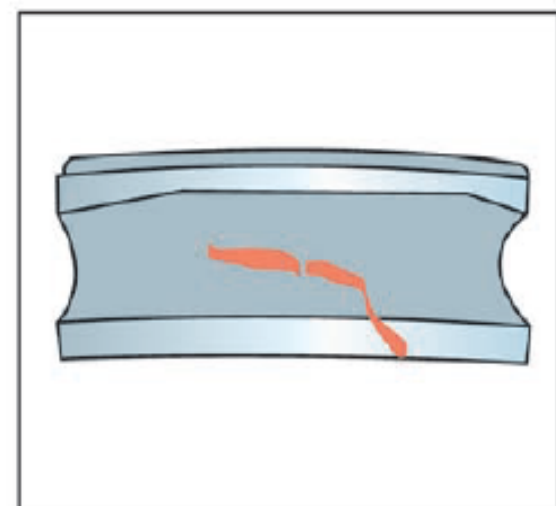

• مزایای روش  $PT$  :

- ساده بودن روش کار
- بسیار ارزان است.
- بازرسی با مایع نافذ برای کلیه قطعات به هر شکل و هر اندازه قابل استفاده است.
- قطعات در حال کار را می توان در محل کار بازرسی کرد.

• معایب روش  $(PT)$  :

- فقط برای عیب یابی ترک های سطحی بکار می رود.
- برای قطعاتی که دارای سطوح زبر و خشن هستند ، استفاده نمی شود.


# بازرسی با ذرات مغناطیسی

## " *Magnetic Particle Test* "


- در این روش از یک جریان قوی (DC یا AC) ایجاد کننده حوزة مغناطیسی در جوش استفاده می شود که پس از پاشیدن پودر ریز مغناطیسی شونده بر روی منطقة جوش ، اگر عیوبی در سطح یا لایة زیر سطح وجود داشته باشد موجب قطع نیرو و خطوط مغناطیس شده و منجر به تمرکز ذرات پودر در اطراف عیب می شود ( ایجاد قطب های مغناطیسی در دو طرف عیب ). به این ترتیب اندازه ، شکل و موقعیت عیب مشخص می شود. طبیعی است که هر چه عیب در عمق پایین تری باشد نیاز به حوزة مغناطیسی قوی تر بوده و این تمرکز ذرات در سطح نامشخص تر است




جهت جریان

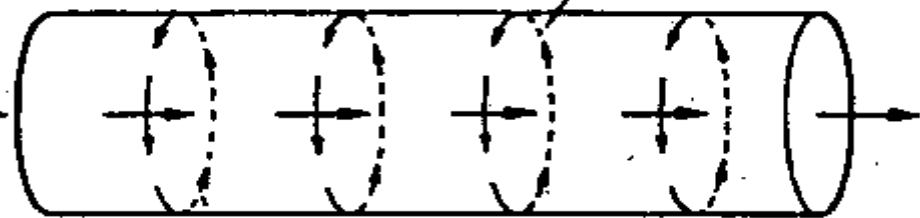



(a)

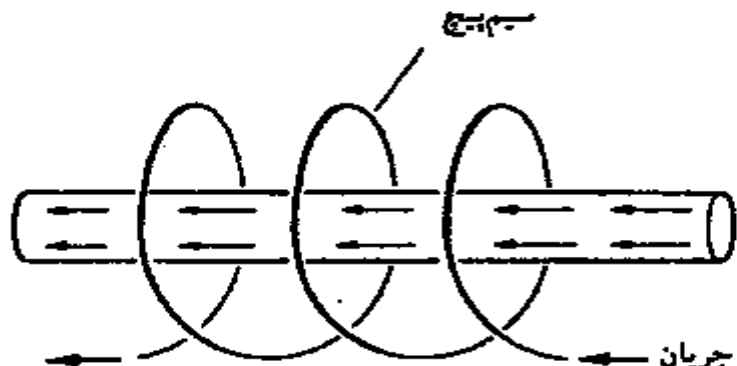

(b)

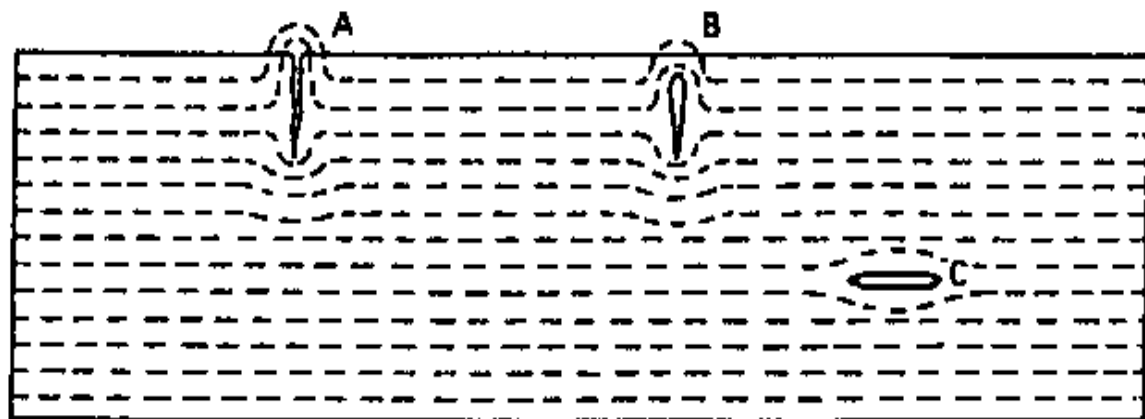



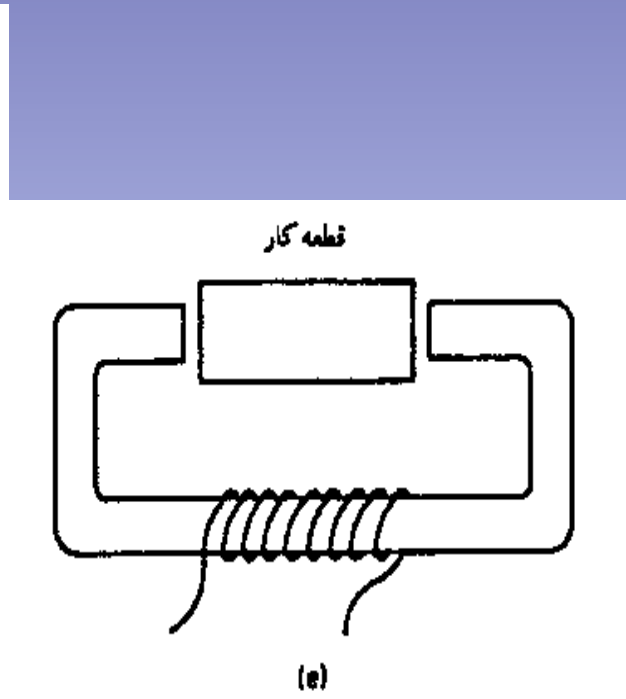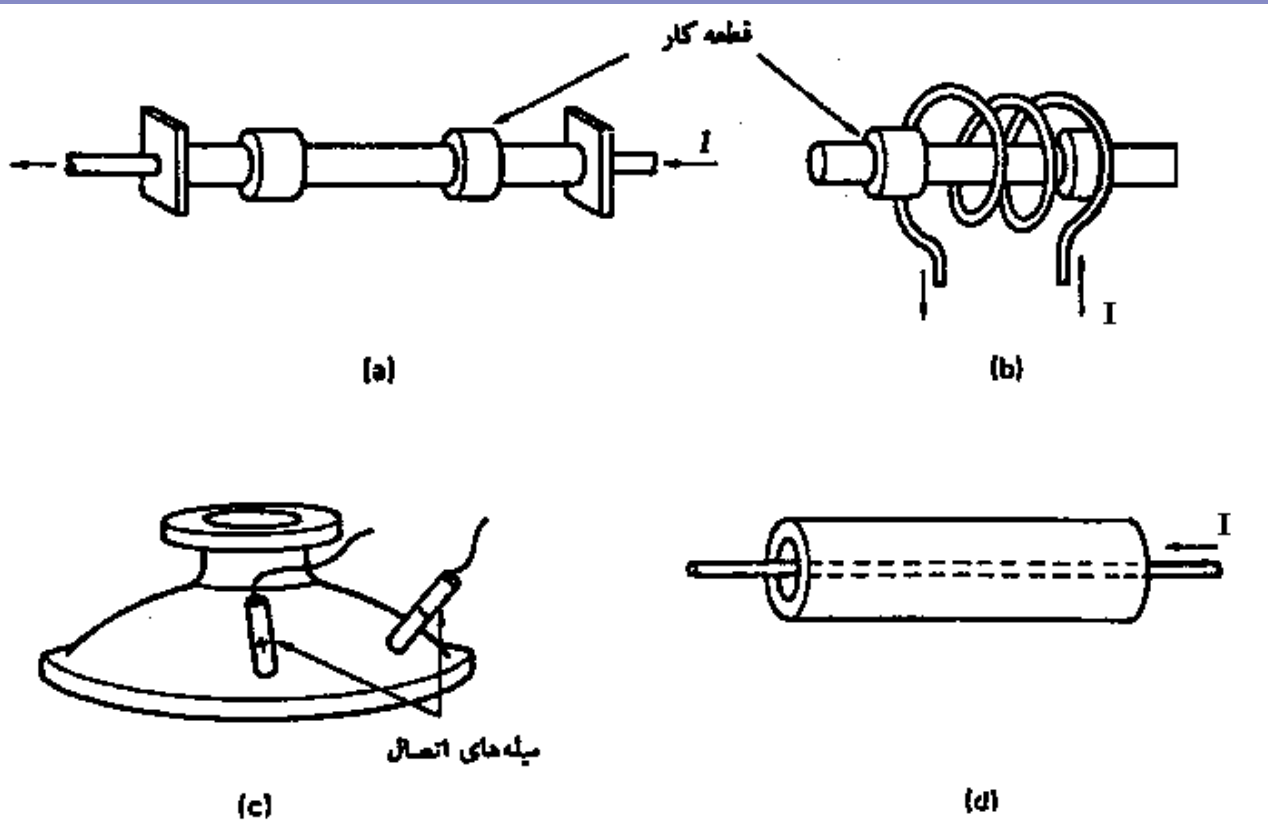

(a) جریان الکتریکی از میان تمام قطعه عبور کرده و میدان مغناطیسی دایروی القاء میکند.

(b) قطعه در وسط سیم پیچی قرار داده شده و میدان مغناطیسی طولی القاء میکند.

(c) اتصال سیخکی که روی قطعه بزرگ ریختگی قرار داده شده است.

(d) مقطع توخالی که با عبور یک کابل هادی از داخل آن مغناطیسی می شود.

(e) قطعه در داخل یک طوقه مغناطیسی می شود.

- مزایای روش نرات مغناطیس :
- عیوب سطحی و زیر سطحی تا عمق 7 میلیمتر را می توان بازرسی نمود.
- اغلب ضروری نیست که سطح قطعه با دقت تمیز کاری شود.
- با این روش می توان تقریباً پهنای عیب را حدس زد.
- ارزان و سریع است.
- برای تشخیص عیوب سطحی و زیر سطحی جوش گوشه بهترین روش است.
- معایب روش نرات مغناطیس:
- فقط برای مواد فرومغناطیس قابل استفاده است.
- همیشه بهتر است که میدان مغناطیسی عمود بر عیوب باشد.
- بعضی مواقع لازم است يك قطعه را چندین بار مغناطیسی کنیم.
- بعد از عمل بازرسی باید مغناطیس زدایی انجام گیرد.
- مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد.

# آزمایش با امواج فراصوتي يا راديويي "Ultrasonic Testing"





- در این آزمایش ارتعاشات یا امواج فرکانس بالا -20KHz- 20MHz برای تشخیص موقعیت و اندازه عیوب سطحی و عمق نظیر خلل و فرج ، ترك ، سرباره محبوس شده ، نفوذ ناقص و حتی ضخامت جوش یا قطعه کار بکار می رود. این روش که بسیار حساس و دقیق است برای فلزات آهنی و غیر آهنی و حتی غیر فلزات ( سرامیک و پلاستیک ) نیز قابل استفاده و دارای کاربرد می باشد.


- اصول كلي روش مطابق شكل (3-5) بدین ترتیب است که از عبور جریان الكتریکی متناوب با فرکانس بالا ( يك میلیون سيكل در ثانيه ) از کریستال کوارتز ، انرژی الكتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. در قسمت اول سيكل سطح کریستال منبسط شده و در نیم سيكل دیگر منقبض می شود و بدین ترتیب ارتعاش مکانیکی ایجاد می شود. اگر سطح صاف شده مورد آزمایش با این سطح منتشر کننده موج تماس حاصل نماید امواج به طور مؤثر از Probe به کار منتقل می شود. پس از عبور در ضخامت قطعه ، این امواج در اطراف دیگر سطح منعکس می شود. اگر کوچکترین عیبی در مسیر این امواج باشد ، تمام یا قسمتی از موج در برخورد با این عیب ، منعکس می شود و در روی صفحه کاملاً مشهود خواهد بود(شكل 1-6).

- اگر منحنی استاندارد که نشان دهنده فاصله یا زمان رفت و برگشت موج است در روی صفحه موجود باشد ، به راحتی می توان فاصله عیب را تا سطح نیز تعیین کرد.




**FIGURE 23-41** Portable ultrasonic inspection unit.  
Olympus NDT

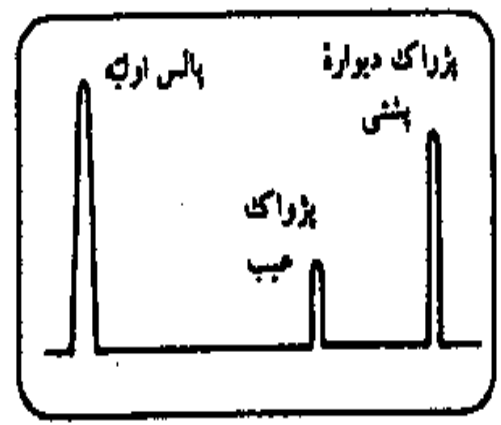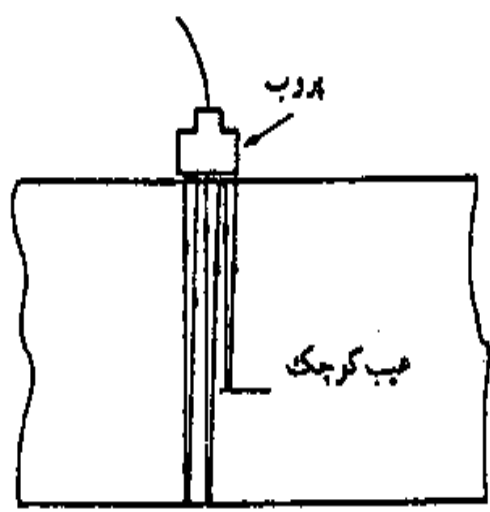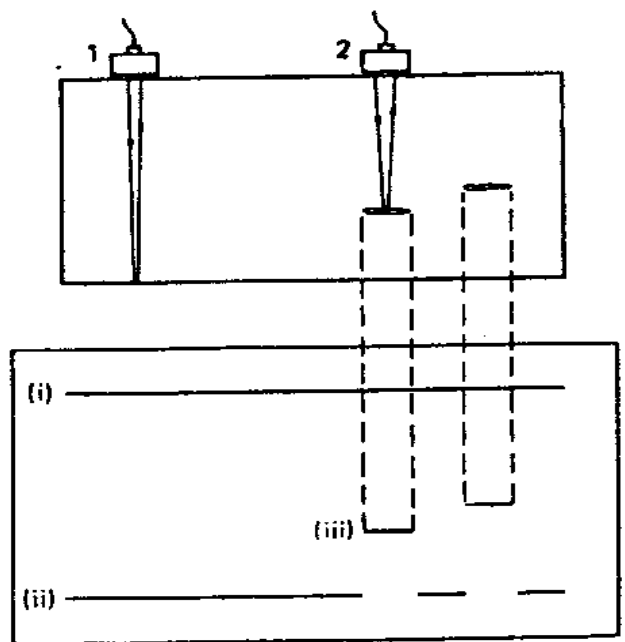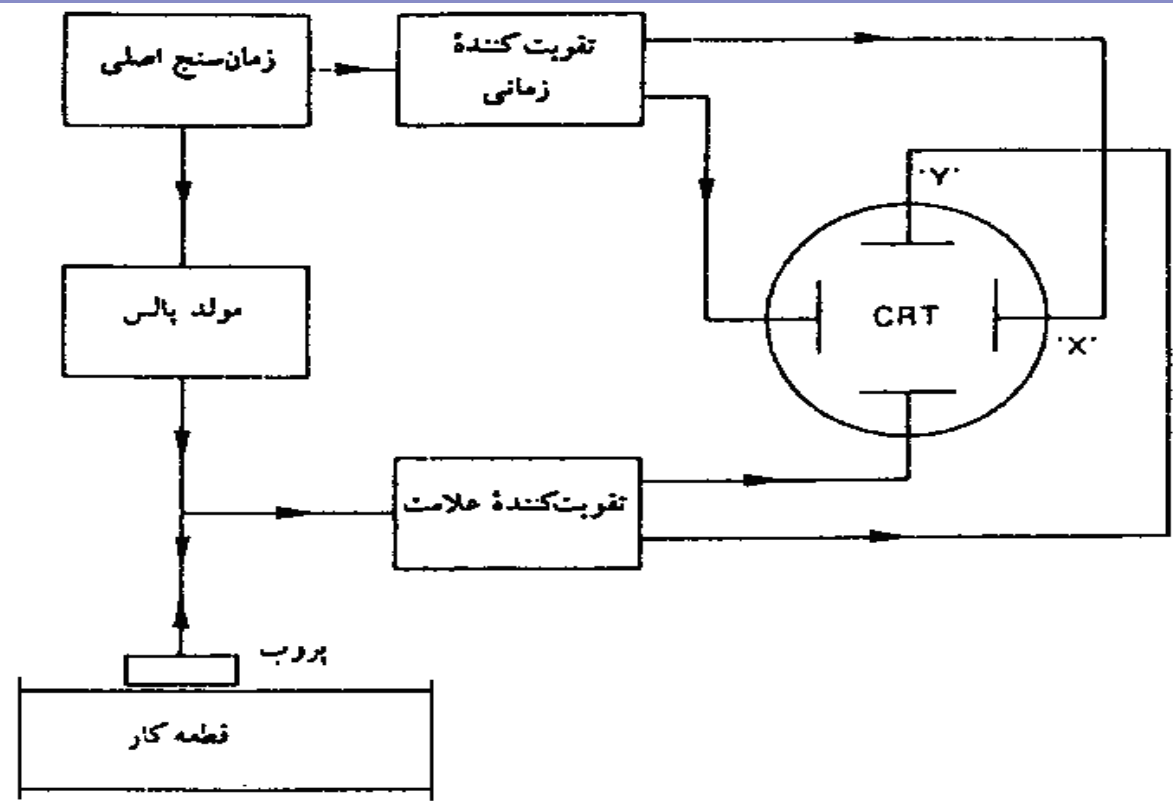


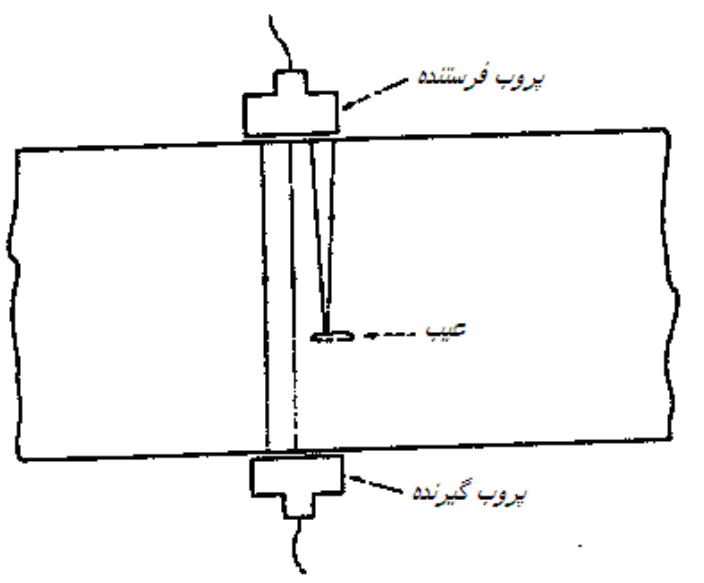


1- روش بازتابی با پروب عمودی

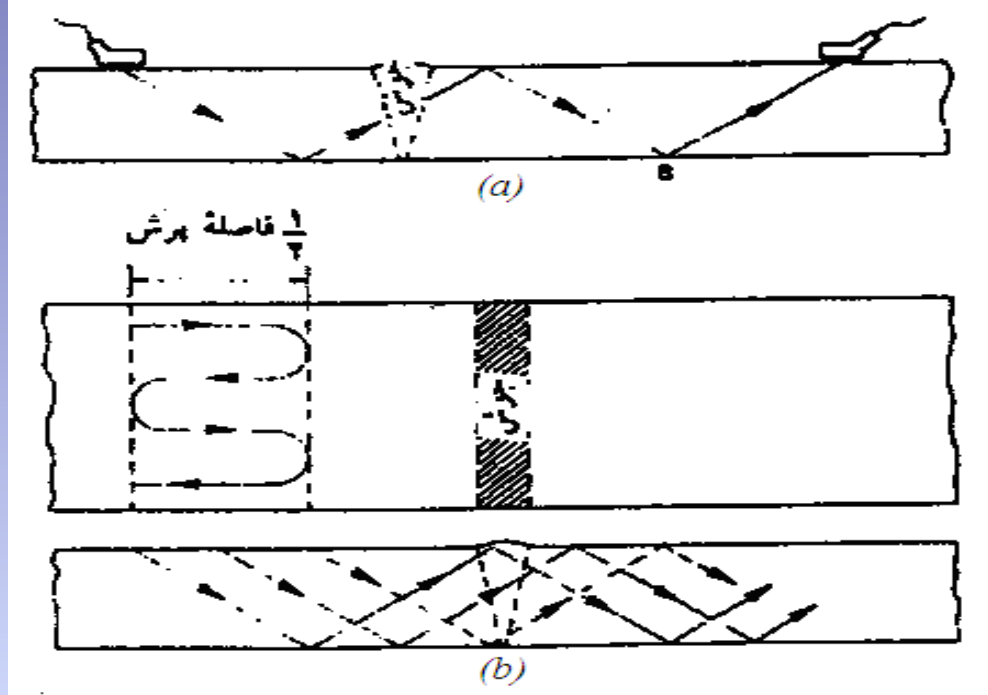

2- روش عبوری با پروب زاویه ائی

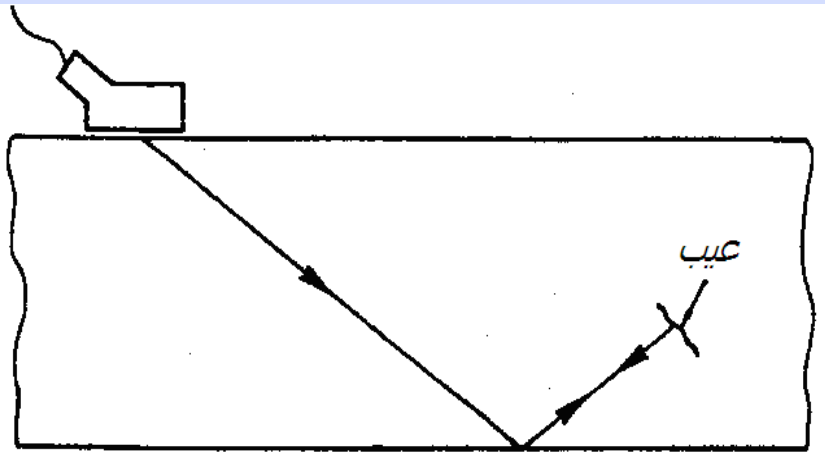


3- روش بازتابی با پروب زاویه ای

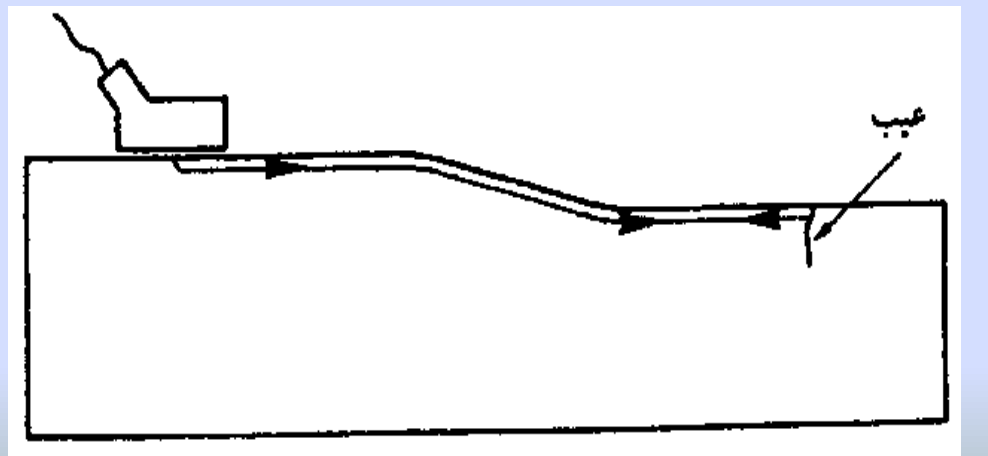


4- بازرسی با پروب موج سطحی

E - EXIT POINT OF SOUND BEAM  
a - ANGLE OF REFRACTED BEAM  
T - THICKNESS OF PLATE


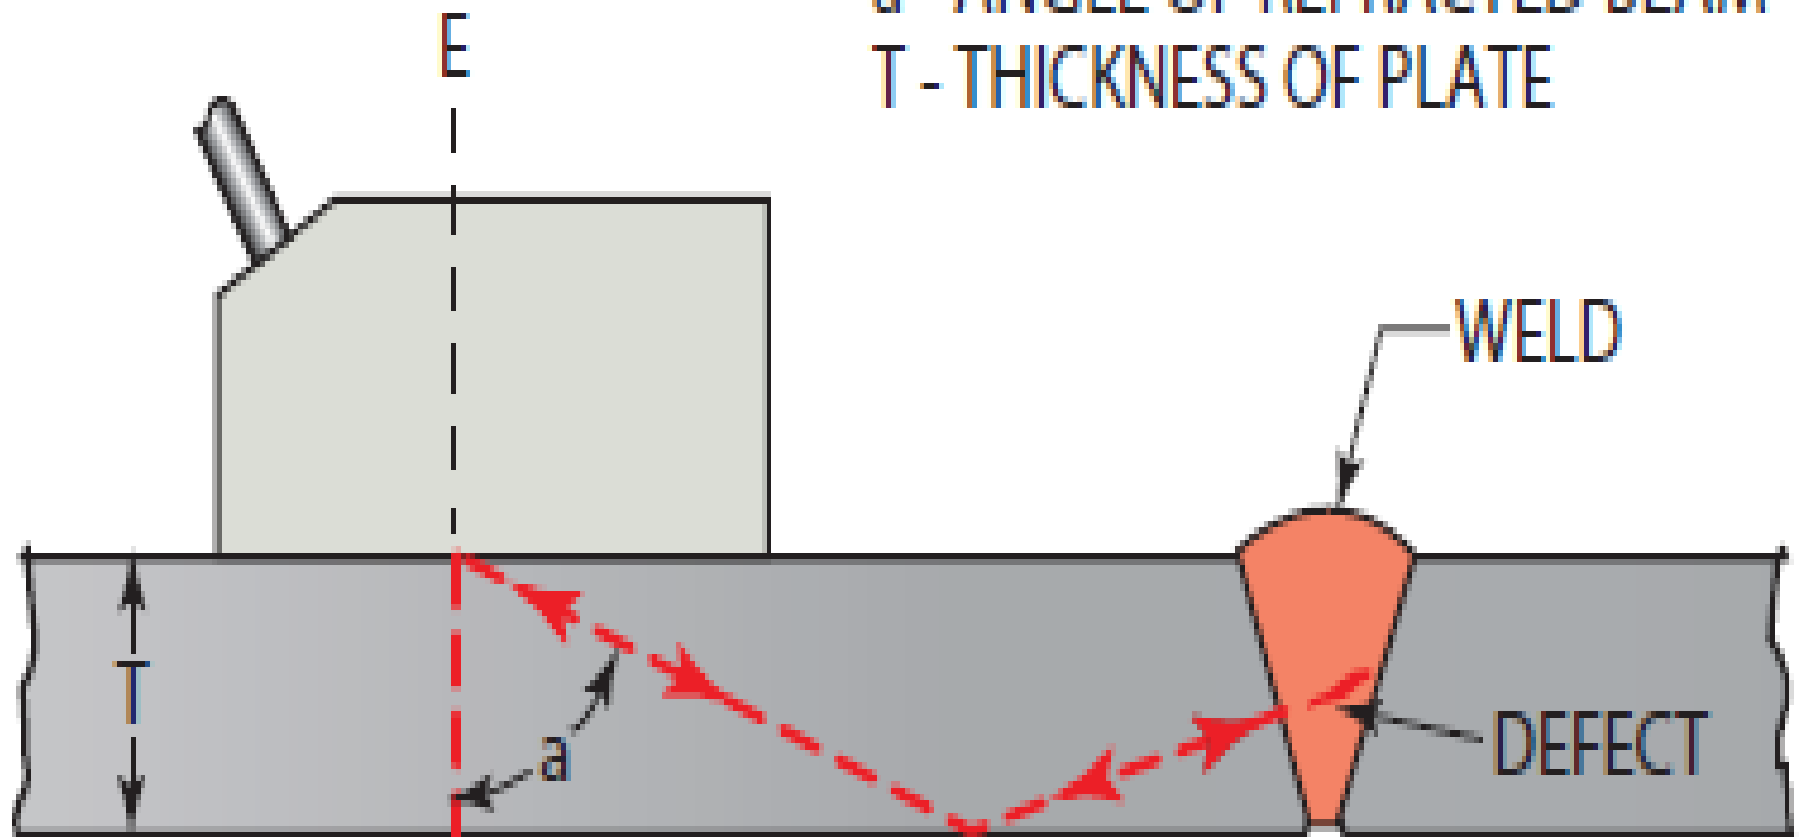


**FIGURE 23-42** Ultrasonic testing. © Cengage Learning 2012





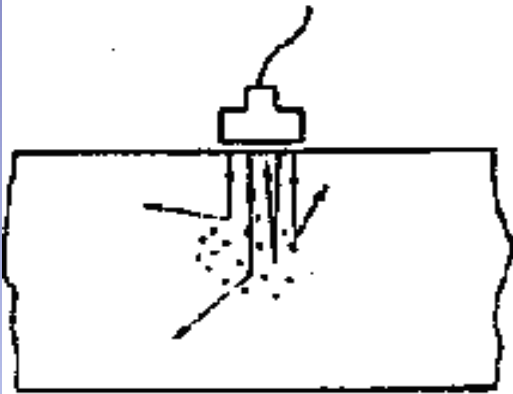


(a)

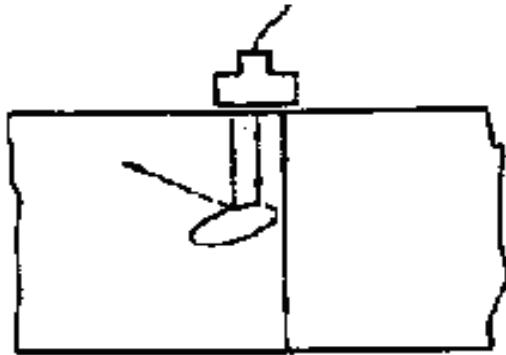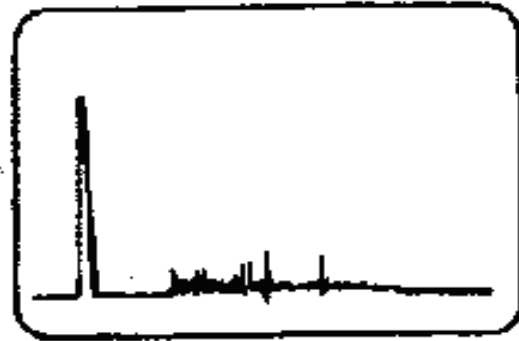

(b)

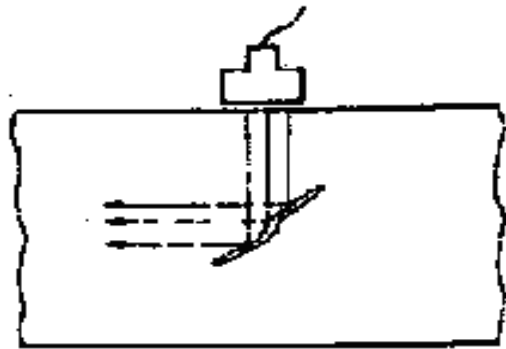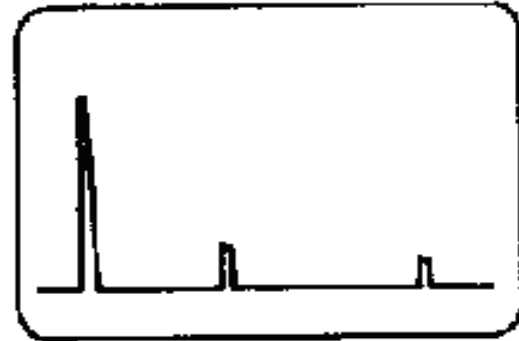

(c)

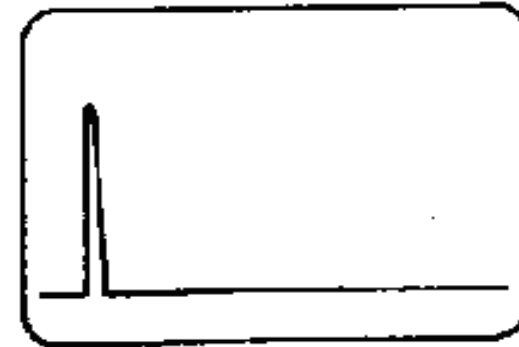

## • مزایای روش *Ultrasonic*

- با استفاده از این روش عیوب سطحی ، زیر سطح و داخل جوش و عمق ریشه شیار قابل شناسایی می باشد.
- قابل انتقال در هر موقعیت سازه جهت تست می باشد.
- دقت کار بالا است.
- نوع ، ابعاد و موقعیت عیب قابل شناسایی است.

## • معایب روش *Ultrasonic*

- گران بودن تجهیزات و دستگاه
- مهارت اپراتور باید زیاد باشد و آموزش های خاصی لازم است.
- تمیز بودن و صاف بودن سطح محل آزمایش مهم است و در دقت کار اثر دارد. ( بایستی محل آزمایش سنگ زده شود و از گریس یا روغن برای پر کردن ناهمواری ها و صیقل شدن سطح استفاده می شود. )



# رادیوگرافی



## " Radiographic Testing "

- پرتونگاری یکی از روش های آزمایش غیر مخرب می باشد که نوع و محل عیوب داخلی و بسیار ریز جوش را نشان می دهد. در این روش دو نوع پرتو X و گاما را مورد استفاده قرار می دهند. اشعه گاما به خاطر طول موج کوتاه خود می تواند در ضخامت های نسبتاً زیادی از مواد نفوذ کند ، در ضمن تابش اشعه به قطعه مورد پرتونگاری در مورد اشعه گاما نسبت به اشعه X بسیار طولانی تر می باشد (شکل 9-3). در آزمایش پرتونگاری یک عکس از وضعیت داخلی فلز جوش گرفته می شود. در حین عکس برداری ، فیلم در یک طرف و منبع پرتوزا ( X یا گاما ) در سمت دیگر قطعه قرار می گیرد.


- در اینجا آشکارساز عبارت است از یک ورقه فیلم که در یک پوشش غیرقابل نفوذ از نور یا در یک نگهدارنده فیلم که ضخامت صفحه جلویی آن ناچیز می باشد قرار گرفته طوریکه صفحه جلویی اجازه عبور پرتوهای X و یا گاما را می دهد.


منبع فشار قوی

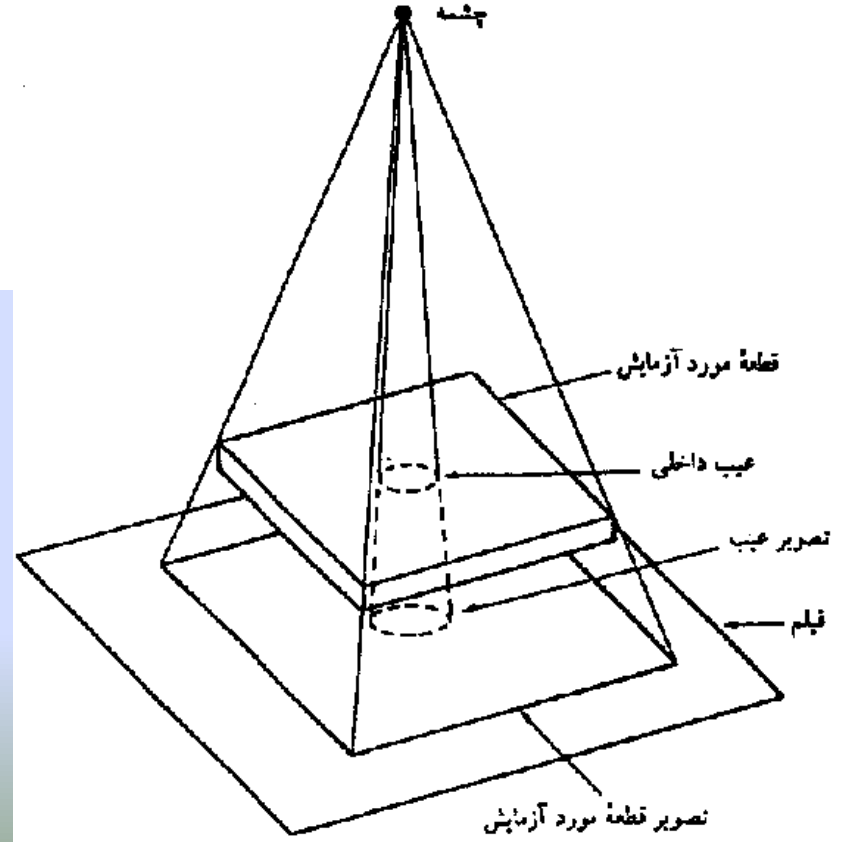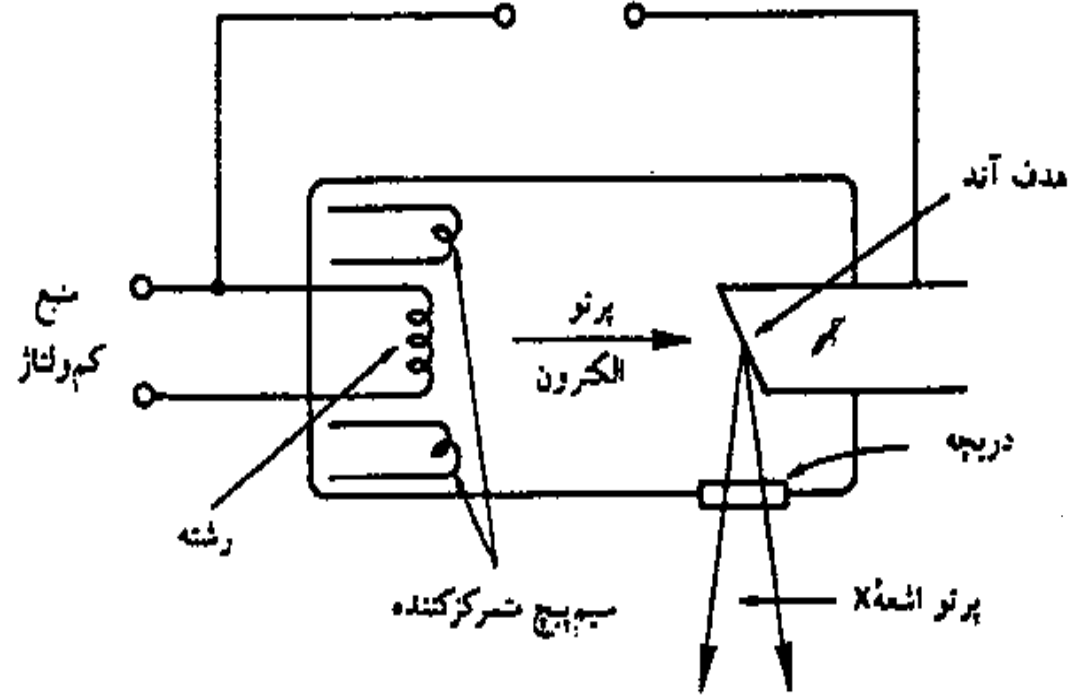

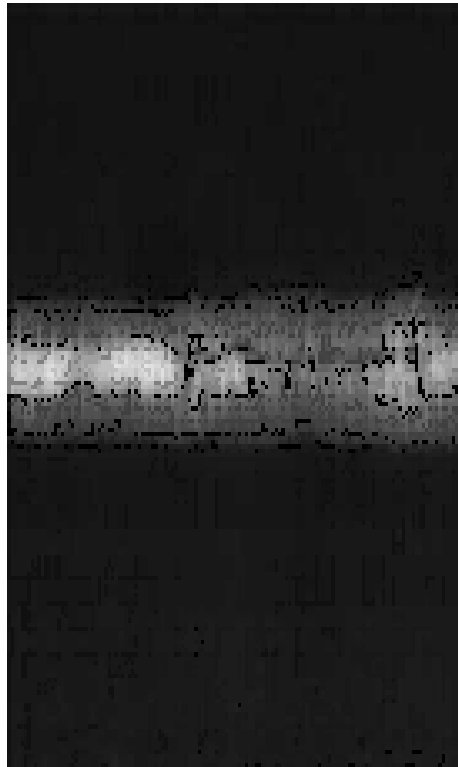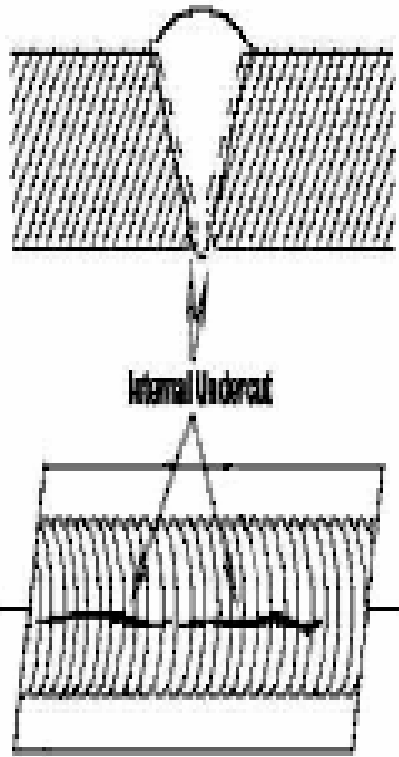


X-ray Tube

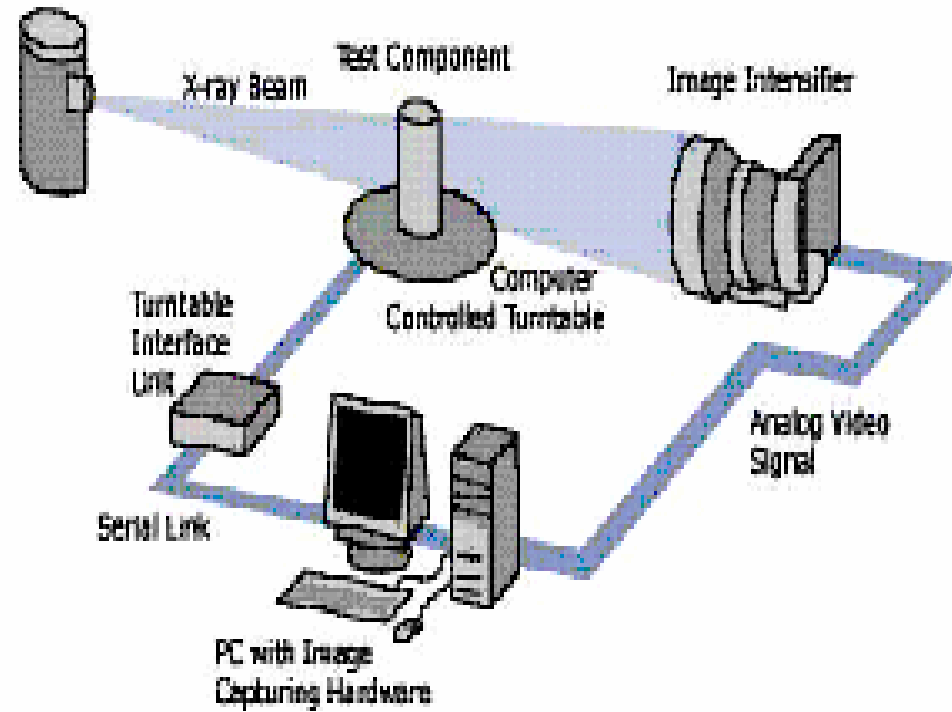


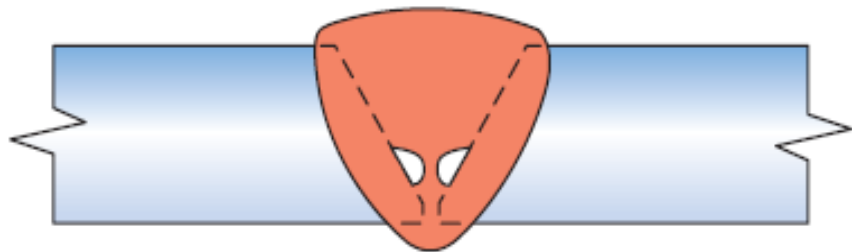


**WELDING DEFECT:** Lack of sidewall fusion (LOF). Elongated voids between the weld beads and the joint surfaces to be welded.

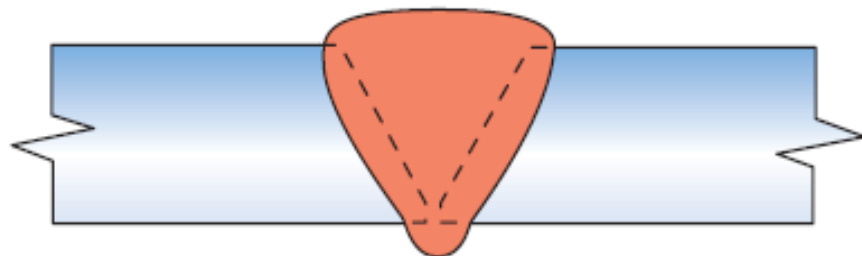


**WELDING DEFECT:** Excessive penetration (icicles, drop-thru). Extra metal at the bottom (root) of the weld.

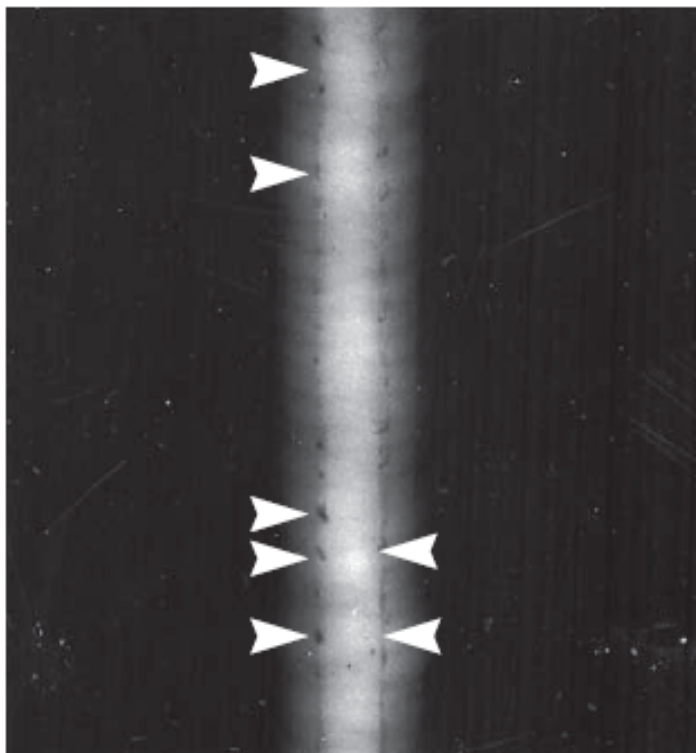


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** Elongated parallel, or single, darker density lines sometimes with darker density spots dispersed along the LOF lines which are very straight in the lengthwise direction and not winding like elongated slag lines. Although one edge of the LOF lines may be very straight like LOP, lack of sidewall fusion images will not be in the center of the width of the weld image.

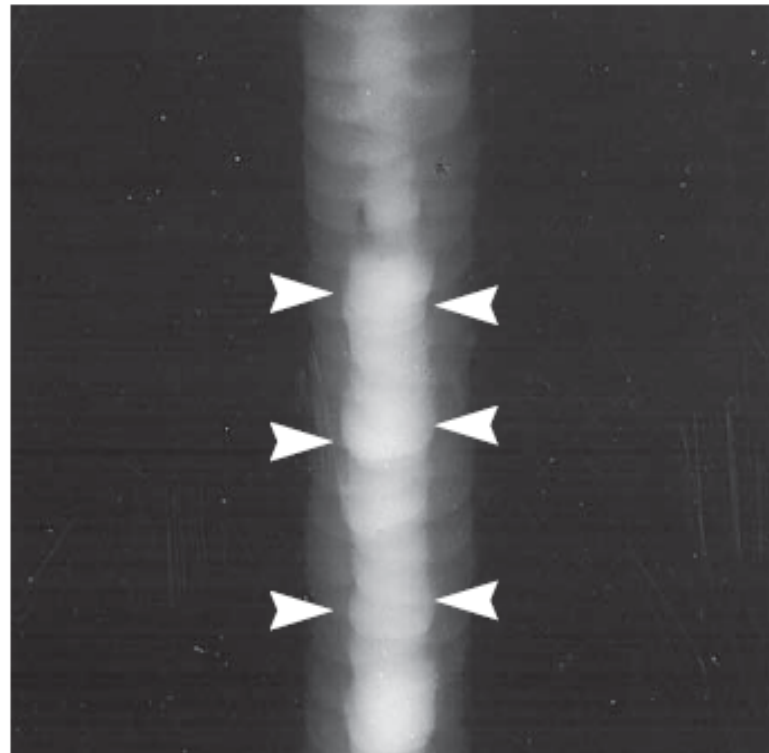


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** A lighter density in the center of the width of the weld image either extended along the weld or in isolated circular "drops."

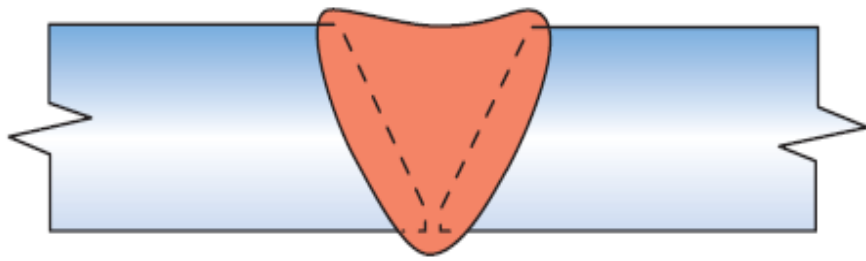


**WELDING DEFECT: External concavity or insufficient fill.** A depression in the top of the weld, or cover pass, indicating a thinner more normal section thickness.

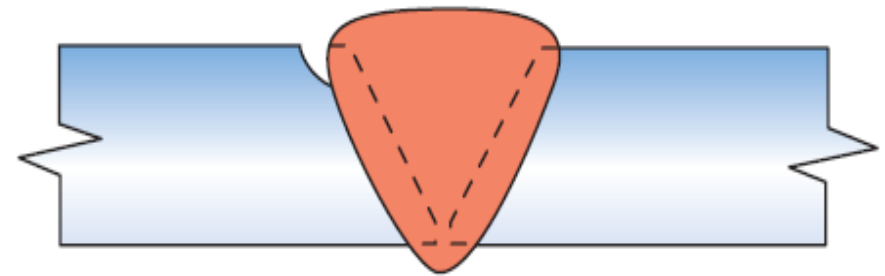


**WELDING DEFECT: External undercut.** A gouging out of the piece to be welded, alongside the edge of the top or "external" surface of the weld.

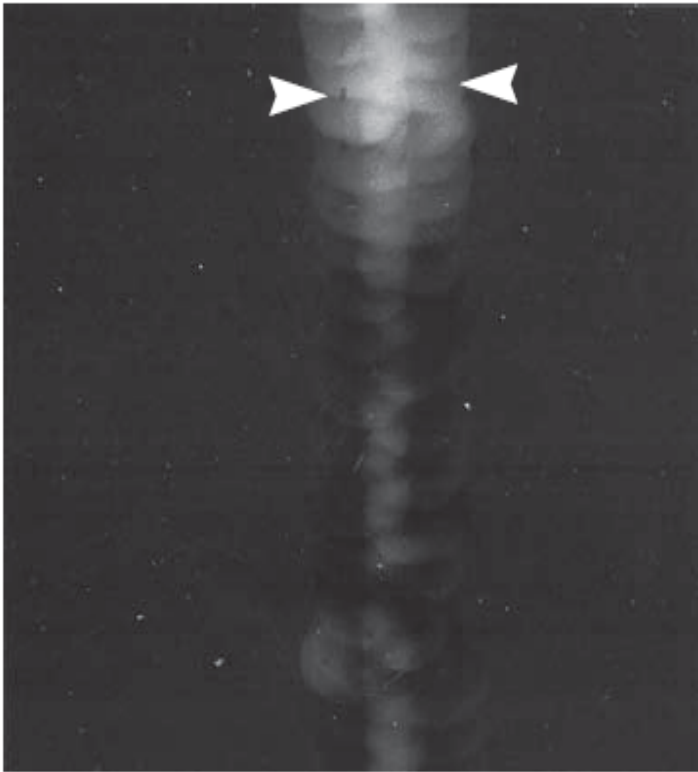


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** A weld density darker than the density of the pieces being welded and extending across the full width of the weld image.

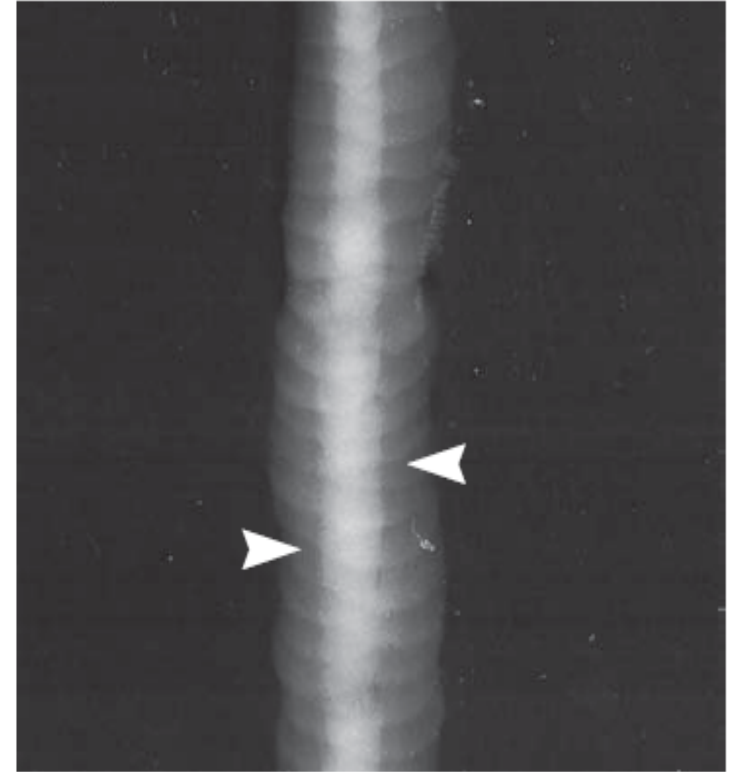


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** An irregular darker density along the edge of the weld image. The density will always be darker than the density of the pieces being welded.

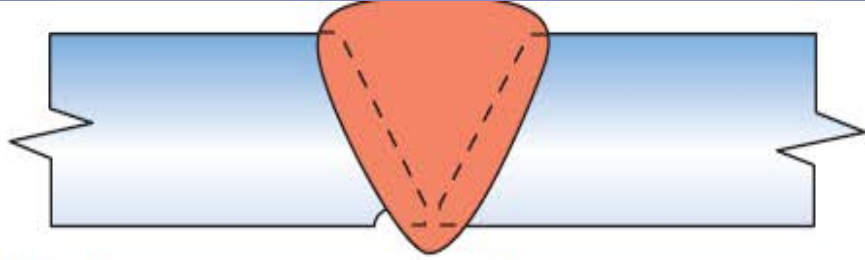


**WELDING DEFECT:** Internal (root) undercut. A gouging out of the parent metal, alongside the edge of the bottom or "internal" surface of the weld.

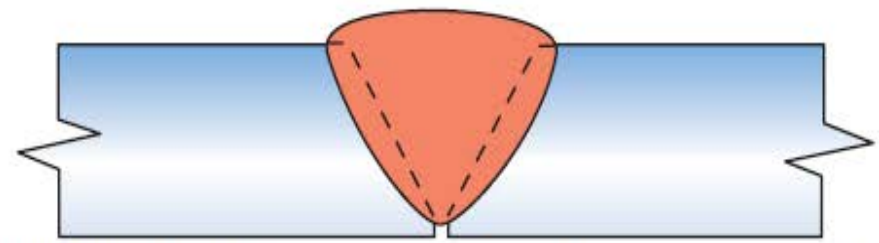

**WELDING DEFECT:** Incomplete or lack of penetration (LOP). The edges of the pieces have not been welded together, usually at the bottom of single V-groove welds.

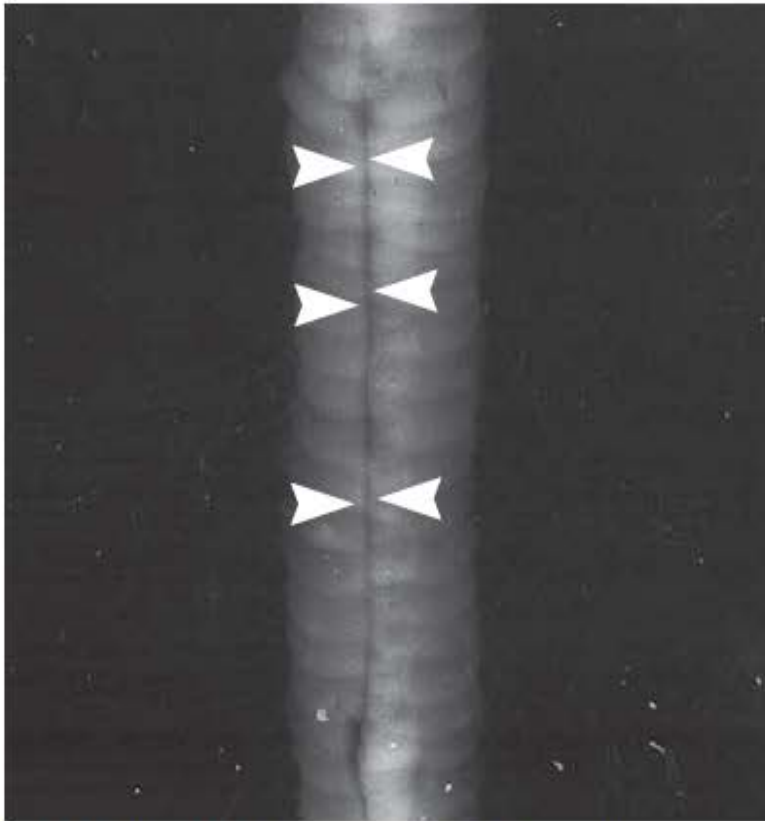


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** An irregular darker density near the center of the width of the weld image and along the edge of the root pass image.

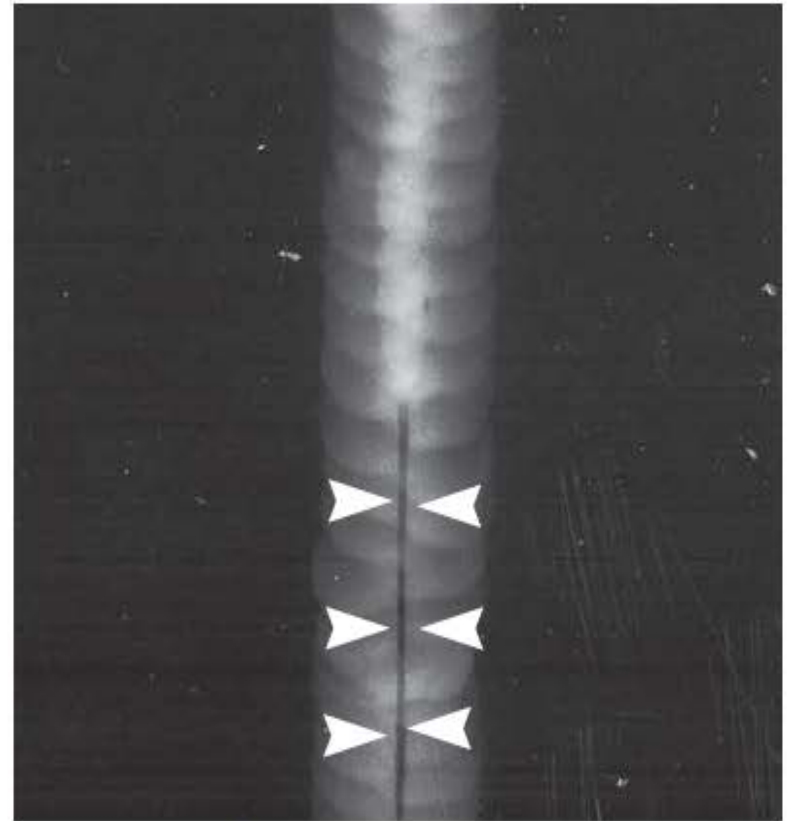


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** A darker density band, with very straight parallel edges, in the center of the width of the weld image.




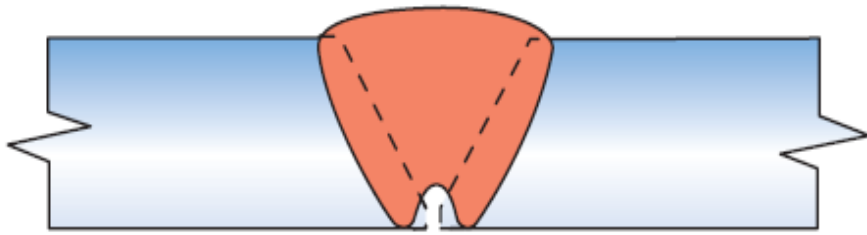


WELDING DEFECT: Internal concavity (suck back). A depression in the center of the surface of the root pass.

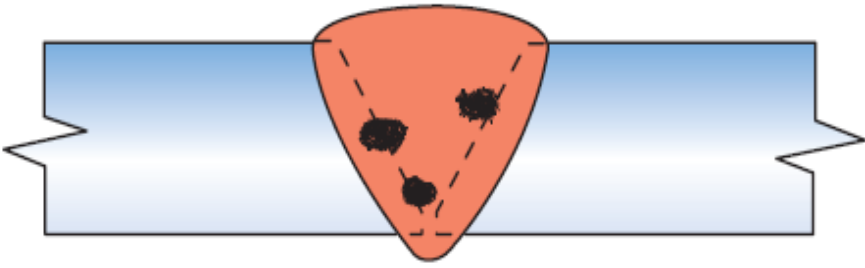

WELDING DEFECT: Interpass slag inclusions. Usually nonmetallic impurities that solidified on the weld surface and were not removed between weld passes.

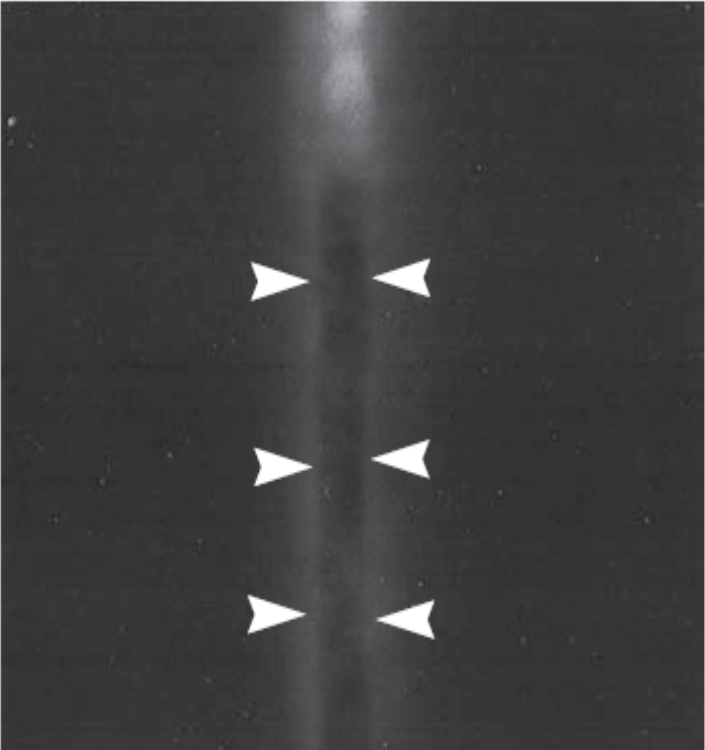


RADIOGRAPHIC IMAGE: An elongated, irregular darker density with fuzzy edges in the center of the width of the weld image.

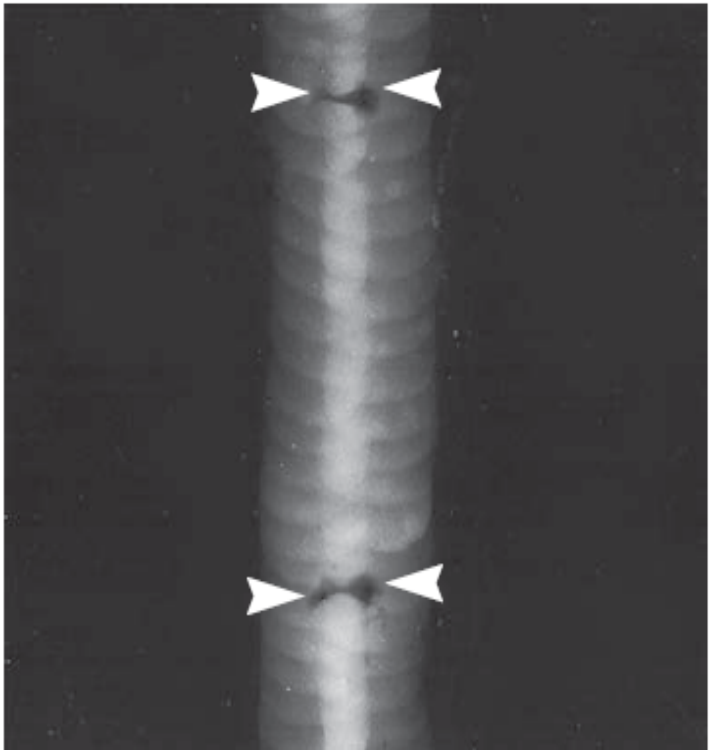


RADIOGRAPHIC IMAGE: An irregularly shaped darker density spot, usually slightly elongated and randomly spaced.


**FIGURE 23-38** Welding defects with radiographic images. Reprinted with permission of E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc. (continued)

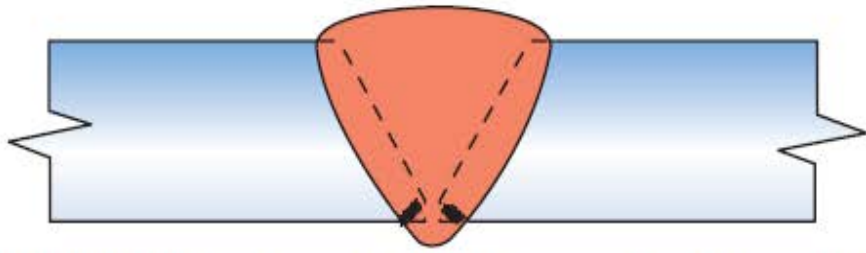


**WELDING DEFECT:** Elongated slag lines (wagon tracks). Impurities that solidified on the surface after welding and were not removed between passes.

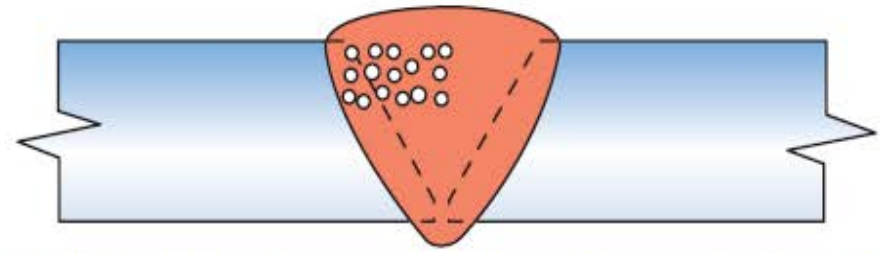


**WELDING DEFECT:** Cluster porosity. Rounded or slightly elongated voids grouped together.

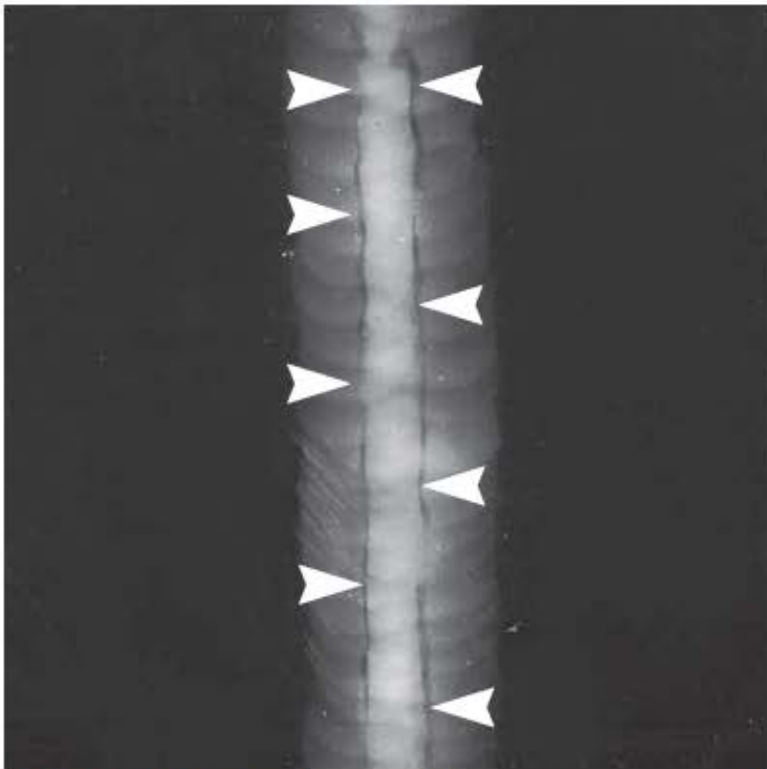


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** Elongated, parallel, or single darker density lines, irregular in width and slightly winding in the length-wise direction.

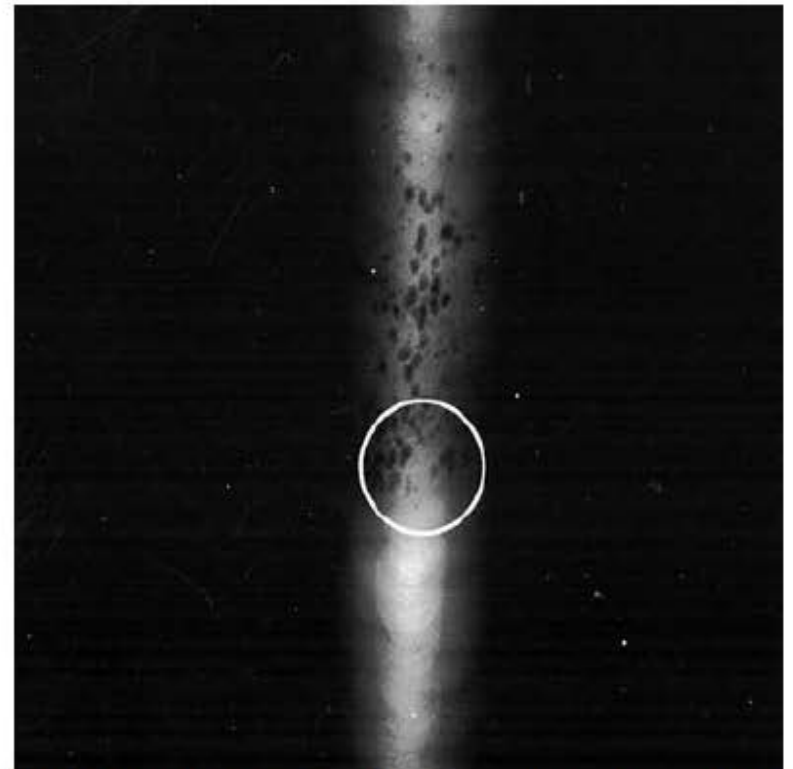


**RADIOGRAPHIC IMAGE:** Rounded or slightly elongated darker density spots in clusters with the clusters randomly spaced.

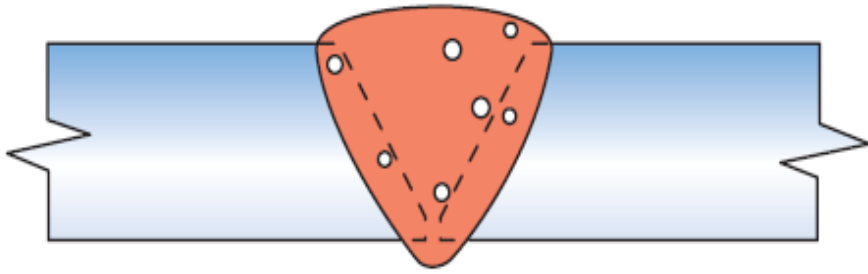


WELDING DEFECT: Scattered porosity. Rounded voids random in size and location.

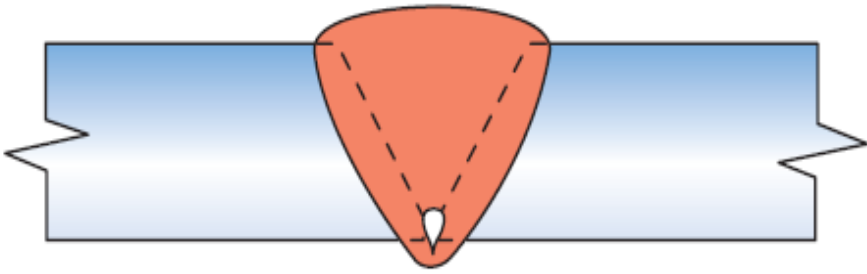


WELDING DEFECT: Root pass aligned porosity. Rounded and elongated voids in the bottom of the weld aligned along the weld centerline.

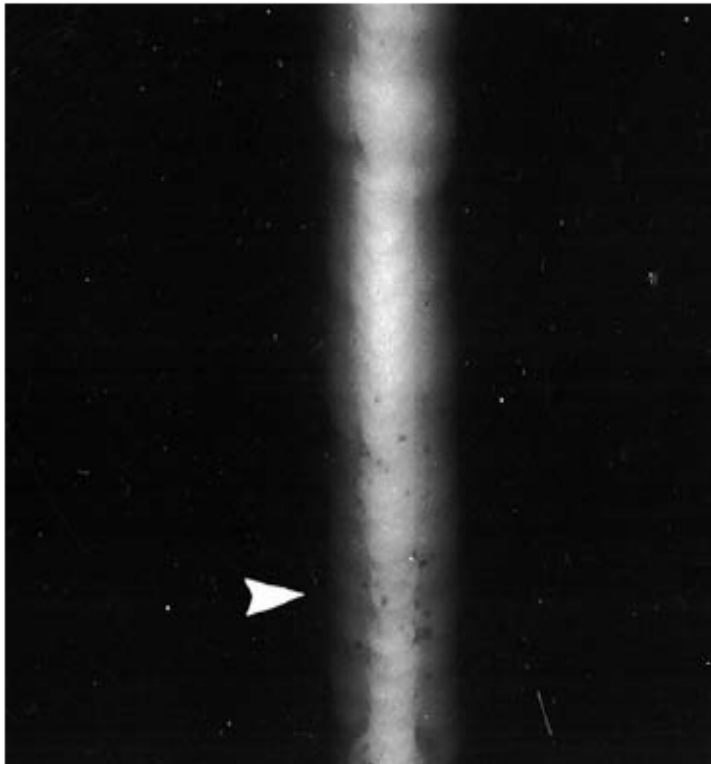


RADIOGRAPHIC IMAGE: Rounded spots of darker densities random in size and location.

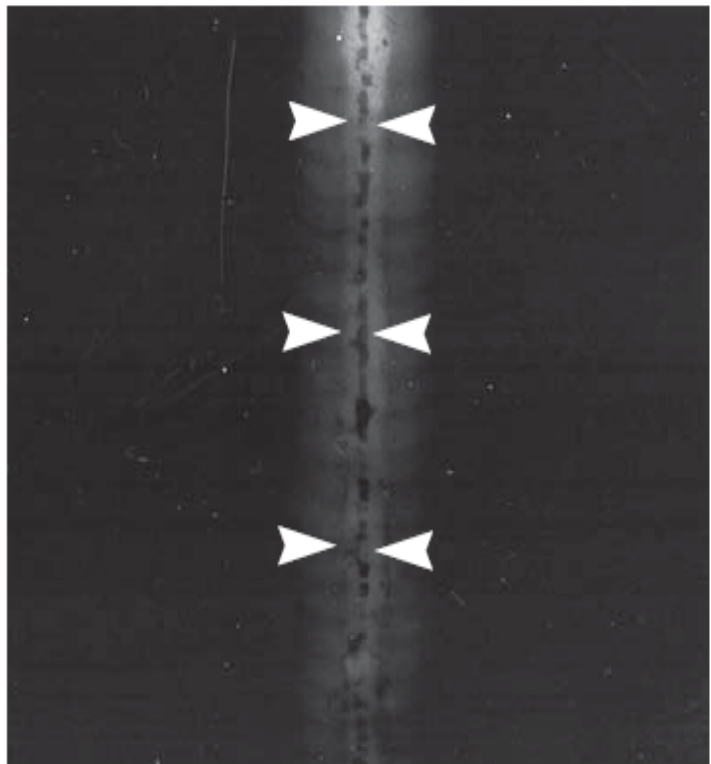


RADIOGRAPHIC IMAGE: Rounded and elongated darker density spots, which may be connected, in a straight line in the center of the width of the weld image.

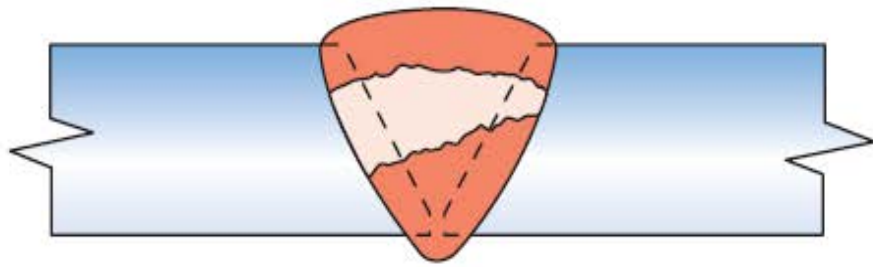


WELDING DEFECT: Transverse crack. A fracture in the weld metal running across the weld.

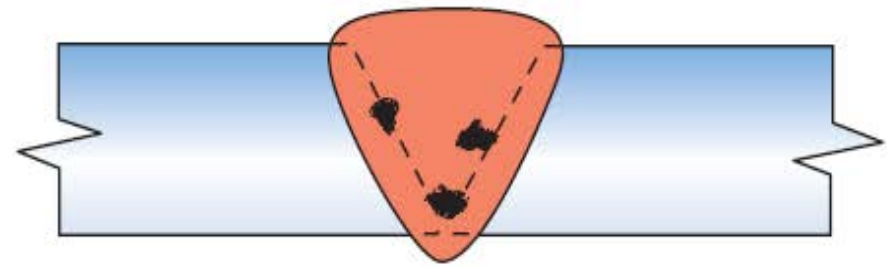


WELDING DEFECT: Tungsten inclusions. Random bits of tungsten fused, but not melted, into the weld metal.

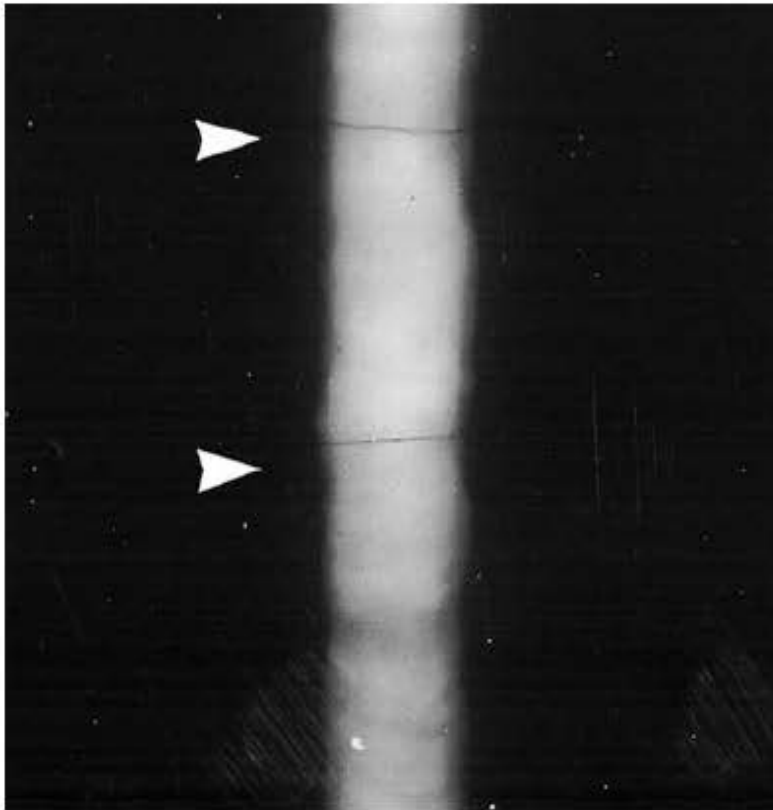


RADIOGRAPHIC IMAGE: Feathery, twisting line of darker density running across the width of the weld image.

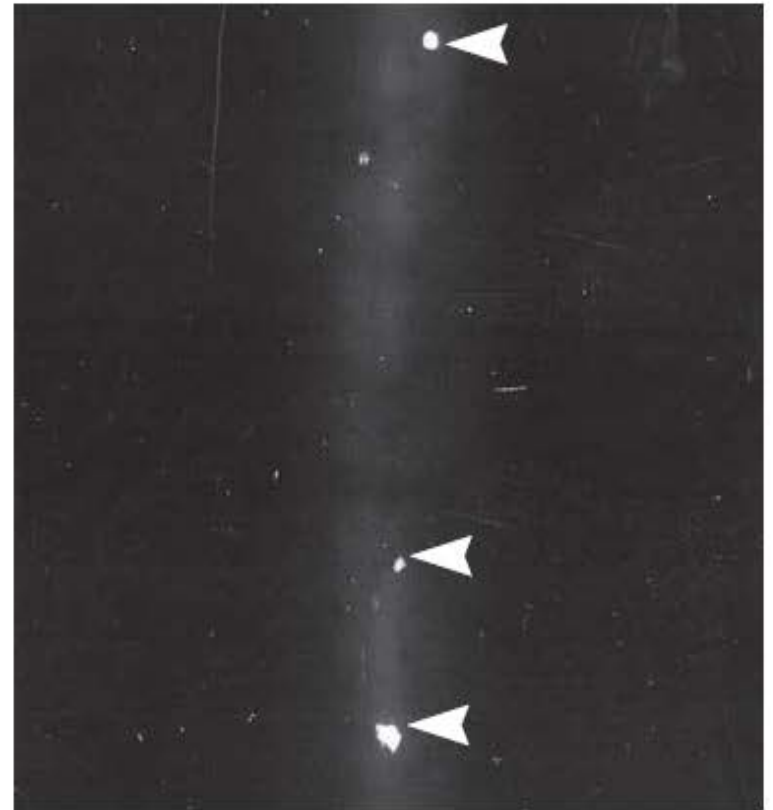

RADIOGRAPHIC IMAGE: Irregularly shaped lower density spots randomly located in the weld image.

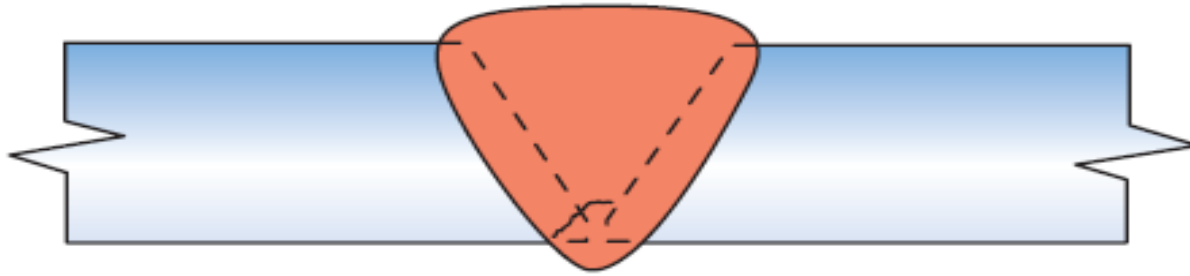

**WELDING DEFECT:** Longitudinal root crack. A fracture in the weld metal at the edge of the root pass.

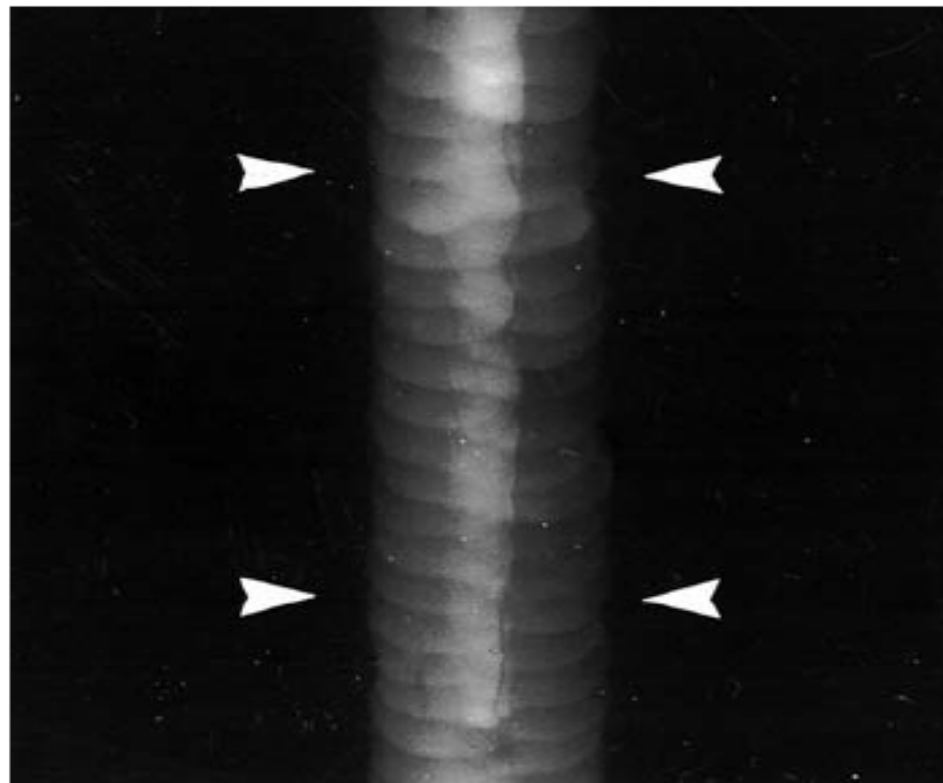

**RADIOGRAPHIC IMAGE:** Feathery, twisting lines of darker density along the edges of the image of the root pass. The "twisting" feature helps to distinguish the root crack from incomplete root penetration.

- مزایای روش رادیوگرافی :
- برای بررسی عیوب عمقی مؤثر و مفید است.
- مواد فلزی آهنی و غیر فلزی را می توان رادیوگرافی کرد.
- محل عیوب و شکل ظاهری عیب را می توان در عکس ملاحظه نمود.
- معایب روش رادیوگرافی :
- گران بودن ابزار و وسایل کار
- نیاز به اتاق تاریک برای ظهور و ثبوت فیلم
- تنظیم دستگاه وقت گیر است.
- حداکثر 75 میلیمتر از عمق فولاد را می توان به طور مؤثر رادیوگرافی کرد.
- خطرات فراوانی برای سلامتی افراد دارد.



**FIGURE 23-39** New mobile X-Ray equipment. CMOS X-ray



**FIGURE 23-40** Preparing to test the quality of a weld on a pipe using X-ray equipment. CMOS X-Ray



# معیارهای پذیرش عیوب مطابق استاندارد AWS

- آیین نامه AWS پذیرش جوشها را در دو مرحله مقرر می دارد:

- 1- بازرسی عینی

- 2- بازرسی با آزمایش های غیر مخرب نظیر

پرتونگاری، فراصوتی، ذرات مغناطیسی و رنگ نافذ.

- جوشی تحت آزمایشهای غیر مخرب قرار میگیرد که در

بازرسی های عینی مورد پذیرش قرار گرفته باش

# ضوابط پذیرش جوشهائی که تحت بازرسی عینی قرار گرفته اند

- الف ( جوش تحت بار استاتیکی ) :
- جوش ترك نداشته باشد.
- نوب کامل بین فلز جوش و فلز پایه و شیار بین لایه ها حاصل شده باشد.
- تمام چاله های انتهائی نوار جوش باید به اندازه سطح مقطع کامل جوش پر شوند. این چاله ها می توانند حاوی ترکهای ستاره ای باشند.
- مقطع جوش باید مطابق شکل ضوابط پذیرش بازرسی عینی باشد.
- برای ورقهائی با ضخامت مساوی و یا کمتر از 25 میلیمتر، میزان بریدگی لبه جوش باید کمتر از 1 میلیمتر باشد، لیکن در طولی معادل 50 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول نوار، میتوان بریدگی تا 1.5 میلیمتر را پذیرفت.
- در ضخامت های ورق های بیشتر از 25 میلیمتر عمق گودی نباید از 1.6 میلیمتر برای هر طول جوش افزایش یابد.

- در جوشهای گوشه مجموع قطر تخلخلها ی سطحی با قطر 1 میلیمتر و بزرگتر، نباید از 10 میلیمتر در هر 25 میلیمتر طول جوش و از 20 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش بیشتر باشد.

- مجموعاً "10 در صد از طول کل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار 1.5 میلیمتر کوچکتر از اندازه نقشه باشد. در جوش گوشه متصل کننده بال به جان، در طولی معادل دوبرابر عرض نوار بال از انتهای تیر، هیچ گونه کمبود اندازه مجاز نیست.

- در درزهای لب به لب با جوش شیاری تمام نفوذی که امتداد درز عمود بر امتداد تنش کششی است، نباید هیچ گونه تخلخل سطحی قابل ملاحظه داشته باشد. در سایر موارد جوشهای شیاری، مجموع قطر تخلخل های سوزنی با قطر کمتر 1 میلیمتر و بزرگتر، نباید از 10 میلیمتر در هر 25 میلیمتر طول جوش و 20 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش بیشتر باشد.

- بازرسی عینی می تواند بلافاصله پس از سرد شدن تمام جوش در درجه حرارت محیط انجام پذیرد. در فولادهای خیلی پر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، بازرسی های عینی باید 48 ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

**Table 6.1**  
**Visual Inspection Acceptance Criteria (see 6.9)**

Discontinuity Category and Inspection Criteria	Statically Loaded Nontubular Connections	Cyclically Loaded Nontubular Connections										
<b>(1) Crack Prohibition</b> Any crack shall be unacceptable, regardless of size or location.	X	X										
<b>(2) Weld/Base Metal Fusion</b> Complete fusion shall exist between adjacent layers of weld metal and between weld metal and base metal.	X	X										
<b>(3) Crater Cross Section</b> All craters shall be filled to provide the specified weld size, except for the ends of intermittent fillet welds outside of their effective length.	X	X										
<b>(4) Weld Profiles</b> Weld profiles shall be in conformance with 5.23.	X	X										
<b>(5) Time of Inspection</b> Visual inspection of welds in all steels may begin immediately after the completed welds have cooled to ambient temperature. Acceptance criteria for ASTM A514, A517, and A709 Grade <u>HPS 100W</u> [ <u>HPS 690W</u> ] steels shall be based on visual inspection performed not less than 48 hours after completion of the weld.	X	X										
<b>(6) Undersized Welds</b> The size of a fillet weld in any continuous weld may be less than the specified nominal size (L) without correction by the following amounts (U): <table border="0" data-bbox="77 1071 1255 1285" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding-right: 40px;">L,</td> <td style="text-align: center;">U,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">specified nominal weld size, in [mm]</td> <td style="text-align: center;">allowable decrease from L, in [mm]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\leq 3/16</math> [5]</td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 1/16</math> [2]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>1/4</math> [6]</td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 3/32</math> [2.5]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\geq 5/16</math> [8]</td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 1/8</math> [3]</td> </tr> </table> In all cases, the undersize portion of the weld shall not exceed 10% of the weld length. On web-to-flange welds on girders, underrun shall be prohibited at the ends for a length equal to twice the width of the flange.	L,	U,	specified nominal weld size, in [mm]	allowable decrease from L, in [mm]	$\leq 3/16$ [5]	$\leq 1/16$ [2]	$1/4$ [6]	$\leq 3/32$ [2.5]	$\geq 5/16$ [8]	$\leq 1/8$ [3]	X	X
L,	U,											
specified nominal weld size, in [mm]	allowable decrease from L, in [mm]											
$\leq 3/16$ [5]	$\leq 1/16$ [2]											
$1/4$ [6]	$\leq 3/32$ [2.5]											
$\geq 5/16$ [8]	$\leq 1/8$ [3]											

<p><b>(7) Undercut</b>  (A) For material less than 1 in [25 mm] thick, undercut shall not exceed 1/32 in [1 mm], with the following exception: undercut shall not exceed 1/16 in [2 mm] for any accumulated length up to 2 in [50 mm] in any 12 in [300 mm]. For material equal to or greater than 1 in [25 mm] thick, undercut shall not exceed 1/16 in [2 mm] for any length of weld.</p>	X	
<p>(B) In primary members, undercut shall be no more than 0.01 in [0.25 mm] deep when the weld is transverse to tensile stress under any design loading condition. Undercut shall be no more than 1/32 in [1 mm] deep for all other cases.</p>		X
<p><b>(8) Porosity</b>  (A) CJP groove welds in butt joints transverse to the direction of computed tensile stress shall have no visible piping porosity. For all other groove welds and for fillet welds, the sum of the visible piping porosity 1/32 in [1 mm] or greater in diameter shall not exceed 3/8 in [10 mm] in any linear inch of weld and shall not exceed 3/4 in [20 mm] in any 12 in [300 mm] length of weld.</p>	X	
<p>(B) The frequency of piping porosity in fillet welds shall not exceed one in each 4 in [100 mm] of weld length and the maximum diameter shall not exceed 3/32 in [2.5 mm]. Exception: for fillet welds connecting stiffeners to web, the sum of the diameters of piping porosity shall not exceed 3/8 in [10 mm] in any linear inch of weld and shall not exceed 3/4 in [20 mm] in any 12 in [300 mm] length of weld.</p>		X
<p>(C) CJP groove welds in butt joints transverse to the direction of computed tensile stress shall have no piping porosity. For all other groove welds, the frequency of piping porosity shall not exceed one in 4 in [100 mm] of length and the maximum diameter shall not exceed 3/32 in [2.5 mm].</p>		X

Note: An "X" indicates applicability for the connection type; a shaded area indicates non-applicability.

● (ب) جوش تحت بار دینامیکی :

● جوش ترك نداشته باشد.

● نوب کامل بین فلز جوش و فلز پایه و شیار بین لایه ها حاصل شده باشد.

● کلیه فرورفتگی های سطح مقطع جوش باید به طور کامل پر شوند ، مگر برای انتهای جوش های گوشه منقطع که بیشتر از طول مؤثر جوشکاری شده اند.

● مقطع جوش باید مطابق شکل ضوابط پذیرش بازرسی عینی باشد.

● بریدگی لبه های جوش در اعضای اصلی که امتداد جوش عمود بر امتداد تنش کششی است، نباید بیش از 0.25 میلیمتر باشد. برای حالات دیگر سقف مجاز 1 میلیمتر است.

● تخلخلهای سوزنی در جوشهای گوشه به یک عدد در هر 100 میلیمتر طول جوش و قطر 2 میلیمتر محدود میشوند، جوشهای گوشه که متصل کننده سخت کننده به جان هستند، از این قاعده مستثنی می باشند. در این مورد مجموع قطرهای تخلخلهای سوزنی نباید از 10 میلیمتر در هر 25 میلیمتر طول جوش و از 20 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش تجاوز کند.

- اندازه جوش در هر نواری پیوسته یک عبوره میتواند به اندازه 1.5 میلیمتر کمتر از اندازه اسمی جوش گوشه باشد، مشروط بر اینکه طول ناحیه کم اندازه از 10 درصد طول کل جوش تجاوز نکند. در جوش انتهائی جان به بال تیرها اجازه کمبود اندازه در فاصله ای مساوی دو برابر عرض بال وجود ندارد.

- در درزهای لب به لب با جوش شیاری نفوذی کامل که امتداد درز عمود بر امتداد تنش کششی محاسباتی است، نباید هیچگونه تخلخل سوزنی وجود داشته باشد. در سایر موارد جوشهای شیاری، مجموع قطر تخلخلهای سوزنی به یک عدد در هر 100 میلیمتر طول جوش و قطر 2 میلیمتر محدود می شود.

- بازرسی عینی می تواند بلافاصله پس از سرد شدن تمام جوش در درجه حرارت محیط انجام پذیرد. در فولادهای خیلی پر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، بازرسی های عینی باید 48 ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

# ضوابط پذیرش جوشهائی که با آزمایشهای غیرمخرب بازرسی میشوند

- الف) جوش تحت بار استاتیکی
- بازرسی پرتونگاری
- در عکسهای پرتونگاری، جوش نباید حاوی ترک باشد. شرایط پذیرش سایر ناپیوستگی ها (حفرات) بستگی به هندسه حفره دارد که آیا سوزنی است یا گرد. حفره سوزنی آن است که نسبت طول به عرض آن بزرگتر از 3 بوده و از لحاظ شکل می تواند به صورت گرد یا نامنظم دم دار باشد.
- در صورتی که ابعاد حفرات آشکار شده در عکسهای پرتونگاری بزرگتر از محدودیتهای زیر باشد، غیر قابل پذیرش خواهند بود ( $E =$  اندازه جوش).




- حفرة سوزنی که اندازه آن بزرگتر از اندازه نشان داده شده در شکل (3-12) باشد.
- حفراتی که فاصله آنها کوچکتر از حداقل فاصله نشان داده شده در شکل (3-12) باشد.
- حفرات گرد با اندازه بزرگتر از  $E/3$  یا 6 میلیمتر در صورتی که ضخامت قطعه بزرگتر از 50 میلیمتر باشد، محدودیت 6 میلیمتر می تواند به 10 میلیمتر افزایش یابد. حداقل فاصله آزاد این نوع حفره با بعد بزرگتر از 2 میلیمتر، تا یک حفرة سوزنی و یا گرد قابل پذیرش و یا تا لبه جوش تقاطعی، سه برابر بزرگترین بعد حفرة مورد نظر است.
- خوشه حفرات گرد که مجموع بزرگترین بعد آنها، بزرگتر از اندازه مجاز حفرة تک طبق شکل (3-12) است. فاصله حداقل هر خوشه تا خوشه یا حفرة تک بعدی با انتها و لبه جوش متقاطع، مساوی مقدار C در شکل (3-12) می باشد.
- مجموع بعد حفرات تک با بعد حداکثر 2 میلیمتر، در هر 25 میلیمتر طول جوش، نباید بزرگتر از  $2E/3$  یا 10 میلیمتر (هر کدام که کوچکتر است)، باشد. این محدودیت مستقل از بندهای a و b و c می باشد.
- در حفرات سوزنی وقتی که مجموع بعد بزرگتر حفرات بزرگتر از E در هر  $6E$  طول نوار جوش باشد. وقتی که کل نوار جوش کوچکتر از  $6E$  باشد، مقدار مجاز مجموع حفرات، به تناسب کاهش می یابد.

حداکثر ۲۰ متری متر

۲۰ متری متر و بزرگتر

اندازه جوش یا گالوی موثر E (میلی متر)

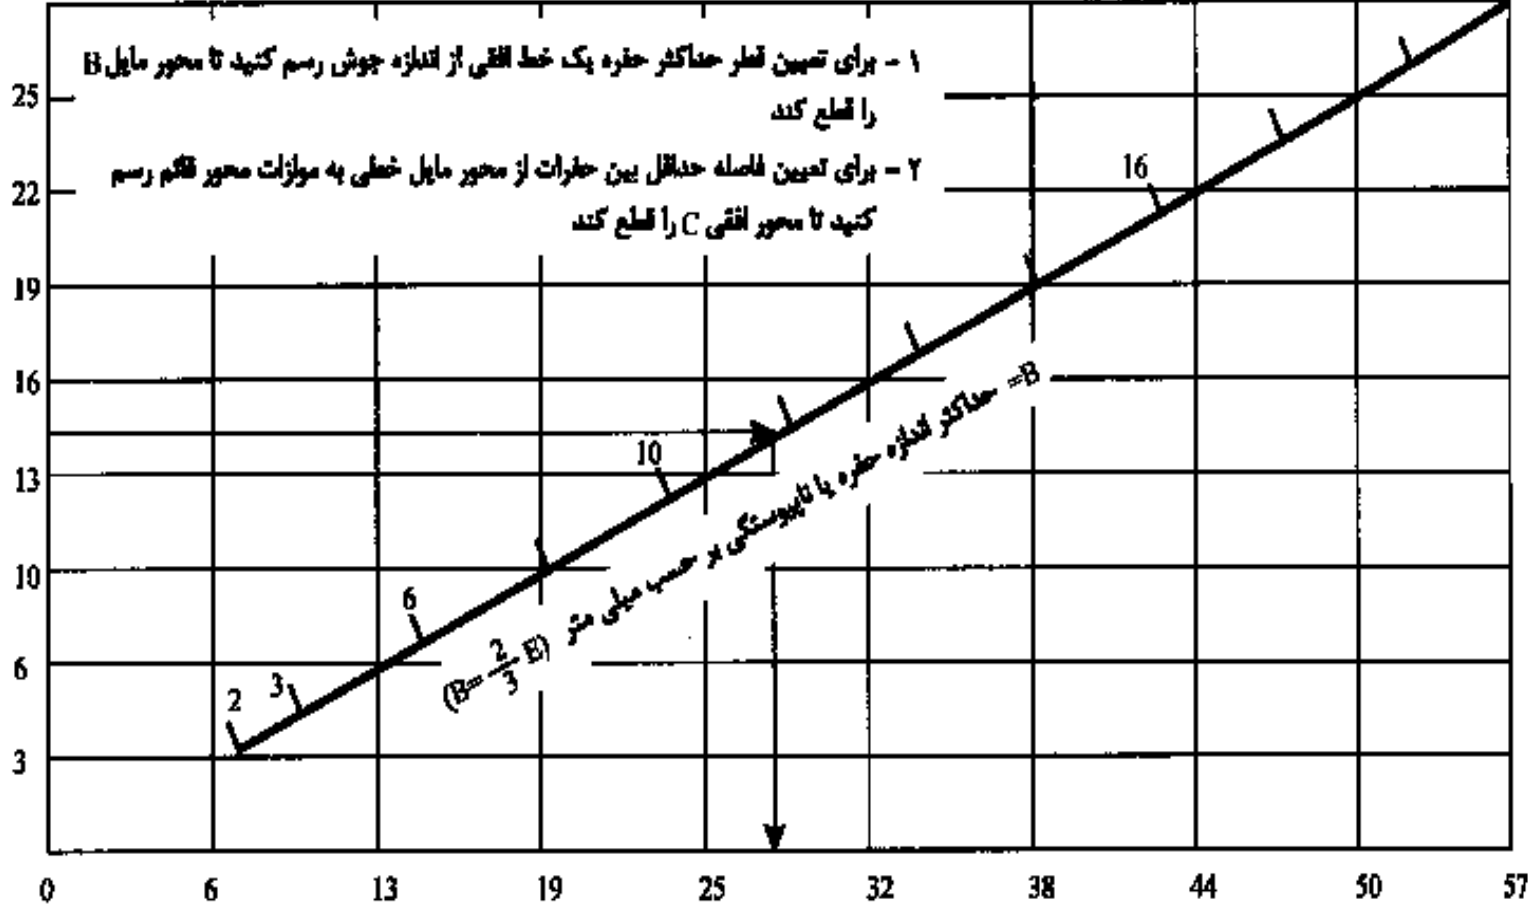


- ۱ - برای تعیین قطر حداکثر حفره یک خط افقی از اندازه جوش رسم کنید تا محور مایل B را قطع کند
- ۲ - برای تعیین فاصله حداقل بین حفرات از محور مایل خطی به موازات محور قائم رسم کنید تا محور افقی C را قطع کند

$$B = \frac{2}{3} E$$

C بر حسب میلی متر

C = حداقل فاصله آزاد بین لبه دو ناپیوستگی در امتداد طولی

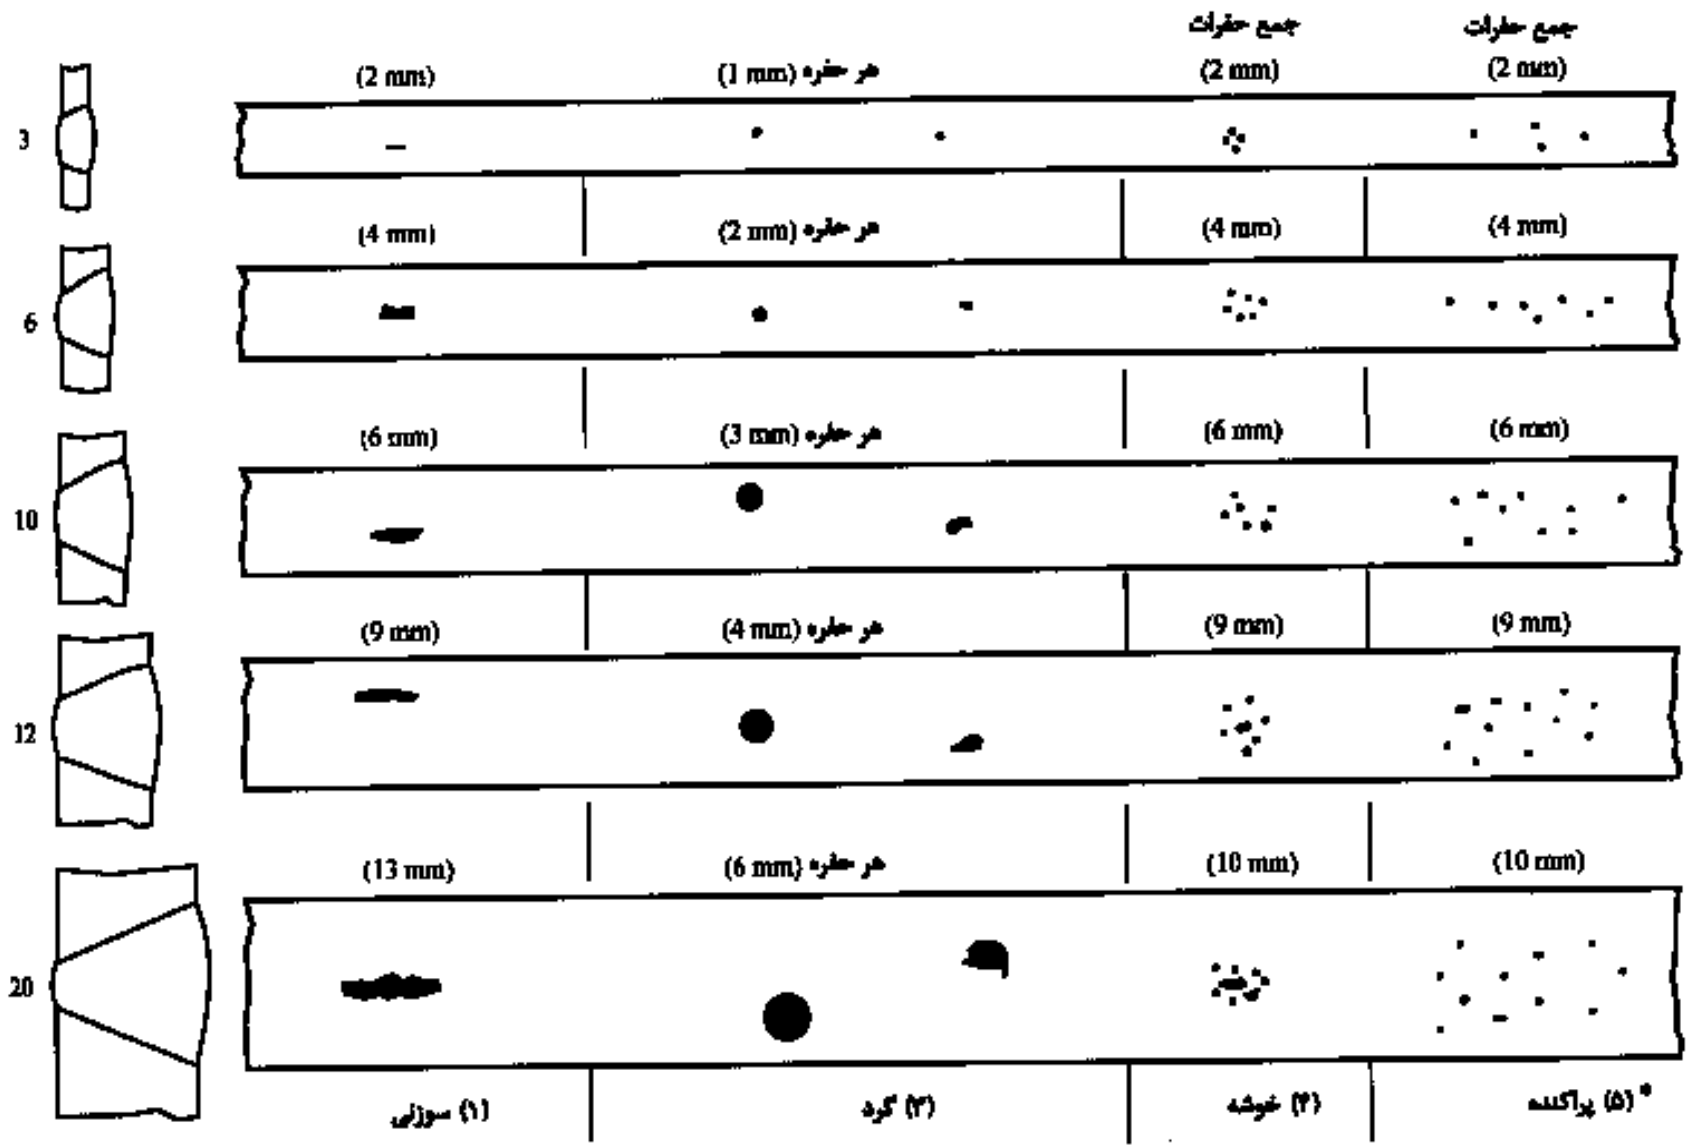

مقطع جوش

(۵) \* مستقل از ۱ و ۲  
 (۵) \* می تواند در ترکیب با ۱ و ۲ باشد

انتهای دوز

نایوستگیهای کوچکتر از ۲ میلیمتر  
X۳


X۲

نایوستگیهای کوچکتر از ۲ میلیمتر  
X۲

بزرگترین طول مجاز  
برای نایوستگی  
سوزنی X۱

نایوستگیهای کوچکتر از ۲ میلیمتر  
X۴

نایوستگی گرد  
در مخروط  
X۵

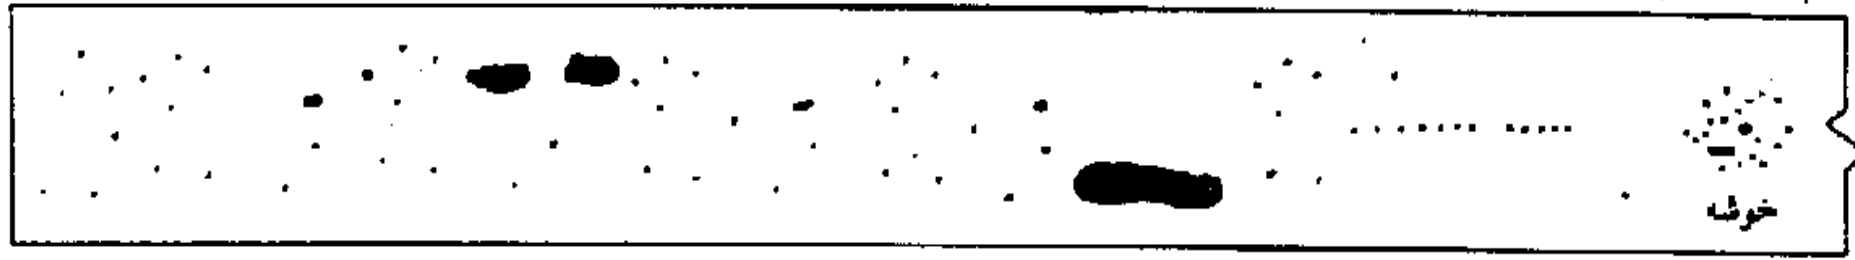

(۵۷ mm)

(۱۹ mm)

(۵۷ mm)

(۱۹ mm)

(۵۷ mm)

C-

# • بازرسی فراصوت

- جوشهای قابل پذیرش در بازرسی عینی، وقتی در بازرسی فراصوت قابل پذیرش هستند که الزامات جدول زیر را برآورد نمایند.

ضخامت جوش برحسب میلیمتر وزاویه پروب**											رده شدت ناپیوستگی و حفرات *
بزرگتر از 100 تا 200			بزرگتر از 64 تا 100			بزرگتر از 38 تا 64			20 تا 38	8 تا 20	
45°	60°	70°	45°	60°	70°	45°	60°	70°	70°	70°	
1- و کمتر	4- و کمتر	7- و کمتر	0 و کمتر	2- و کمتر	5- و کمتر	3+ و کمتر	1+ و کمتر	2- و کمتر	2+ و کمتر	5+ و کمتر	رده A
0 +1	3- 2-	6- 5-	1+ 2+	1- 0	4- 3-	4+ 5+	2+ 3+	1- 0	3+	6+	رده B
2+ 3+	1- تا 2+	4- تا 2+	3+ 4+	1+ 2+	2- تا 2+	6+ 7+	4+ 5+	1+ 2+	4+	7+	رده C
4+ و بیشتر	3+ و بیشتر	3+ و بیشتر	5+ و بیشتر	3+ و بیشتر	3+ و بیشتر	8+ و بیشتر	6+ و بیشتر	3+ و بیشتر	5+ و بیشتر	8+ و بیشتر	رده D

\* برای دیدن رده شدت ناپیوستگی به جدول (3-4) و (3-5) مراجعه شود.

\*\* ضخامت جوش، ضخامت قطعه نازکتر است.

- 1- ناپیوستگی های B و C باید به اندازه  $2L$  از یکدیگر فاصله داشته باشند.  $L$  طول بزرگترین ناپیوستگی است.
- 2- ناپیوستگی های B و C باید به اندازه  $2L$  از لبه فاصله داشته باشند.  $L$  طول ناپیوستگی است.
- 3- اعداد داخل جدول، درجه عیب  $d$  برحسب دسی بل می باشند.

هر نشانه ای در این رده مردود است (بدون توجه به طول)	ناپیوستگی های وسیع	A
هر نشانه ای در این رده بزرگتر از 20 میلیمتر مردود است	ناپیوستگی های متوسط	B
هر نشانه ای در این رده با طول بزرگتر از 50 میلیمتر مردود است	ناپیوستگی های کوچک	C
هر نشانه ای در این رده بدون توجه به طول یا محل قابل پذیرش است	ناپیوستگی های ریز	D


بالای تراز مرجع (dB)	* مسیر تابش (میلیمتر)
14	تا 60
19	60 تا 125
29	125 تا 250
39	250 تا 380

\* این ستون طول مسیر تابش است نه ضخامت قطعه

### • آزمایش با رنگ نافذ و ذرات مغناطیسی

ضوابط پذیرش در آزمایش با رنگ نافذ و ذرات مغناطیسی مطابق ضوابط پذیرش بازرسی عینی است.

- **6.12.1 Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular Connections.** *Welds that are subject to RT in addition to visual inspection shall have no cracks and shall be unacceptable if the RT shows any discontinuities exceeding the following limitations. The limitations given by Figure 6.1 for 1-1/8 in [30 mm] weld size (E) shall apply to all weld sizes greater than 1-1/8 in [30 mm].*
- *(1) Elongated discontinuities exceeding the maximum size of Figure 6.1.*
- *(2) Discontinuities closer than the minimum clearance allowance of Figure 6.1.*
- *(3) Rounded discontinuities greater than a maximum size of  $E/3$ , not to exceed 1/4 in [6 mm]. However, when  $E$  is greater than 2 in [50 mm], the maximum rounded indication may be 3/8 in [10 mm]. The minimum clearance of rounded discontinuities greater than or equal to 3/32 in [2.5 mm] to an acceptable elongated or rounded discontinuity or to an edge or end of an intersecting weld shall be three times the greatest dimension of the larger of the discontinuities being considered.*

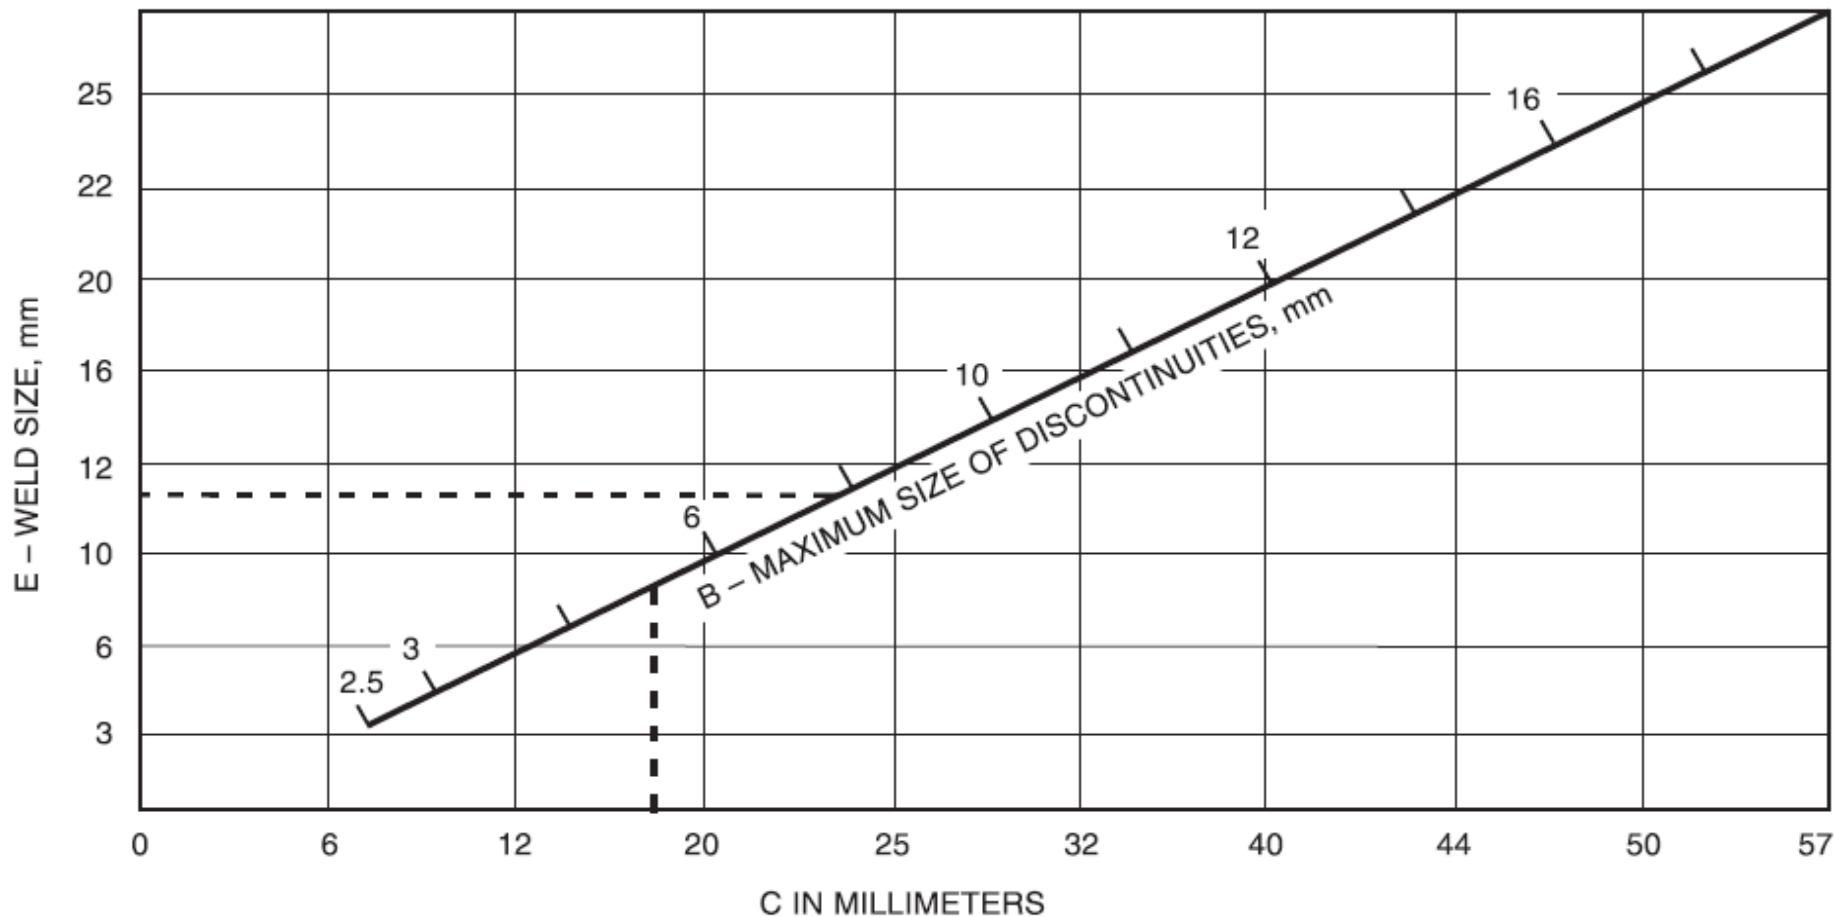

## Notes:

1. To determine the maximum size of discontinuity allowed in any joint or weld size, project E horizontally to B.
2. To determine the minimum clearance allowed between edges of discontinuities of any size greater than or equal to 3/32 in [2.5 mm], project B vertically to C.
3. See Legend on page 217 for definitions.

**Figure 6.1—Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1 and 9.26.2 for tubulars)**



- *(4) At the intersection of a weld with another weld or a free edge (i.e., an edge beyond which no material extension exists), acceptable discontinuities shall conform to the limitations of Figure 6.1, Cases I–IV.*
- *(5) Isolated discontinuities such as a cluster of rounded indications, having a sum of their greatest dimensions exceeding the maximum size single discontinuity allowed in Figure 6.1. The minimum clearance to another cluster or an elongated or rounded discontinuity or to an edge or end of an intersecting weld shall be three times the greatest dimension of the larger of the discontinuities being considered.*
- *(6) The sum of individual discontinuities each having a greater dimension of less than  $3/32$  in [2.5 mm] shall not exceed  $2E/3$  or  $3/8$  in [10 mm], whichever is less, in any linear 1 in [25 mm] of weld. This requirement is independent of (1), (2), and (3) above.*
- *(7) In-line discontinuities, where the sum of the greatest dimensions exceeds  $E$  in any length of  $6E$ . When the length of the weld being examined is less than  $6E$ , the allowable sum of the greatest dimensions shall be proportionally less.*

**KEY FOR FIGURE 6.1, CASES I, II, III, AND IV**

DISCONTINUITY A = ROUNDED OR ELONGATED DISCONTINUITY LOCATED IN WELD A


DISCONTINUITY B = ROUNDED OR ELONGATED DISCONTINUITY LOCATED IN WELD B

L AND W = LARGEST AND SMALLEST DIMENSIONS, RESPECTIVELY, OF DISCONTINUITY A

L' AND W' = LARGEST AND SMALLEST DIMENSIONS, RESPECTIVELY, OF DISCONTINUITY B

E = WELD SIZE

C<sub>1</sub> = SHORTEST DISTANCE PARALLEL TO THE WELD A AXIS, BETWEEN THE NEAREST DISCONTINUITY EDGES

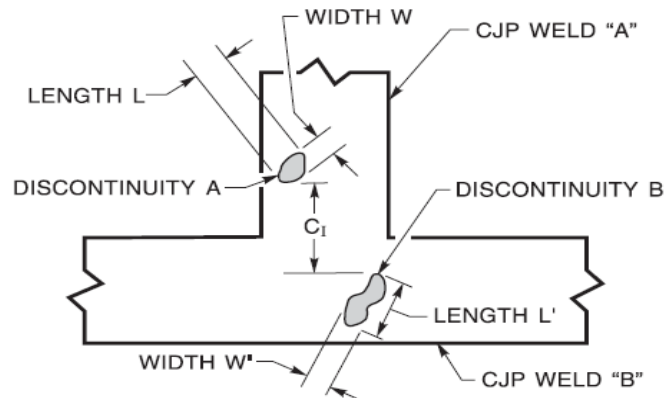


**CASE I DISCONTINUITY LIMITATIONS<sup>a</sup>**

DISCONTINUITY DIMENSION	LIMITATIONS	CONDITIONS
L	$< E/3, \leq 1/4 \text{ in } [6 \text{ mm}]$	$E \leq 2 \text{ in } [50 \text{ mm}]$
	$\leq 3/8 \text{ in } [10 \text{ mm}]$	$E > 2 \text{ in } [50 \text{ mm}]$
C <sub>1</sub>	$\geq 3L$	(A) ONE DISCONTINUITY ROUNDED, THE OTHER ROUNDED OR ELONGATED <sup>a</sup> (B) $L \geq 3/32 \text{ in } [2.5 \text{ mm}]$

<sup>a</sup> The elongated discontinuity may be located in either weld "A" or "B." For the purposes of this illustration the elongated discontinuity "B" was located in weld "B."

**Case I—Discontinuity at Weld Intersection**

**Figure 6.1 (Continued)—Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1 and 9.26.2 for tubulars)**

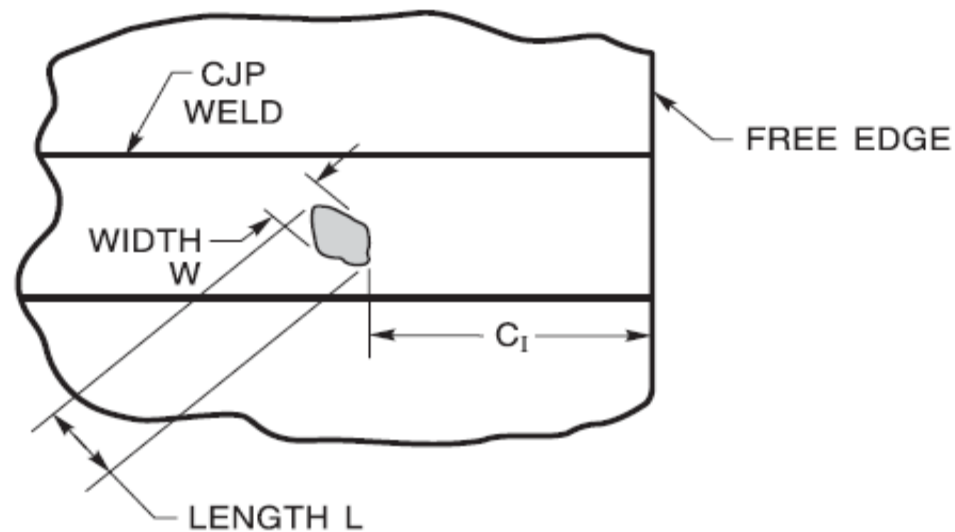


CASE II DISCONTINUITY LIMITATIONS

DISCONTINUITY DIMENSION	LIMITATIONS	CONDITIONS
L	$<E/3, \leq 1/4$ in [6 mm]	$E \leq 2$ in [50 mm]
	$\leq 3/8$ in [10 mm]	$E > 2$ in [50 mm]
$C_1$	$\geq 3L$	$L \geq 3/32$ in [2.5 mm]

### Case II—Discontinuity at Free Edge of CJP Groove Weld

**Figure 6.1 (Continued)—Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1 and 9.26.2 for tubulars)**

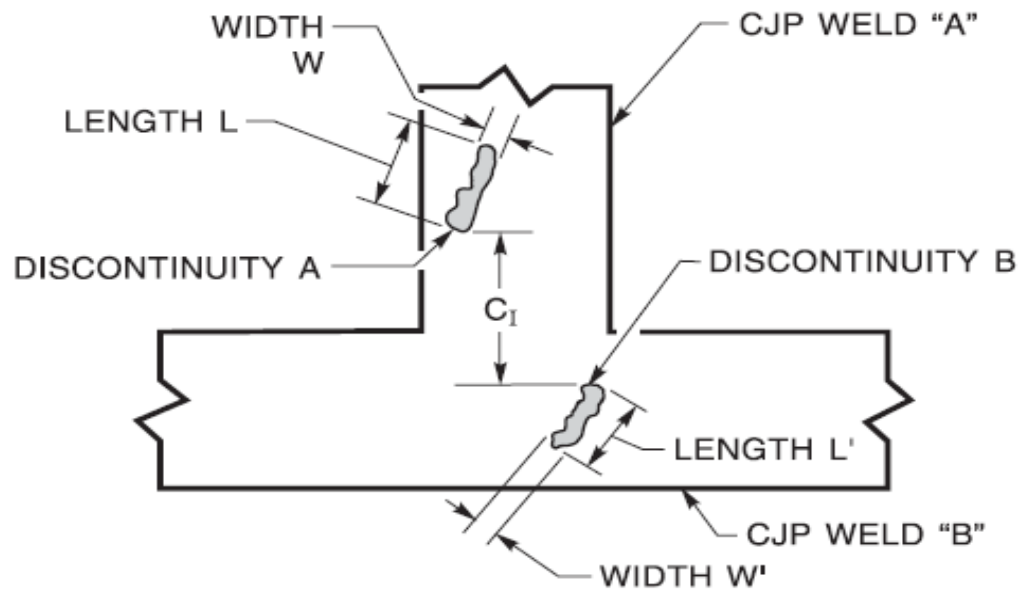


CASE III DISCONTINUITY LIMITATIONS

DISCONTINUITY DIMENSION	LIMITATIONS	CONDITIONS
$L$	$\leq 2E/3$	$L/W > 3W$
$C_1$	$\geq 3L$ OR $2E$ , WHICHEVER IS GREATER	$L \geq 3/32$ in [2.5 mm]

### Case III—Discontinuity at Weld Intersection

**Figure 6.1 (Continued)—Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1 and 9.26.2 for tubulars)**

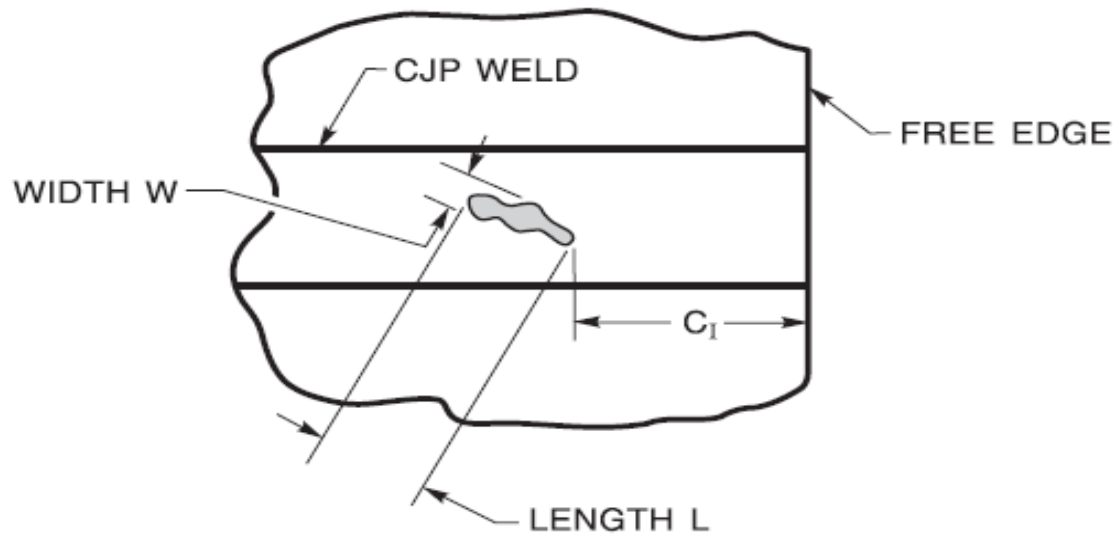


CASE IV DISCONTINUITY LIMITATIONS

DISCONTINUITY DIMENSION	LIMITATIONS	CONDITIONS
L	$\leq 2E/3$	$L/W > 3$
$C_1$	$\geq 3L$ OR $2E$ , WHICHEVER IS GREATER	$L \geq 3/32$ in [2.5 mm]

### Case IV—Discontinuity at Free Edge of CJP Groove Weld


**Figure 6.1 (Continued)—Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1 and 9.26.2 for tubulars)**

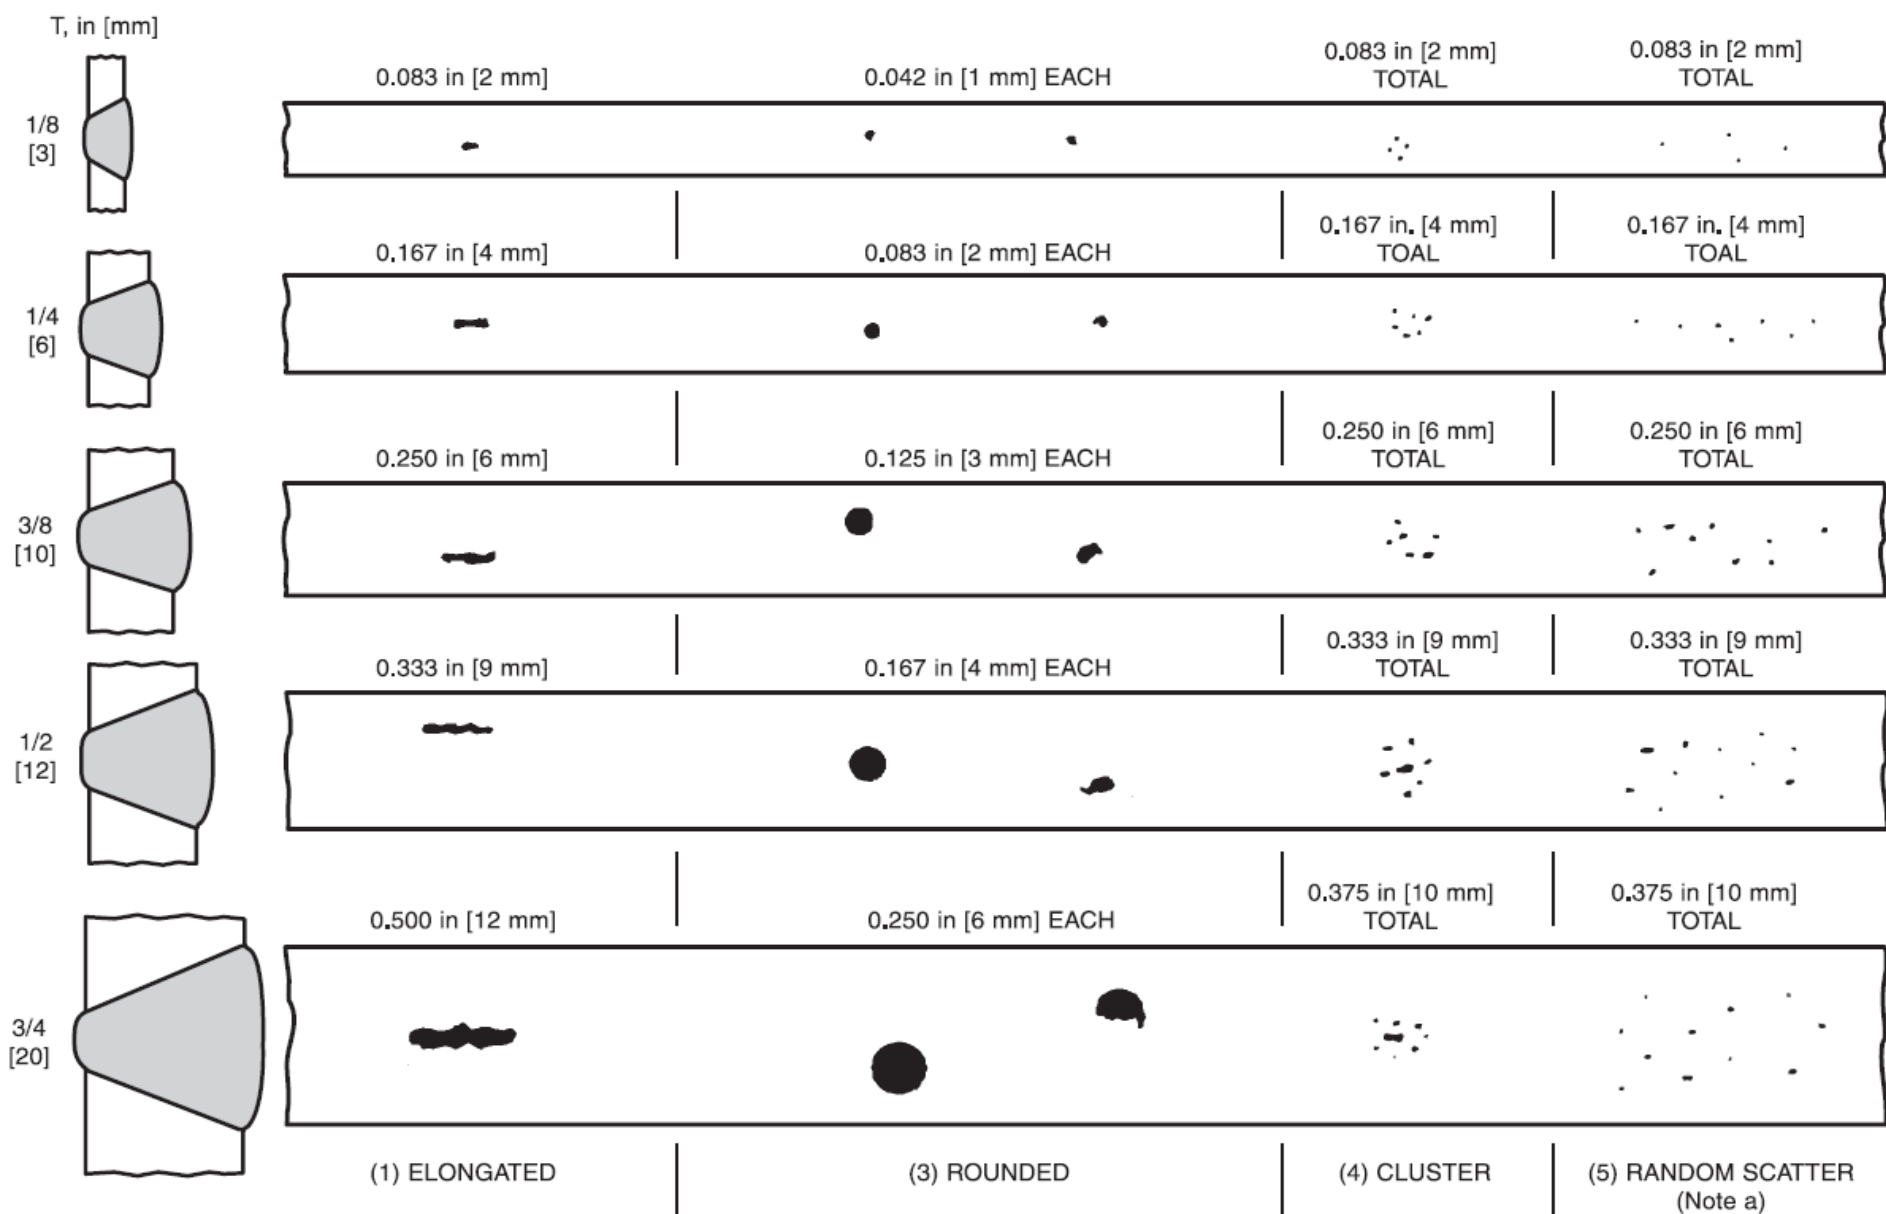

TYPICAL WELD  
CROSS SECTION

<sup>a</sup>Independent of (1) and (3). May also be in combination with (1) or (3) even though not shown.


**Figure C-6.7—Illustration of Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections (see 6.12.1)**

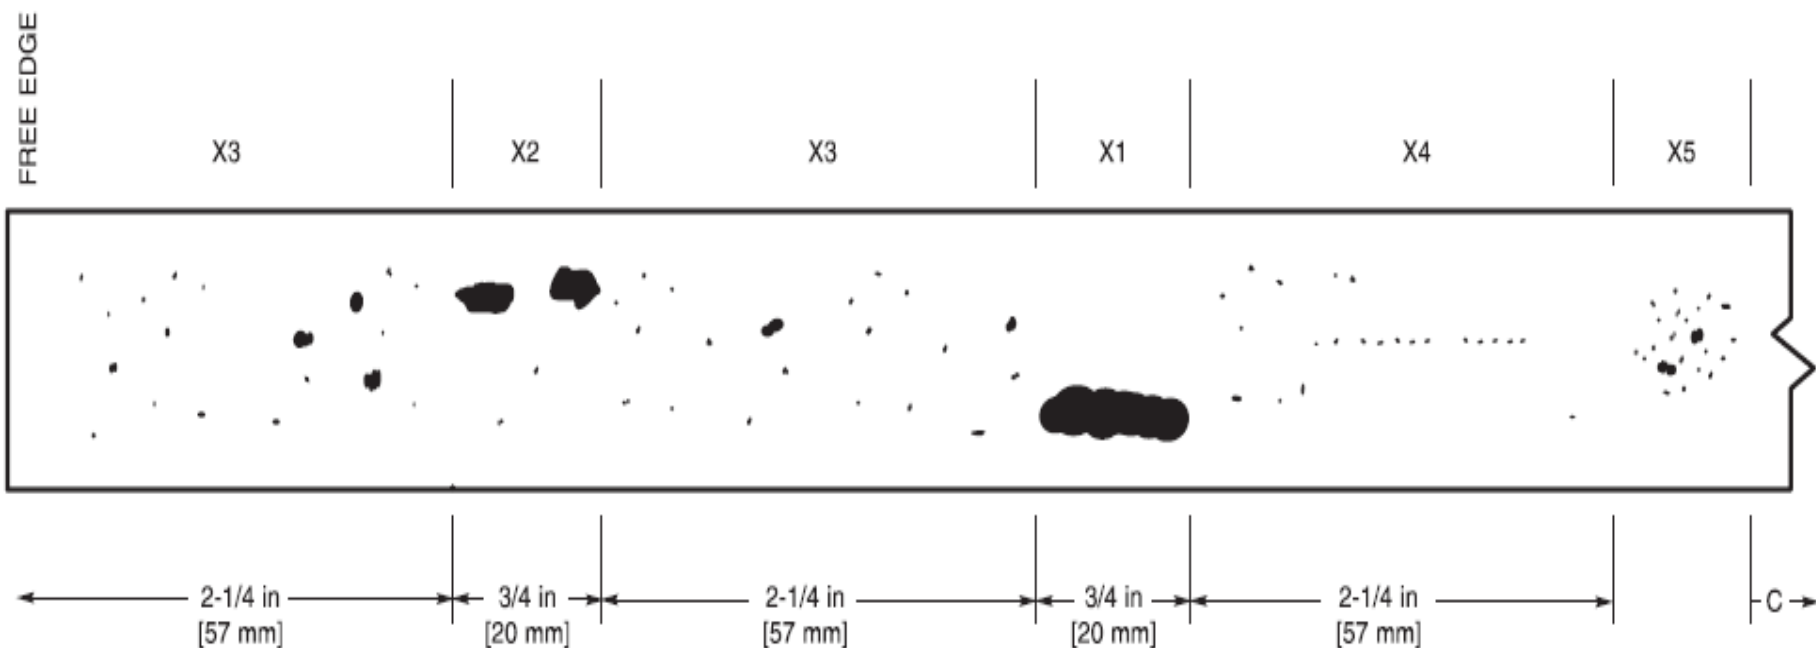

Notes:

1. C—Minimum clearance allowed between edges of discontinuities  $3/32$  in [2.5 mm] or larger (per Figure 6.1). Larger of adjacent discontinuities governs.
2. X1—Largest permissible elongated discontinuity for  $1-1/8$  in [30 mm] joint thickness (see Figure 6.1).
3. X2—Multiple discontinuities within a length allowed by Figure 6.1 may be handled as a single discontinuity.
4. X3–X4—Rounded-type discontinuity less than  $3/32$  in [2.5 mm].
5. X5—Rounded-type discontinuities in a cluster. Such a cluster having a maximum of  $3/4$  in [20 mm] for all pores in the cluster is treated as requiring the same clearance as a  $3/4$  in [20 mm] long discontinuity of Figure 6.1.
6. Interpretation: Rounded and elongated discontinuities are acceptable as shown. All are within the size limits and the minimum clearance allowed between discontinuities or the end of a weld joint.

**Figure C-6.8—Illustration of Discontinuity Acceptance Criteria for Statically Loaded Nontubular and Statically or Cyclically Loaded Tubular Connections  $1-1/8$  in [30 mm] and Greater, Typical of Random Acceptable Discontinuities (see 6.12.1)**

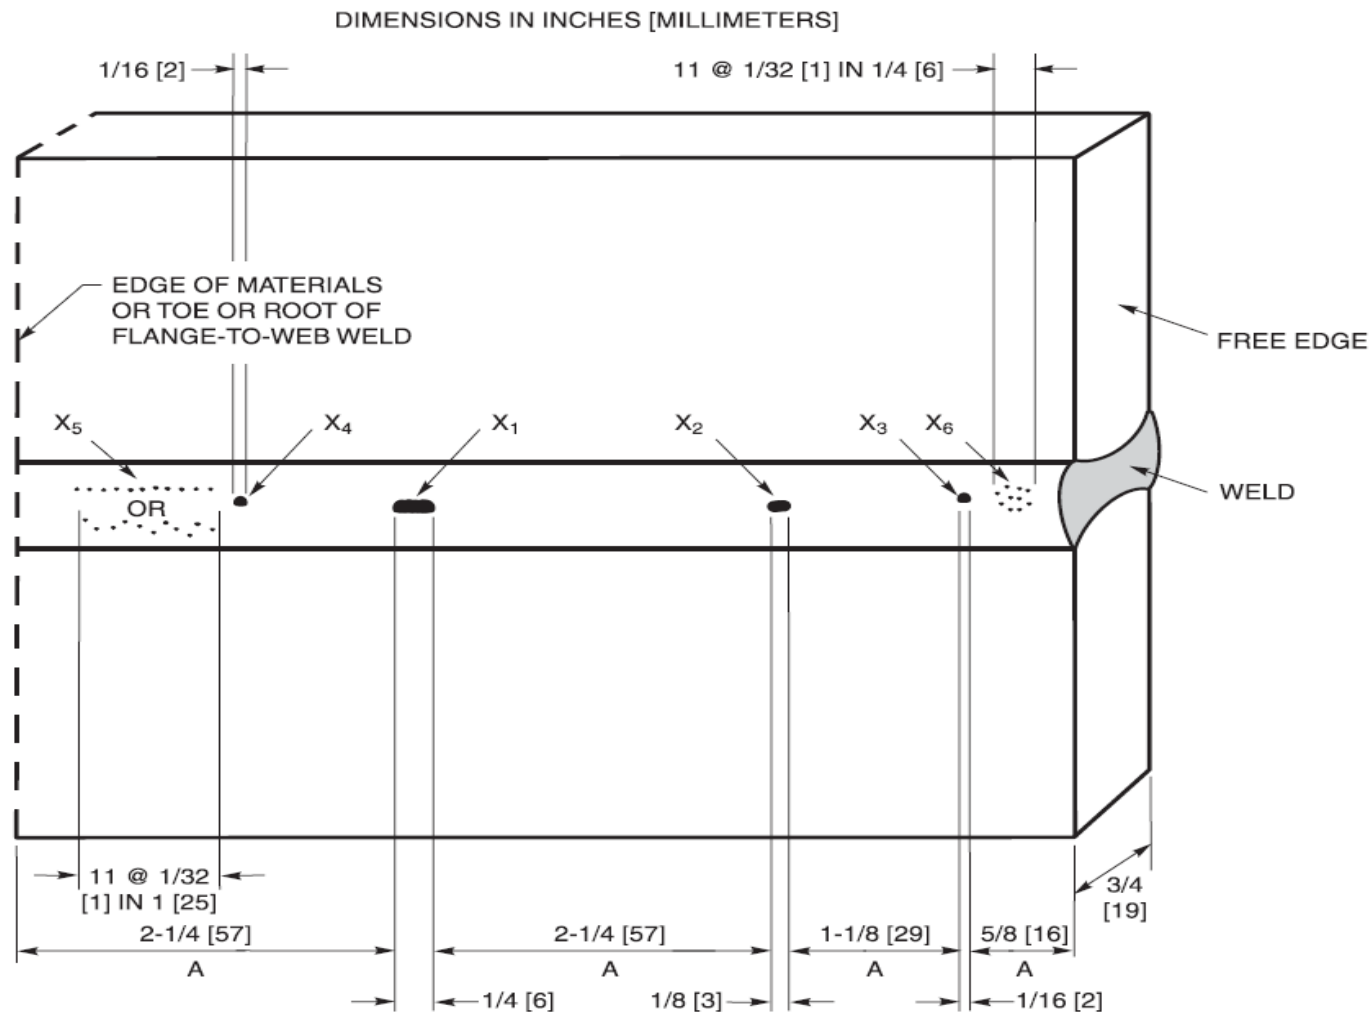

**Notes:**

1. A—Minimum clearance allowed between edges of porosity or fusion-type discontinuities 1/16 in [2 mm] or larger. Larger of adjacent discontinuities governs.
2. X<sub>1</sub>—Largest allowable porosity or fusion-type discontinuity for 3/4 in [20 mm] joint thickness (see Figure 6.2).
3. X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>—Porosity or fusion-type discontinuity 1/16 in [2 mm] or larger, but less than maximum allowable for 3/4 in [20 mm] joint thickness.
4. X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>—Porosity or fusion-type discontinuity less than 1/16 in [2 mm].
5. Porosity or fusion-type discontinuity X<sub>4</sub> is not acceptable because it is within the minimum clearance allowed between edges of such discontinuities (see 6.12.2.1 and Figure 6.2). Remainder of weld is acceptable.
6. Discontinuity size indicated is assumed to be its greatest dimension.

**Figure C-6.9—Illustration of Discontinuity Acceptance Criteria for Cyclically Loaded Nontubular Connections in Tension (see 6.12.2.1)**



## • (ب) جوش تحت بار دینامیکی

### • بازرسی پرتونگاری


• در عکسهای پرتونگاری، جوش نباید حاوی ترک باشد. در صورتی که حفرات آشکار شده در عکسهای پرتونگاری بزرگتر از محدودیتهای زیر باشد، غیر قابل پذیرش خواهند بود.

• در جوشهایی که تحت اثر تنشهای کششی قرار دارند، در صورتیکه بعد حداکثر ناپیوستگی از نوع تخلخل یا عدم امتزاج بزرگتر از 1.5 میلیمتر باشد، بر حسب اندازه جوش، بعد حداکثر ناپیوستگی به مقدار B حاصل از شکل (3-15) محدود می شود. فاصله لبه ناپیوستگی (از نوع تخلخل یا عدم امتزاج) تا لبه ناپیوستگی دیگر و یا انتهای جوش و یا تقاطع جوش دیگر، نباید از مقدار C حاصل از شکل (3-15) بزرگتر باشد.


• برای جوشهایی که تنها تحت اثر تنشهای فشاری قرار دارند و مخصوصاً در نقشه های طراحی قید شده اند، اگر بزرگترین بعد ناپیوستگی از نوع تخلخل یا عدم امتزاج برابر یا بیش از 3 میلیمتر باشد، بر حسب اندازه جوش، بعد حداکثر ناپیوستگی به مقدار B حاصل از شکل (3-16) محدود می شود. بعلاوه طول آزاد بین لبه دو ناپیوستگی نباید از مقدار C حاصل از همان شکل کمتر شود.

• ناپیوستگی هائی به طول کمتر از 1.5 میلیمتر که مجموع طولهای آنها از 10 میلیمتر در هر 25 میلیمتر طول جوش تجاوز می کند، غیر قابل پذیرش هستند (بدون توجه به موارد a و b).

• برای تمام جوشهایی با بعد بیش از 38 میلیمتر، استفاده از منحنی مربوط به جوش با بعد 38 میلیمتر در اشکال (3-15) و (3-16) امکان پذیر است.

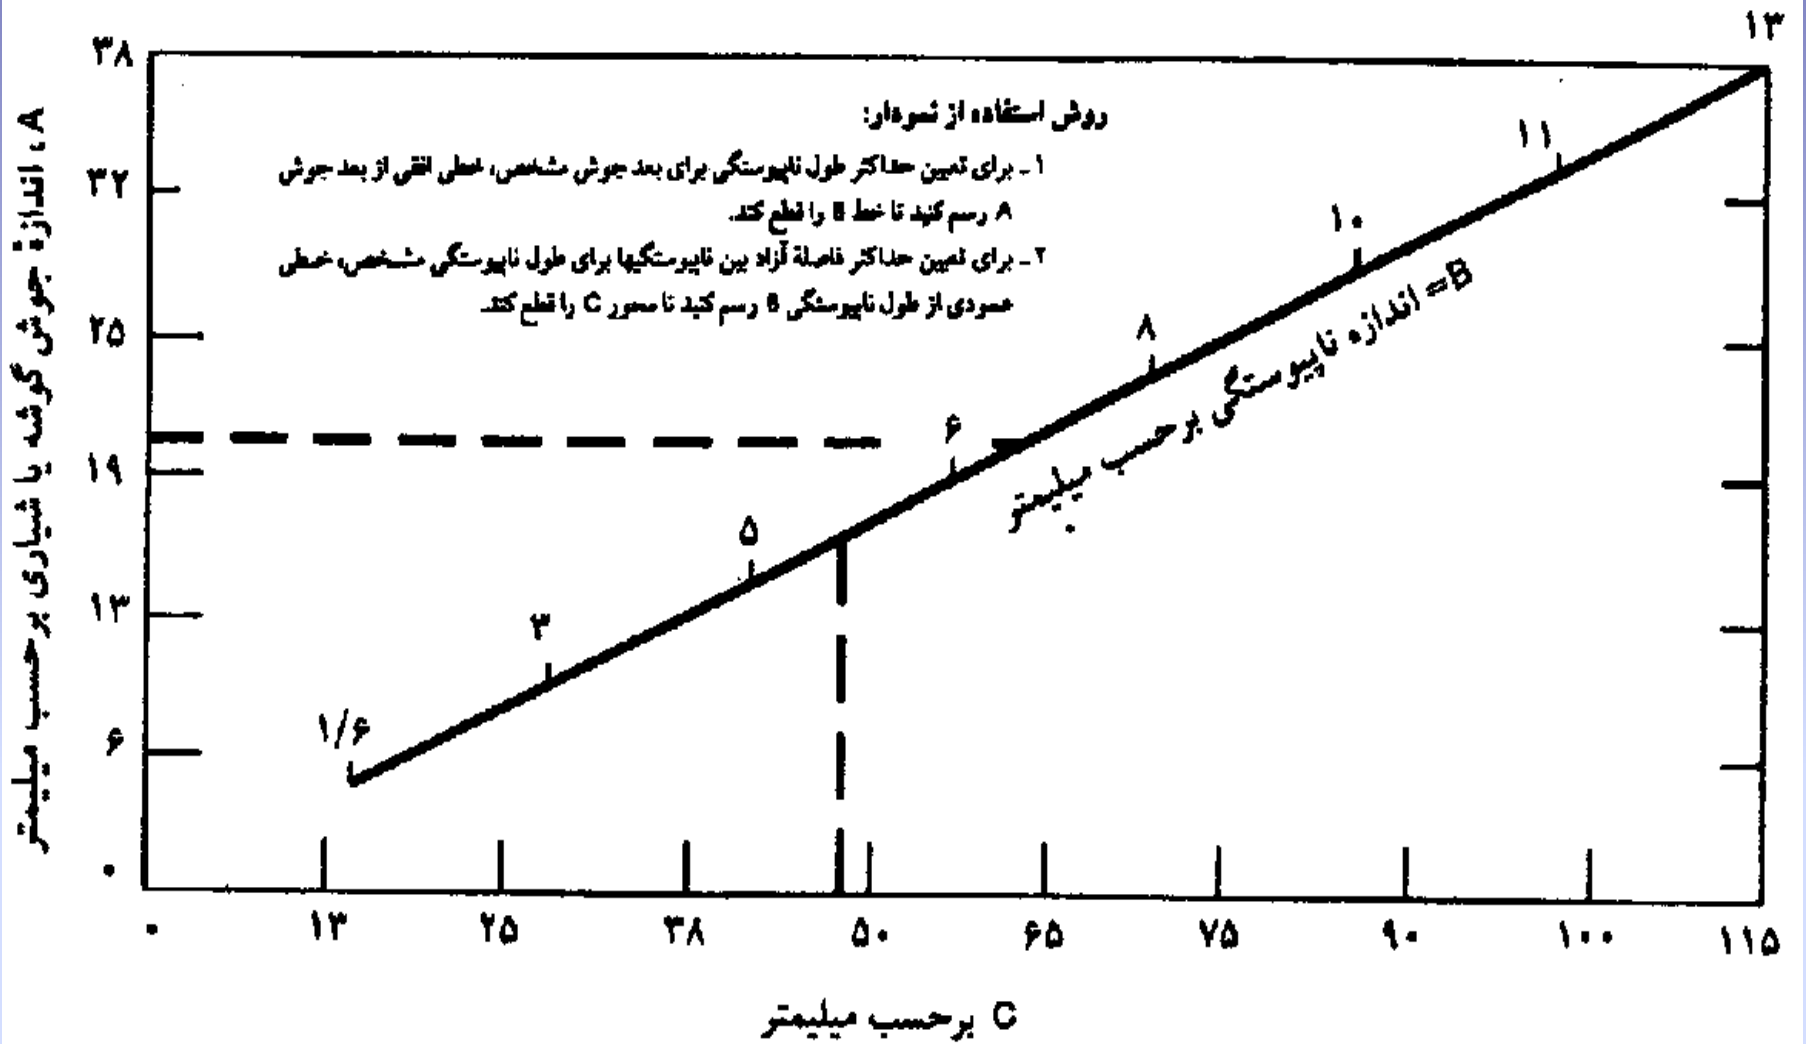

- **تذکر:** در صورتیکه فاصله بین ناپیوستگیهای مجاور کمتر از حداقل مقادیر شکل فوق باشد، طول ناپیوستگی برابر با مجموع طول ناپیوستگیها و فاصله بین آنها، به صورت یک ناپیوستگی واحد منظور می شود.
- شکل (3-15): شرایط پذیرش حفرات ناشی از تخلخل یا عدم امتزاج در جوشهای تحت تنش کششی

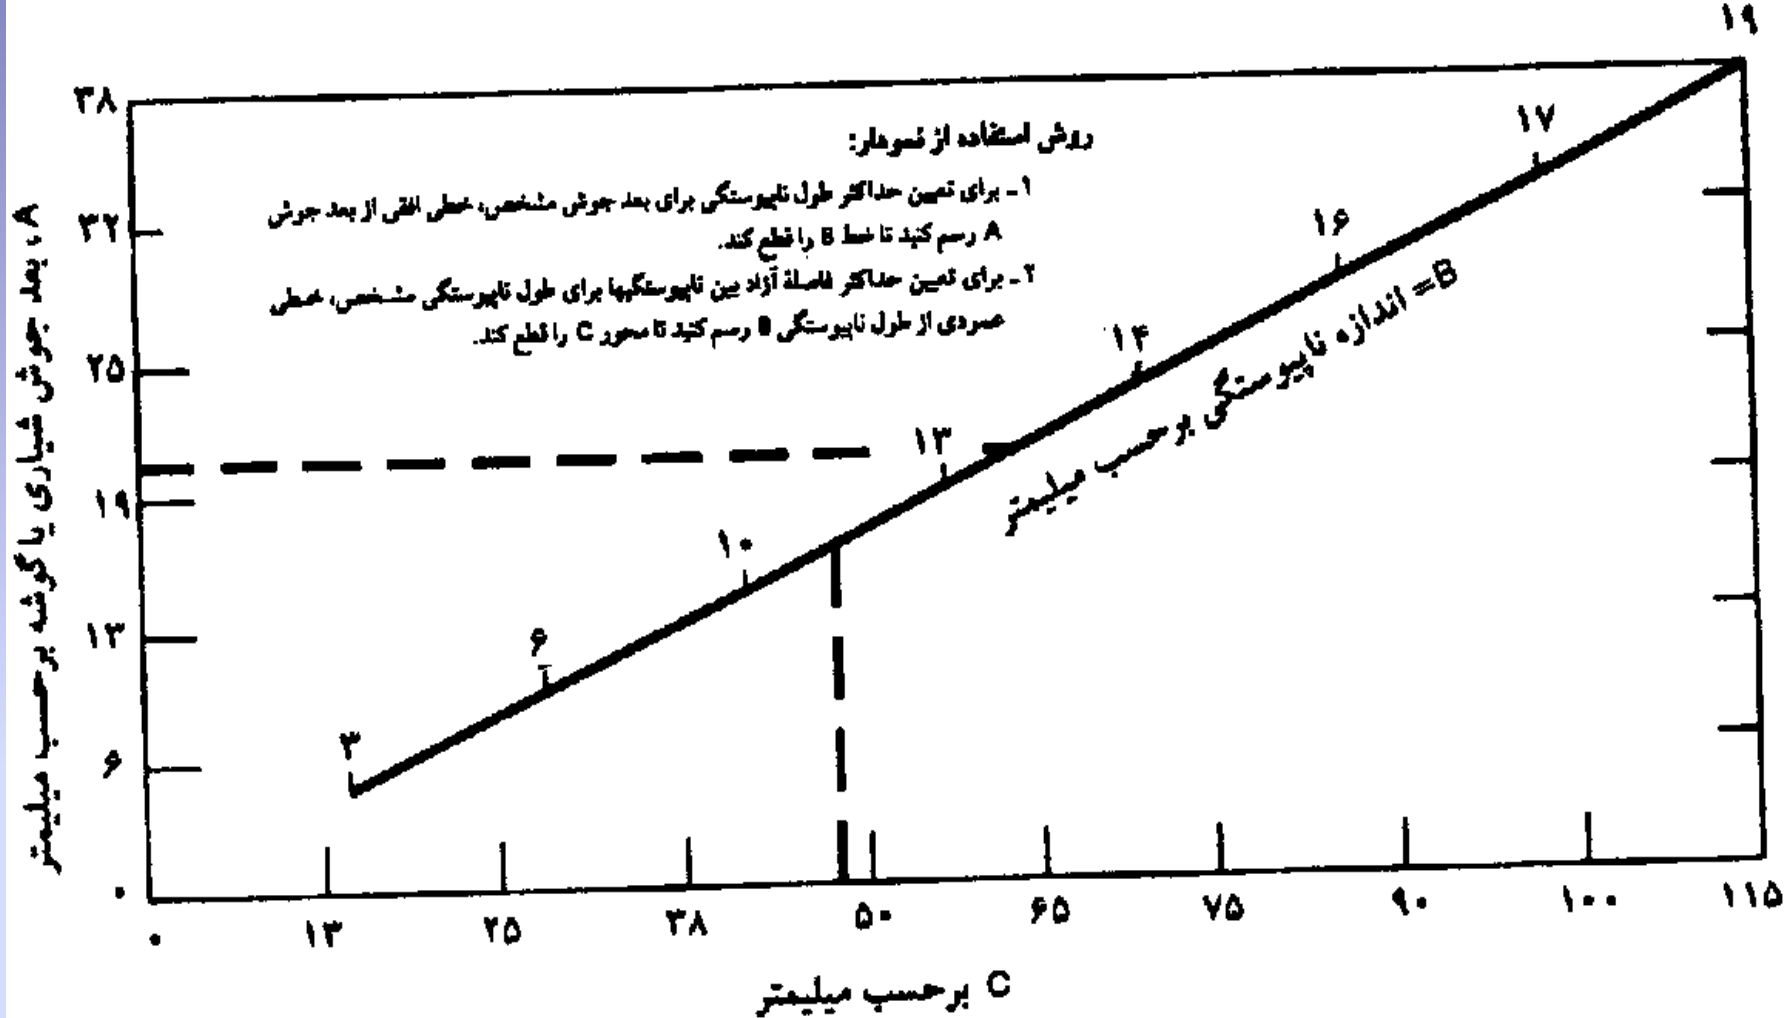

- تنکر: در صورتیکه فاصله بین ناپیوستگیهای مجاور کمتر از حداقل مقادیر شکل فوق باشد، طول ناپیوستگی برابر با مجموع طول ناپیوستگیها و فاصله بین آنها، به صورت یک ناپیوستگی واحد منظور می شود.
- شکل (3-16): شرایط پذیرش حفرات ناشی از تخلخل یا عدم امتزاج در جوشهای تحت تنش فشاری

## • بازرسی فراصوت

- جوشهای قابل پذیرش در بازرسی عینی، وقتی در بازرسی فراصوت قابل پذیرش هستند که:
- 1- جوشهای تحت اثر تنشهای کششی، الزامات جدول (3-6) را برآورد نمایند.
- 2- جوشهای تحت اثر تنشهای فشاری، الزامات جدول (3-3) را برآورد نمایند.

ضخامت جوش بر حسب میلیمتر و زاویه پروب **											رده شدت ناپیوستگی و حفرات *
بزرگتر از 100 تا 200			بزرگتر از 64 تا 100			بزرگتر از 38 تا 64			20 تا 38	8 تا 20	
45°	60°	70°	45°	60°	70°	45°	60°	70°	70°	70°	
+3 و کمتر	+1 و کمتر	-2 و کمتر	+6 و کمتر	+4 و کمتر	+1 و کمتر	+9 و کمتر	+7 و کمتر	+4 و کمتر	+8 و کمتر	+10 و کمتر	رده A
+4 +5	+2 +3	-1 0	+7 +8	+5 +6	+2 +3	+10 +11	+8 +9	+5 +6	+9	+11	رده B
+6 +7	+4 +5	+1 +2	+9 +10	+7 +8	+4 +5	+12 +13	+10 +11	+7 +8	+10	+12	رده C
+8 و بیشتر	+6 و بیشتر	+3 و بیشتر	+11 و بیشتر	+9 و بیشتر	+6 و بیشتر	+14 و بیشتر	+12 و بیشتر	+9 و بیشتر	+11 و بیشتر	+13 و بیشتر	رده D

هر نشانه ای در این رده مردود است (بدون توجه به طول)	ناپیوستگی های وسیع	A
هر نشانه ای در این رده بزرگتر از 20 میلیمتر مردود است	ناپیوستگی های متوسط	B
هر نشانه ای در این رده با طول بزرگتر از 50 میلیمتر مردود است	ناپیوستگی های کوچک	C
هر نشانه ای در این رده بدون توجه به طول یا محل قابل پذیرش است	ناپیوستگی های ریز	D

بالای تراز مرجع (dB)	* مسیر تابش (میلیمتر)
20	تا 60
25	60 تا 125
35	125 تا 250
45	250 تا 380

### آزمایش با رنگ نافذ و نرات مغناطیسی

ضوابط پذیرش در آزمایش با رنگ نافذ و نرات مغناطیسی مطابق ضوابط پذیرش بازرسی عینی است.

## • در صد انجام آزمایشات پیشنهادی



- 1- بازرسی چشمی 100 در صد جوشکاریهای انجام شده.
- 2- صد در صد جوشهای لب به لب عرضی بالهای کششی، اعضای کششی خرپاها، 6/1 ارتفاع جان تیرها در مجاورت بال کششی باید بوسیله پرتونگاری یا فراصوتی آزمایش شوند.
- 3- ده در صد جوشهای لب به لب طولی بالهای کششی و اعضای کششی خرپاها، باید بوسیله پرتونگاری و یا فراصوتی آزمایش شوند.
- 4- بیست در صد جوشهای لب به لب عرضی و طولی در بالهای فشاری و اعضای فشاری خرپاها، بوسیله پرتونگاری یا فراصوتی آزمایش شوند.
- 5- بیست در صد جوشهای لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند 2 فوق نمی باشند و جوشهای لب به لب طولی جان تیرها، بایستی بوسیله پرتونگاری یا فراصوتی آزمایش شوند.





- **6-** ده در صد جوش گوشه بال به جان بوسیله ذرات مغناطیسی یا رنگ نافذ آزمایش شوند.
- **7-** تمامی جوشهای نفوذ کامل که تحت تأثیر بارهای دینامیکی یا متغیر قرار می گیرند، باید بوسیله پرتونگاری صنعتی یا فراصوتی آزمایش شوند.
- **8-** سایر جوشهای با نفوذ کامل باید با پرتونگاری صنعتی یا فراصوتی بصورت آماری و اتفاقی تا میزان 20 در صد آزمایش شوند.
- **9-** جوشهای با نفوذ نسبی به لحاظ کنترل مقدار نفوذ جوش و کیفیت جوش بصورت آماری و اتفاقی تا میزان 10 درصد آزمایش شوند.
- **10-** جوشهای سپری به لحاظ کنترل عیوب سطحی و زیر سطحی جوش بطور آماری و اتفاقی تا میزان 20 در صد توسط ذرات مغناطیسی و یا مایعات نافذ آزمایش شوند. در صورت مشاهده عیوب در جوشها به میزان 5 درصد، میزان آزمایشات افزایش یافته تا حدی که اطمینان لازم برای بازرسی حاصل گردد.
- **11-** آزمایش پرتونگاری برای سایر جوشهای لب به لب و فقط در مواقع لزوم و در خواست و نظر بازرسی اجرا می گردد.

## • تعمیر عیوب جوش :



- جوش های مردود را می توان تعمیر نمود و یا تمام آن را برداشته و مجدداً بطور کامل جوش داد. معیار پذیرش جوش تعمیر شده مطابق جوش های اصلی بوده و با همان روش باید مورد آزمایش قرار گیرد. روش های تعمیر عیوب به قرار زیر می باشد :
- جهت تعمیر عیب سر رفتگی ( Overlap ) و تحدب بیش از حد ، جوش اضافی باید به روش مناسبی برداشته شود. (معمولاً سنگ می زنند.)
- تفرع بیش از حد حوضچه چاله جوش ، کمبود در اندازه جوش و بریدگی کنار جوش را بایستی با جوشکاری تکمیلی ضخامت مورد نظر را جبران نمود.
- ذوب ناقص ، تخلخل بیش از حد و حبس سرباره بایستی در قسمت های مشکوک را با سنگ برداشته و مجدداً جوش داد.
- ترك در جوش یا فلز پایه : در این حالت عمق نفوذ ترك باید به كمك آزمایش های مناسب ( PT و MT ) تعیین نمود و يك دو طرف ترك برداشته شده و مجدداً با جوش پر کرد.
- لکه قوس بایستی با سنگ فرز برداشته شود.
- سوراخ های اضافی را بایستی با جوش پر شوند و پس از جوش با تست های غیر مخرب کنترل نمود.
- پشت بند جوش های شیاری ، اگر سازه تحت بار استاتیکی باشد ، لزومی به برداشتن آن نیست ولی اگر تحت بار دینامیکی باشد بایستی پشت بند را برداشت.
- قسمت های انتهایی جوش در انتهای کار بهتر است با جوش دادن روی يك قطعه ورق اضافی آن را خاتمه داد و پس از اتمام جوشکاری اگر سازه تحت بار استاتیکی باشد نیازی به حذف آن نیست ولی اگر تحت بار دینامیکی باشد بایستی قطعه اضافی را حذف کرده و لبه جوش با عمق هم سطح و سنگ زده شود و از سلامت جوش مطمئن شد.



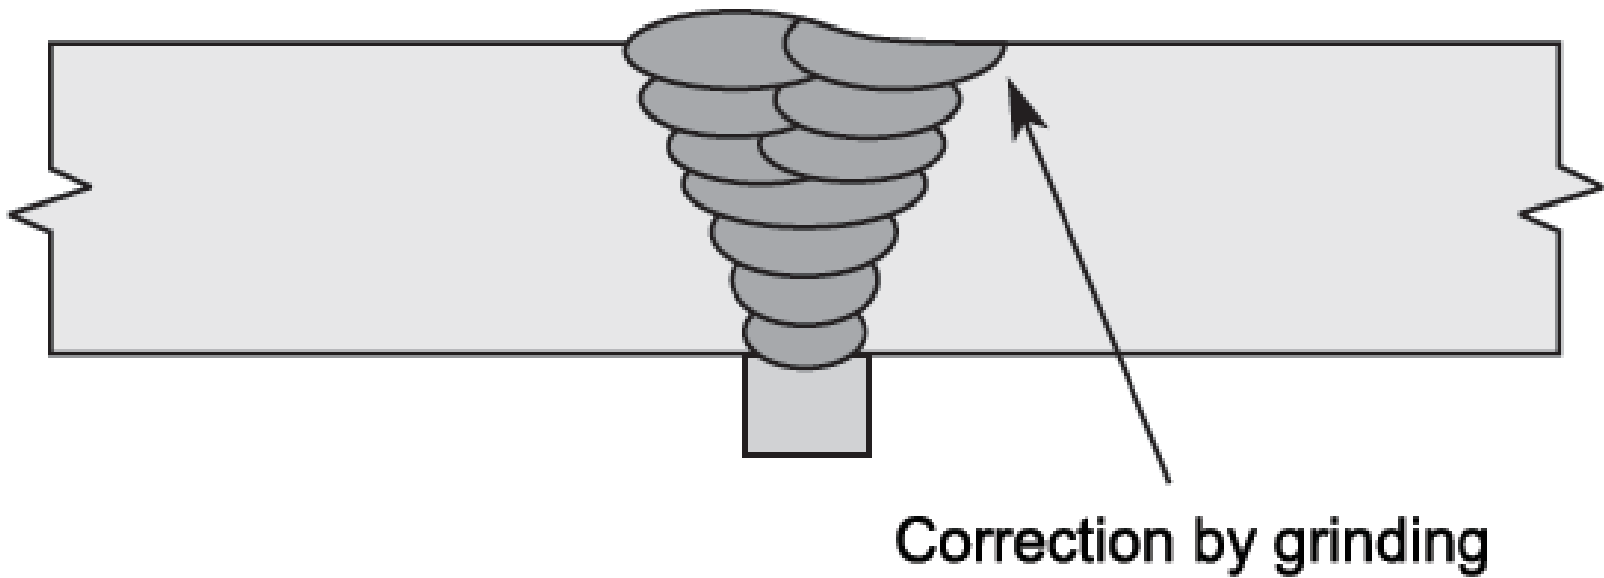
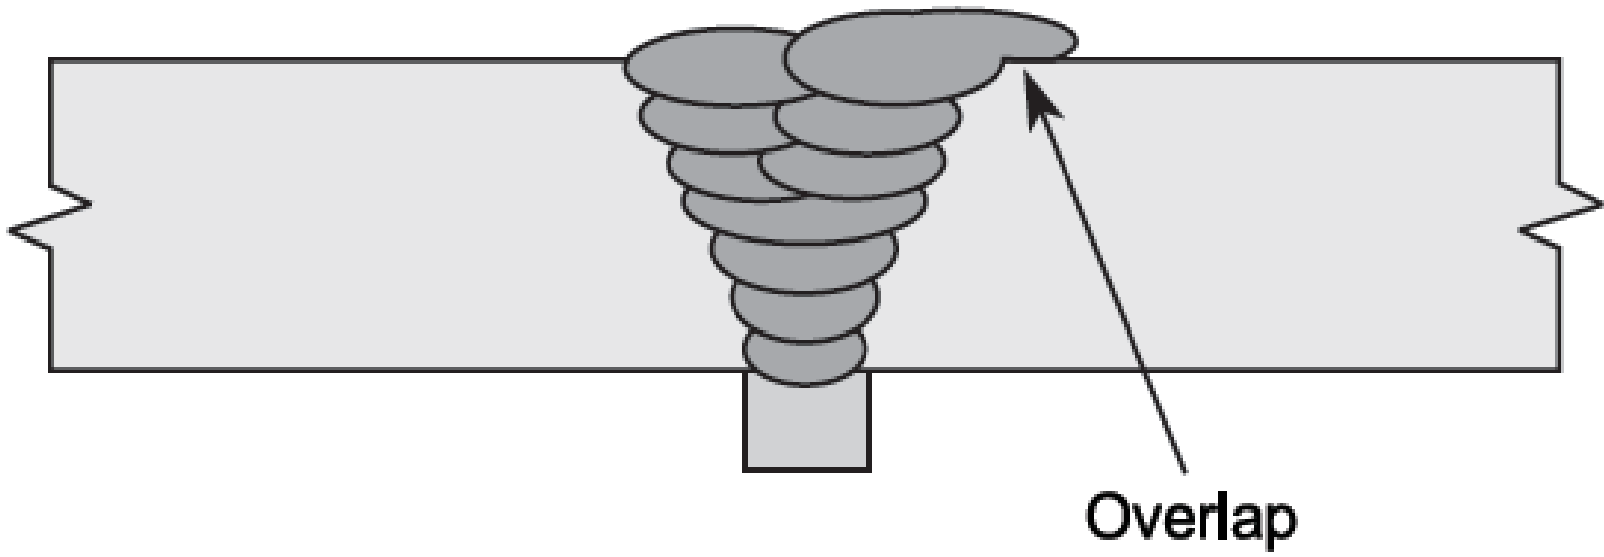


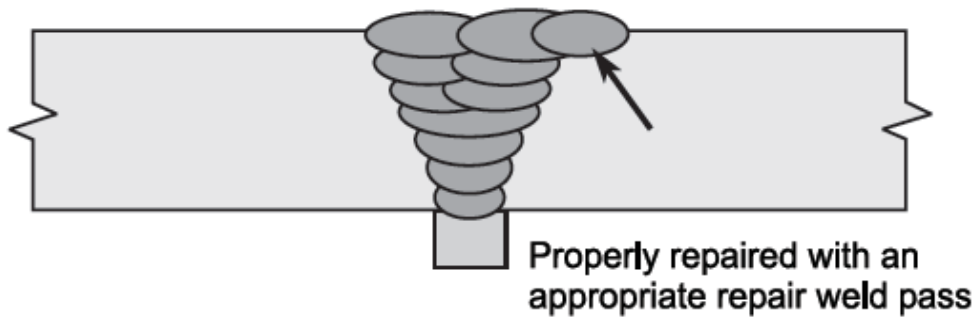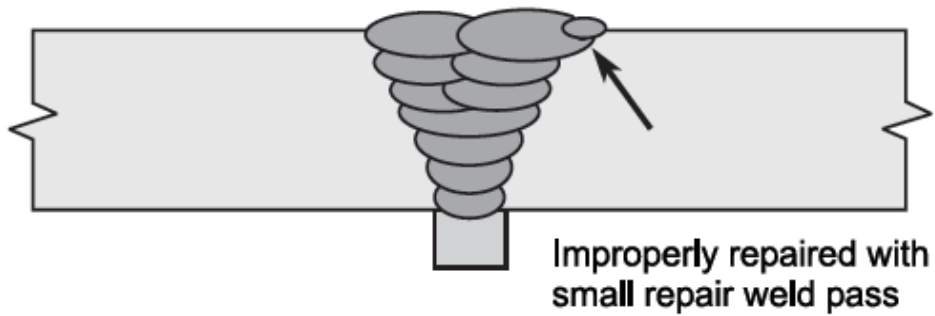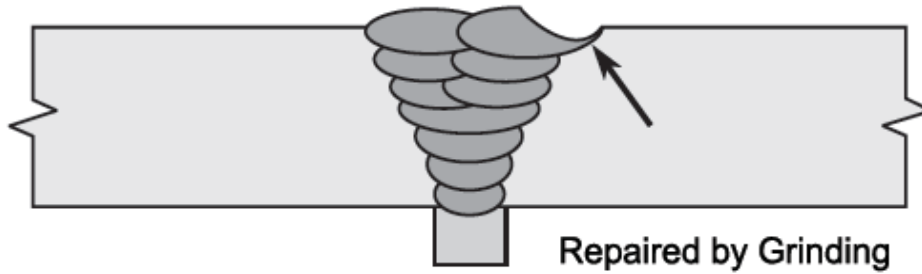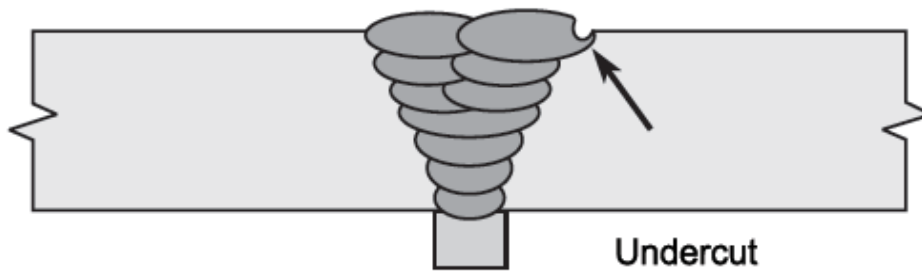

# آزمون خمش

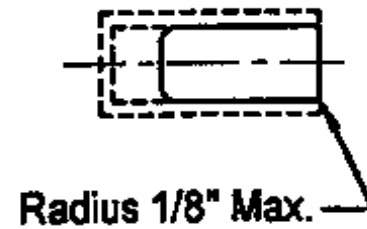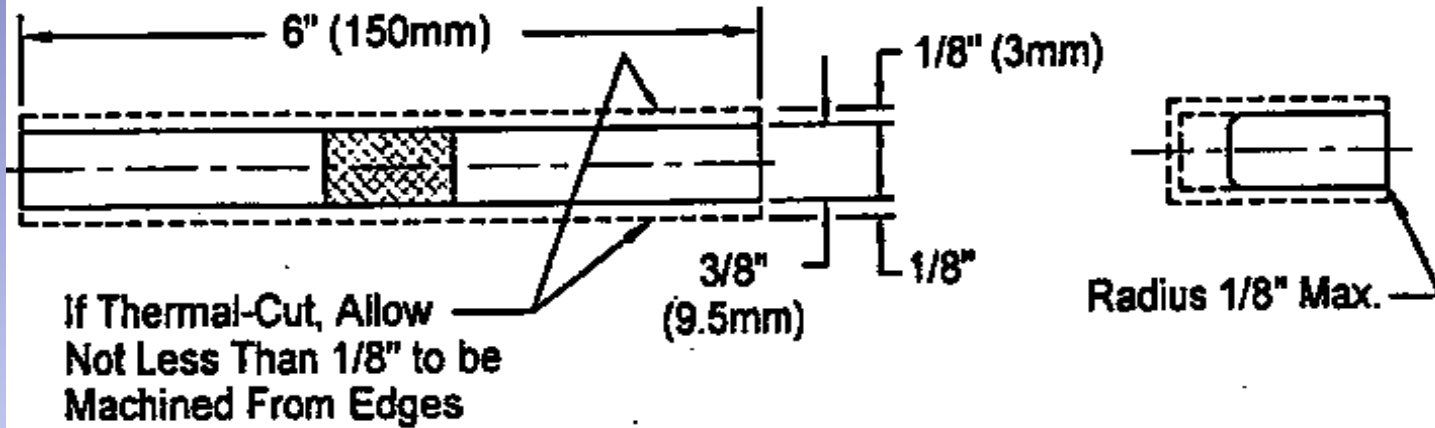




6GR Specimen

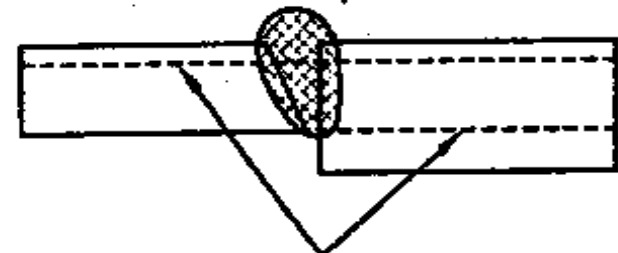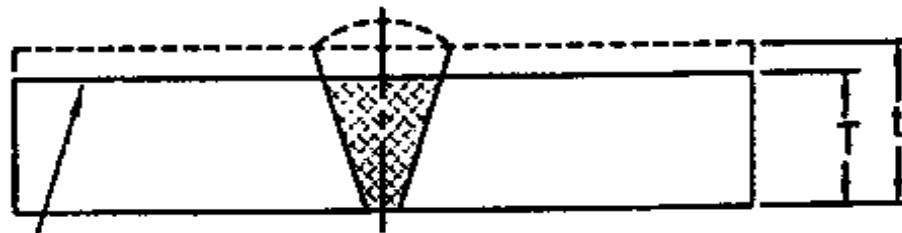

t, in.	T, in.
3/8 to 1-1/2	t
>1-1/2	See Note 2


t, mm	T, mm
9.5 to 38.1	t
>38.1	See Note 2

# قيد و بند آزمون خمش

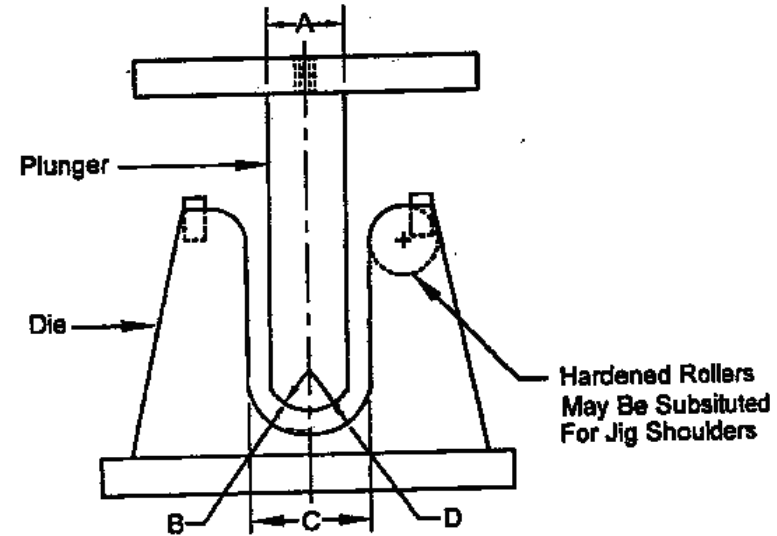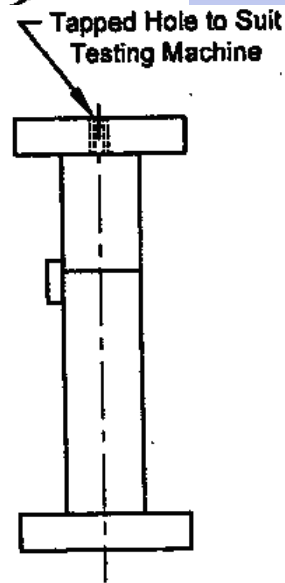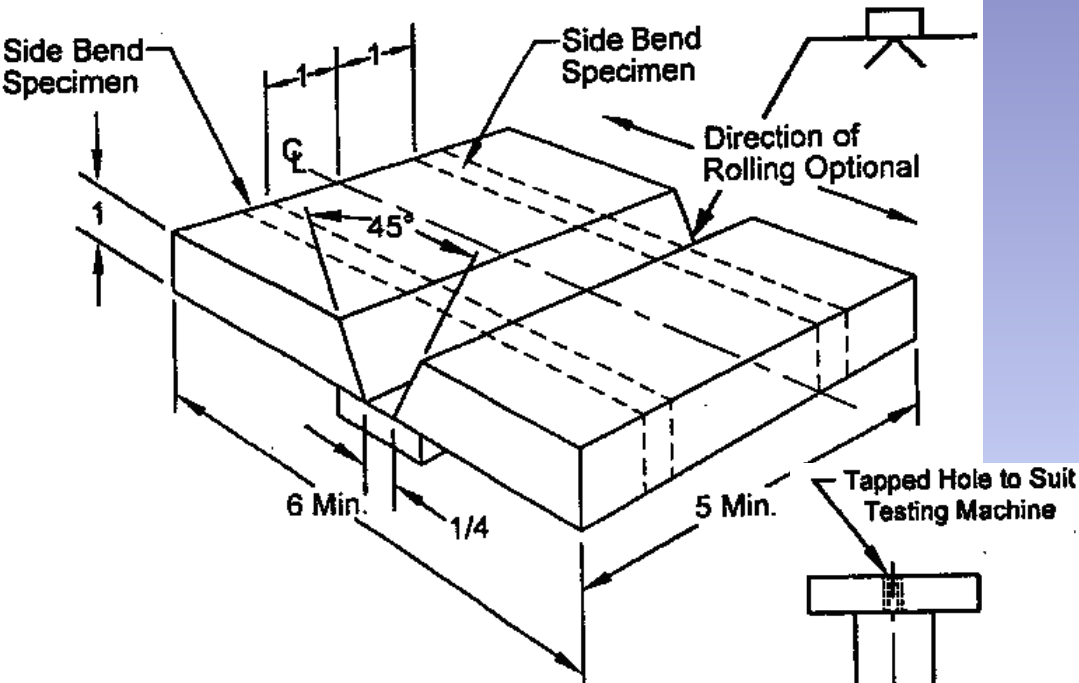


Specified or Actual Base Metal Yield Strength, PSI	A in.	B in.	C in.	D in.
50,000 & Under	1-1/2	3/4	2-3/8	1-3/16
Over 50,000 to 90,000	2	1	2-7/8	1-7/16
90,000 & Over	2-1/2	1-1/4	3-3/8	1-11/16

# نحوه استخراج نمونه شکست جوش گوشه

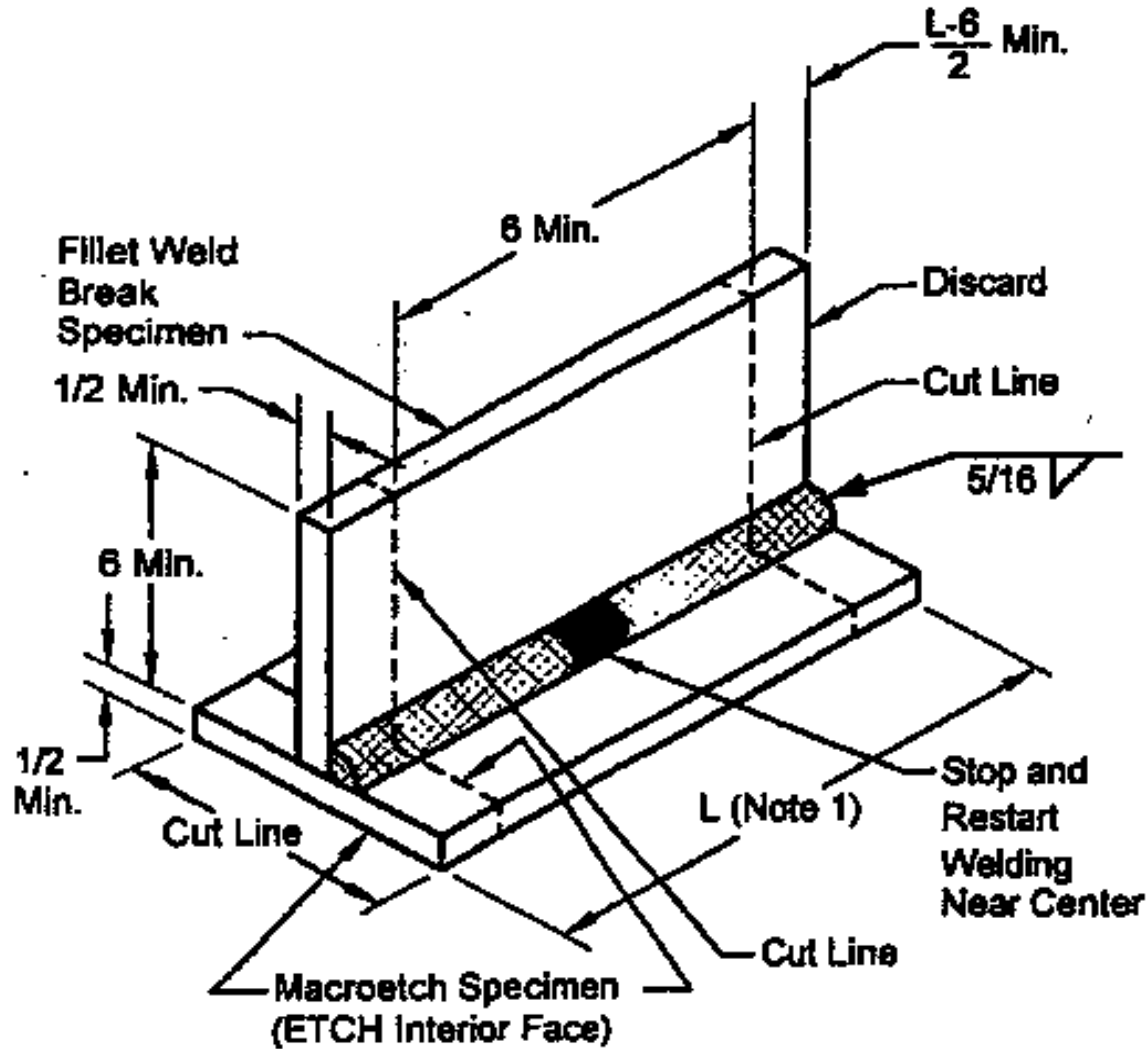

## Notes:

1.  $L=8$  min. (welder) 15 min. (welding operator).
2. Either end may be used for the required macroetch specimen. The other end may be discarded.

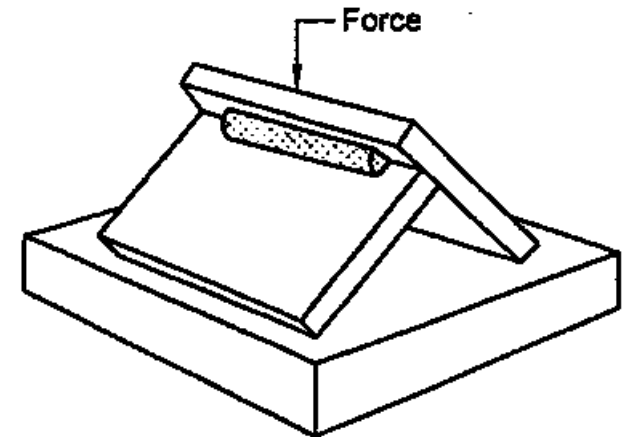

## فرم استاندارد دستورالعمل جوشکاری WPS

نام شرکت .....		شماره تجدیدنظر .....		تاریخ .....		توسط .....		
شماره دستورالعمل .....		تأییدکننده .....		تاریخ .....				
روش جوشکاری .....		<input type="checkbox"/> دستی		<input type="checkbox"/> نیمه اتوماتیک		<input type="checkbox"/> اتوماتیک		
<b>نوع دوز</b>		<b>وضعیت</b>						
نوع: <input type="checkbox"/> یک‌رو <input type="checkbox"/> دو رو		جوش شیاری .....						
پشت‌بند: <input type="checkbox"/> پله <input type="checkbox"/> خیر		جوشکاری قائم: <input type="checkbox"/> سری بالا <input type="checkbox"/> سرپایین						
مصلح پشت‌بند .....		<b>خواص الکتریکی</b>						
بازشدگی ریشه .....		نوع انتقال (GXAW):						
زاویه شیار .....		<input type="checkbox"/> مدار کوتاه <input type="checkbox"/> قطرهای <input type="checkbox"/> پاشیدنی						
شیارزنی پشت: <input type="checkbox"/> پله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> روش .....		جریان: <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DCEP <input type="checkbox"/> DCEN <input type="checkbox"/> خریهای <input type="checkbox"/>						
<b>فلز پایه</b>		غیره: .....						
مشخصات فنی .....		<b>الکتروود تنگستن (GTAW):</b>						
نوع یا رده .....		اندازه .....						
ضخامت .....		نوع .....						
<b>مصلح الکتروود</b>		<b>تکنیک جوشکاری</b>						
مشخصات فنی AWS		<input type="checkbox"/> زنجیری <input type="checkbox"/> زیگلرگ						
رده طبق AWS		<input type="checkbox"/> یک‌پاسه <input type="checkbox"/> چندپاسه						
<b>پوشش</b>		تعداد الکتروود .....						
نوع پودر .....		فواصل الکتروود: طولی .....						
ترکیب .....		عرضی .....						
نوع روکش الکتروود .....		زاویه .....						
<b>پیش‌گرمایش</b>		فاصله باقطعه کار .....						
دمای پیش‌گرمایش، حداقل .....		تمیزی میان پاس .....						
دمای میان پاس، حداقل .....		عملیات پس‌گرمایش						
حدا کثر .....		درجه حرارت .....						
حدا کثر .....		زمان .....						
<b>هندسه دوز</b>		<b>الکتروود</b>		<b>جریان</b>			<b>سرعت حرکت</b>	
سرعت حرکت		قطر		نوع و قطبیت			mm/min	
عمود		رده		ولتاژ			آمپراژ	
۱								
۲								
۳								

## گزارش آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری (مخرب)

### آزمایش کششی

شماره نمونه	عرض	ضخامت	سطح	بار کششی نهایی (kg)	تنش حد نهایی $\text{kg/cm}^2$	نوع و موقعیت شکست

### آزمایش خمش هدایت شده

شماره نمونه	نوع خمش	نتیجه	توضیحات

بازرسی چشمی:

ظاهر جوش ..... آزمایش پرتونگاری - فراصوتی  
 بریدگی کناری ..... شماره گزارش RT: ..... نتیجه  
 تخلخل حفره‌ای ..... شماره گزارش UT: ..... نتیجه  
 تفرع .....  
 تاریخ آزمایش .....  
 گواهی کننده .....  
 آزمایش های دیگر .....  
 نتایج آزمایش جوش گوشه  
 حداقل بعد چند پاسه زخم دار .....  
 حداکثر بعد تک پاسه زخم دار .....  
 ۱ ..... ۲ ..... ۳ ..... ۱ ..... ۲

آزمایش کشش فلز جوش  
 مقاومت کششی  $(\text{kg/cm}^2)$  .....  
 مقاومت تسلیم  $(\text{kg/cm}^2)$  .....  
 افزایش طول در ۵۰ میلی متر، % .....  
 شماره آزمایش .....  
 شماره تأیید .....  
 نام جوشکار .....  
 تأیید آزمایش توسط .....  
 آزمایشگاه

شماره آزمایش .....  
 هر .....  
 ما، امضاءکنندگان، صحت نتایج مندرج در این برگه و تطبیق آماده سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل  
 آیین نامه، تأیید می نماییم.

سازنده یا پیمانکار .....  
 امضاء .....  
 معرفی به وسیله .....  
 عنوان .....  
 تاریخ .....

بازرسی عینی

مورد تأیید  مردود

نتایج آزمایش خمش هدایت شده

نوع	نتیجه	نوع	نتیجه

نتایج آزمایش جوش گوشه

اندازه جوش \_\_\_\_\_ ظاهر جوش \_\_\_\_\_  
 زخم \_\_\_\_\_ آزمایش شکست نفوذ ریشد \_\_\_\_\_  
 شرح مکان، نوع و اندازه هرگونه ترک ایجاد شده در نمونه آزمایشی

شماره آزمایش \_\_\_\_\_ بازرسی به وسیله \_\_\_\_\_  
 تاریخ \_\_\_\_\_ مؤسسه \_\_\_\_\_

نتایج آزمایش پرتونگاری

شماره فیلم	نتیجه	علامت	شماره فیلم	نتیجه	علامت

شماره آزمایش \_\_\_\_\_ بازرسی به وسیله \_\_\_\_\_  
 تاریخ \_\_\_\_\_ مؤسسه \_\_\_\_\_

ما امضاءکنندگان، صحت نتایج مندرج در این برگه و تطبیق آماده سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل آیین نامه، تأیید می نماییم.

سازنده یا پیمانکار .....  
 معرفی به وسیله .....  
 تاریخ .....



