



درس آمoxته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

درس آمoxته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

سوردای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

آبان ماه ۱۴۰۰



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

بازدیدگان و گردآورندگان:

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دکتر کوروش غفاری

دکتر سید حمیدرضا کارگر

مهندس حسن مجتبیزاده

مهندس مهدی رضایی سردره

دکتر طاهر کیافر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

دکتر محمدرضا عظیمی سردری

مهندس سید حسام خادمی

مهندس محمد نجاتی

مهندس محسن رفیعی

مهندس فؤاد صادقی

مهندس پیمان علمیه

مهندس مسعود قربان اوغلی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

دکتر سید طاها طباطبایی عقدا^۱

مهندس سعید مرادی



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه سکن و شهرسازی علیج فارس

فهرست مطالب:

۱۰	مقدمه
۱۰	کانون و زمان زلزله‌های دوگانه فین
۱۲	معرفی منطقه زلزله‌زده
۱۲	مراکز جمعیتی اطراف رومگز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۲	مراکز جمعیتی شهری
۱۵	لرزه خیزی محدوده رومگز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۶	کسل مسبب زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۶	عمق پس لرزه‌ها
۱۸	شرایط و کیفیت ساخت و ساز منطقه
۲۰	بررسی خسارات منطقه
۲۱	مشاهدات ریوتکنیکی
۲۳	عملکرد ساختمان‌های مصالح بنایی
۲۳	خسارت واردہ به دیوارها
۳۴	خسارات واردہ به سقف
۳۸	عملکرد ساختمان‌های بتن آرمه
۳۸	ساختمان‌های بتنی آسیب نددیده
۴۰	ساختمان‌های بتنی آسیب دیده
۴۷	خوردگی سازه‌های بتنی
۵۴	عملکرد اجزای غیرسازه‌ای



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیچ فارس

خسارات واردہ به نما	۵۴
دیوارهای محیطی	۶۲
خرپسته و جانپناه	۶۷
آسیب‌های واردہ به تزیینات و وسائل ساختمان	۶۸
مسجد	۷۳
خسارات واردہ به جاده‌های موصلاتی	۷۷
پل‌ها	۸۱
ترانشه‌ها	۸۳
توانلها	۸۴
مدیریت بحران و زیرساخت‌های حیاتی و ارتباطی	۸۵
برآورده خسارت زلزله	۸۶
جمع‌بندی مشاهدات	۸۸
بسنیدادات	۸۹
منابع	۹۰



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه سکن و شهرسازی علیج فارس

فهرست تصاویر:

تصویر ۱	نقشه موقعیت رومرگرهای مختلف اعلام شده در زلزله‌های دوگانه هرمزگان	۱۱
تصویر ۲	جدول جمع کل جمعیت مناطق آسیب دیده اطراف رومرگز زلزله‌های دوگانه هرمزگان	۱۴
تصویر ۳	نقشه ارزه خبری گستره اطراف زلزله‌های دوگانه هرمزگان	۱۵
تصویر ۴	نقشه گسلهای اطراف رومرگز زلزله‌های دوگانه هرمزگان	۱۶
تصویر ۵	نقشه ارزه‌های زلزله	۱۷
تصویر ۶	حرکت سطح زمین پس از زلزله	۱۷
تصویر ۷	نسبت ساختمانهای اسکلت دار به بدون اسکلت استان هرمزگان	۱۸
تصویر ۸	تعداد ساختمانهای اسکلت دار و بدون اسکلت استان هرمزگان	۱۸
تصویر ۹	نسبت ساختمانهای بسته به اسکلت فولادی در استان هرمزگان	۱۹
تصویر ۱۰	موقعیت نقاط خسارت دیده	۲۰
تصویر ۱۱	ایجاد گرد و خاک ناشی از ریزش و غلتیدن سنگهای مارنی	۲۱
تصویر ۱۲	گسلش سطحی زمین در اثر زلزله در روستای سرمه	۲۱
تصویر ۱۳	نشست و چرخش ساختمان به راست و جلو در الهیه جنوبی پندرعباس	۲۲
تصویر ۱۴	ایجاد ترک‌های قطری در دیوار ساختمان بنایی فاقد کلاف در گیلان	۲۲
تصویر ۱۵	ترک‌های قطری دیوار در ساختمان بلوكی فاقد کلاف	۲۴
تصویر ۱۶	ترک‌های قطری و قائم در دیوار فاقد کلاف در روستای مزرا	۲۵
تصویر ۱۷	ایجاد ترک افقی و قائم در دیوارهای بلوك سیمانی روستای قطب آباد	۲۵
تصویر ۱۸	ترک ایجاد شده در دیوار بلوك سیمانی ساختمان بدون کلاف روستای ذرت	۲۶
تصویر ۱۹	ایجاد ترک قائم در دیوارهای بلوك سیمانی روستای قطب آباد	۲۷
تصویر ۲۰	ریزش دیوار باربر ساختمان و گوشه ایی از سقف به دلیل عدم اجرای کلاف در گستان غربی	۲۷
تصویر ۲۱	ترک دیوار خارجی ساختمان خشت و گلای در فین (یک لایه دیوار با ملات سیمان در پشت اجرا شده است)	۲۸
تصویر ۲۲	ترک خوردگی قطری در محاور بارشها و ترک خوردگی محل اتصال تیر حمال و سقف تیرچه بلوك	۲۸
تصویر ۲۳	ایجاد ترک افقی در دیوار بلوك سیمانی روستای قطب آباد	۲۹
تصویر ۲۴	ایجاد ترک‌های افقی در محل اجرای لوله خرطومی برق	۲۹
تصویر ۲۵	ترک‌های افقی دیوار بلوك سیمانی در روستای مزرا	۳۰
تصویر ۲۶	ترک خوردگی افقی دیوار باربر به دلیل مقاومت درشتی کم ملات	۳۱
تصویر ۲۷	ریزش دیوار خانه‌های بلوك سیمانی در روستای مزرا	۳۱
تصویر ۲۸	ریزش ساختمان‌های با دیوارهای سنگی و سقف چوبی در روستای مزرا	۳۲



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و سازی علیج فارس

تصویر ۲۹ ریزش دیوارهای بلوكی با سقف چوبی در روستای گیشان غربی.....	۲۲
تصویر ۳۰ ریزش سقف احرا شده با شاخه‌های نخل و گل در روستای مزرا.....	۲۲
تصویر ۳۱ ریزش دیوار و سقف خانه‌های خنی و گلی در روستای مزرا.....	۲۴
تصویر ۳۲ ریزش سقف و دیوار مدرسه ساخته شده بدون کلاف پس از زلزله ۱۳۵۶ در روستای گیشان غربی.....	۲۴
تصویر ۳۳ ریزش بخشی از سقف طاق چوبی به دلیل حرکت دیوار و عدم پیوستگی سقف با میگردهای مهار.....	۲۵
تصویر ۳۴ ریزش سقف (سپری و سرامیک) و دیوار بلوكی به دلیل عدم اجرای کلاف در روستای گیشان.....	۲۵
تصویر ۳۵ ریزش سقف با تیرکهای چوبی و دیوارهای سنگی در روستای مزرا.....	۲۶
تصویر ۳۶ عدم احرای صحیح سقف سفالی و ریزش آن در روستای ذرتو.....	۲۷
تصویر ۳۷ ریزش سقف سفالی و به طبع آن سقف کاذب در روستای ذرتو.....	۲۷
تصویر ۳۸ عدم آسیب دیدگی سازه و نمای مدرسه اسکلت بتی در شهر فین.....	۲۸
تصویر ۳۹ پایداری ساختمان مخابرات در روستای سیاهر (دستگاه شتابنگاری مرکز تحقیقات در این مکان قرار دارد).....	۲۸
تصویر ۴۰ عدم ایجاد ترک خوردگی و خسارت در دیستان روستای ذرتو.....	۲۹
تصویر ۴۱ سالم ماندن سازه و نمای ساختمان دارای شناور در روستای سرمه.....	۲۹
تصویر ۴۲ احرای غیر اصولی دیوار غیر سازه‌ای بر روی تیر سازه‌ای و جدا شدن دیوار در هنگام زلزله (بخش فین).....	۴۰
تصویر ۴۳ احرای غیر اصولی دیوار میانقاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین).....	۴۱
تصویر ۴۴ احرای غیر اصولی دیوار میانقاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین).....	۴۲
تصویر ۴۵ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین).....	۴۲
تصویر ۴۶ وجود اختلاف ارتفاع در ساختمان و تشکیل ستون کوتاه (بخش فین).....	۴۴
تصویر ۴۷ وجود ترک در پای برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین).....	۴۵
تصویر ۴۸ خرابی پای ستون در ساختمان بتی ۹ طبقه در شهر بندرعباس.....	۴۶
تصویر ۴۹ خوردگی کلاف و پای ستون سازه بتی منبع آب در روستای سرمه.....	۴۷
تصویر ۵۰ سازه بتی منبع آب در روستای سرمه.....	۴۷
تصویر ۵۱ خوردگی آرماتور پای تیربرق در شهر بندرعباس.....	۴۸
تصویر ۵۲ خوردگی آرماتور پای تیربرق در بافت فرسوده و محلات شهر بندرعباس.....	۴۹
تصویر ۵۳ پدیده خوردگی آرماتور در ستون و تخریب بتن تاچیه کاور در هنگام زلزله (بخش فین).....	۵۰
تصویر ۵۴ خوردگی ستونهای بتی و فنداسیون سازه به دلیل هدایت اشتها آب کوارهای گازی، لوله‌های آب باران و کفشهای بالکن‌ها در پای ستون در مجتمع‌ها (بندرعباس).....	۵۱
تصویر ۵۵ خوردگی ستونهای بتی و فنداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس.....	۵۲
تصویر ۵۶ خوردگی ستونهای بتی و فنداسیون سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس.....	۵۲
تصویر ۵۷ ریزش نمای سرامیک به دلیل عدم اتصال مناسب نمایه سازه در روستای سرمه.....	۵۴



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و سازی علیج فارس

تصویر ۵۸ ریزش نمای پلاک آجری به دلیل عدم اتصال مناسب نما به سازه.....	۵۵
تصویر ۵۹ ریزش نمای سُنگ متحتم ساختمانی در شهر بندرعباس	۵۶
تصویر ۶۰ ریزش نمای سُنگ و سرامیک از ارتفاع بدلیل اخراج اسکوب نامناسب در بندرعباس.....	۵۶
تصویر ۶۱ ایجاد محافظه بهمنظر جلوگیری از سقوط نمای روی ساکنین مجتمع در بندرعباس	۵۷
تصویر ۶۲ نگهداری نمای سرامیکی با رول پلاک در شهر بندرعباس	۵۷
تصویر ۶۳ ریزش نما در ساختمان اسکلت بتنی قبیل از بهره‌برداری در بندرعباس.....	۵۸
تصویر ۶۴ ریزش نمای سُنگ و سرامیک ساختمان در مجتمع‌های مسکونی شهر بندرعباس.....	۵۹
تصویر ۶۵ ریزش پلاک آجری خربسته و عدم اتصال مناسب نما به ساختمان در شهرداری فین	۶۰
تصویر ۶۶ ریزش نما و دیوارها در روستای گیشان غربی.....	۶۰
تصویر ۶۷ ریزش نما و دیوارهای محیطی در ساختمان کلافدار در روستای گیشان غربی.....	۶۱
تصویر ۶۸ ریزش دیوار پیرامونی اجرا شده با بلوك سیمانی با ملات و بدون ملات (خشکه چینی) در روستای مزرا.....	۶۲
تصویر ۶۹ ریزش دیوارهای بلوری دیوار حیاطی در روستای گیشان غربی	۶۲
تصویر ۷۰ ریزش دیوارهای بلوری سیمانی در روستای گیشان غربی	۶۲
تصویر ۷۱ احرای یکپارچه دیوار بدون درنظر گرفتن کلافهای قائم و درز بین دیوارها در فواصل مناسب (بخش فین).....	۶۴
تصویر ۷۲ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد	۶۵
تصویر ۷۳ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد	۶۵
تصویر ۷۴ ریزش دیوار پیرامونی به دلیل عدم استفاده از ملات مناسب و عدم اجرای شناز و زیرسازی در روستای سرمه.....	۶۶
تصویر ۷۵ ایجاد ترک قائم در دیوار پیرامونی (روستای قطب آباد).....	۶۶
تصویر ۷۶ ترک‌های افقی دیوار و ریزش خربسته در محل شهرداری فین	۶۷
تصویر ۷۷ ترک خوردگی دیوار و ریزش جانپناه ساختمان پاسگاه روستای سرمه.....	۶۸
تصویر ۷۸ حوض مطبقی تخریب شده در حیاط روستای سرمه	۶۸
تصویر ۷۹ ریزش طروف و کابیت آشپرخانه در روستای مزرا.....	۶۹
تصویر ۸۰ ریزش دکوراسیون و طروف در روستای مزرا.....	۷۰
تصویر ۸۱ عدم اسکوب سُنگ‌های پیرامون دیوار در مسجد فین	۷۱
تصویر ۸۲ عدم اجرای صحیح زیرسازی سرامیک دیواری (بخش فین)	۷۱
تصویر ۸۳ جداشدگی سُنگ قریبی در ساختمان بتنی ۹ طبقه در شهر بندرعباس بدلیل عدم اتصال مناسب	۷۲
تصویر ۸۴ ایجاد ترک در دور تادور محل بارشو پنجه پوشانده شده با مصالح بنایی	۷۲
تصویر ۸۵ عدم ایجاد ترک و خسارت در مسجد گیشان غربی به دلیل اجرای صحیح کلاف افقی و عمودی	۷۲
تصویر ۸۶ ترک‌های قطری در دیوار خشتی با سقف چوبی مسجد روستای درتو	۷۲
تصویر ۸۷ جذب نیروی جانسی توسط مجراب و ایجاد ترک‌های برشی در آن	۷۴



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و سرسازی علیچ فارس

تصویر ۸۸	ترک‌های برشی سُتون در مسجد روستای درتو	75
تصویر ۸۹	ریزش سُنگ نمای داخلی به دلیل عدم رعایت اسکوب مناسب در مسجد فین	76
تصویر ۹۰	ترک خوردگی طولی ناشی از گسیختگی در روش شدروانی خاکی در مجاورت تونل شهید میرزا بی	77
تصویر ۹۱	ترک خوردگی شدروانی خاکی در جاده سیاهه رو	77
تصویر ۹۲	رانش زمین کنار جاده در محور بندرعباس سیرجان	78
تصویر ۹۳	ایجاد شکاف در آسقالت محور بندرعباس سیرجان	78
تصویر ۹۴	ترک طولی در محل اتصال پل و جاده	79
تصویر ۹۵	ترک خوردگی طولی محور مواصلاتی بندرعباس سیرجان	80
تصویر ۹۶	جانبایی پل در محل درز لقطعات در کیلومتر ۲ جاده سیاهه	81
تصویر ۹۷	جانبایی و ایجاد ترک در دیواره پل ترسیده به روستای گیشان غربی	81
تصویر ۹۸	روکش موقت برای پر کردن ناهمواری و ترکهای پل	82
تصویر ۹۹	ترک قائم ایجاد شده در پل فردیک به روستای گیشان	82
تصویر ۱۰۰	امسدود شدن یک یاند جاده بندرعباس - سیرجان بر اثر ریزش قطعات سُنگی از شیب مجاور در نزدیکی تونل شهید میرزا بی	82
تصویر ۱۱	تاپایداری قطعات سُنگی شیب مجاور جاده در نزدیکی تونل شهید میرزا بی	82
تصویر ۱۲	ریزش کوه و پتانسیل بالقوه ریزش مجدد در مجاورت جاده روستای سیاهه	84
تصویر ۱۳	ریزش لایه‌های تاپایدار و مسدود کردن دهانه خروجی تونل شهید میرزا بی و خرائی شبکه برق	84
تصویر ۱۴	تجمع اعتراضی مردم در روستای رضوان برای دریافت کمکهای پس از زلزله	85
تصویر ۱۵	سقوط تیر برق در معابر عمومی، قطعی برق منطقه	85
تصویر ۱۶	تراجیک ایجاد شده و اختلال در حرکت خودروهای امدادی پس از وقوع زلزله	86
تصویر ۱۷	تجمع مردم در خیابان و از دسترس خارج شدن شکه تلفن همراه به دلیل تماس‌های غیر ضروری	86
تصویر ۱۸	سقوط تیر برق به دلیل خوردگی بتن و کج بودن و فوت یک نفر در شهر بندرعباس	87



**درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان**



مرکز تحقیقات راه‌سازی و شهرسازی خلیج فارس

فهرست جداول:

۱۱.....	جدول ۱ مشخصات رو مرکز زمین ارزه ۲۳ آیان - ۱۴۰۰ فین (اولین زمین ارزه)
۱۱.....	جدول ۲ مشخصات رو مرکز زمین ارزه ۲۳ آیان - ۱۴۰۰ فین (دومین زمین ارزه)
۱۲.....	جدول ۳ جدول اطلاعاتی شهرها و روستاهای اطراف رو مرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۴.....	جدول ۴ جدول تعداد کل جمعیت مرکز جمعیتی روستائی اطراف رو مرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان
۱۵.....	جدول ۵ زلزله‌های تاریخی هرمزگان از سال ۱۵۰۰ میلادی تا کنون



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

مقدمه

به منظور استفاده از تجربیات زمین لرزه‌های دوگانه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ هرمزگان و ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها و سازه‌های منطقه، گروه‌های فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور به عنوان اولین مجموعه‌های فنی کشور، بلا فاصله پس از زلزله در منطقه حاضر و اقدام به انجام بازدیدهایی با نگاه مهندسی نموده‌اند. این بازدیدها شامل بررسی وضعیت شهر پندرعباس و همچنین مناطق نزدیک کانون زلزله از جمله شهر فین و روستاهای سرزه، رضوان، گیشان، مزرا، گهره، سیاهو و ... بوده است.

بررسی‌ها نشان داد که خسارت‌های ناشی از این زلزله در منطقه محدودی پراکنده شده و تعدادی از روستاهای شهرهای بخش فین استان هرمزگان را در بر گرفته است. در بین شهرهای استان، بیشترین خسارت در شهر فین و در روستاهای بیشترین خسارات در روستای گیشان رخ داده است. عامل اصلی خسارات در روستاهای شهرها، عدم نظارت و اجرای غیرمهندسی و در نتیجه خرابی ابنیه و ساختمان‌ها بوده است که این موضوع، مبنی ضعف‌های بزرگ در طراحی و اجرای سازه‌های روستایی این منطقه است. همچنین به‌وضوح مشاهده گردید که ساختمان‌هایی که اصول اولیه مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده بودند در این زلزله آسیبی به آن‌ها وارد نشده است. در این بازدیدها نقش رعایت مقررات ملی و طراحی و اجرای مهندسی بر تاب آوری سازه‌ها در مقابل بلایای طبیعی قابل اثبات بود.

کانون و زمان زلزله‌های دوگانه فین

بر اساس داده‌های شبکه ستاد نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه (به وقت محل) با قدرت ۶/۱ و به فاصله ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد در ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه با قدرت ۶/۳ در عمق ۱۶ کیلومتری و در نزدیکی روستای گیشان غربی از روستاهای شهرستان فین هرمزگان و در فاصله مستقیم حدود ۵۵ کیلومتری شهر پندرعباس رخ داد. مشخصات اولین و دومین زمین لرزه در جدول ۱ و جدول ۲ و همچنین محل و موقعیت رومکز این زلزله در شکل ۱ بر روی نقشه جغرافیایی نشان داده شده است.


درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

جدول ۱ مشخصات رو مرکز زمین ارزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (اولین زمین ارزه)

گزارش کننده	بزرگی			دورفراز (KM)	رومگز دستگاهی		تاریخ وقوع	
	Mw	Mb	Mn		E	N	h:m:s	D/M/Y
BHRC	۵.۱			۱۶	۵۶.۱۹	۴۷.۵۸	۱۲:۰۷:۰۴	۱۴/۱۱/۲۰۲۱
IGTU			۶.۴		۵۶.۱۳	۴۷.۵۶	۱۲:۰۷:۰۴	
NEIC	۵.۰				۵۶.۰۶	۴۷.۷۲	۱۲:۰۷:۰۴	

جدول ۲ مشخصات رو مرکز زمین ارزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین (دومین زمین ارزه)

گزارش کننده	بزرگی			دورفراز (KM)	رومگز دستگاهی		تاریخ وقوع	
	Mw	Mb	Mn		E	N	h:m:s	D/M/Y
BHRC	۶.۲			۱۶	۵۶.۳۱	۴۷.۵۹	۱۲:۰۸:۳۸	۱۴/۱۱/۲۰۲۱
IGTU			۶.۳		۵۶.۱۳	۴۷.۵۶	۱۲:۰۸:۳۸	
NEIC		۵.۲			۵۶.۰۷	۴۷.۷۳	۱۲:۰۸:۳۸	

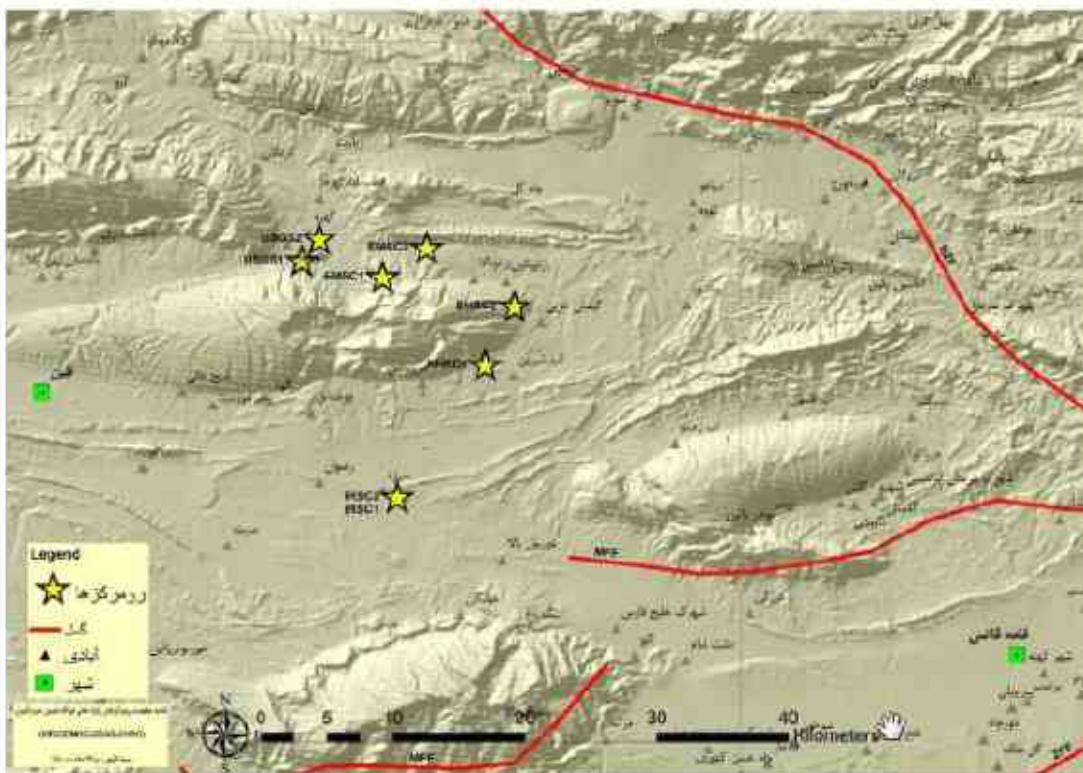

تصویر ۱ نقشه موقعیت رو مرکزهای مختلف اعلام شده در زلزله های دوگانه هرمزگان



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه‌سازی و ساختاری خلیج فارس

معرفی منطقه زلزله‌زده

استان هرمزگان با ۱۳ شهرستان، ۳۳ بخش، ۲۳ شهر، ۷۱ دهستان و ۲۱۷۰ آبادی با مساحتی بالغ بر ۶۸۰۰ کیلومترمربع، هشتمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود. استان هرمزگان از شمال و شمال شرقی به استان کرمان، از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از شرق به استان کرمان و سیستان و بلوچستان و از غرب و شمال غربی به استان فارس و بوشهر محدود می‌شود. مختصات جغرافیایی استان هرمزگان حدفاصل طول جغرافیایی ۲۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده است.

مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

با هدف اطلاع از جمعیت تحت تأثیر زلزله، برآورده کلی از کیفیت ساخت و سازهای مسکونی شهری و روستایی اطراف رومرکز زلزله و اتخاذ تمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحران، اطلاعات کلی مراکز جمعیتی شهری و روستایی اطراف رومرکز زلزله تا شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) همراه با نقشه و جداول مربوطه در ادامه ارائه گردیده است.

مراکز جمعیتی شهری

شهرهای که تا شعاع حدود ۵۵ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته‌اند عبارت است از:
 فین با جمعیت ۳۹۳۹ نفر و با تعداد ۱۰۹۱ واحد مسکونی (۷۳۱ واحد مسکونی فاقد اسکلت)
 تازیان پایین با جمعیت ۴۲۶۳ نفر و با تعداد ۱۱۱۴ واحد مسکونی (۳۸۷ واحد مسکونی فاقد اسکلت)
 قلعه قاضی با جمعیت ۵۲۸۶ نفر و با تعداد ۱۳۶۶ واحد مسکونی (۱۱۰۱ واحد فاقد اسکلت)
 بندرعباس با جمعیت ۵۲۶۶۴۸ نفر با تعداد ۱۵۲۸۶۲ واحد مسکونی (۴۴۱۰۴ واحد فاقد اسکلت)
 تخت با جمعیت ۳۰۸۲ نفر با تعداد ۳۰۸۲ واحد مسکونی (۶۰۹ واحد فاقد اسکلت)
 تعداد کل جمعیت، در مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) ۵۴۱۹۰۹ نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی ۱۴۸۰۱۰ واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت ۴۶۵۸۴ واحد هست (جدول ۳).



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه



مرکز تحقیقات راه مکن و شهرسازی خلیج فارس

جدول ۳ جدول اطلاعاتی شهرها و روستاهای اطراف رود مرکز زارله‌های دوگانه هرمه زگان

در این جداول بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای اسکلت دار (شامل اسکلت فولادی و بتی) و فقد اسکلت (ساختمان‌های با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...)، که اصطلاحاً "واحدهای بنایی" نیز نامیده می‌شود آورده شده است.¹

آبادی‌های اطراف رومکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان تعداد ۲۱۰ آبادی تا شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) اطراف رومکز زلزله قرار گرفته‌اند که نزدیک‌ترین آبادی‌ها عبارت است از:

سرزه پا جمعیت ۹۳۹ نفر و پا تعداد ۲۵۹ واحد مسکونی (۲۳۷ واحد مسکونی فاقد اسکلت)

رسوان با جمعیت ۵۰۶۶ نفر و با تعداد ۱۳۵۳ واحد مسکونی (۱۱۴۰ واحد مسکونی فاقد اسکلت)

دوسناني با جمعيت ١٠ نفر و با تعداد ٤ واحد مسکوني (٤ واحد فاقد اسکلت)

هزاراً با جمعيةٍ ٤٤ نفر و با تعدادٍ ١٣ واحد مسكوني (١٣ واحد فاقد اسكنٌت)

تعداد کل جمعیت مراکز جمیعتی روستایی واقع در شعاع نیم درجه (شعاع ۵۵ کیلومتری)، ۱۰۷۰۵۸ نفر، تعداد کل واحدهای مسکونی ۲۷۵۰۱ واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت ۲۱۹۴۰ واحد است. پر جمعیت‌ترین آبادی در این محدوده سرخون با جمعیت ۵۳۱۴ نفر است (جدول ۴).

درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان




مرکز تحقیقات راه مکن و شرکتی علمی فارس

جدول ۴ جدول تعداد کل جمعیت هر اکثر جمعیتی روستایی اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

ردیف	نام روستا	آزاده از روستا	آزاده از اسکلت	آزاده از مسکونی	جمعیت کل	آزاده	جهود احتشامی	جهود ایمنی	جهود اقتصادی	جهود اجتماعی	جهود امنی	جهود انسانی
۸	۱	۲۳۷		۲۵۹	۹۳۹	مرزه	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۱
۷	۵	۱۱۴۰		۱۳۵۱	۵۰۶۶	رمدان	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۲
۷	۹	۶		۶	۱۰	دوستان	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۳
۷	۹	۱۳		۱۳	۴۴	مریابلو	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۴
۷	۹	۳		۳	۸	چورچل بالا	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۵
۷	۱۰	۷		۸	۲۷	چورچل	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۶
۷	۱۱	۱۲		۱۴	۵۵	پکو	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۷
۷	۱۲	۸		۸	۳۸	میرلند	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۸
۷	۱۲	۴		۴	۱۲	آبر قشم	قبن	قبن	قبن	بندر عباس	هرمزگان	۹
۷	۱۳	۱۹		۱۹	۶۰	تنگ ریخ	از سعد	از سعد	از سعد	بندر عباس	هرمزگان	۱۰

جمع کل جمعیت شهری و آبادی‌ها در شعاع نیم درجه (حدود ۵۵ کیلومتری) ۶۴۸۹۶۷ نفر و تعداد کل واحدهای مسکونی ۱۷۵۵۱ واحد بوده که از میان این تعداد از واحدهای مسکونی تعداد ۶۸۵۲۴ واحد فاقد اسکلت است (شکل ۲). لازم به ذکر است که اطلاعات آماری درج شده در جداول این گزارش، بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران است.


مناطق آسیب دیده		
ردیف	نام شهر/روستا	جمعیت
۱۰۴۵	قبن	۱
۵۰۶۶	رمدان	۲
۱۳۹	سرمه	۳
۸۸۷	دره کز	۴
۵۲۲	قطب آباد	۵
۴۶۷	قره جاه	۶
۳۱۵	کهنه	۷
۳۰۴	چلو	۸
۱۷۶	زودشور	۹
۱۴۸	چاه کل	۱۰
۴۸	زوفو بالا	۱۱
۳۲	گیلان غرس	۱۲
۲۵	زرتپاوه	۱۳
۱۲	آب شربن	۱۴
۱۶۰۸۱	جمع کل	

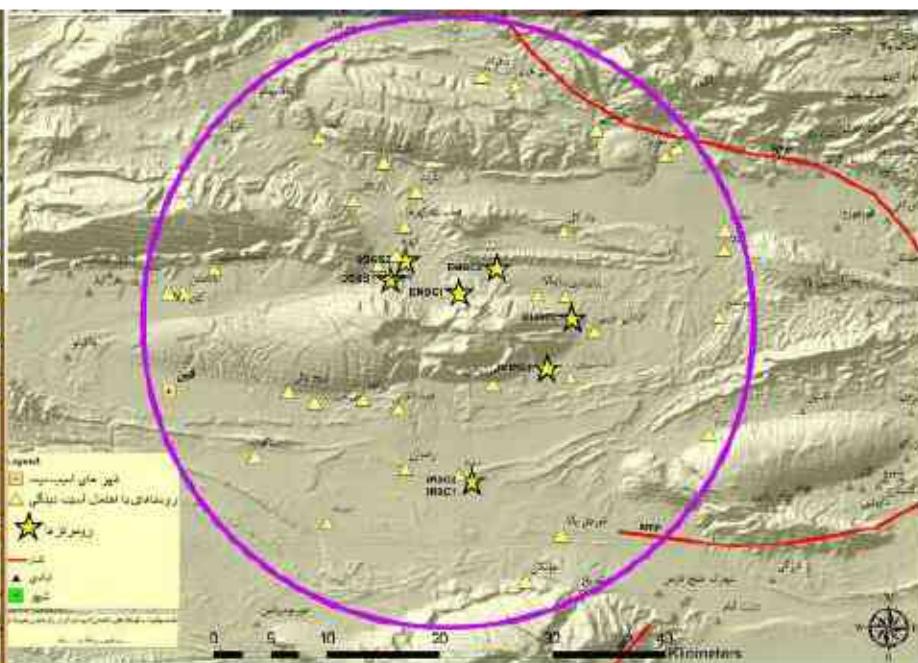

تصویر ۲ جدول جمع کل جمعیت مناطق آسیب دیده اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

لرزه خیزی محدوده رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

در شکل ۴ نقشه لرزه خیزی گستره اطراف رومرکز و در شکل ۵ زلزله‌های تاریخی استان هرمزگان نشان داده شده است. تعداد ۲۰۱۰ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله‌های دوگانه هرمزگان (مدت ۱۵ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۳۰ زمین لرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۱۷۵ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمین لرزه‌ها کوچک‌تر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند.

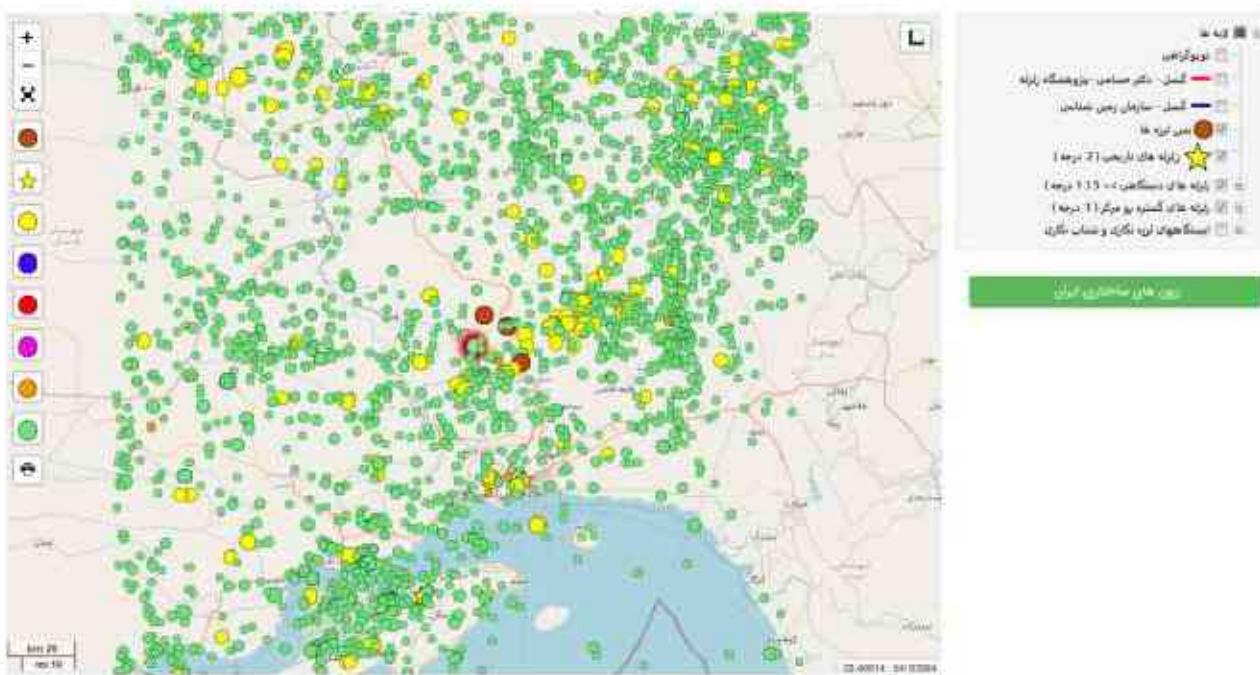

تصویر ۳ نقشه لرزه خیزی گستره اطراف زارله‌های دوگانه هرمزگان

جدول ۵ زارله‌های تاریخی هرمزگان از سال ۱۵۰۰ میلادی تاکنون

Date	Long.	Lat.	Mag.	Death	Location
1497-00-00	56.2	27.2	6.5	many	SOUTHERN IRAN
1593-09-00	54.3	27.7	6.5	3000	SOUTHERN IRAN
1880-08-00	54.1	27.1	7	120	SOUTHERN IRAN
1884-05-19	55.9	26.8	5.4	218	SOUTHERN IRAN
1897-01-10	56.0	26.9	6.4	1600	SOUTHERN IRAN
1923-09-22	56.4	29.5	6.7	290	SOUTHERN IRAN
1956-10-31	54.4	27.2	5.9	410	SOUTHERN IRAN
1960-04-24	54.4	27.7	6.0	420	SOUTHERN IRAN
1961-06-11	54.5	27.9	7.2	61	SOUTHERN IRAN
2003-07-10	54.2	28.3	5.7	1	SOUTHERN IRAN
2005-11-27	55.8	26.8	5.9	13	SOUTHERN IRAN
2006-03-25	55.6	27.6	5.9	1	SOUTHERN IRAN
2006-06-03	55.8	26.8	5.1	2	SOUTHERN IRAN
2008-09-10	55.8	26.9	6.1	7	SOUTHERN IRAN
2013-05-11	57.9	26.8	6.2	2	SOUTHERN IRAN
2014-01-02	54.5	27.3	5.3	1	SOUTHERN IRAN




درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه‌سازی و شهرسازی علیج فارس

گسل مسبب زلزله‌های دوگانه هرمزگان

در شکل ۳ نشان داده شده است که بخش‌هایی از گسل پیشانی کوهستان در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارند و احتمالاً قطعه گسلی از سامانه گسلی MFF موجب رخداد زلزله‌های دوگانه هرمزگان شده است. یکی از داده‌های مهم دیگر برای تعیین گسل مسبب زلزله، استفاده از سازوکار تعیین شده برای زلزله و نیز استفاده از پس‌لرزه‌ها است.

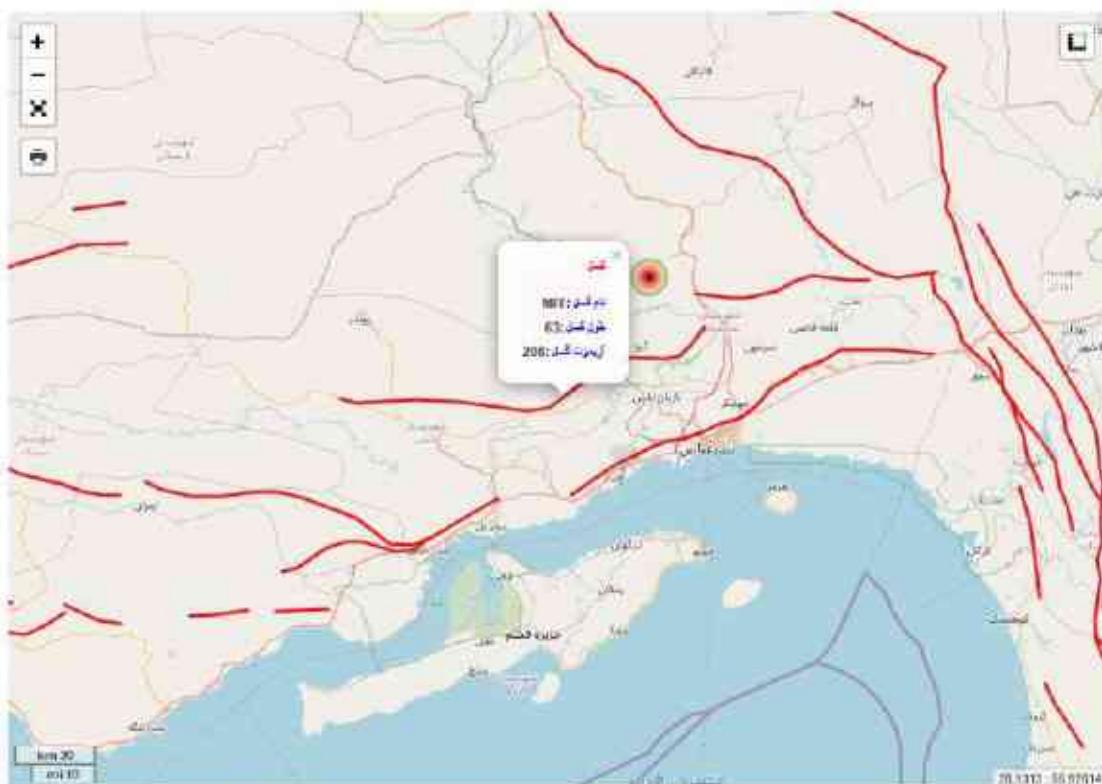

تصویر ۴ نقطه گسل‌های اطراف رومرکز زلزله‌های دوگانه هرمزگان

عمق پس لرزه‌ها


تصویر زیر عمق پسلرزه‌های رخ داده در نزدیکی کانون زلزله‌های دوگانه را نشان می‌دهد. تکرار پسلرزه‌ها در نزدیکی روستای گیشان و سرزه مشاهد می‌شود. عمق پسلرزه‌ها به سمت جنوب و در نزدیکی گسل پیشانی کوهستان افزایش یافته است که می‌تواند نشانگر تاثیر این گسل بر ایجاد زلزله باشد.




درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

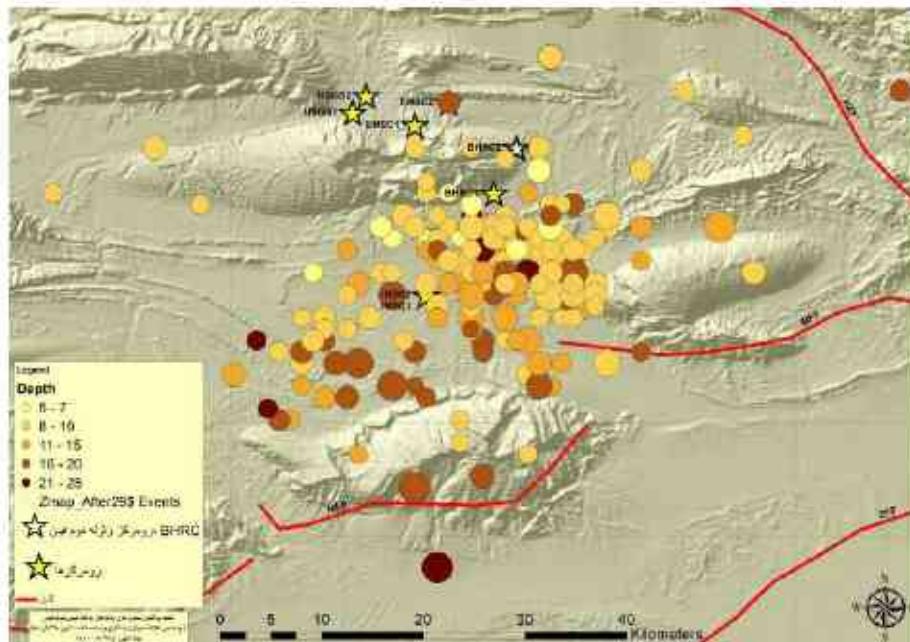


تصویر شماره ۶ حرکت‌های زمین را به صورت طیفی نشان می‌دهد. بیشترین حرکت‌ها در نزدیکی روستای گیشان مشاهده می‌شود.

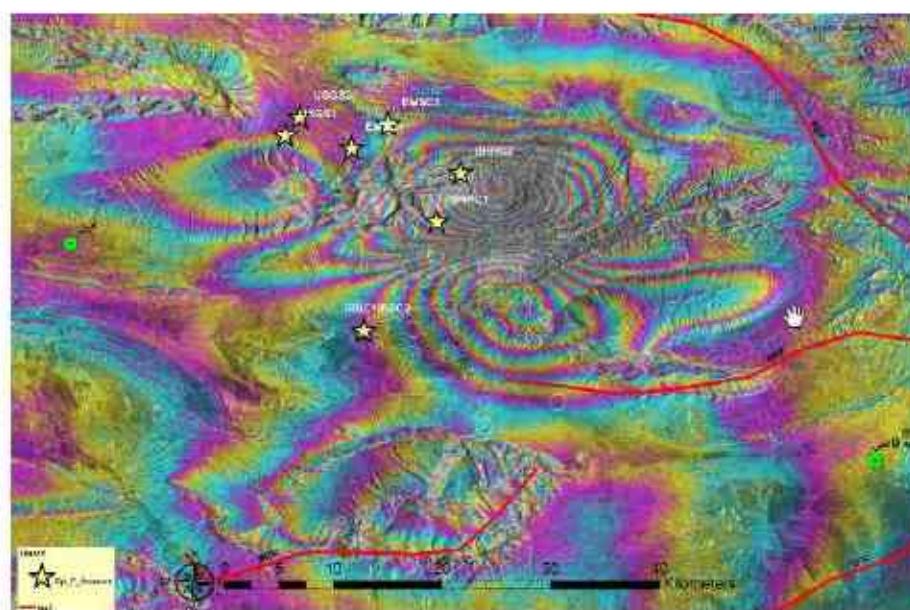


درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان

شرايط و كيفيت ساخت و ساز منطقه

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد ساختمان‌های اسکلت‌دار و بدون اسکلت در سال ۱۳۹۵ در استان هرمزگان به ترتیب نزدیک به ۱۸۲۰۰۰ و ۲۶۴۰۰۰ واحد مسکونی می‌باشد که نسبت ساختمان‌های اسکلت‌دار به بدون اسکلت نزدیک به ۷۰٪ است. در تصاویر زیر تعداد و نسبت واحدهای مسکونی اسکلت‌دار به بدون اسکلت و نسبت ساختمانهای بتنی به فولادی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان داده شده است.

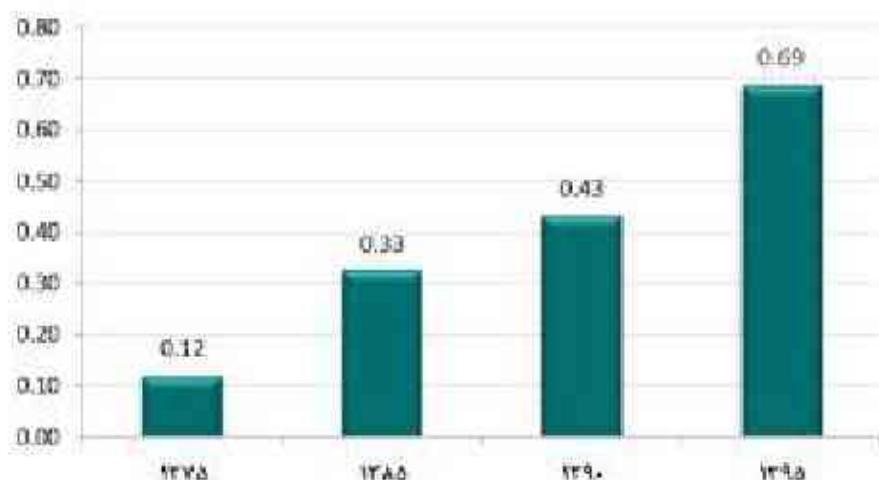

تصویر ۷ نسبت ساختمان‌های اسکلت‌دار به بدون اسکلت استان هرمزگان

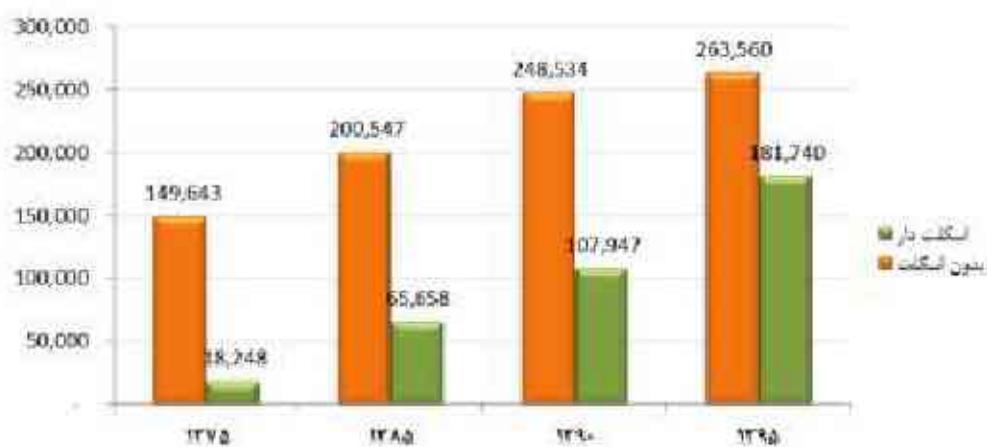


تصویر ۸ تعداد ساختمان‌های اسکلت‌دار و بدون اسکلت استان هرمزگان



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس

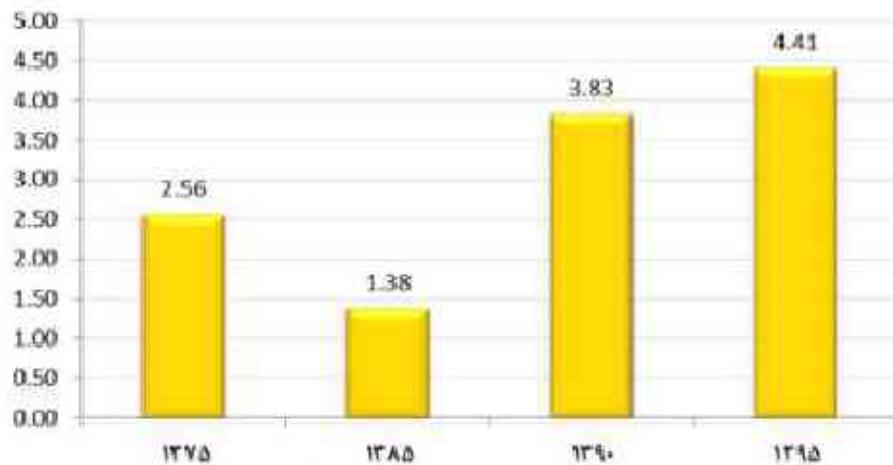

تصویر ۹ نسبت ساختمان‌های بتنی به اسکلت فولادی در استان هرمزگان

با توجه به تصویر شماره ۸ حدود ۶۰ درصد ساختمان‌های استان هرمزگان قادر اسکلت است که در بین تمام استان‌های کشور رتبه اول ساختمان‌های نایامن را دارد. مطابق نمودار شماره ۹ نسبت ساختمان‌های بتنی به فولادی ۴/۴ است که با توجه به مشکلات تولید بتون استاندارد در هوای گرم و نظارت ناکافی در اجرای ساختمان‌های بتنی، تعداد زیادی از این ساختمان‌ها دچار خوردگی کلریدی شده‌اند و پایداری آن‌ها در مقابل نیروهای زلزله کاهش یافته است. با توجه به لرزه‌خیزی منطقه، ساختمان‌های نایامن و مشکلات خوردگی نیاز است در سیاست‌های ساخت و ساز منطقه تغییرات فوری صورت گیرد. در راستای افزایش کیفیت ساخت، ارتقا سیستم کنترل کیفی و سرعت ساخت و ساز پیشنهاد می‌شود استفاده از ساختمان‌های اسکلت فولادی پیش‌ساخته در منطقه حمایت شود.



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مکن و شرکتی علمی فارس

بررسی خسارات منطقه

با توجه به بازدیدهای انجام شده عمدتاً خسارات زلزله در حوالی ۲۰ کیلومتری کاتون زلزله قابل مشاهده است. این خسارات در روستاهای شهر فین به صورت انواع خرابی‌ها در ساختمان‌ها قابل مشاهده بود. همچنین زلزله خسارتی به جاده بندرعباس-سیرجان از قبیل ترک‌خوردگی آسفالت، پل‌ها و ریزش و رانش کوه وارد کرده بود. موقعیت نقاط خسارت‌دیده پس از زلزله نسبت به شهر بندرعباس در شکل زیر نشان داده شده است:



تصویر ۱. موقعیت نقاط خسارت‌دیده

مشاهدات رئوتکنیکی

در بازدید میدانی شواهد متعددی از رانش زمین، نشت و ترک خوردنگی سطح زمین مشاهده شد که در تشخیص اثرات زلزله تأثیر بسزایی داشته‌اند. خاک منطقه عمدها از رسوبات مارنی تشکیل شده است. در ارتفاعات هوازدگی و شرایط ناپایدار سنگ‌های مارنی، موجب غلتیدن سنگ‌ها و ایجاد گردوخاک در بیشتر ارتفاعات منطقه شده است.



تصویر ۱۱ ایجاد گردوخاک ناشی از ریزش و غلتیدن سنگ‌های مارنی

در روستای سرزه گسلش سطحی زمین و باز و بسته شدن این ترک‌ها، باعث پمپاژ هوا در شکاف و درنتیجه به هوا رفتن خاک تا ارتفاع حدود ۱ متر از سطح زمین شده است




تصویر ۱۲ ایجاد گسلش سطحی زمین در اثر زلزله در روستای سرزه

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

تعدادی از ساختمان‌هایی که در شهر بندرعباس به دلیل زیرسازی نامناسب قبل از زلزله نشست‌های کوچکی داشتند، پس از زلزله دچار حرکت‌های به مراتب بزرگ‌تر شده‌اند. در تصویر زیر مشاهده می‌شود که یک ساختمان واقع الهیه جنوبی بندرعباس پس از زلزله، علاوه بر تکیه بر ساختمان مجاور به طرز خط‌نراکی به جلو چرخش داشته است. با بررسی منطقه آثار نشت و ترک‌خوردگی در سایر ساختمان‌ها مشاهده گردید.

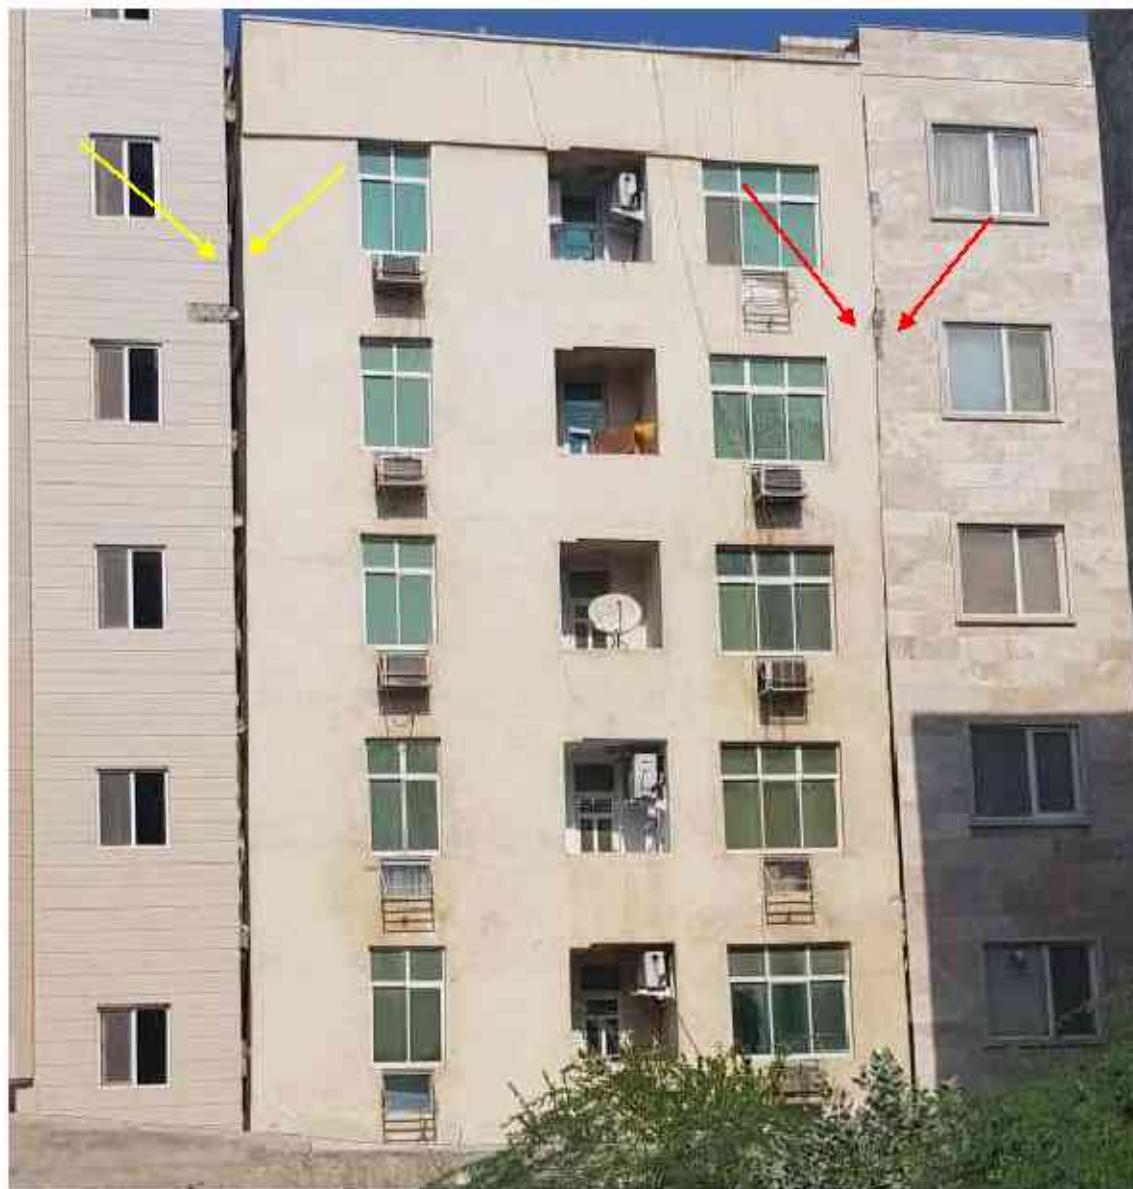

تصویر ۱۲ نشت و چرخش ساختمان به راست و جلو در الهیه جنوبی بندرعباس



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه‌سازی و سازمانی خلیج فارس

عملکرد ساختمان‌های مصالح بنایی

اکثریت ساختمان‌های موجود در شهرستان فین را ساختمان‌های مصالح بنایی تشکیل می‌دهند. با توجه به فراوانی ساختمان‌های خشت و گلی و سنگی بدون کلاف در روستاهای گیلان غربی، مزرا، سرزو، قطب‌آباد و ذرت، آسیب‌های جدی از جمله: ریزش جزئی و کلی سقف، فروریزش دیوارها، ایجاد ترک‌های عمیق افقی و قائم در دیوارها، ریزش نمای ساختمان و ترک‌های قطری اطراف بازشوها در این نوع ساختمان‌ها مشاهده شد. ساختمان‌های ساخته شده با دیوار بلوکی (خصوصاً خشکه چینی) نیز در نزدیکی کانون زلزله، اغلب خسارات زیادی داشتند. در بیشتر ساختمان‌های مصالح بنایی ساخته شده با آجر، دیوارها با ملات گل اجرا شدند، که عملکرد ضعیف آن‌ها در زلزله قابل مشاهده است. تصاویر زیر نمونه‌هایی از تخریب یا فروریزش ساختمان‌ها را نشان می‌دهند.

خسارت واردہ به دیوارها



تصویر ۱۴ ایجاد ترک‌های قطری در دیوار ساختمان بنایی فاقد کلاف در گیلان



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه سازی و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۵ ترک‌های قطری دیوار در ساختمان بلوکی فاقد کلاف



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۶ ترکهای قطری و قائم در دیوار فاقد کلاف در روستای مزرا



تصویر ۱۷ ایجاد ترک افقی و قائم در دیوارهای بلورک سیمانی روستای قطب آباد



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۸ ترک ایجاد شده در دیوار بلور سیمانی ساختمان بدون کلاف روستای ذرت



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۱۹ ایجاد ترک قائم در دیوارهای بلورک سیمانی روستای قطب آباد



تصویر ۲ ریزش دیوار باربر ساختمان و بخشی از سقف به دلیل عدم اجرای کلاف و استفاده از ملات مناسب در گیلانغربی



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۲۱ ترک دیوار خارجی ساختمان خشت و گلی در فین (یک لایه دیوار با ملات سیمان در پشت اجرا شده است)



تصویر ۲۲ ترک خوردگی قطری در مجاور بازشوها و ترک خوردگی محل اتصال تیر حمال و سقف تیرچه بلورک



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۳ ایجاد ترک افقی در دیوار بلوك سیمانی روستای قطب آباد



تصویر ۲۴ ایجاد ترک های افقی در محل احراء لوله خرطومی برق



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۵: ترک‌های افقی دیوار بلوك سیمانی در روستای مزرا

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۶ ترک خوردگی افقی دیوار با برابر به دلیل مقاومت برخی کم ملات



تصویر ۲۷ ریزش دیوار خانه‌های بارگ سیمانی در روستای مژرا



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۲۸ ریزش ساختمان‌های با دیوارهای سگی و سقف چوبی در روستای مزا



تصویر ۲۹ ریزش دیوارهای بلوکی با سقف چوبی در روستای گیلانغربی



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

خسارات واردہ به سقف



تصویر ۳: ریزش سقف اجرا شده با شاخه‌های نحل و گل در روستای مزرا



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۳۱ ریزش دیوار و سقف خانه‌های خشتی و گلای در روستای مرزا



تصویر ۳۲ ریزش سقف و دیوار مدرسه ساخته شده بدون گلاف پس از زلزله ۱۳۵۶ در روستای گیشان غربی



تصویر ۳۲ ریزش بخشی از سقف طاق ضربی به دلیل حرکت دیوار و عدم پیوستگی سقف با میله‌گرددهای مهار



تصویر ۳۴ ریزش سقف (سپری و سرامیک) و دیوار بلوكی به دلیل عدم اجرای کلاف در روستای گیشان



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۳۵ ریزش سقف با تیرگ‌های جزوی و دیوارهای سگی در روستای هزارا



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۳۶ عدم اجرای صحیح سقف سفالی و ریزش آن در روستای ذرت



تصویر ۳۷ ریزش سقف سفالی و به طبع آن سقف کاذب در روستای ذرت



**درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان**



مرکز تحقیقات راه مکن و سازه‌سازی علیج فارس

عملکرد ساختمان‌های بتن آرمه

سازه‌های بتن آرمه در منطقه (به جز ساختمان‌های دولتی) به ندرت دیده شد. خسارات این سازه‌ها هم در مناطق نزدیک و هم در مناطق دوراز مرکز زلزله به صورت جزئی مشاهده می‌شود. از نقاط ضعف اصلی این ساختمان‌ها، کیفیت بد بتن و ترک خوردنگی ناشی از خوردگی میلگردها است. در ادامه تصاویر ساختمان‌های بتنی آسیب دیده و سالم در منطقه ارائه شده است.

ساختمان‌های بتنی آسیب ندیده



تصویر ۳۸ عدم آسیب دیدگی سازه و تمای مدرسه اسکلت بتنی در شهر فین



تصویر ۳۹ پایداری ساختمان مخادرات در روستای سیاهرو (دستگاه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات در این مکان قرار دارد)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۴۰ عدم ایجاد ترک خوردگی و خسارت در دبستان روستای ذرت



تصویر ۴۱ سالم ماندن سازه و تمای ساختمان دارای شناور در روستای سرمه




درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

ساختمان‌های بتُنی آسیب دیده

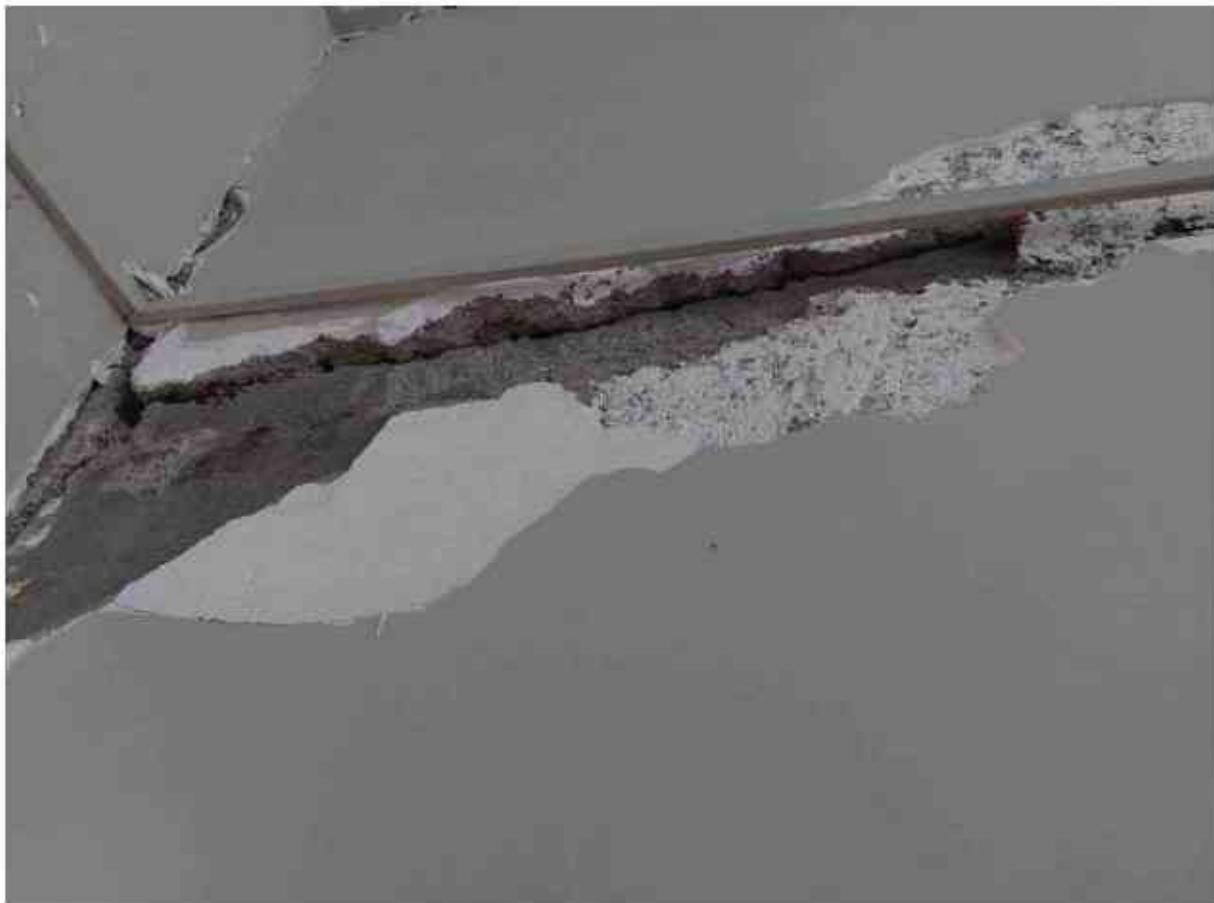

تصویر ۴۲ اجرای غیر اصولی دیوار غرمسازه‌ای بر روی تیر سازه‌ای و جدا شدن دیوار در هنگام زلزله (بخش قبن)



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس




تصویر ۴۲ اجرای غیر اصولی دیوار میان قاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

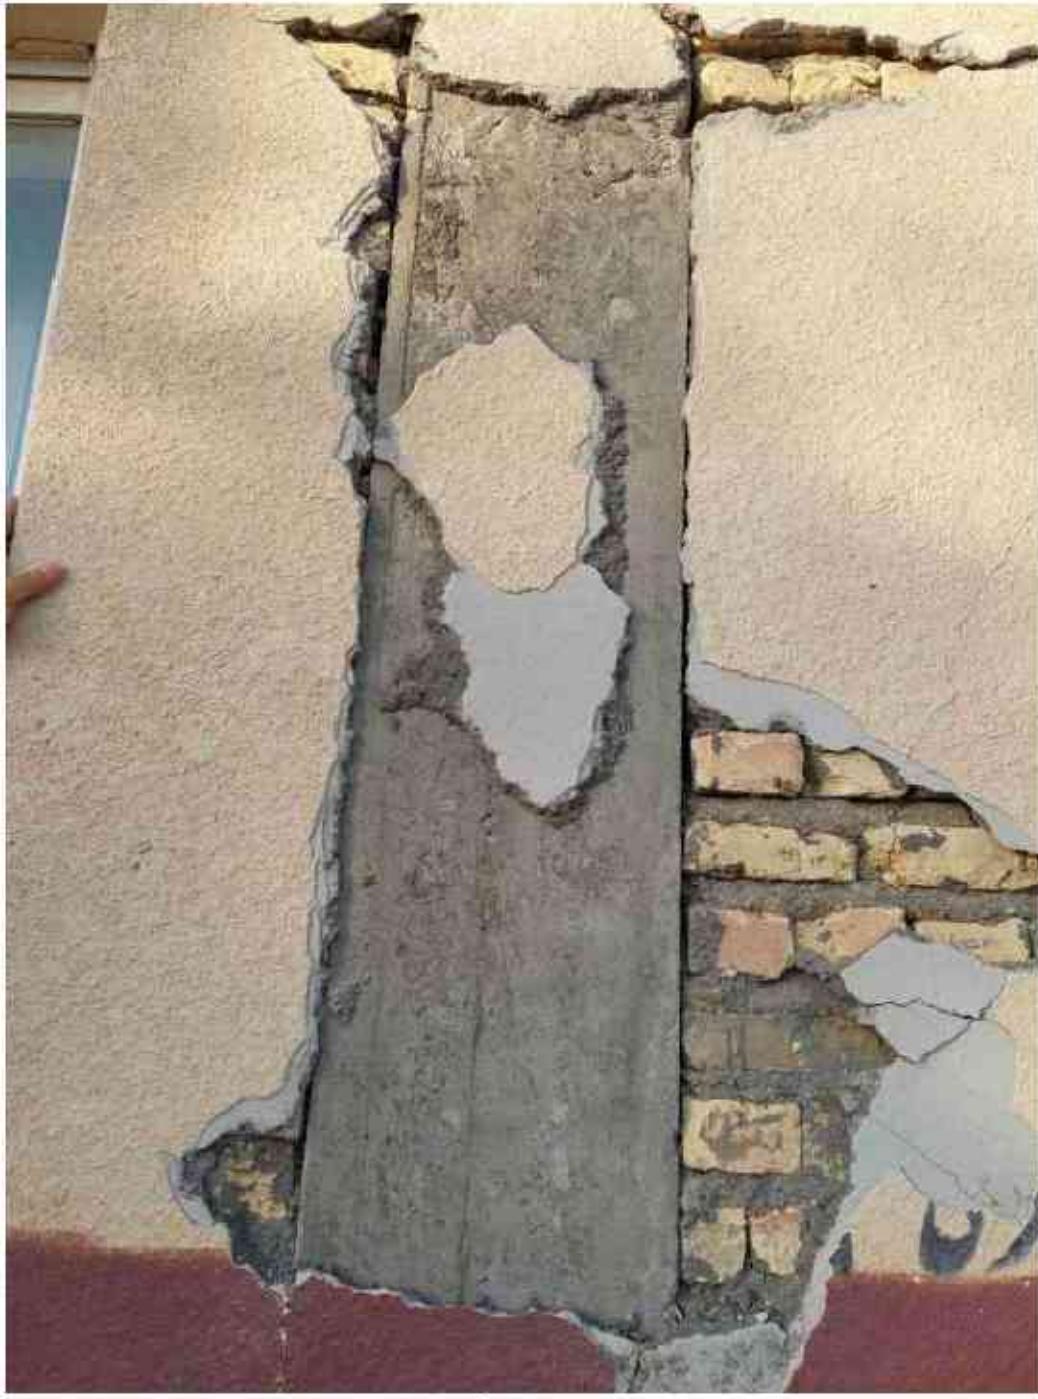

تصویر ۴۴ اجرای غیراصولی دیوار میان قاب و جدا شدن و آسیب دیدن دیوار در اثر حرکت قاب (بخش فین)



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۵ وجود ترک در پای جرخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین)



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۶ وجود اختلاف ارتفاع در ساختمان و تشکیل ستون گروته (یخشن فین)



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۷ وجود ترک در پایی برخی از ستون‌ها و کاهش ظرفیت باربری ستون (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۴۸ خرایی پای سرخون در ساختمان بتنی ۹ طبقه در شهر بندرعباس

خوردگی سازه‌های بتنی



تصویر ۴۹ خوردگی کلاف و پای سازه بتنی منبع آب در روستای سرزا



تصویر ۵ سازه بتنی منبع آب در روستای سرزا



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس




تصویر ۵۱ خوردگی آرماتور پای تیر برق در شهر بندرعباس



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

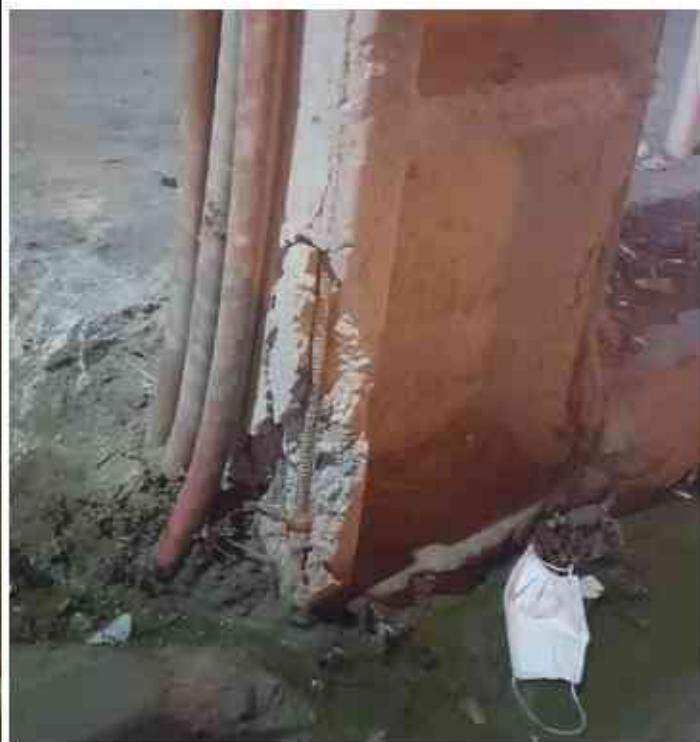

تصویر ۵ خوردگی آرماتور بای قیر برق در بافت فرسده و محلات شهر بندرعباس



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس




تصویر ۵۲ پدیده خوردگی آرماتور در سطون و تخریب بنن ناحیه پوشش بنن در هستگام زلزله (بخش قین)

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

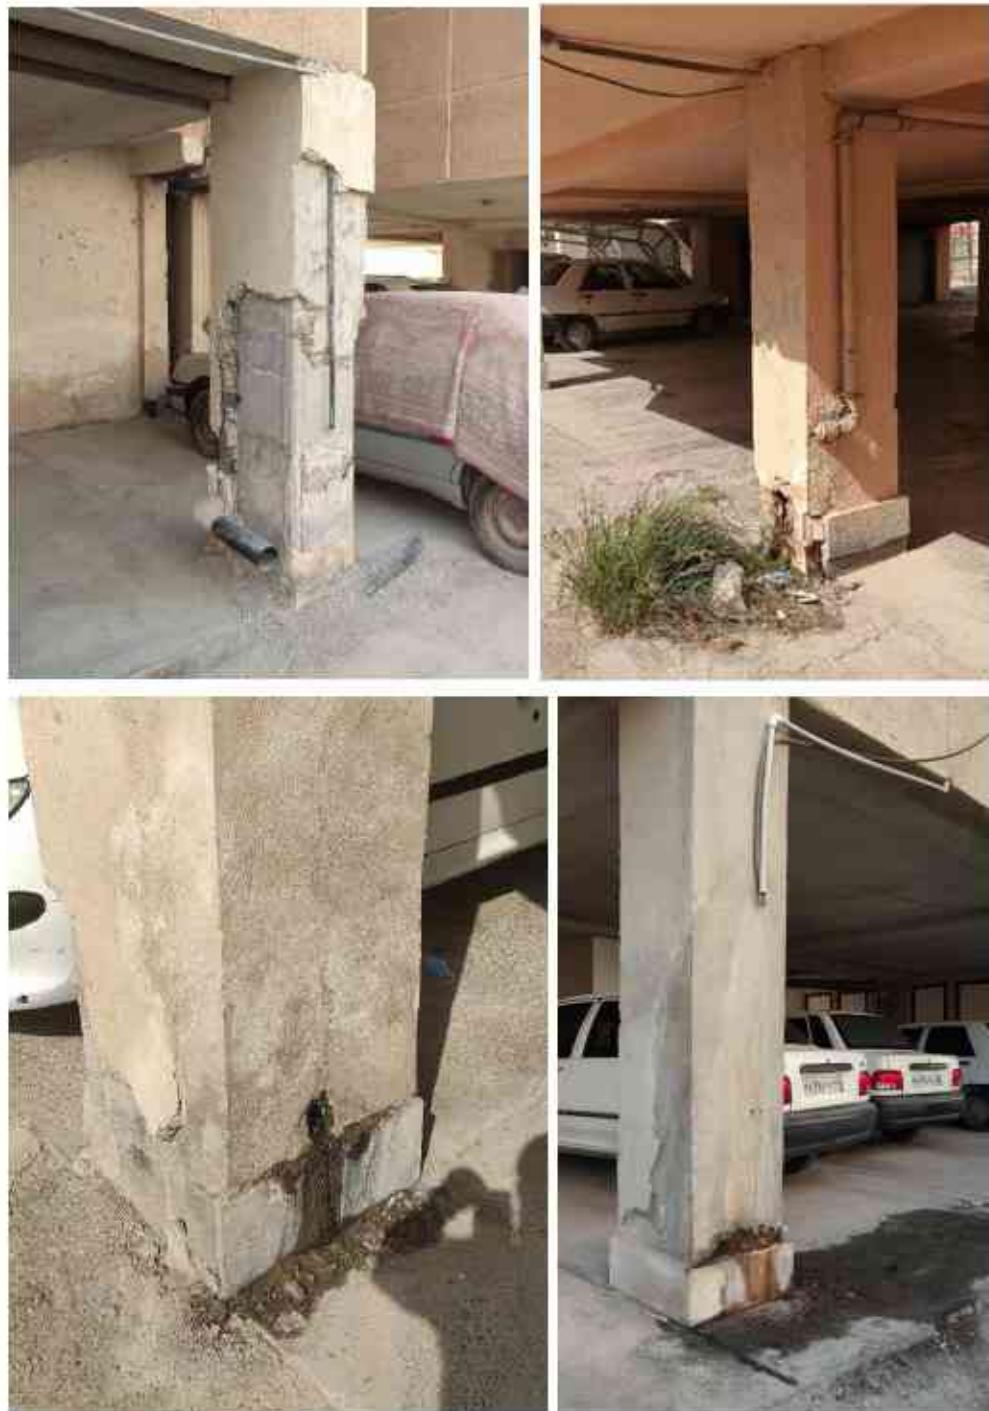


تصویر ۵۴ خوردگی سطون‌های بتُّنی و فرنداپیون سازه به دلیل هدایت اشتباه آب کوارهای گازی، لوله‌های آب باران و کف شر
بالکن‌ها در پای سطون در مجتمع‌ها (بندرعباس)



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس

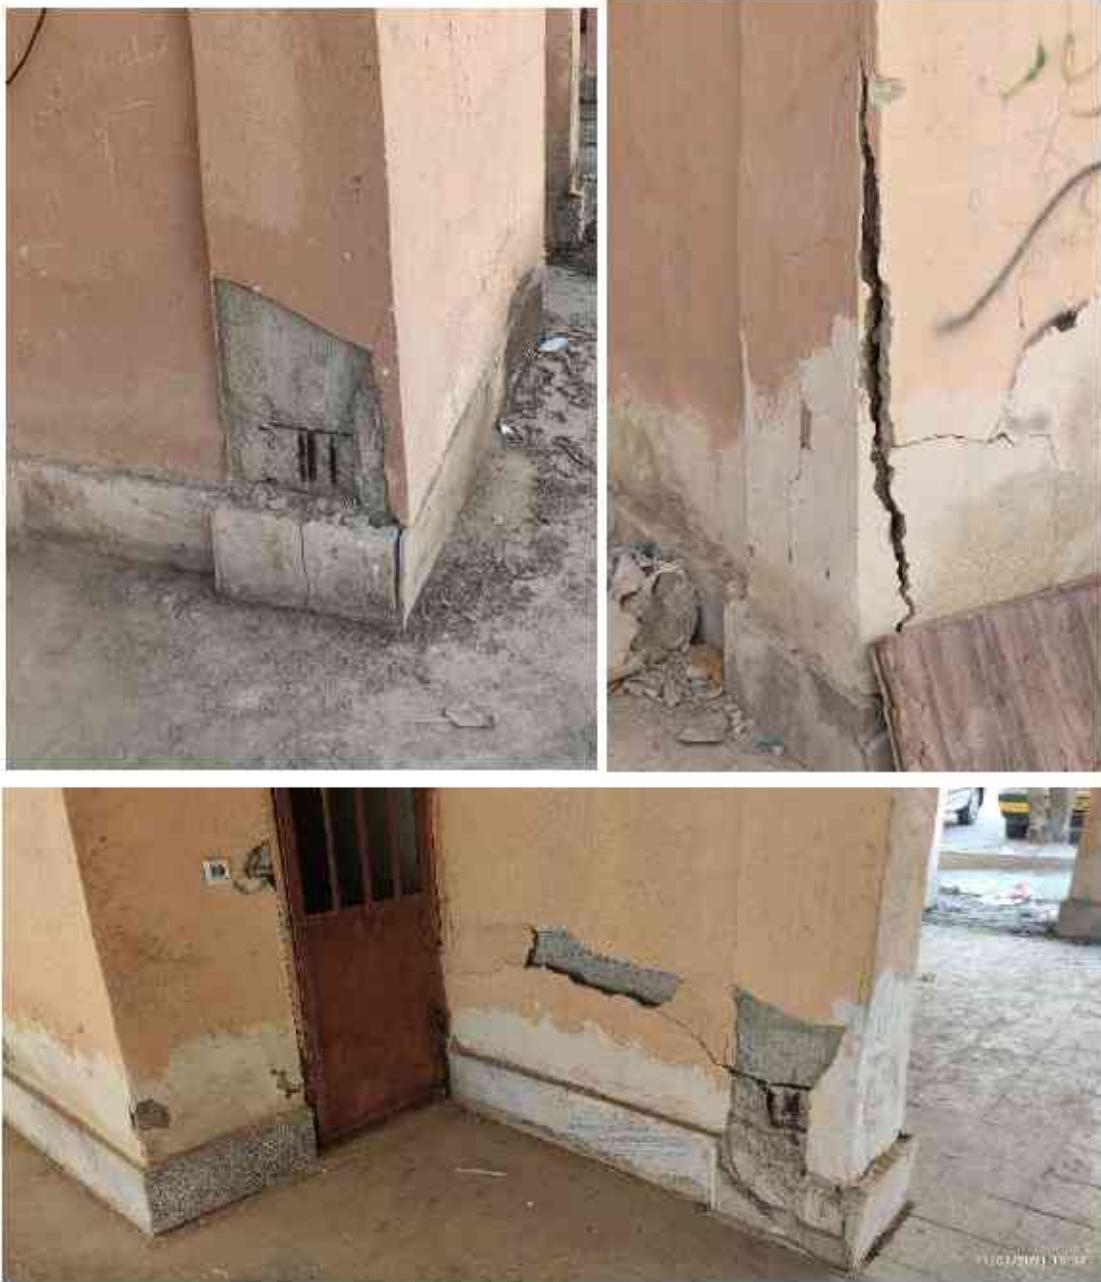

تصویر ۵۵ خوردگی سطون‌های بتی و فونداسیون سازه به دلیل بالا بردن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس

درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۵ خوردگی سطون‌های بتنی و فرندازین سازه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرعباس



**درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان**



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس

عملکرد اجزای غیر سازه‌ای

یکی از مشکلات ساختمان‌ها در این زلزله، عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه‌ای بود. آسیب به میان قابها و دیوارهای پیرامونی، نمای ساختمان‌ها و ... حتی در مکان‌هایی که از کانون زلزله دور بودند، نیز مشاهده شد. در مواردی عدم اتصال پنجره و درها به دیوار علاوه بر تضعیف دیوار موجب جدا شدن پنجره قاب و شیشه شده است. مهم‌ترین آسیب‌ها و تلفاتی که در بخش معماری ساختمان‌ها مشاهده شد به ۶ بخش زیر دسته بندی می‌گردند:

- عدم درگیر ساختن دیوار و سازه
- سنتگینی دیوارهای آجری یا پلوک سفالی/بتنی و عدم کارایی ملات برای چسباندن دیوار به سازه
- عدم اتصال قاب به دیوار و دیوار به سازه
- عدم مهار دیوارهای محوطه و حیاط با پشت بند
- عدم مهار و اجرای صحیح نعل درگاه
- عدم اتصال دیوار جانپناه با سازه

خسارات واردہ به نما



تصویر ۵۷ ریزش نمای سرامیک به دلیل عدم اتصال مناسب قاب به سازه در روستای سرمه



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۸ ریزش تمای پلاک آجری به دلیل عدم اتصال مناسب تمایه سازه



درس آموخته‌های زمین لوزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمه کان



مرکز تحقیقات راه مکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۵۹ ریزش نمای سنگ مجتماع ساختمانی در شهر بدر عباس



تصویر ۶ دریش نمای سنگ و سرامیک از ارتفاع به دلیل اجراء اسکوپ نامناسب در بندر عباس

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۱ ایجاد محافظت بهمنظر جلوگیری از سقوط نما بر روی ساکنین مجتمع در بندرعباس



تصویر ۶۲ نگهداری تماشی سرامیکی با رول بلاک در شهر بندرعباس



تصویر ۶۳ ریزش نما در ساختمان اسکلت بتی قبل از بهره‌برداری در بندرعباس



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۴: ریزش نمای سنتی و سرامیک ساختمان در مجتمع‌های مسکونی شهر بندرعباس

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۶۵ ریزش پلاک آجری خریشه و عدم اتصال مناسب نمایه ساختمان در شهرداری فین



تصویر ۶۶ ریزش تما و دیوارها در روستای گیلان غربی



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۶۷ رویش نما و دیوارهای محیطی در ساختمان گلافدار در روستای گیستان غربی

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس

دیوارهای محیطی



تصویر ۶۸ ریزش دیوار پدراموتی احران شده با بلوک سیمانی با ملات و بدون ملات (خشکه جیبی) در روستای مزرا



تصویر ۶۹ ریزش دیوارهای بلوکی دیوار حیاطی در روستای گیشان غربی



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷: زدش دیوارهای بلوک سیمانی در روستای گیلان غربی



استان هرمزگان

شورای مرکزی

درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۱ اجرای یکپارچه دیوار بدون در نظر گرفتن کلافهای قائم و درز بین دیوارها در قواصل مناسب (بخش فین)



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۲ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد



تصویر ۷۳ ترک قائم دیوار آجری در روستای قطب آباد



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۴ ریزش دیوار پیرامونی به دلیل عدم استفاده از ملات مناسب و عدم اجرای شناور و زیرسازی در روستای سرمه



تصویر ۷۵ ایجاد ترک قائم در دیوار پیرامونی (روستای قطب آباد)



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس

خرپشته و جان‌پناه



تصویر ۷۶ ترک‌های افقی دیوار و رویش خرپشته در محل شهرداری فین



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۷۷ ترک خوردگی دیوار و ریزش جانپناه ساختمان پاسگاه روستای سرده

آسیبهای واردہ به تزیینات و وسایل ساختمان



تصویر ۷۸ حوض مطبقی تخریب شده در حیاط روستای سرده



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۷۹ ردیش ظروف و کالیت آشپزخانه در روستای مزرا



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸: ریزش دکوراسیون و ظروف در روستای مزرا



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۱ عدم اسکوب سنجگهای پیرامون دیوار در مسجد قین



تصویر ۸۲ عدم اجرای صحیح زیرسازی سرامیک دیواری (بخش قین)



تصویر ۸۳ حادثه‌گی سنگ چربی در ساختمان بتنی ۹ طبقه در شهر بندرعباس به دلیل عدم اتصال مناسب



تصویر ۸۴ اینجاد ترک در دور تا دور محل باز شر پنجه پوشانده شده با مصالح بنایی



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

مسجد

متأسفانه علی رغم اهمیت سازه‌ای مساجد به دلیل احتمال تجمع نفرات و همچنین خدمت رسانی پس از زلزله در بیشتر موارد مهندسی در اجرای این سازه‌ها در منطقه به شکل صحیح رعایت نشده است. با این وجود بخش نوساز مسجد روستای گیلان غربی، علی‌رغم خسارات بالای این روستا، سالم مانده است. ولی در اکثر موارد مساجد نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط لرزه‌ای دچار آسیب شده است.



تصویر ۸۵ عدم ایجاد ترک و خسارت در مسجد گیلان غربی به دلیل اجرای صحیح کلاف افقی و عمودی



تصویر ۸۶ ترک‌های قطری در دیوار خشبي با سقف چوبی مسجد روستای ذرت



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۷ جذب نیروی جانبی توسط محراب و ایجاد ترک‌های برشی در آن



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۸ ترک‌های پرشی سُتون در مسجد روستای ذرت



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان




مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۸۹ ریزش سنگ نمای داخلی به دلیل عدم رعایت اسکریپ مناسب در مسجد فین

خسارات واردہ به جاده‌های موصلاتی

ترک خوردگی طولی و عرضی و رانش شیروانی‌های خاکی در محور موصلاتی بندرعباس - سیرجان، در مجاورت تونل ایست بازرسی شهید میرزایی و روستای گیشان مشاهده گردید. در بعضی موارد اختلاف ارتفاع یا بازشدنی ترک‌ها به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. تصاویر زیر نمونه‌ای از ترک‌های موجود در سطح جاده را به تصویر می‌کشد.

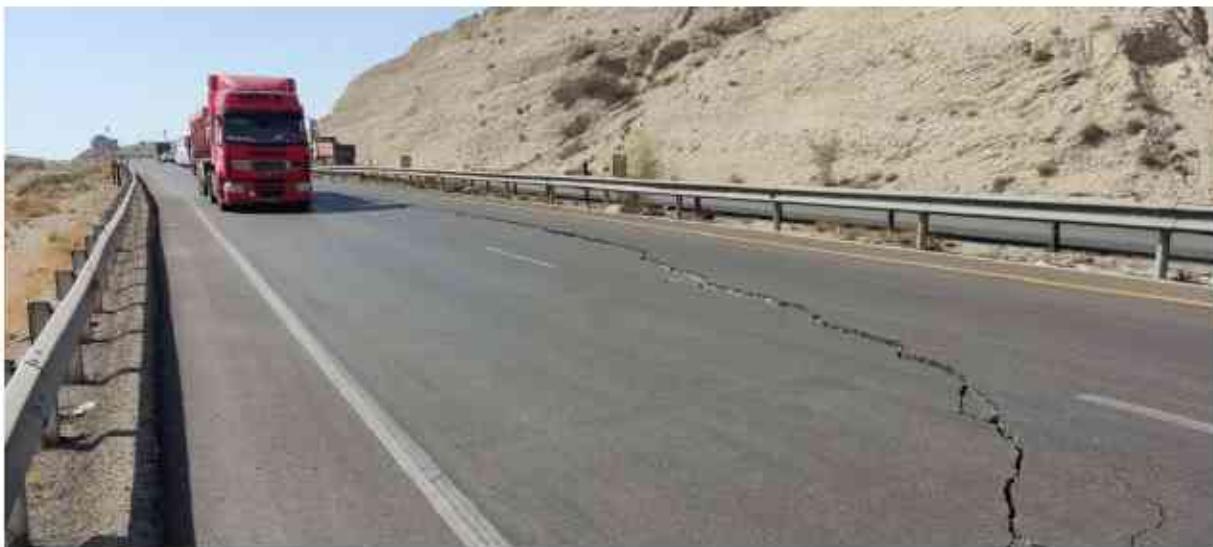

تصویر ۹۰ ترک خوردگی طولی ناشی از گسیختگی در شیروانی خاکی در مجاورت تونل شهید میرزایی



تصویر ۹۱ ترک خوردگی شیروانی خاکی در جاده سیاهو



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۹۲ رانش زمین گنار جاده در محور بدرعباس سیرجان



تصویر ۹۳ ایجاد شکاف در آسفالت محور بدرعباس سیرجان



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



تصویر ۹۴ قرک طولی در محل اتصال پل و جاده



درس آموزه‌های زمان لرزه‌های دوگانه

آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس



تصویر ۹۵ ترک حرودگی طولی محور مواصلاتی بندرعباس - سیرجان

پل‌ها

در برخی موارد لرزه و رانش زمین موجب جابجایی و اختلاف سطح رو سازی راه در محل احداث پل شده است و در بعضی دیگر موجب شکست دیواره پل گشته است.



تصویر ۹۶ جابجایی پل در محل درز انقطاع در کیلومتر ۳ جاده سیاهه



تصویر ۹۷ جابجایی و ایجاد ترک در دیواره پل ترسیده به روستای گیشان غربی



درس آموزه‌های زمین لرزه‌های دوگانه


آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس



تصویر ۹۸ روکش مرفت برای پر کردن تاهمواری و ترکهای پل

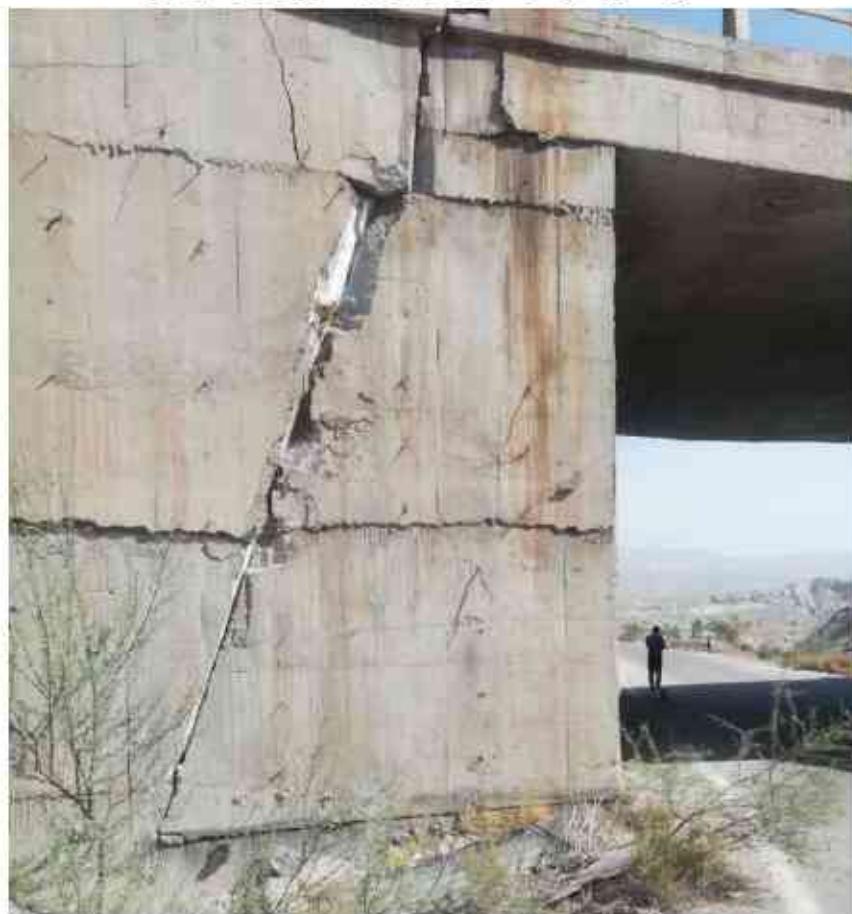

تصویر ۹۹ ترک قائم ایجاد شده در پل نزدیک به روستای گیشان

ترانشه‌ها

در راه‌های موصلاتی بین شهری (بندرعباس-فین-سیاهو و ...) مشاهده شد پر اثر ریزش ترانشه‌ها، راه مسدود گشته و به رویه‌ی راه آسیب وارد شده است.



تصویر ۱-۱ مسدود شدن یک جاند جاده بندرعباس - سیرجان بر اثر ریزش قطعات سنگی از شیب مجاور در تزدیکی تونل شهید میرزا



تصویر ۱-۱ نابايداری قطعات سنگی شیب مجاور جاده در تزدیکی تونل شهید میرزا



تصویر ۲-۱ ریزش کوه و پتانسیل بالقوه ریزش مجدد در مجاورت جاده روستای سیاهه

تونل ها

یکی از مناطقی که تخریب قابل توجهی در آن مشاهده شد، محدوده تونل ایستگاه بازرسی شهید میرزاچی می باشد. این محل در دامنه کوه و در مجاورت رودخانه احداث شده است. در تصویر زیر نمای منطقه مورد نظر نشان داده شده است. حرکت سنگ های ناپایدار در دهانه ورودی و خروجی این تونل در هنگام زلزله موجب مسدود شدن موقت مسیر بندر عباس - سیرجان گردید.



تصویر ۲-۲ ریزش لایه های ناپایدار و مسدود کردن دهانه خروجی تونل شهید میرزاچی و خرابی شبکه برق

مدیریت بحران و زیرساخت‌های حیاتی و ارتباطی

مدیریت بحران شامل برخورد با تهدیدها، قبل، در حین و پس از وقوع وقایع غیرمنتقبه است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش خسارات مالی و جانی پس از وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمنتقبه مدیریت بحران در محل حادثه می‌باشد. بسیاری از عوامل از جمله قطعی برق، قطعی شبکه تلفن همراه به دلیل حجم تماس‌ها، انسداد محورهای موصلاتی، ایجاد ترافیک و هرج و مرد در حین و پس از وقوع حادثه، اعتراضات مردمی به مدیریت، امداد رسانی و توزیع کمک‌ها و ... نقش حیاتی در کاهش خسارات وارد و کمک به برقراری نظم و کنترل شرایط موجود ایفا می‌کنند. در ادامه تصاویر مواردی که در زلزله اخیر استان هرمزگان (۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰) نقش مدیریت بحران را بیش از پیش نشان می‌دهد به تصویر کشیده شده است.



تصویر ۴ - ۱ تجمع اعتراضی مردم در روستای رضوان برای دریافت کمک‌های پس از زلزله



تصویر ۵ - سقوط تیر برق در معابر عمومی، قطعی برق منطقه



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه‌سازی و ساختاری علیج فارس



تصویر ۶-۱ ترافیک ایجاد شده و اختلال در حرکت خودروهای امدادی پس از وقوع زلزله



تصویر ۶-۷ تجمع مردم در خیابان و از دسترس خارج شدن شکن تلفن همراه به دلیل تماس‌های غیر ضروری

برآورد خسارت زلزله

بر اساس گزارش مدیریت بحران استان هرمزگان، در می‌وقوع دو زمین لرزه در اطراف شهر فین تأسیسات زیربنایی در استان از جمله راهها و خطوط انتقال برق خسارت دیدند. تعداد قویتی‌های این زمین لرزه ۱ نفر بوده که در اثر سقوط تیر برق جان خود را از دست داده است. تعداد مصدومین این زمین لرزه، ۱۰۴ نفر گزارش شده است که جزئیات آن بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر می‌باشد:



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه‌سازی و سلامت راهنمایی و رانندگی فارس

مصدومیت ناشی از آوار: ۱ نفر

مصدومیت ناشی از ترس و فرار: ۱۰۳ نفر

فوتنی ناشی از آوار: ۱ نفر

از مجموع ۱۰۴ مصدوم حادثه، ۶۱ نفر خانم و ۴۳ نفر آقا می‌باشد.

علاوه بر گزارش مصدومان، گروههای آسیب‌پذیر این زمین‌لرزه نیز بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی به شرح زیر می‌باشد:

خانم باردار: ۴۸۸۴ نفر

نوزاد: ۱۲۰۰ نفر

کودکان زیر ۵ سال: ۵۷۲۹۸ نفر

سالمندان بالای ۶۰ سال: ۴۶۰۳۱ نفر



تصویر ۱۰۸ سقوط تیرو برق به دلیل خوردگی بنن و کج بودن و قوت یک نفر در شهر پندرعباد



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علیج فارس

جمع‌بندی مشاهدات

- اغلب واحدهای ساخته شده در مناطق آسیب دیده قادر عناصر سازه‌ای بوده (عدم اجرای کلافهای افقی و قائم و...) و در اکثر موارد ساختمان‌ها با پلوک‌های سیمانی و بدون ملات مناسب ساخته شده و در مناطق دور افتاده‌تر ساختمان‌ها با سنگ و ملات گل ساخته بودند.
- در موارد متعدد عدم اجرای اصولی دیوارهای محوطه و ریزش آن‌ها که موجب اختلال در رفت و آمد و خسارات به خودروها و احشام شده بود، مشاهده گردید. عدم اجرای کلافهای قائم و درز بین دیوارها در فواصل مناسب، باعث ریزش این دیوار شده است.
- پتن پوشش در پای برخی از ستون‌های بتُنی و تیر برق‌ها در هنگام زلزله جدا شده بود و در شهر بندرعباس خوردگی تیر برق و البته کچ بودن آن باعث کشته شدن یک نفر شد. این موضوع نشانگر نقش مهم پدیده خوردگی کلریدی در کاهش ظرفیت باربری سازه‌های بتُنی منطقه است.
- اجرای نماهای سنگ و سرامیک بدون اسکوپ مناسب حتی در شهر بندرعباس موجب ایجاد خساراتی شده است. لزوم ضوابط محدود کننده در اجرای این نوع نما ضروری به نظر می‌رسد.
- در دیوارهای داخلی با طول و ارتفاع زیاد هیچ‌گونه کلاف افقی، قائم یا والپست برای مهار این دیوارها اجرا نشده است. که این مسئله باعث ایجاد خسارات به ساختمان‌ها شده است.
- عدم مهار اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان‌ها، ریزش دکوراسیون منزل، کابینت‌ها، کمدها، تابلوها و ... به دفعات مشاهده شد. آموزش‌های عمومی در این زمینه می‌بایست در دستور کار دستگاه‌های متولی امر قرار گیرد.
- عدم اجرای نعل در گاه در بالای درب‌ها و پنجره‌ها موجب ایجاد ترک خوردگی در مجاورت بازشوها گردیده است.
- با توجه به کیفیت بد سازه‌ها به نظر می‌رسد مقدار شتاب یا محتوای فرکانسی وارد به ساختمان‌ها کمتر از حدی بوده است که بتواند به ساختمان‌ها آسیب برساند و علی رغم این‌گهی زیاد آزاد شده در این زلزله تعداد زیادی ساختمان‌های قادر سیستم باربر جانبی در حوالی کانون زلزله بدون آسیب جدی، پایدار مانده است.
- مشاهدات بیانگر این است که کنترل‌های کیفی و بازدهی‌های دوره‌ای از سوی سازمان‌های ذیربسط در مناطق روستایی به صورت مؤثر صورت نمی‌پذیرد و مقررات ساخت و ساز در اکثر موارد رعایت نشده است.
- نیاز به آموزش‌های عمومی مدیریت بحران به طور محسوسی احساس می‌گردد.



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

پیشنهادات

رعایت مقررات ساخت و ساز خصوصاً موارد ذیل:

- ✓ الزام بر رعایت الزامات نشریه ۷۱۴ (دستورالعمل طراحی سازه‌ای نمای ساختمان‌ها) سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای ذیل قانون نظام مهندسی کشور و اعمال محدودیت بر اجرای سنگ نما به صورت تر (چسبی) تا حداقل سه طبقه
- ✓ الزام بر رعایت الزامات پیوست ششم (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیر سازه‌ای معماری) آیین نامه طراحی ساختمان‌های در برابر زلزله ۲۸۰۰
- ✓ الزام بر رعایت الزامات دوم بتن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
- ✓ الزام بر رعایت الزامات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌های روستایی
- ✓ الزام بر رعایت قانون استفاده از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری
- ✓ الزام بر رعایت مقررات ملی ساختمان و قانون کار مبنی بر استفاده از نیروهای فنی آموزش دیده
- ✓ الزام بر استفاده از مجریان ذیصلاح

بیگیری اجرایی شدن راهبردهای زیر:

- ✓ حمایت از ایجاد و خرید تضمین شده از کارخانه‌های تولید کننده ساختمان‌های پیش ساخته
- ✓ حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید کننده ساختمان‌های اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای با هدف ارتقا کیفیت و سرعت ساخت
- ✓ حمایت از خریداران ساختمان‌های پیش ساخته در قالب اختصاص تسهیلات یا کاهش عوارض ساخت
- ✓ کمک به گسترش سیستم‌های ساخت و ساز خشک
- ✓ توجه به معماری بومی و معیارهای اقلیمی منطقه در ساخت و سازهای روستایی
- ✓ انجام نظارت جدی بر ساخت و سازهای روستایی از طریق مراجع ذیصلاح
- ✓ انجام آموزش‌های عمومی برای انجام رفتار صحیح توسط مردم هنگام زلزله و کاهش آسیب دیدگی‌ها



درس آموخته‌های زمین لرزه‌های دوگانه
آبان ماه ۱۴۰۰ استان هرمزگان



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی خلیج فارس

منابع

هر کز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، علی بیت الهی، گزارش مقدماتی زلزله فین استان هرمزگان رخداد ۱۴۰۰/۸/۲۳

هر کز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، شبکه ملی شتاب‌نگاری ایران، گزارش زمین ارزهای دوگانه ۱۴۰۰/۸/۲۳ فین استان هرمزگان